

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Diagnostic réalisé conformément aux articles L. 1334-5 à L. 1334-10, R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique, à l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, et à la norme NF X 46-030.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Bâtiment - 36 Rue Observance - 83300

N° de lot : Non communiqué

Descriptif sommaire : Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300

Date de construction : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Immeuble collectif en copropriété

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire ou syndic :
SAIEM DRAGUIGNAN
247 Rue Jean Aicard
83300 Draguignan

Donneur d'ordre :
SAIEM DRAGUIGNAN
247 Rue Jean Aicard
83300 Draguignan

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEN X (2-1190)

Date de chargement de la source : 07/03/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 07/03/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date du constat : 10/03/2025

Date du rapport : 10/03/2025

Référence mission : 002EW588023

Circonstance du constat : Non communiqué

Informations complémentaires :

Logement vacant : NC Présence d'enfants : NC

Vide d'occupants : NC Nb enfants - de 6 ans : 0

Présence d'adultes : NC

Nombre d'adultes : 0

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

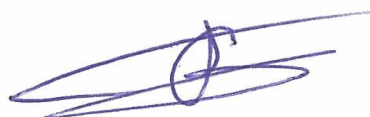
Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BAUDRAND QUENTIN

Certification n° : C2024-SE06-025

Délivré le : 26/06/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE-CERT – 9 rue de Saintignon - 57 100 THIONVILLE



B - SYNTHÈSE(S) DE CONCLUSION

Présence de revêtements contenant du plomb en concentration $\geq 1\text{mg/cm}^2$ (classe 2).

Présence de revêtements contenant du plomb en concentration $\geq 1\text{mg/cm}^2$ (classe 1).

Unités de diagnostic de classe 1 et 2 :

Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2 afin d'éviter leur dégradation future.

Unités de diagnostic de classe 3 :

En application de l'Article L1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet du constat doit effectuer des travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Nb d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
484	269 (55,58%)	9 (1,86%)	3 (0,62%)	0 (0%)	203 (41,94%)

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité

SOMMAIRE

A - Renseignements administratif

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence X et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Synthèse(s) de conclusion

C - Mission

- C-1 - Validité du CREP
- C-2 - Commentaires
- C-3 - Rappel de la réglementation et objectifs du CREP

D - Méthodologie employée

- D-1 - Valeurs de référence utilisées pour la mesure du plomb par fluorescence x
- D-2 - Stratégie de mesurage
- D-3 - Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
- D-4 - Présentation des résultats

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Unités de diagnostic par volume
- E-2 - Liste des locaux visités
- E-3 - Liste des locaux non visités
- E-4 - Résultat des mesures

F - Conclusions

- F-1 - Classement des unités de diagnostic
- F-2 - Recommandations au propriétaire et obligations en cas d'u.d. de classe 3
- F-3 - Facteurs de dégradation du bâti

G - Obligation d'information pour le propriétaire

H - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- H-1 - Textes de référence
- H-2 - Ressources documentaires

I - Annexes :

- I1 - Compte rendu de la recherche des canalisations en plomb
- I2 - Analyses chimiques du laboratoire
- I3 - Notice d'information
- I4 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- I5 - Croquis
- I6 - Attestation d'assurance et attestation de certification

C - MISSION

C-1 VALIDITÉ DU CREP

Le constat est utilisable :

1 an pour les ventes si du plomb est détecté

6 ans pour les locations si du plomb est détecté

Sans limite de durée pour les ventes ou les locations si aucun plomb n'est détecté

Sans limite de durée pour les parties commune d'habitation

Ainsi un constat plomb peut être utilisé à la fois pour une vente et ensuite pour une location et inversement, dès l'instant où la condition de validité est respectée.

Circonstance du présent constat : Non communiqué

C-2 COMMENTAIRES

C-2.1 PRÉSENCE DE PLOMB LAMINÉ

Absence de plomb laminé

C-2.2 COMMENTAIRES

Néant

C-3 RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ET OBJECTIFS DU CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

D - METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm². Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

D-1 VALEURS DE RÉFÉRENCE UTILISÉES POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

D-2 STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

- L'auteur du constat mesure la concentration en plomb des revêtements d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3m de hauteur.

- Si il existe des locaux non visités, des unités de diagnostic non mesurées, inaccessibles et/ou situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, nous restons à disposition du commanditaire pour définir les dispositions particulières à prendre afin de satisfaire aux obligations réglementaires.

D-3 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du Code de la Santé Publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil. Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb
- Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

D-4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...).

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures, selon le tableau suivant, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
	Non dégradé ou non visible	1
> seuils	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 UNITÉS DE DIAGNOSTIC PAR VOLUME

* UD : Unité de diagnostic

** NM : Non mesurée

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 36 (Combles 1)	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 37 (Façade 1)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Vol 38 (Façade 2)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 11 (Pièce de Vie)	10 (37,04%)	15 (55,56%)	2 (7,41%)	0 (0%)	0 (0%)	27
Vol 12 (Couloir)	7 (35%)	13 (65%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	20
Vol 13 (Chambre)	4 (30,77%)	8 (61,54%)	1 (7,69%)	0 (0%)	0 (0%)	13
Vol 14 (Chambre)	4 (33,33%)	7 (58,33%)	1 (8,33%)	0 (0%)	0 (0%)	12
Vol 15 (Cuisine)	6 (40%)	9 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	15
Vol 16 (Dégagement)	4 (36,36%)	7 (63,64%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Vol 17 (W.c 1)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 18 (Salle de bain)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 19 (Chambre)	6 (35,29%)	11 (64,71%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 20 (Cage escalier)	1 (12,5%)	7 (87,5%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 21 (Séjour / Cuisine)	13 (39,39%)	18 (54,55%)	2 (6,06%)	0 (0%)	0 (0%)	33
Vol 22 (Dégagement)	4 (44,44%)	5 (55,56%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9
Vol 23 (W.C)	7 (53,85%)	6 (46,15%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13
Vol 24 (Salle de bain)	6 (54,55%)	5 (45,45%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Vol 25 (Chambre)	4 (36,36%)	7 (63,64%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Vol 26 (Cage escalier)	0 (0%)	5 (83,33%)	0 (0%)	1 (16,67%)	0 (0%)	6
Vol 27 (Balcon)	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 28 (Cage escalier)	4 (36,36%)	6 (54,55%)	0 (0%)	1 (9,09%)	0 (0%)	11
Vol 30 (Séjour / Cuisine)	8 (32%)	15 (60%)	2 (8%)	0 (0%)	0 (0%)	25
Vol 31 (Salle d'eau)	9 (52,94%)	8 (47,06%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17
Vol 32 (Chambre)	4 (36,36%)	7 (63,64%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 29 (Dégagement)	7 (38,89%)	11 (61,11%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18
Vol 33 (W.c 2)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 34 (Local)	4 (44,44%)	5 (55,56%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9
Vol 35 (Chambre 2)	7 (36,84%)	12 (63,16%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	19
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	10 (34,48%)	19 (65,52%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	29
Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 3 (Chambre 1)	4 (36,36%)	7 (63,64%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Vol 4 (Cour)	14 (93,33%)	1 (6,67%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	15
Vol 5 (Couloir)	0 (0%)	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8
Vol 6 (Séjour / Cuisine)	7 (41,18%)	9 (52,94%)	1 (5,88%)	0 (0%)	0 (0%)	17
Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	2 (25%)	6 (75%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8
Vol 8 (Pièce)	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5
Vol 10 (Cage escalier 1)	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	2
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 9 (Cave)	24 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	24

E-2 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Vol 2 (Salle d'eau/W.C)
Vol 3 (Chambre 1)	Vol 4 (Cour)
Vol 5 (Couloir)	Vol 6 (Séjour / Cuisine)
Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Vol 8 (Pièce)
Vol 9 (Cave)	Vol 10 (Cage escalier 1)
Vol 11 (Pièce de Vie)	Vol 12 (Couloir)
Vol 13 (Chambre)	Vol 14 (Chambre)
Vol 15 (Cuisine)	Vol 16 (Dégagement)
Vol 17 (W.c 1)	Vol 18 (Salle de bain)
Vol 19 (Chambre)	Vol 20 (Cage escalier)
Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Vol 22 (Dégagement)
Vol 23 (W.C)	Vol 24 (Salle de bain)
Vol 25 (Chambre)	Vol 26 (Cage escalier)
Vol 27 (Balcon)	Vol 28 (Cage escalier)
Vol 29 (Dégagement)	Vol 30 (Séjour / Cuisine)
Vol 31 (Salle d'eau)	Vol 32 (Chambre)
Vol 33 (W.c 2)	Vol 34 (Local)
Vol 35 (Chambre 2)	Vol 36 (Combles 1)
Vol 37 (Façade 1)	Vol 38 (Façade 2)

E-3 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 39	Moyen investigation non mis a disposition	
Localisation	Motif	Remarque
Vol 40	Moyen investigation non mis a disposition	
Localisation	Motif	Remarque
Vol 41	Moyen investigation non mis a disposition	
Localisation	Motif	Remarque
Vol 42	Moyen investigation non mis a disposition	

E-4 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

Tableau de mesures

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)										
745	B	Mur1 Mur pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
746	D	Mur1 Mur pierre brut	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
747	A	Mur1 Mur pierre brut	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
748	C	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut

Nombre total d'unités de Diagnostic :	4	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 37 (Façade 1)										
749	A	Mur1 Mur ciment peint	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08			0	
750	A	Mur1 Mur ciment peint	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	1	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 38 (Façade 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 38 (Façade 2)

751	A	Mur1 Mur ciment peint	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08			0	
752	A	Mur1 Mur ciment peint	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	1	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)

191	A	Fe-V1 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,47	Non dégradé	Non dégradé	1	
192	A	Fe-V2 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Centre Centre	Bois	Peinture	5,61	Non dégradé	Non dégradé	1	
281	G	Mur1 Mur plâtre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
282	G	Mur1 Mur plâtre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
283	J	Mur1 Mur plâtre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
284	J	Mur1 Mur plâtre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
285	I	Mur1 Mur plâtre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
286	I	Mur1 Mur plâtre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
287	H	Mur1 Mur plâtre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
288	H	Mur1 Mur plâtre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
289	E	Mur1 Mur plâtre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
290	E	Mur1 Mur plâtre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
291	F	Mur1 Mur plâtre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
292	F	Mur1 Mur plâtre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
293	D	Mur1 Mur plâtre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
294	D	Mur1 Mur plâtre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)										
295	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
296	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
297	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
298	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
299	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
300	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
311	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
312	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
361	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
362	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
363	I	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
364	H	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
365	G	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
366	J	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
367	I	Plinthe2 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
368	H	Plinthe2 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
369	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
370	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
373	A	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)

374	A	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
375	A	Fe-OD Int2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
376	A	Fe-OD Int2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
381	A	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
382	A	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
383	A	Fe-OD Ext2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
384	A	Fe-OD Ext2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	27	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Couloir)

207	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
208	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
209	G	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Couloir)										
210	G	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
211	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
212	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
213	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
214	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
215	E	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
216	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
217	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
218	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
219	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
220	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
303	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
304	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
335	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
336	G	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
337	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
338	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
339	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
340	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
341	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Couloir)										
395	G	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
396	G	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
397	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
398	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
413	G	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
414	G	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
415	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
416	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
417	B	Po-OD Ext2 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
418	B	Po-OD Ext2 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 20</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 13 (Chambre)										
193	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,24	Non dégradé	Non dégradé	1	
221	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
222	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
223	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
224	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
225	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
226	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
235	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
236	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
307	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
308	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
331	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
332	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
333	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
334	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
371	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
372	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
379	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 13 (Chambre)

380	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
399	D	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
400	D	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	13	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 14 (Chambre)

194	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,8	Non dégradé	Non dégradé	1	
227	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
228	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
229	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
230	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
231	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
232	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
233	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
234	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
309	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 14 (Chambre)										
310	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
321	Plancher haut	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
328	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
329	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
330	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
377	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
378	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
385	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
386	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 12</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)										
195	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
196	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
197	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
198	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)										
199	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
200	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
201	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
202	E	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
203	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
204	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
205	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
206	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
305	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
306	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
322	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
323	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
324	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
325	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
326	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
327	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
387	F	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
388	F	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)

393	F	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
394	F	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	15	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 16 (Dégagement)

249	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
250	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
251	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
252	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
253	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
254	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
255	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
256	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
315	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
316	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
348	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
349	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 16 (Dégagement)

350	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
351	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
407	C	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
408	C	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
409	C	Po-OD Ext2 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
410	C	Po-OD Ext2 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	11	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 17 (W.c 1)

265	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
266	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
267	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
268	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
269	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
270	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
271	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 17 (W.c 1)										
272	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
319	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
320	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
357	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
358	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
359	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
360	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
403	A	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
404	A	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 18 (Salle de bain)										
257	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
258	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
259	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
260	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
261	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
262	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 18 (Salle de bain)

263	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
264	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
317	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
318	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
353	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
354	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
355	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
356	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
401	A	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
402	A	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 19 (Chambre)

237	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
238	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
239	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
240	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
241	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 19 (Chambre)										
242	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
243	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
244	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
245	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
246	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
247	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
248	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
301	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
302	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
342	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
343	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
344	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
345	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
346	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
347	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
389	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
390	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
391	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 19 (Chambre)

392	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
405	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
406	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
411	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
412	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	17	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 20 (Cage escalier)

273	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
274	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
275	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
276	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
277	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
278	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
279	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 20 (Cage escalier)

280	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
313	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
314	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
352	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
419	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
420	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
421	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
422	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	8	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)

447	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
448	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
451	N	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
452	N	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)										
453	M	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
454	M	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
455	L	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
456	L	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
457	J	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
458	J	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
475	I	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
476	I	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
477	H	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
478	H	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
479	G	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
480	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
481	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
482	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
483	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
484	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
485	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
486	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
487	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
488	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
489	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
490	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)										
495	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,86	Non dégradé	Non dégradé	1	
496	B	Fe-V2 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,24	Non dégradé	Non dégradé	1	
505	N	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
506	M	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
507	K	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
508	L	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
513	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
514	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
515	J	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
516	I	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
517	H	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
518	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
519	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
520	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
525	J	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
531	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
532	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
543	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)										
544	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
545	B	Fe-OD Int2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
546	B	Fe-OD Int2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
551	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
552	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
553	B	Fe-OD Ext2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
554	B	Fe-OD Ext2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 33</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)										
431	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
432	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
433	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)

434	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
435	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
436	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
437	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
438	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
501	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
502	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
503	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
504	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
535	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
536	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	9	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 23 (W.C)

439	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
440	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
441	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
442	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
443	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 23 (W.C)										
444	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
445	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
446	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
449	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
450	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
509	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
510	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
511	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
512	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
528	F	Faience1 Faience brut (Faience)	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
529	A	Faience1 Faience brut (Faience)	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
530	B	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
541	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
542	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 24 (Salle de bain)										
467	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
468	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
469	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 24 (Salle de bain)										
470	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
471	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
472	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
473	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
474	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
521	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
522	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
523	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
524	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
526	C	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
527	B	Faience1 Faience brut (Faience)	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
537	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
538	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 25 (Chambre)										
423	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
424	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
425	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
426	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
427	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 25 (Chambre)										
428	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
429	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
430	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
497	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
498	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
499	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
500	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
539	Plancher bas	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
540	Plancher bas	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
547	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
548	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
549	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
550	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 11</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)										
459	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
460	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
461	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
462	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
463	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
464	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
465	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
466	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
494	Plancher haut	Rambardes 1 Rambardes POSITIVE (Rambardes)	Bas Droite	Métal	Peinture	5,55	Etat d'usage	Etat d'usage	2	
533	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
534	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	6	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 27 (Balcon)										
491	C	Mur1 Mur béton brut	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	
492	B	Mur1 Mur béton brut	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	
493	A	Mur1 Mur béton brut	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	3	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)										
563	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
564	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
565	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
566	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
567	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
568	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
569	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
570	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
601	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
602	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
613	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
614	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
615	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
616	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
630	Plancher haut	Rambardes 1 Rambardes POSITIVE (Rambardes)	Haut Droite	Métal	Peinture	5,71	Etat d'usage	Etat d'usage	2	
653	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
654	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 11</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)										
581	H	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
582	H	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
583	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
584	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
585	G	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
586	G	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
587	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
588	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
589	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
590	E	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
591	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
592	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
593	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
594	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
595	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
596	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
597	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
598	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
605	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
606	H	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
607	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)										
608	G	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
609	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
610	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
611	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
612	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
631	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,91	Non dégradé	Non dégradé	1	
632	B	Fe-V2 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,11	Non dégradé	Non dégradé	1	
633	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01			0	
634	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
635	B	Fe-OD Int2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
636	B	Fe-OD Int2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
637	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
638	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
639	B	Fe-OD Ext2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)

640	B	Fe-OD Ext2 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
643	H	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
644	H	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
649	H	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
650	H	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	25	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)

571	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
572	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
573	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
574	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
575	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
576	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
577	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)										
578	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
579	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
580	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
599	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
600	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
621	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
622	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
623	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
624	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
625	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
626	A	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
627	E	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
628	C	Faience1 Faience brut (Faience)	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
629	B	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
641	D	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
642	D	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
647	D	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)

648	D	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
-----	---	------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	----------	------	--	--	---	--

Nombre total d'unités de Diagnostic :	17	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)

555	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
556	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
557	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
558	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
559	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
560	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
561	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
562	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
603	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
604	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
617	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
618	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
619	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
620	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)

645	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
646	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
651	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01			0	
652	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	11	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 29 (Dégagement)

669	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
670	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
671	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
672	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
673	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
674	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
675	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
676	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
685	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 29 (Dégagement)										
686	G	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
687	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
688	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
689	H	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
690	H	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
703	G	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
704	H	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
705	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
710	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
711	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
712	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
713	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
721	A	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
722	A	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
727	A	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
728	A	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
733	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 29 (Dégagement)

734	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
741	G	Po-OD Ext1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
742	G	Po-OD Ext1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	18	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)

691	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
692	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
693	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
694	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
695	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
696	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
697	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
698	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
699	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
700	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
701	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
702	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)

731	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
732	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
739	A	Po-OD Int1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
740	A	Po-OD Int1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 34 (Local)

677	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
678	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
679	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
680	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
681	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
682	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
683	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
684	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
706	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
707	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
708	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 34 (Local)

709	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
729	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
730	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	9	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 35 (Chambre 2)

655	G	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
656	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
657	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
658	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
659	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
660	E	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
661	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
662	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
663	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
664	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
665	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
666	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
667	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
668	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 35 (Chambre 2)										
714	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
715	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
716	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
717	G	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
718	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
719	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
720	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
723	G	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
724	G	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
725	G	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
726	G	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
735	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
736	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
737	C	Po-OD Int1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
738	C	Po-OD Int1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 35 (Chambre 2)

743	C	Po-OD Ext1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
744	C	Po-OD Ext1 Porte-fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	19	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)

0	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
2	H	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
3	H	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
4	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
5	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
6	G	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
7	G	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
24	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
25	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
26	E	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
27	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
28	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)										
29	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
30	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
31	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
32	K	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
33	K	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
34	L	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
35	L	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
58	H	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
59	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
60	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
61	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
62	L	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
63	K	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
64	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
65	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
66	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
67	G	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
116	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
117	B	Po-OD Ext1 Porte - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)										
118	G	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
119	G	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
124	D	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
125	D	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
126	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
127	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
132	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
133	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
134	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
135	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
140	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)

141	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
159	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet (Volet)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
160	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet (Volet)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
161	B	Fe-V2 Fenêtre - Volet (Volet)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
162	B	Fe-V2 Fenêtre - Volet (Volet)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	29	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 10 (Cage escalier 1)

148	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
149	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
163	Plancher haut	Rambardes 1 Rambardes POSITIVE (Rambardes)	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,17	Etat d'usage	Etat d'usage	2	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	2	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)

16	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
17	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
18	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
19	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)										
20	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
21	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
22	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
23	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
50	A	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
51	D	Faience1 Faience brut (Faience)	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
52	C	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
53	B	Faience1 Faience brut (Faience)	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
120	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
121	B	Po-OD Int1 Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
138	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
139	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 10</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)										
8	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
9	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
10	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)										
11	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
12	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
13	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
14	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
15	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
54	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
55	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
56	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
57	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
122	D	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
123	D	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
128	D	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
129	D	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
136	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
137	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic : 11</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 : 0</div> <div>Pourcentage de classe 3 : 0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)										
36	B	Mur1 Mur béton brut	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	
37	A	Mur1 Mur pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
38	N	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
39	M	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
40	L	Mur1 Mur pierre brut	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
41	K	Mur1 Mur pierre brut	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
42	J	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
43	G	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
44	E	Mur1 Mur pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
45	F	Mur1 Mur pierre brut	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
46	H	Mur1 Mur pierre brut	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
47	I	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
48	C	Mur1 Mur pierre brut	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
49	Plancher haut	Plafond1 Plafond Pierre brut	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Pierre brut
130	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
131	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
<div> <div>Nombre total d'unités de Diagnostic :</div> <div>15</div> <div>Nombre d'unités de classe 3 :</div> <div>0</div> <div>Pourcentage de classe 3 :</div> <div>0%</div> </div>										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)										
76	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
77	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
78	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
79	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
80	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
81	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
82	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
83	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
84	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
85	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
86	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
87	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
144	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
145	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
164	A	Po1 Porte bois peint POSITIF (Dormant extérieur)	Haut Droite			8,04			0	
165	A	Po1 Porte bois peint POSITIF (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche			10			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
68	A	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
69	F	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
70	E	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
71	D	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
72	C	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
73	B	Plinthe1 Plinthe Carrelage brut	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré		-	-	Carrelage brut
74	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
75	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
106	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
107	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
108	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
109	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
110	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
111	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
112	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
113	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
114	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
115	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
142	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
143	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
154	F	Faience1 Faience brut (Faience)	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)

155	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
156	B	Fe-OD Int1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
157	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
158	B	Fe-OD Ext1 Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
166	B	Fe-V1 Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)	Haut Droite	Bois	Peinture	6,95	Non dégradé	Non dégradé	1	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	17	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)

96	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
97	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
98	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
99	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
100	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
101	E	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
102	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)										
103	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
104	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
105	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
146	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
147	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
152	Plancher bas	Faience1 Faience brut (Faience)	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut
153	Plancher haut	Faience1 Faience brut (Faience)	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré		-	-	Faience brut

Nombre total d'unités de Diagnostic :	8	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)										
88	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
89	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
90	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
91	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
92	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
93	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
94	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
95	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
150	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)

151	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
-----	---------------	-------------------------------	-------------	--------	----------	------	--	--	---	--

Nombre total d'unités de Diagnostic :	5	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)

167	A	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
168	G	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
169	H	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
170	J	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
171	K	Mur1 Mur pierre brut	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
172	P	Mur1 Mur pierre brut	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
173	O	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
174	L	Mur1 Mur pierre brut	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
175	Q	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
176	W	Mur1 Mur pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
177	V	Mur1 Mur pierre brut	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
178	U	Mur1 Mur pierre brut	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
179	T	Mur1 Mur pierre brut	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
180	S	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
181	R	Mur1 Mur pierre brut	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)										
182	N	Mur1 Mur pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
183	M	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
184	I	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
185	E	Mur1 Mur pierre brut	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
186	F	Mur1 Mur pierre brut	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
187	D	Mur1 Mur pierre brut	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
188	C	Mur1 Mur pierre brut	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
189	B	Mur1 Mur pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
190	Plancher haut	Plafond1 Plafond Pierre brut	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré		-	-	Pierre brut
Nombre total d'unités de Diagnostic :		24	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

E-5 TABLEAU DES VOLUMES SANS MESURES POSITIVES

Pour les volumes ci dessous, aucune mesure positive n'a été détectée.

Volume	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles	
Vol 36 (Combles 1)	Absence de revêtements contenant du plomb.
Volume	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	
Vol 27 (Balcon)	Absence de revêtements contenant du plomb.
Volume	Observation
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	
Vol 9 (Cave)	Absence de revêtements contenant du plomb.

F - CONCLUSION(S)

Présence de revêtements contenant du plomb en concentration $\geq 1 \text{ mg/cm}^2$ (classe 2).

Présence de revêtements contenant du plomb en concentration $\geq 1 \text{ mg/cm}^2$ (classe 1).

F-1 CLASSEMENT DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

Nombre d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
484	269 (55,58%)	9 (1,86%)	3 (0,62%)	0 (0%)	203 (41,94%)

F-2 RECOMMANDATIONS AU PROPRIÉTAIRE ET OBLIGATIONS EN CAS D'UD DE CLASSE 3

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm^2 devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

S'il existe au moins une unité de classe 1 et 2

Nous rappelons au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future (voir notice d'information)

S'il existe au moins une unité de classe 3

Article L1334-9 modifié du Code de la Santé Publique:

« Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée(1). Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale »

(1) Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises. (Annexe 1 de l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au CREP).

S'il existe au moins une situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme

Article L1334-10 du Code de la Santé Publique:

« Si le Constat de Risque d'Exposition au Plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de situations de dégradation précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet dans les 5 jours une copie de ce document à l'ARS ».

Article L1334-11 du Code de la Santé Publique:

« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »

« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

F-3 FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI

SITUATION DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	
1-Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3 ? Localisation : NC	Non
2-L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 ?	Non
SITUATION DE DÉGRADATION DU BATI	
3-Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ? Localisation : NC	Non
4-Les locaux objets du constat présentent des traces de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs éléments unitaires d'une même pièce ? Localisation : NC	Non
5-Les locaux objets du constat présentent plusieurs éléments unitaires d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité ? Localisation : NC	Non
TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE RÉGIONNALE DE SANTÉ(ARS)	
Une copie du CREP est transmise dans un délai de 5 jours à l'ARS de la région d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé.	Non
OBSERVATION : ÉTAT GÉNÉRAL DU BIEN	
Le technicien a déterminé que l'état général du bien était :	NC

G - OBLIGATION D'INFORMATION POUR LE PROPRIÉTAIRE

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 modifié du Code de la Santé Publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 modifié est réalisée par la remise du Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 modifié du Code de la Santé Publique ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

H - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

H-1 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Santé Publique :

- Code de la Santé Publique : Articles L.1334-1 modifié, L.1334-1-1 et L.1334-2 modifiés, L.1334-3 modifié, L.1334-4 à L.1334-8-1, L.1334-9 modifié, L.1334-10 et L.1334-11, L.1334-12 modifié.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en partie commune;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures;
- Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des Constats de Risque d'Exposition au Plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - Article 48.

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitat : Articles L.271-4 à L.271-6 modifiés (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-5 modifié (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitat et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1 modifié, R.233-42 et suivants;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

H-2 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche toxicologique n°59-INRS-Août 2018
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, septembre 2013 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».
- Norme AFNOR NF X 46-031 «Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acide-soluble».
- Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux. Mars 2014
- Décapage des peintures au plombifères. Ref ISFOP13
- Traitement des peintures au plomb. Ref ISG0115

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

I - ANNEXES

I-1 COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE DES CANALISATIONS EN PLOMB

Conclusion : Le bien n'est pas situé dans un département assujéti à la recherche de canalisations en plomb.

Localisation des canalisations en plomb

Volume	Localisation	Mètre linéaire apparent
Néant	Néant	Néant

**I-2** ANALYSE CHIMIQUE DU LABORATOIRE

Néant.

I-3 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc....). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source de contamination. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. **Plaque d'informations**

disponible sur :

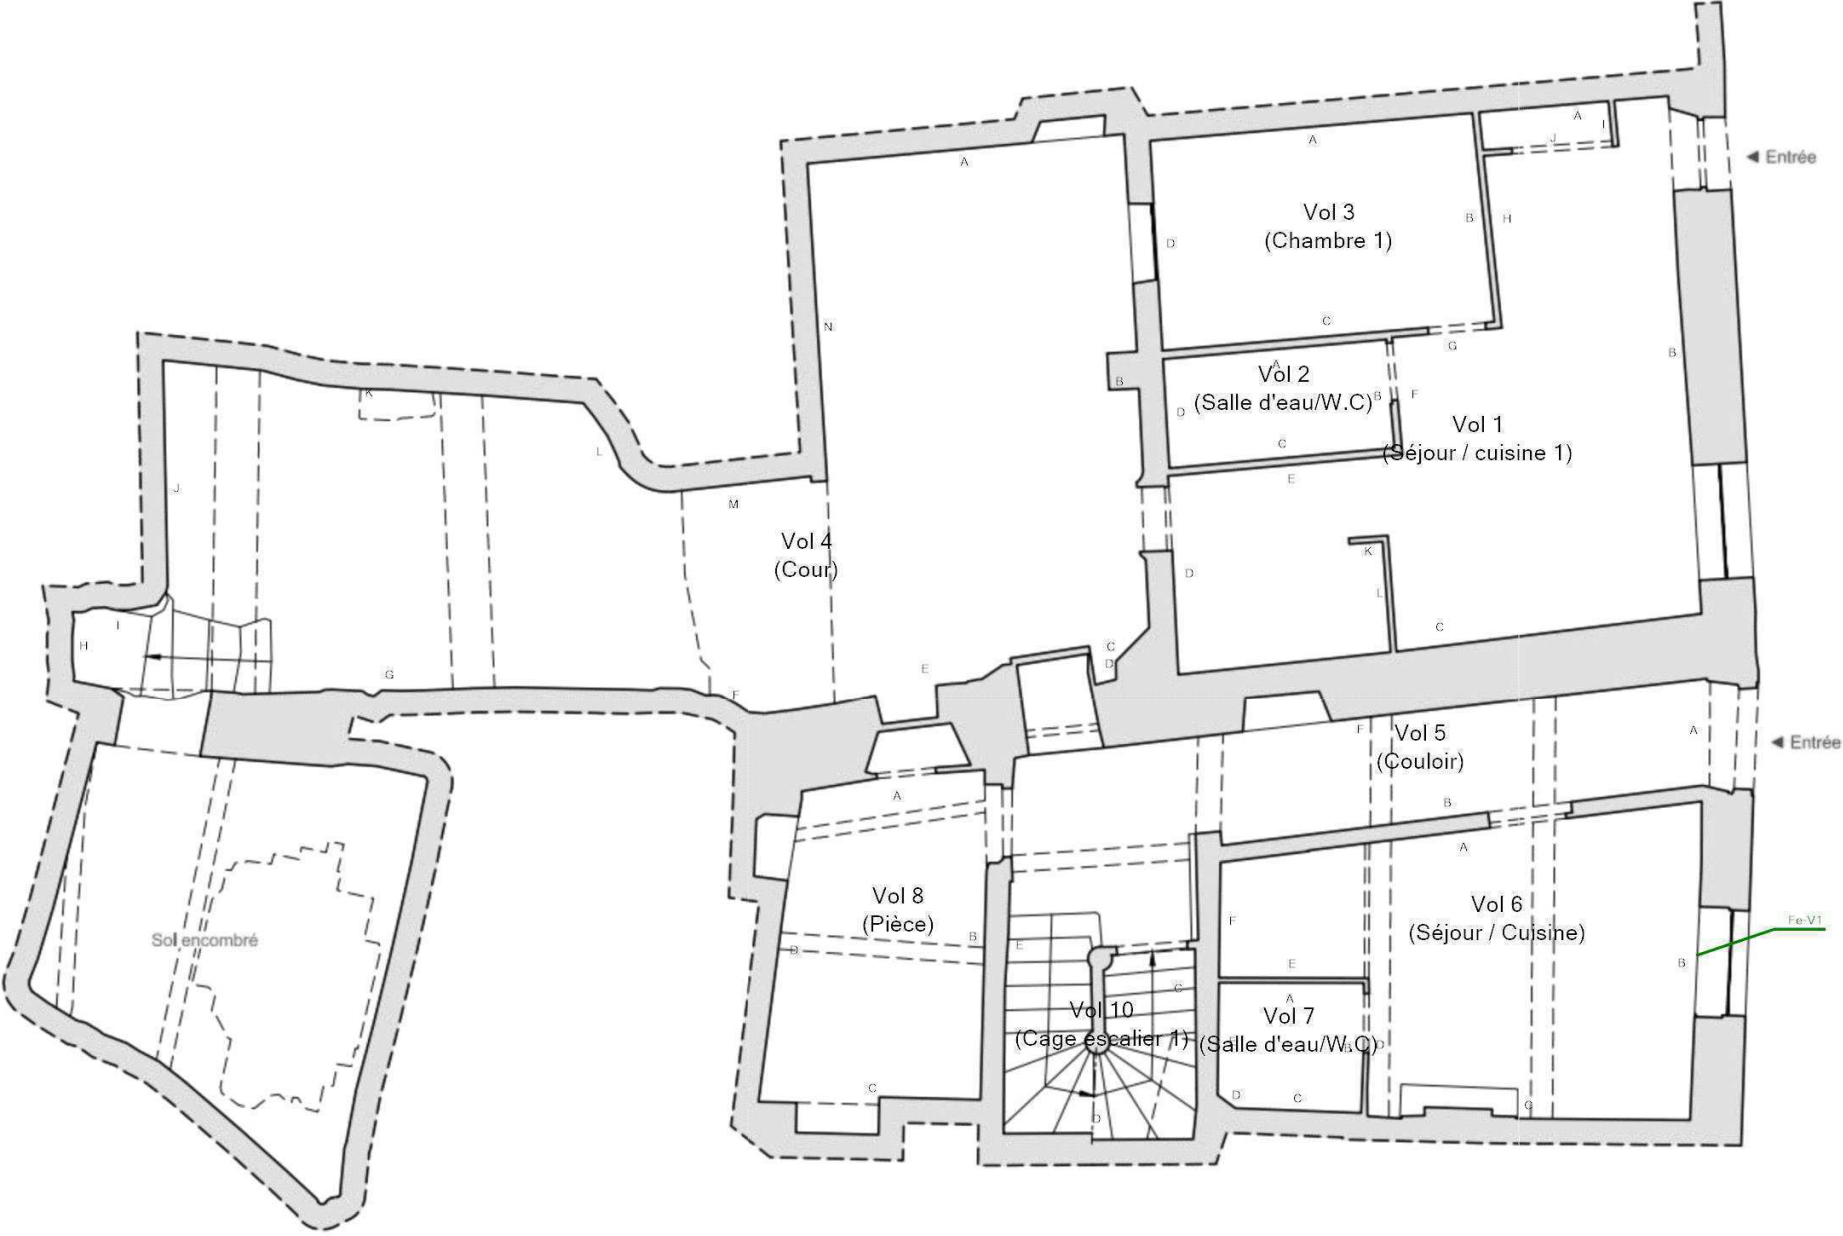

<http://www.sante-sports.gouv.fr>



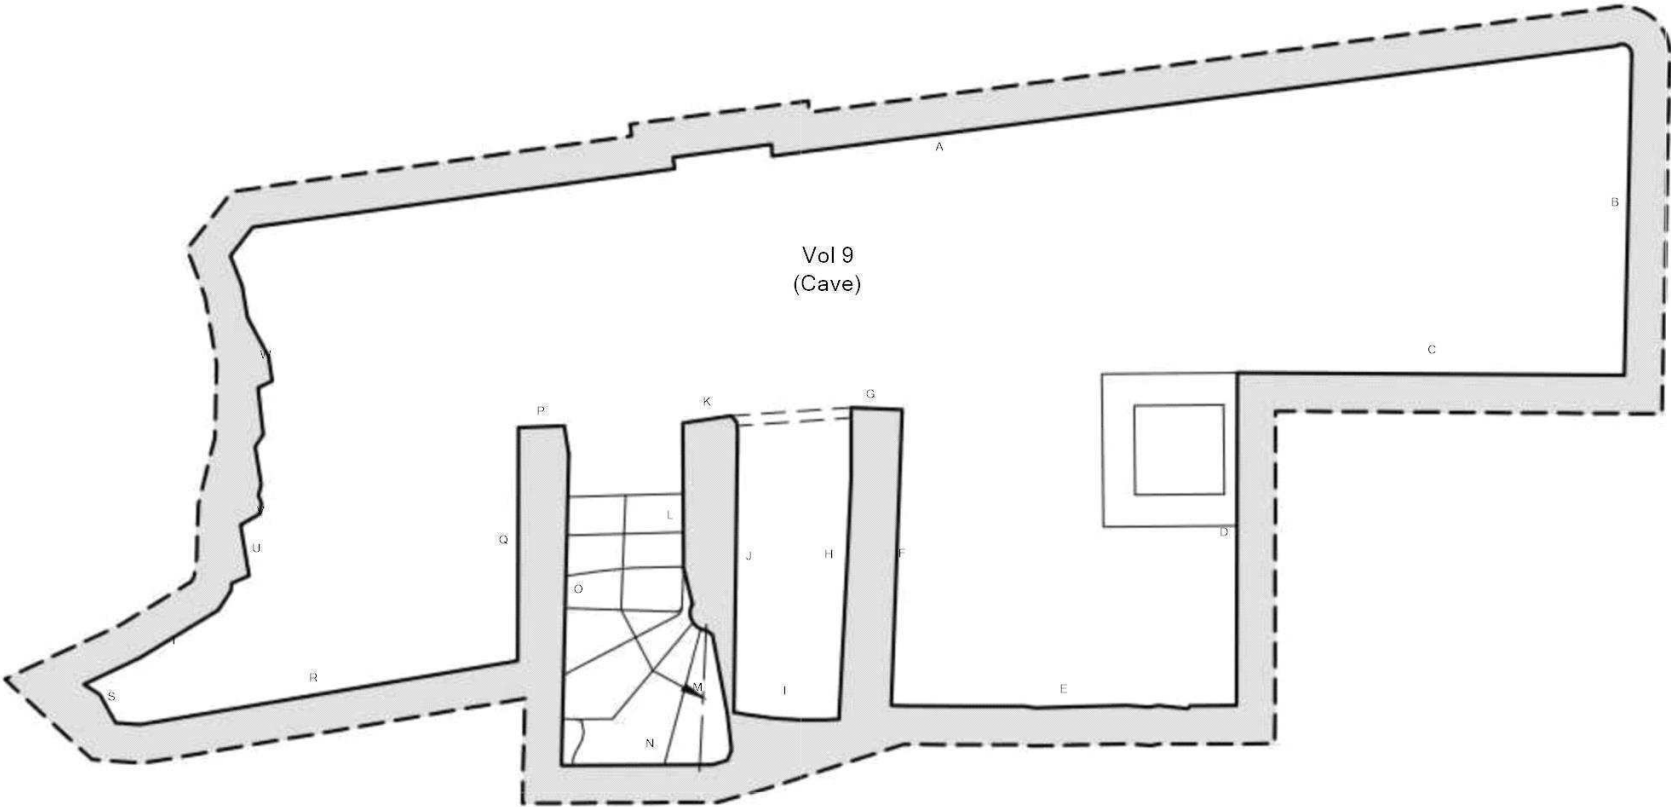
BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

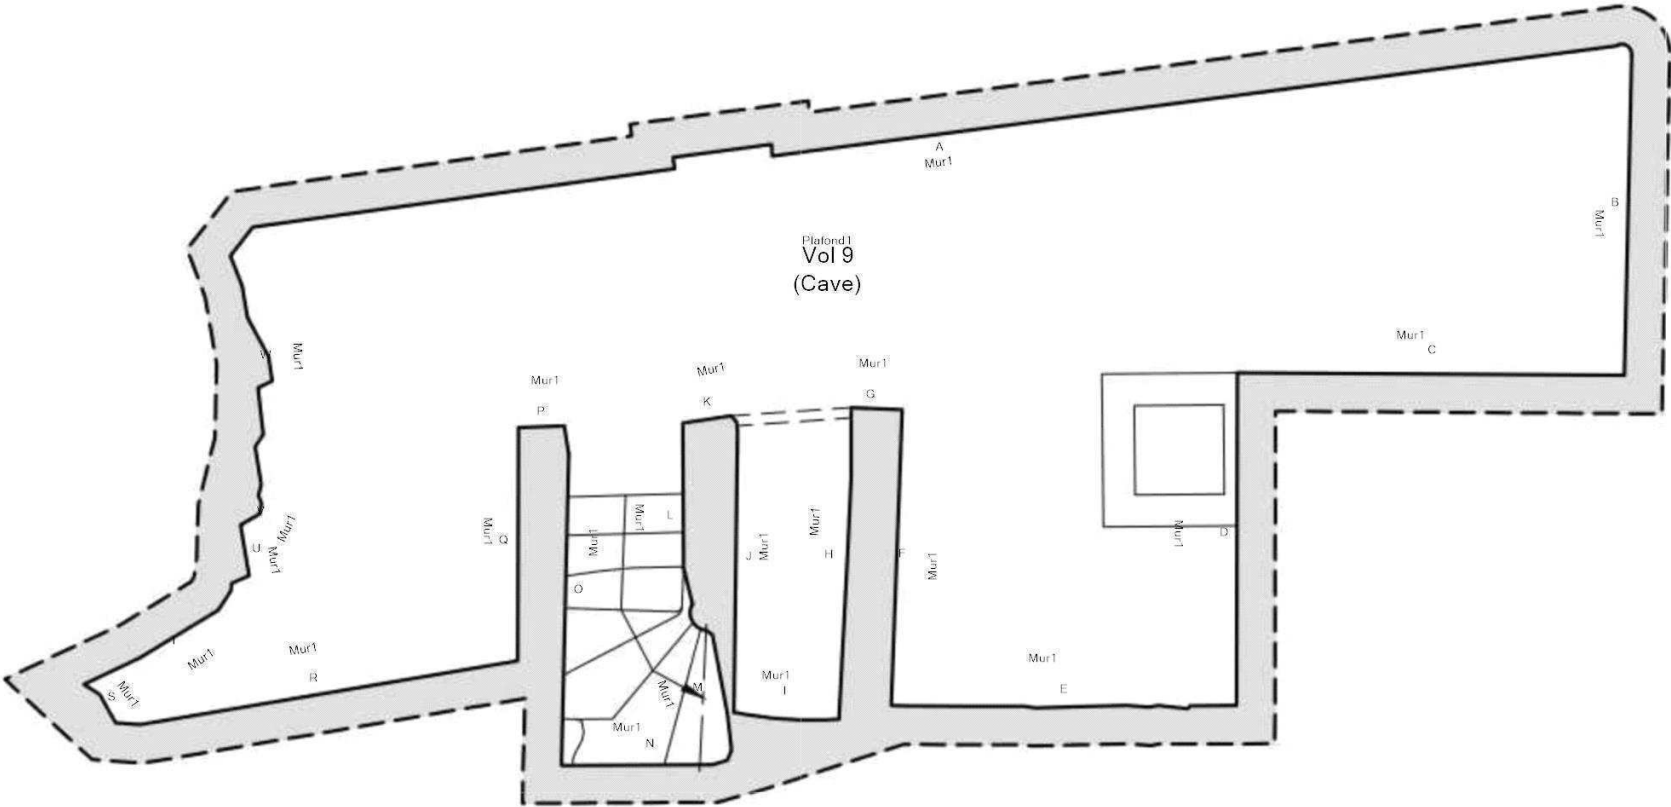

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

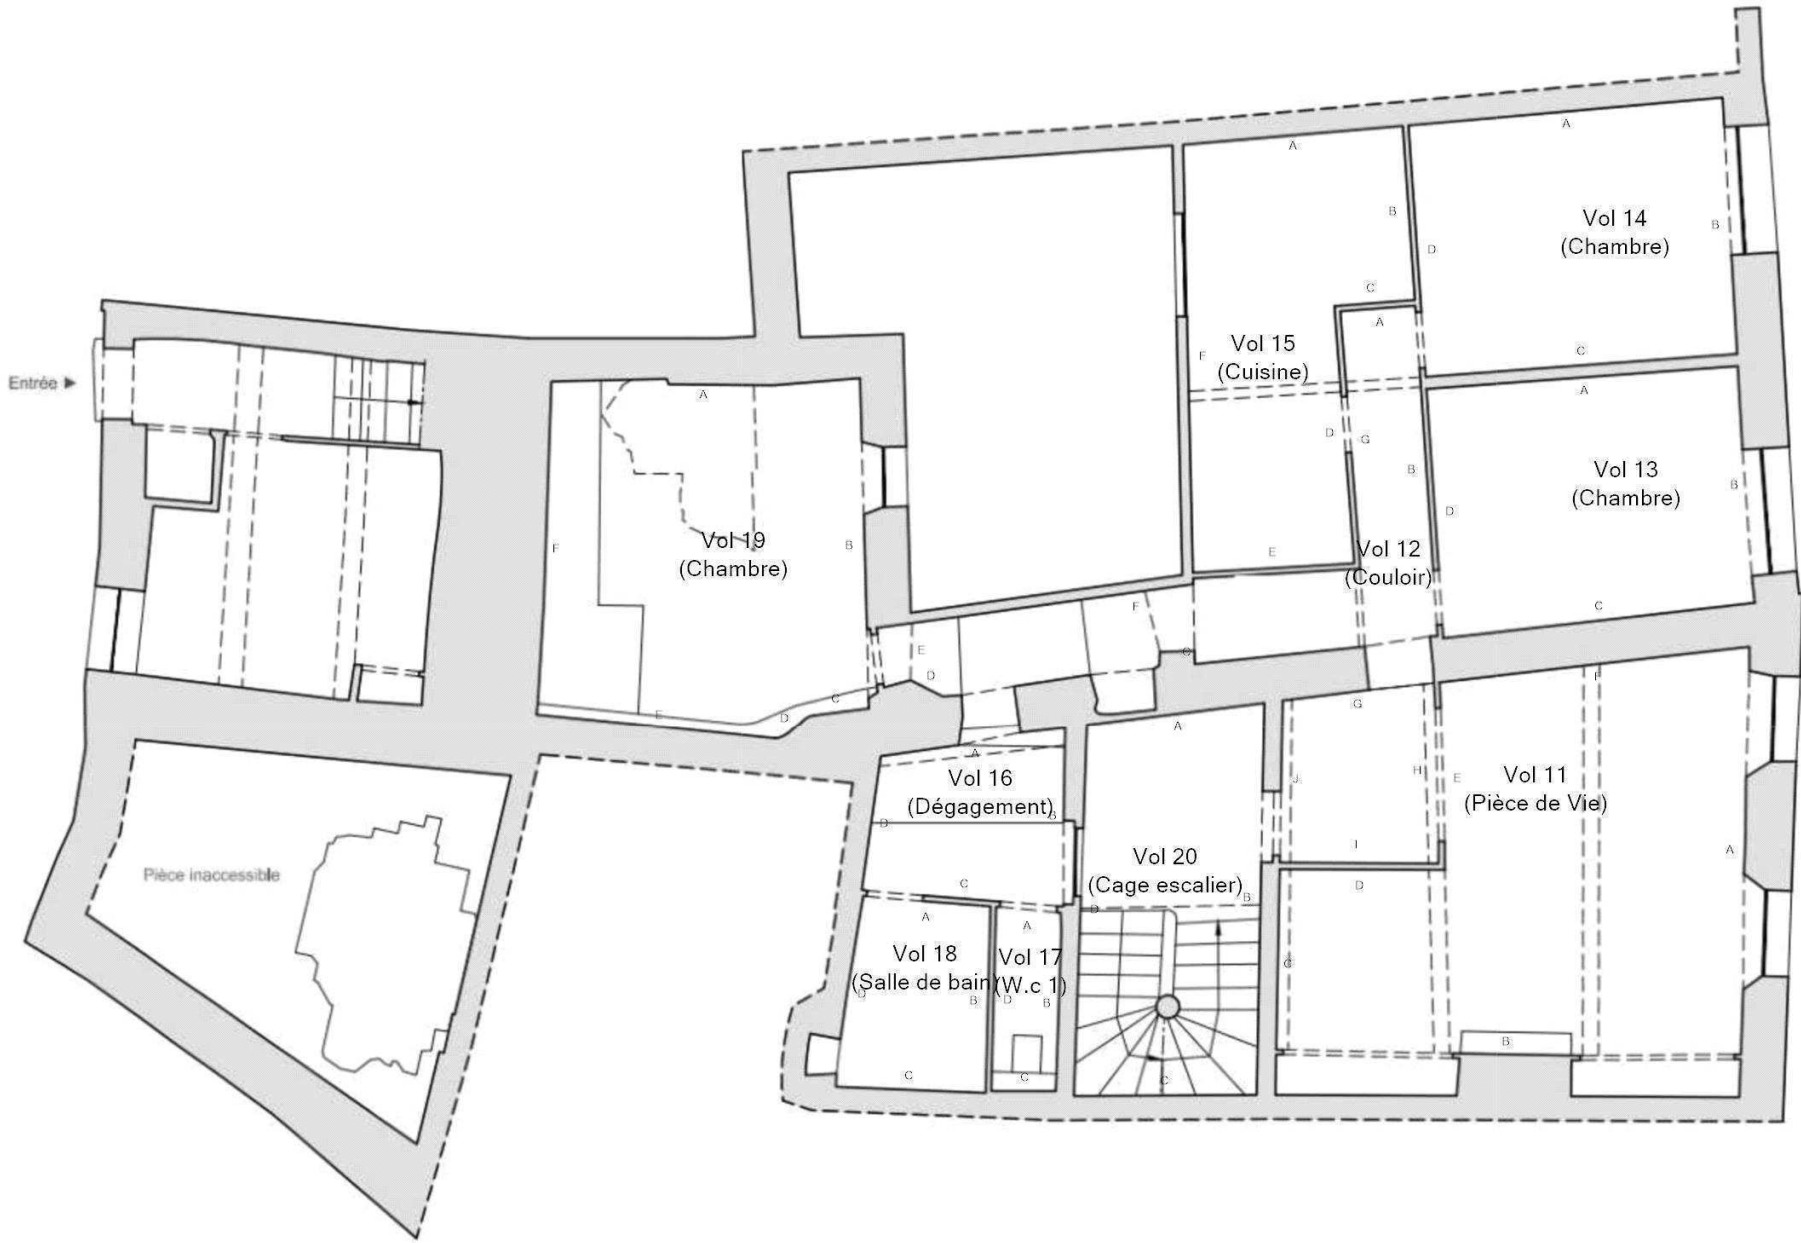
BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN



BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 1				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Elément de classe 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 2				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Elément de classe 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
				Légende
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

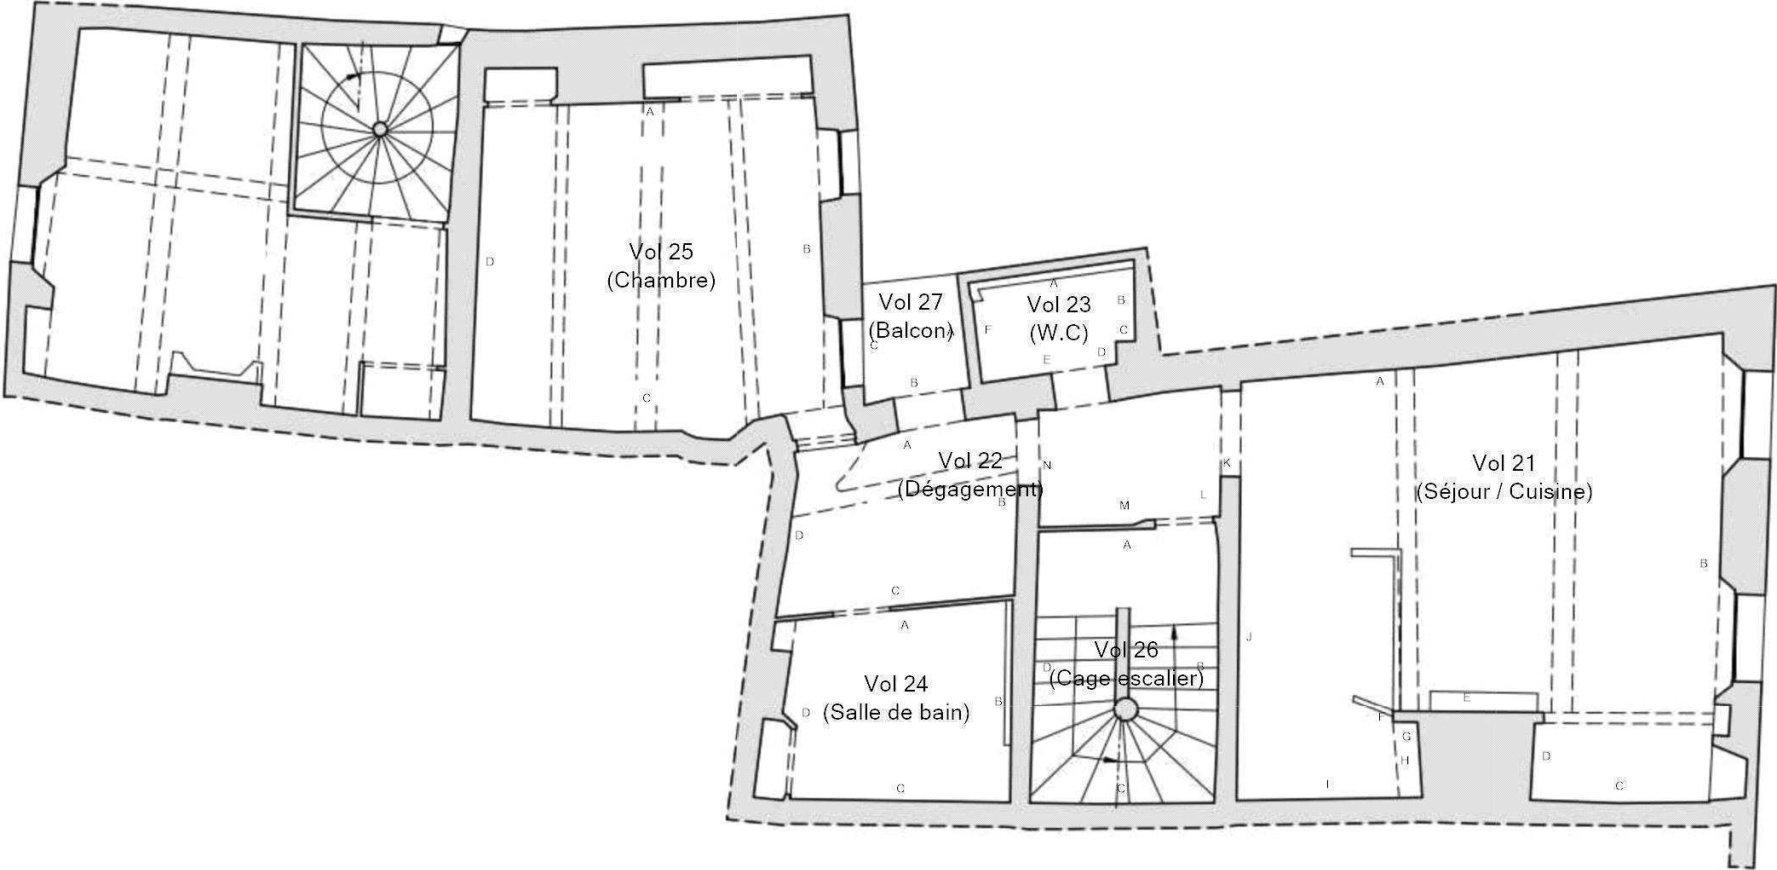

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

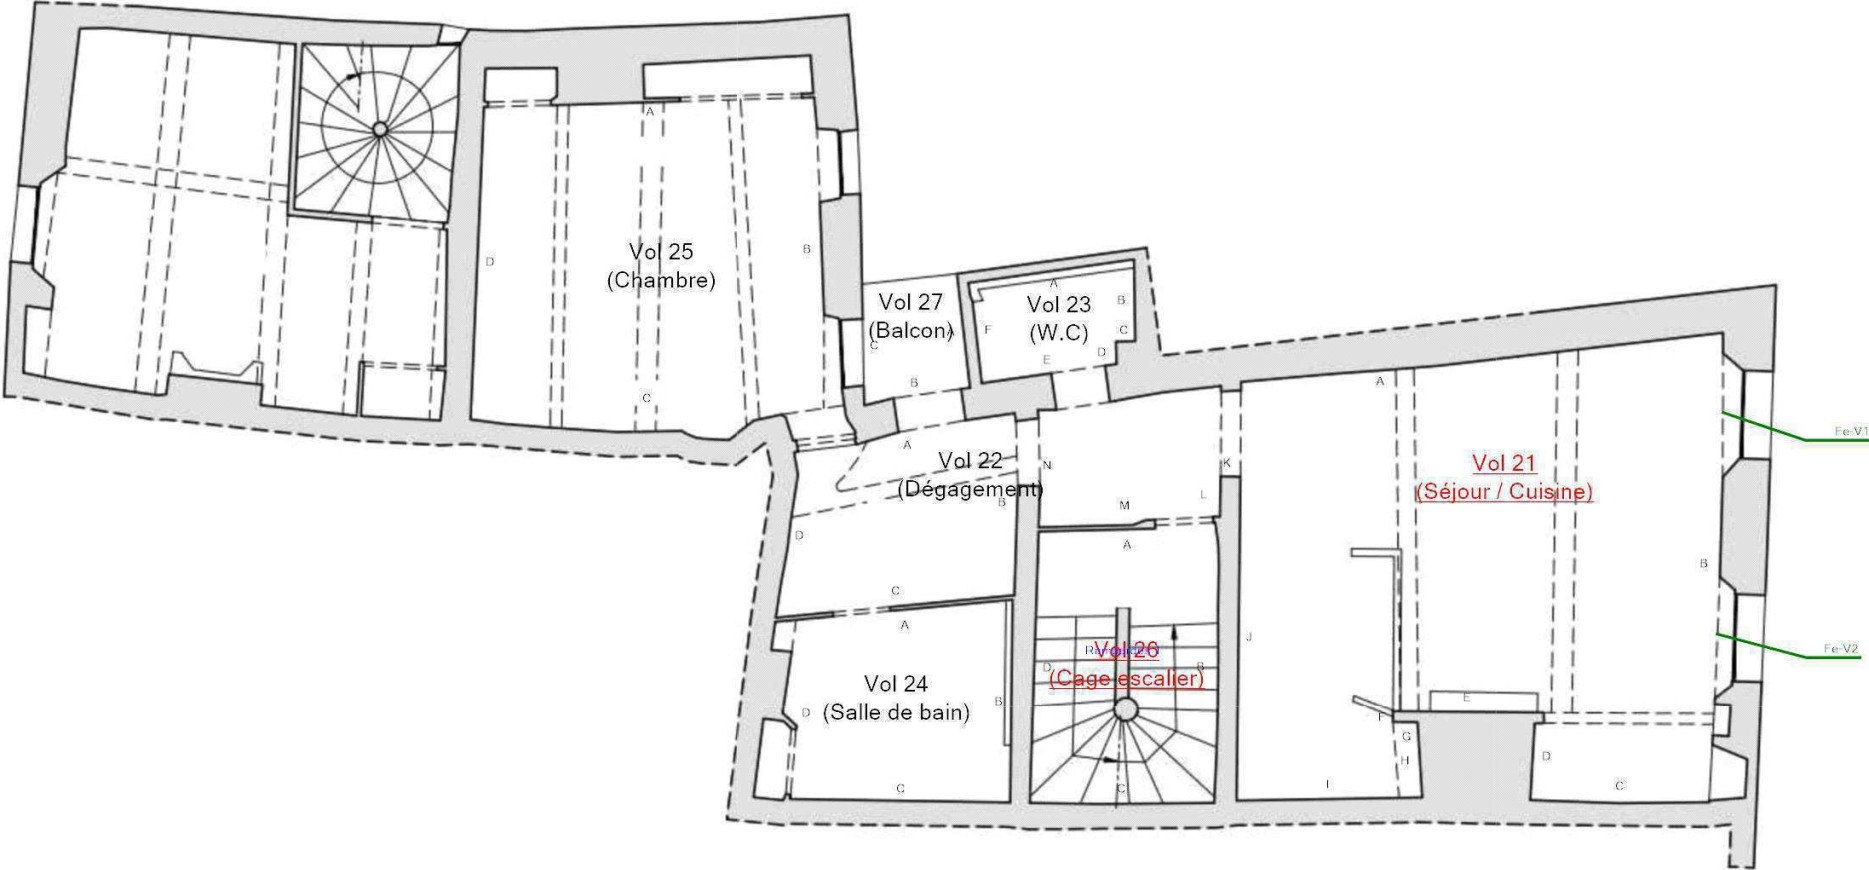

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
				Légende
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

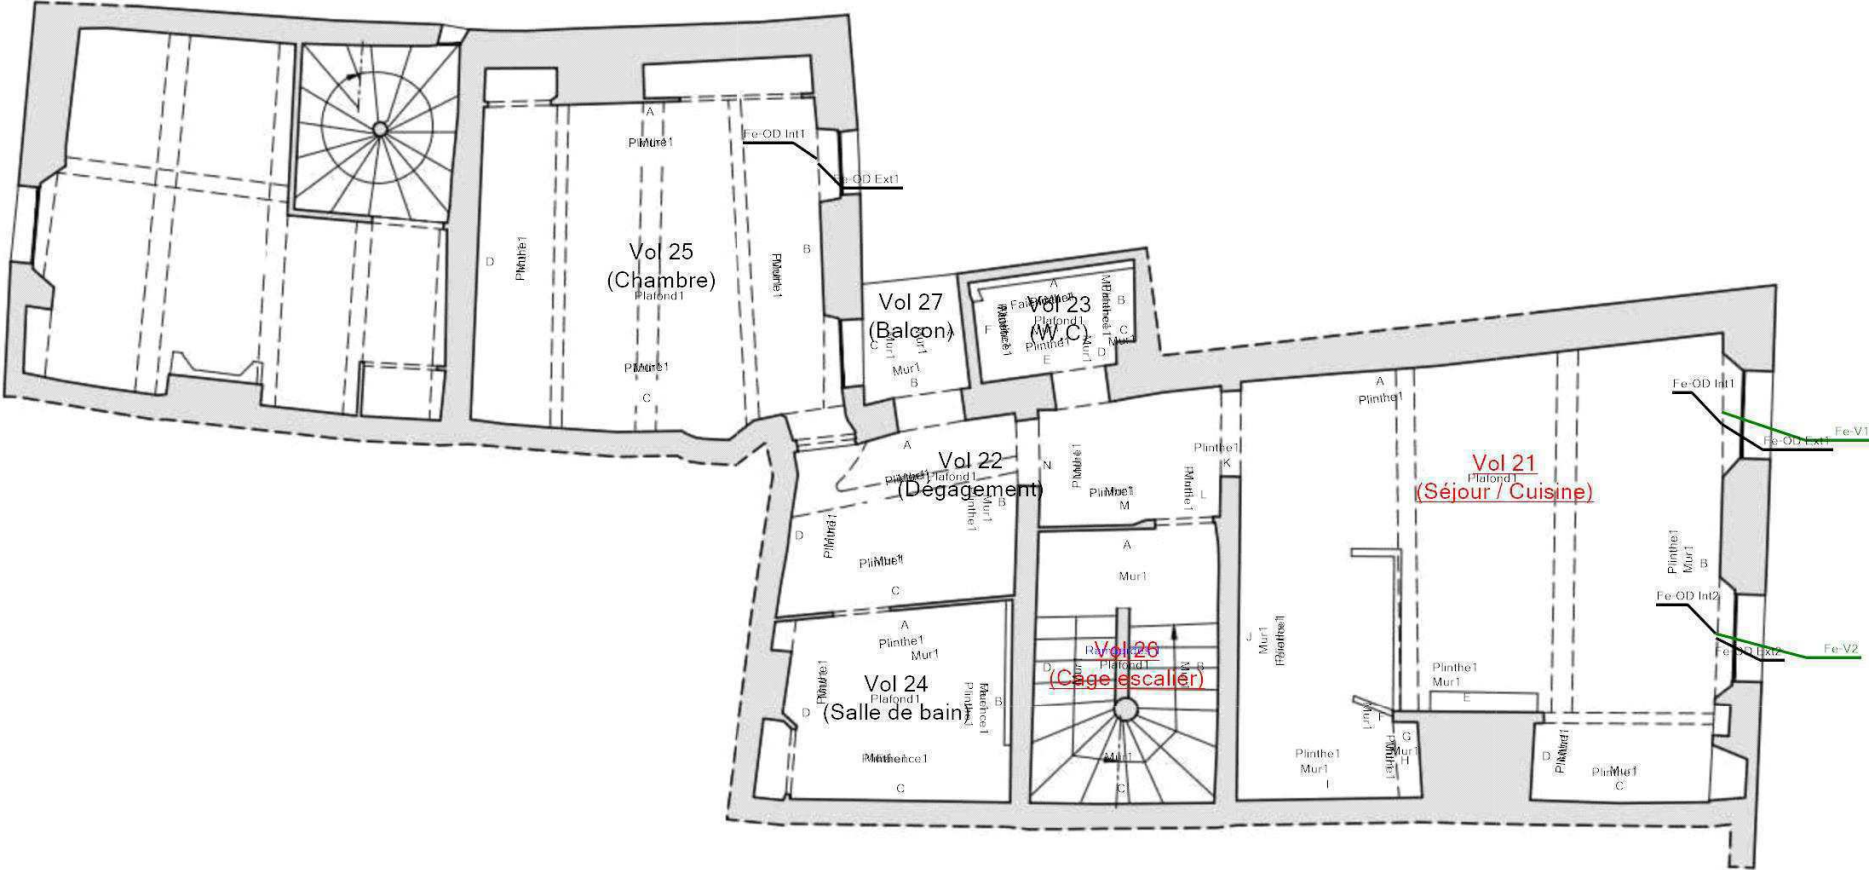

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

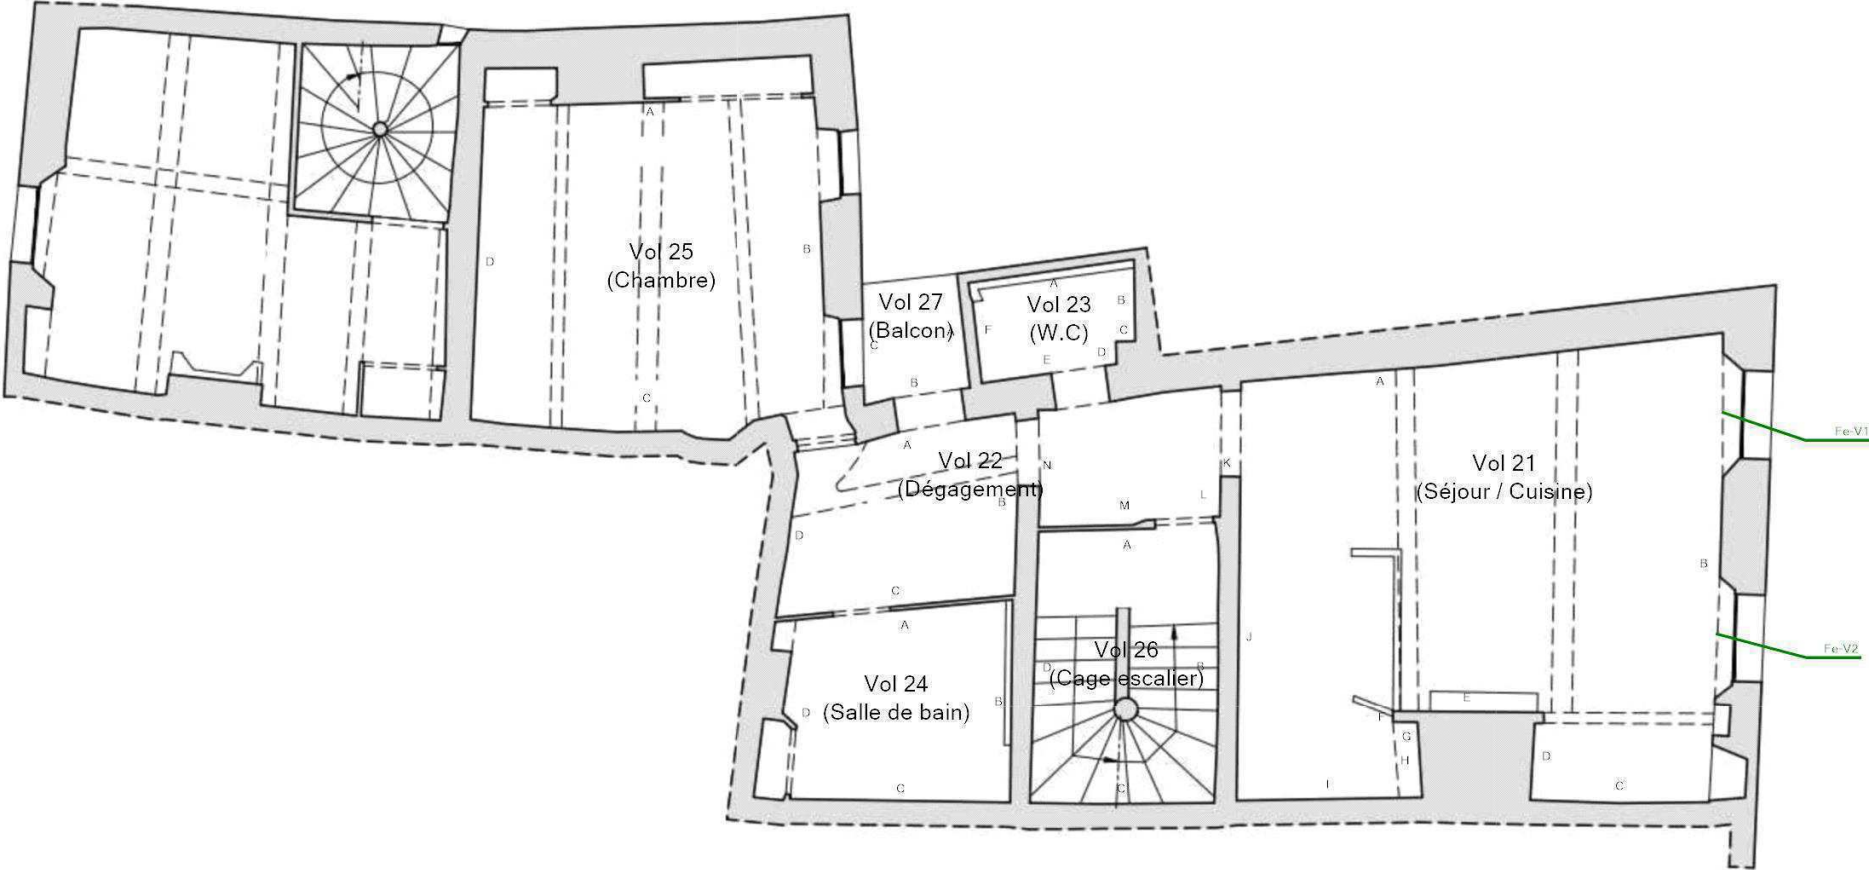

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

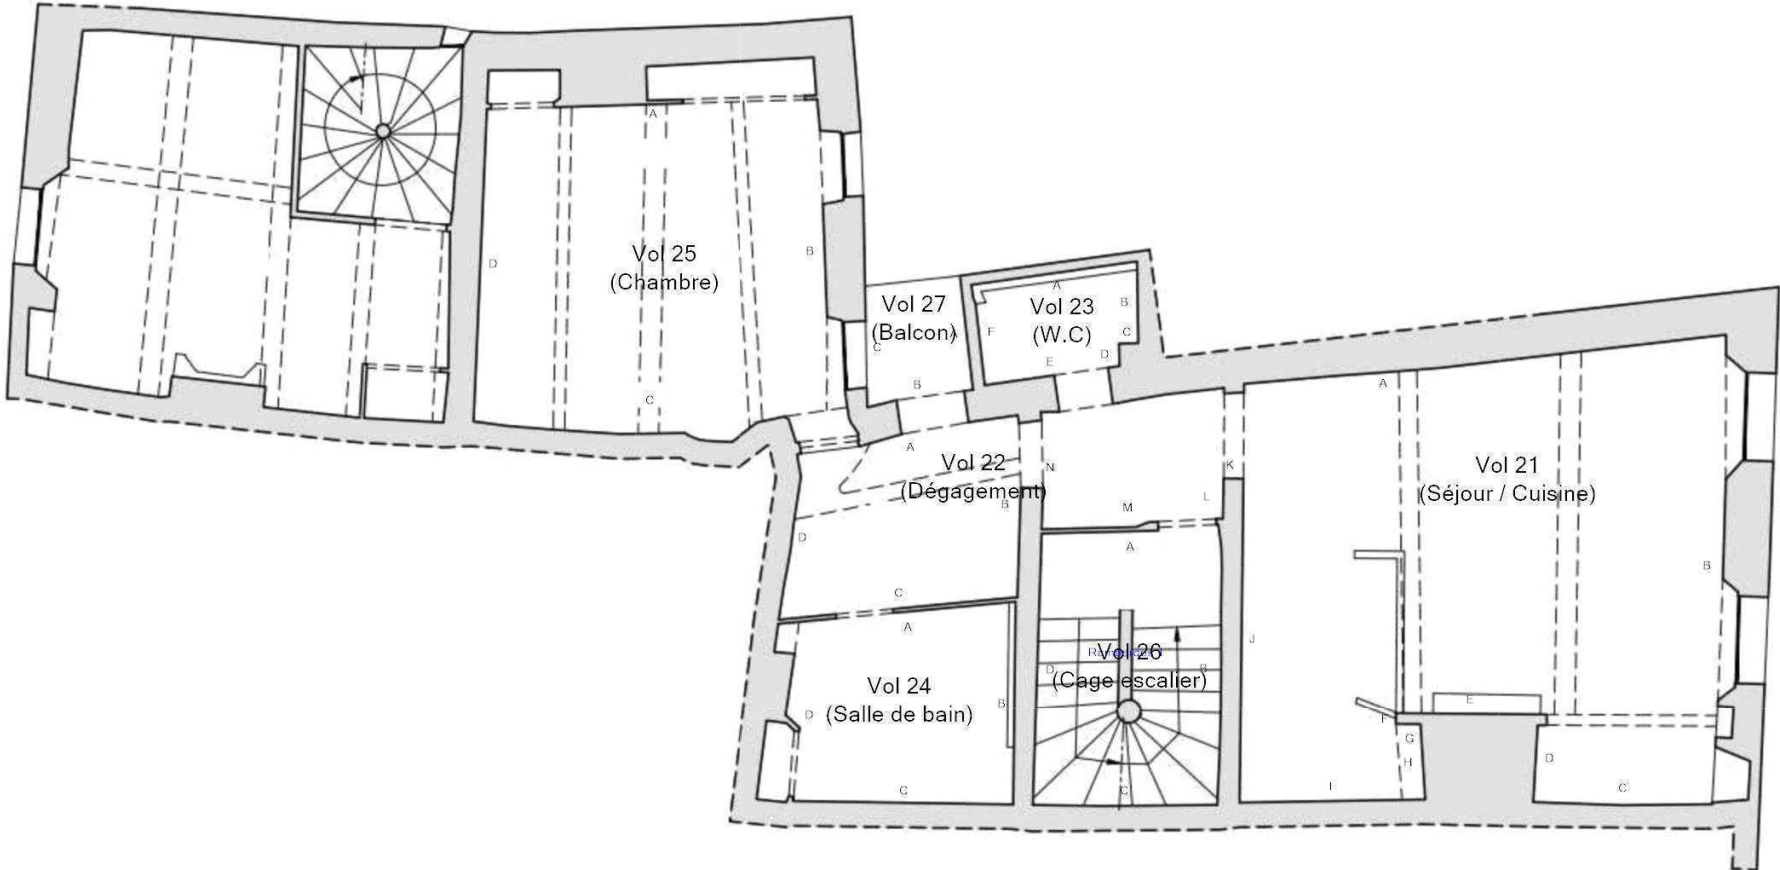

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 1				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Elément de classe 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

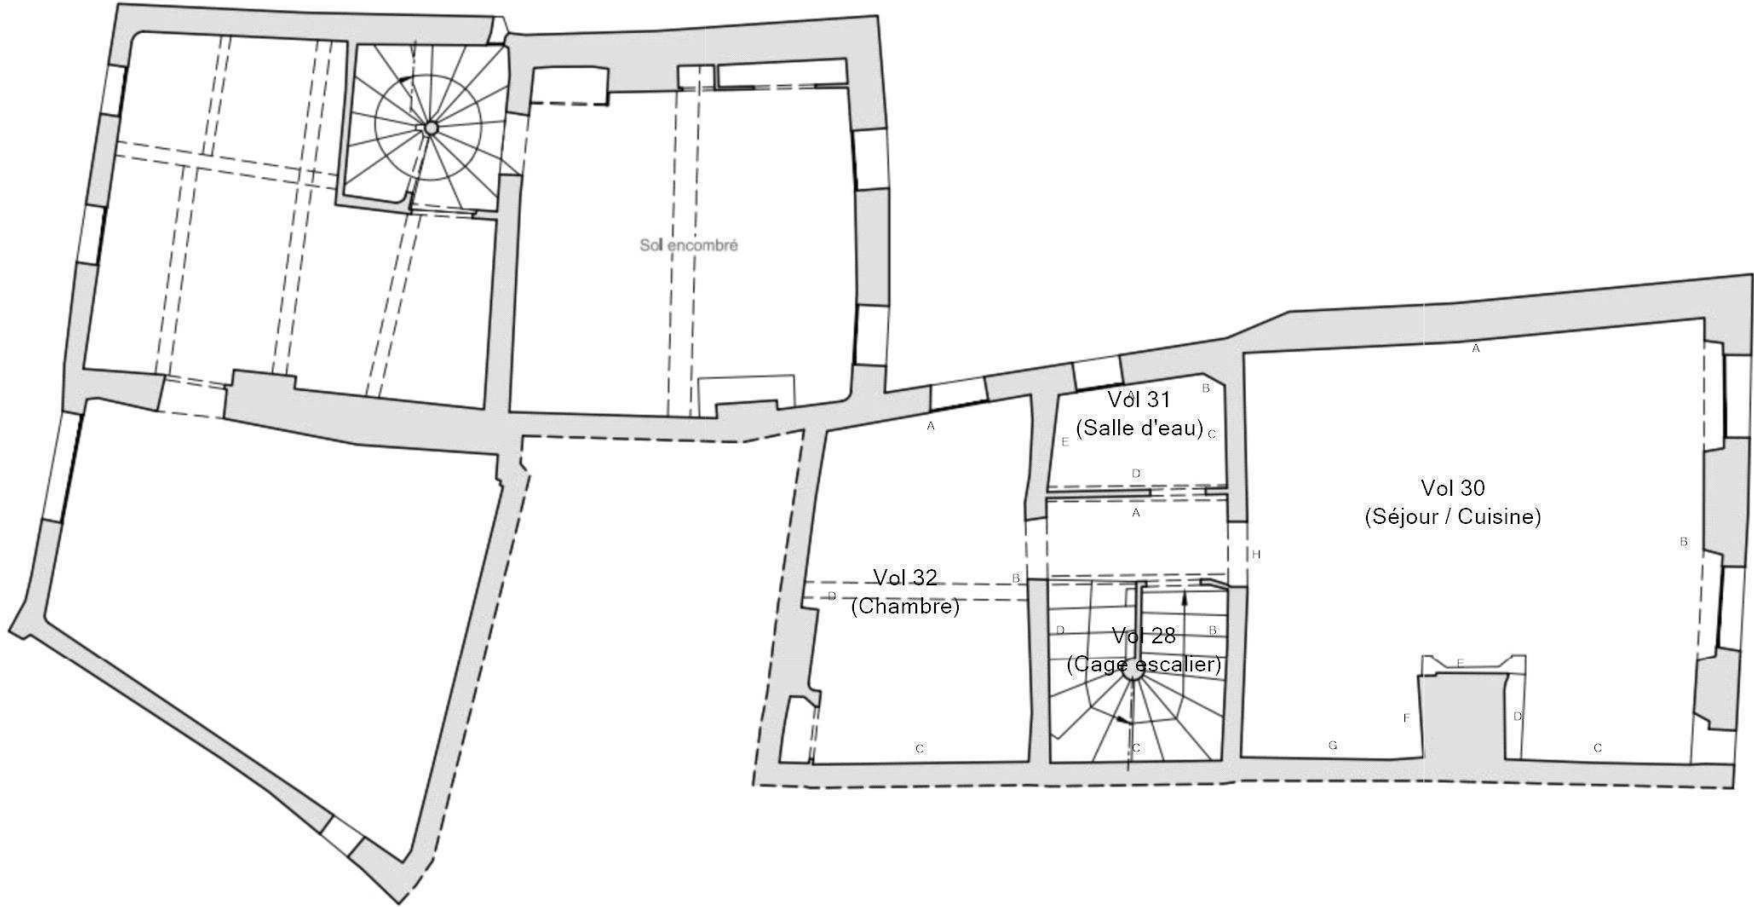

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

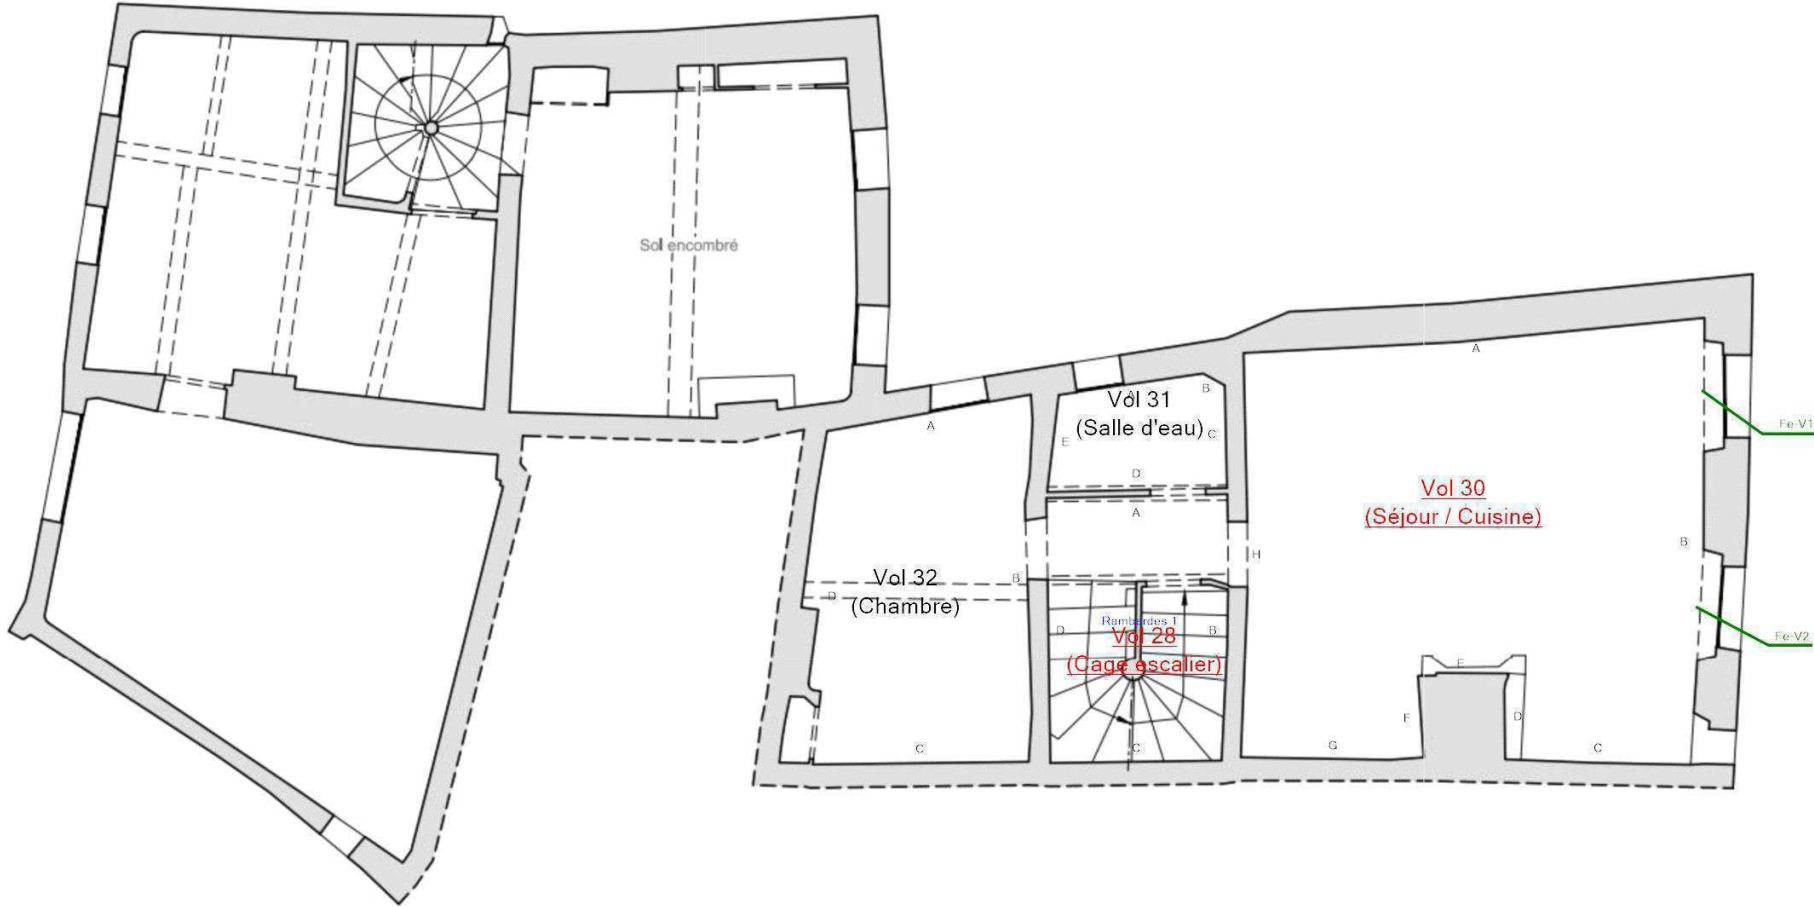

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

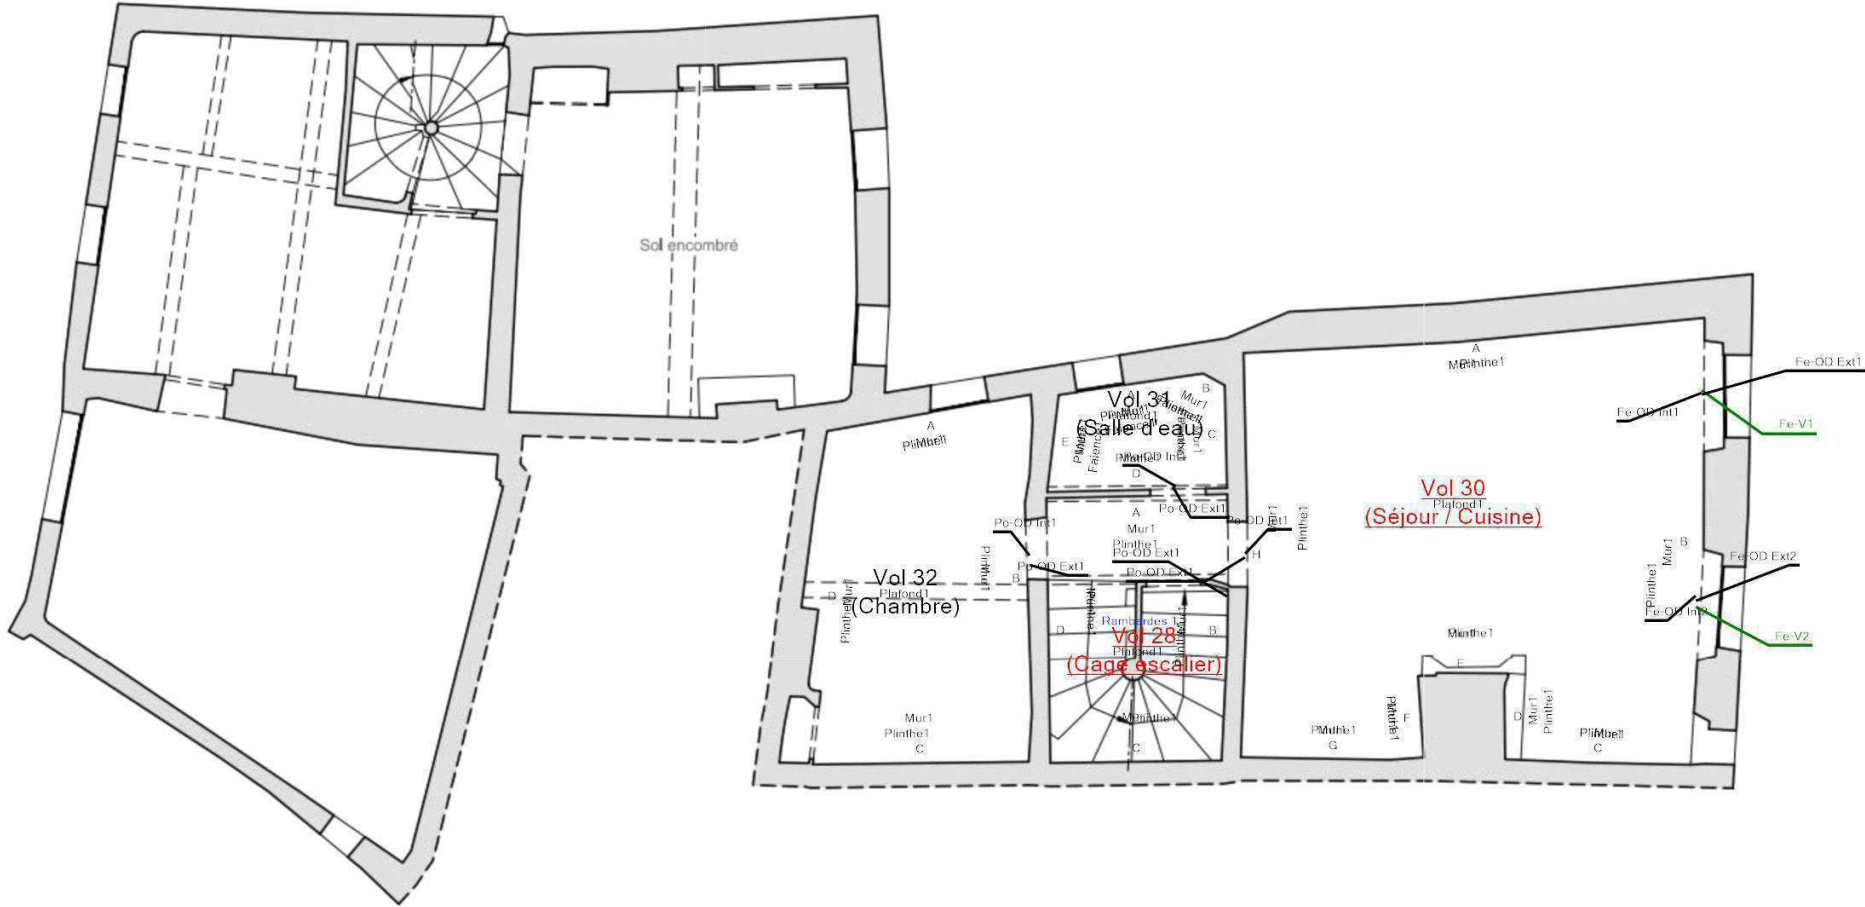

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

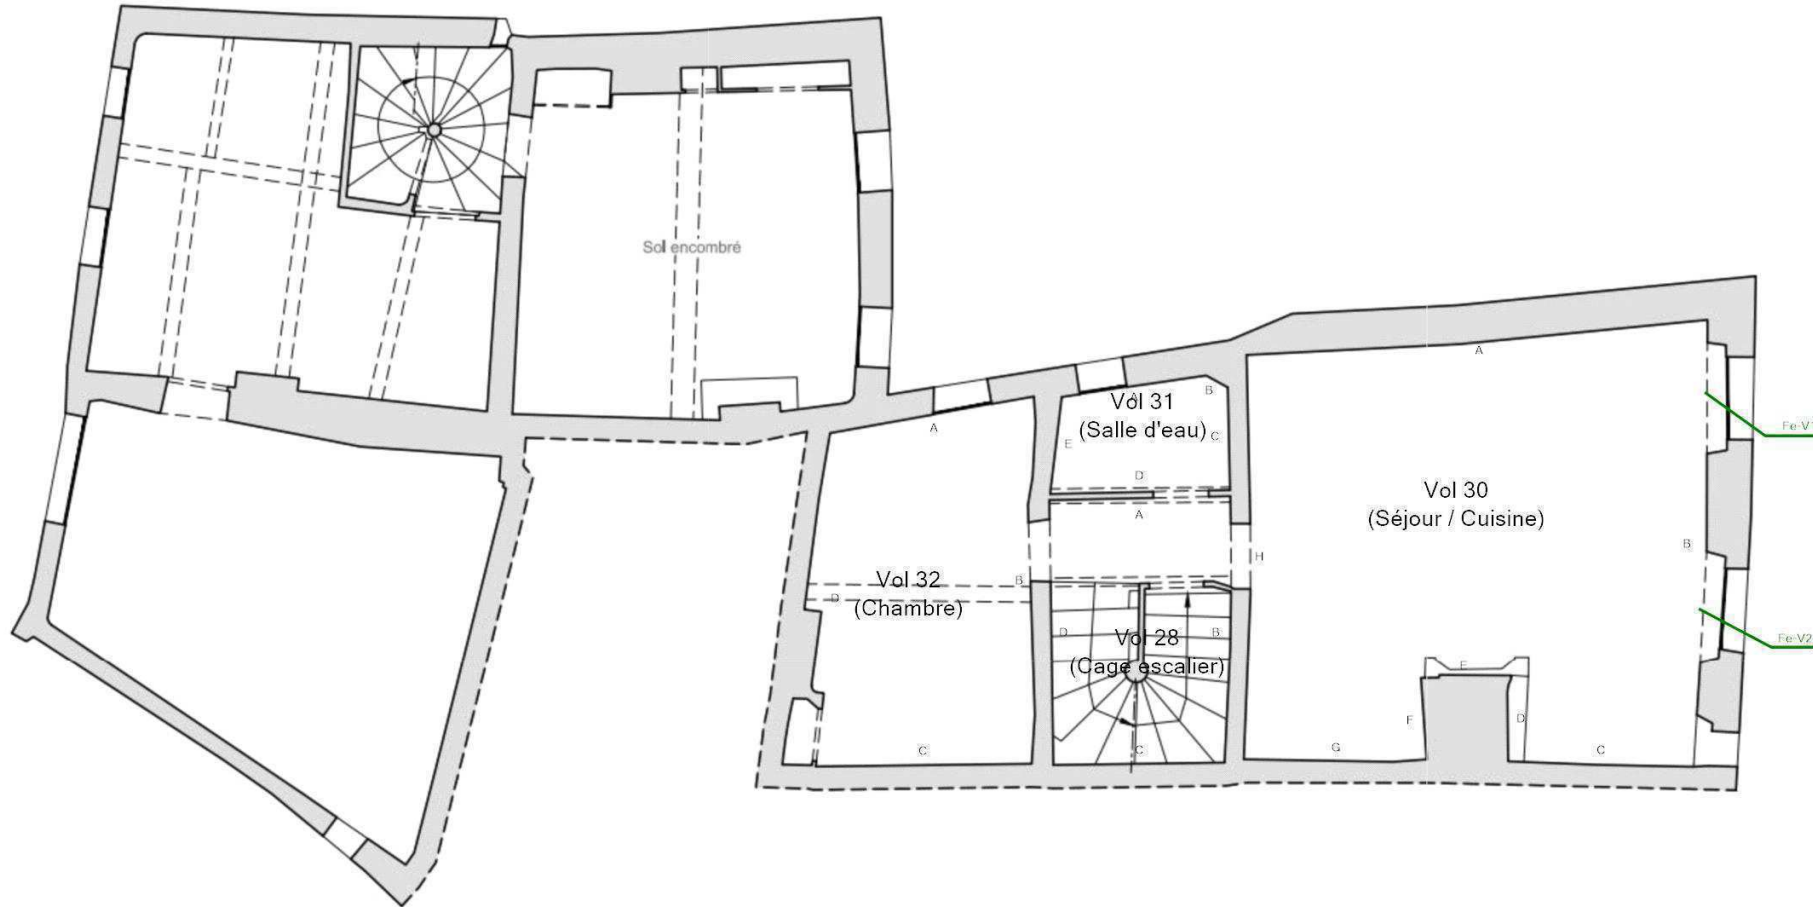

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 1				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Elément de classe 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

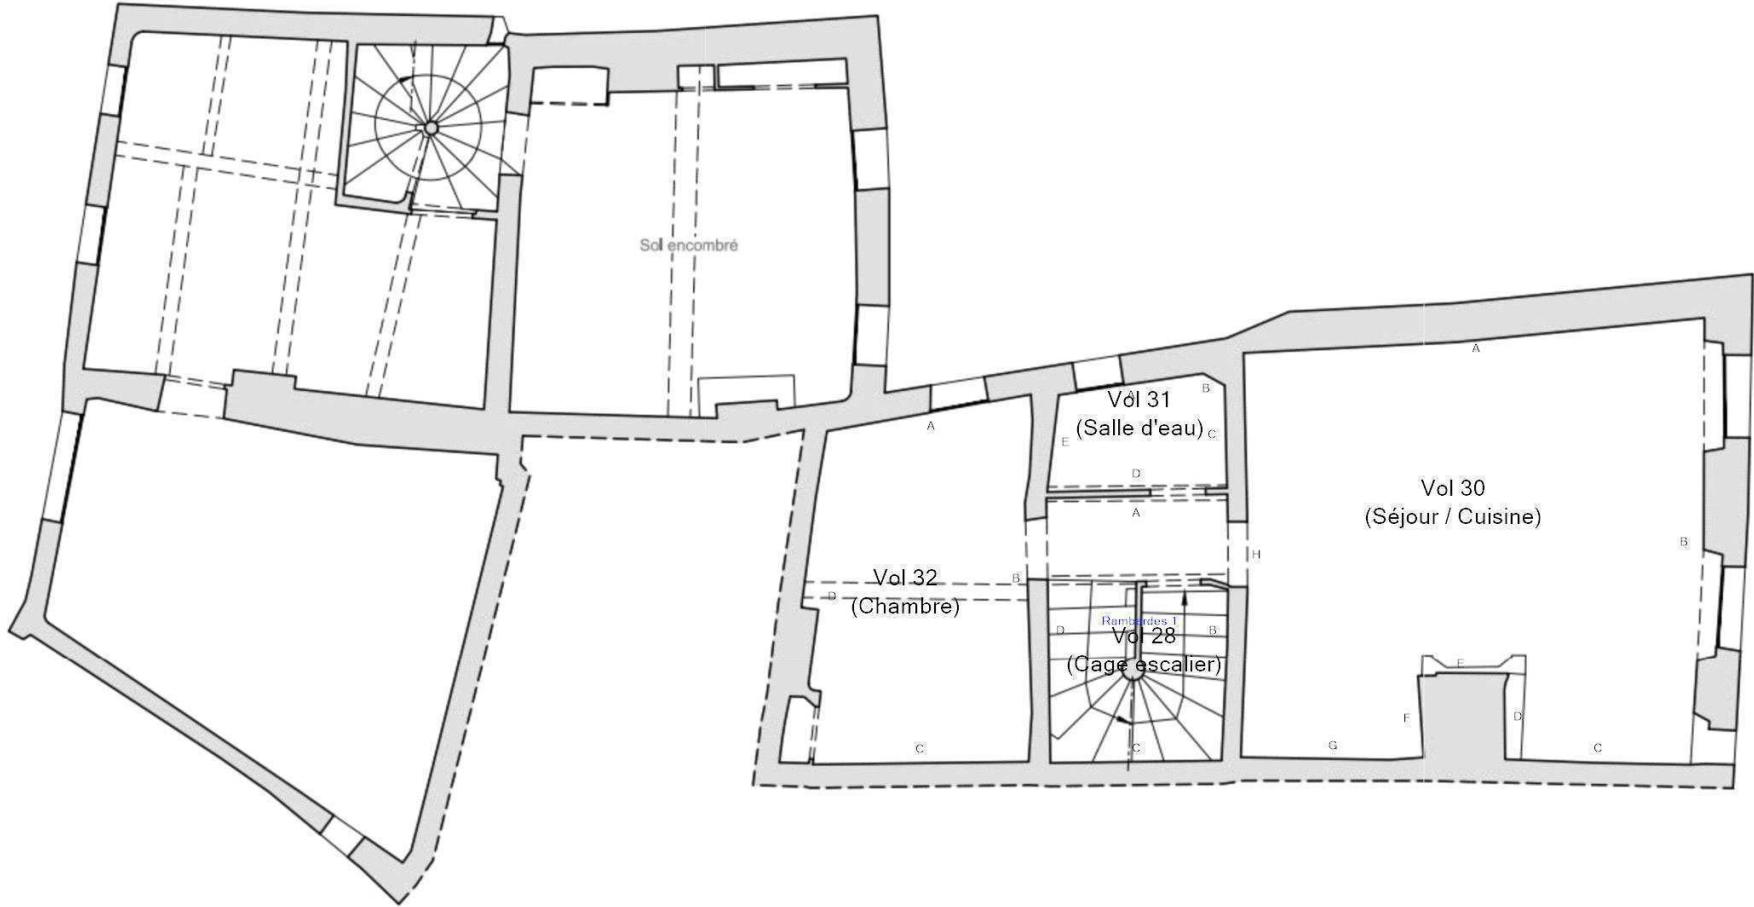

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 2				Référence: 002EW588023
<div></div>	Légende			
			Elément de classe 2	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

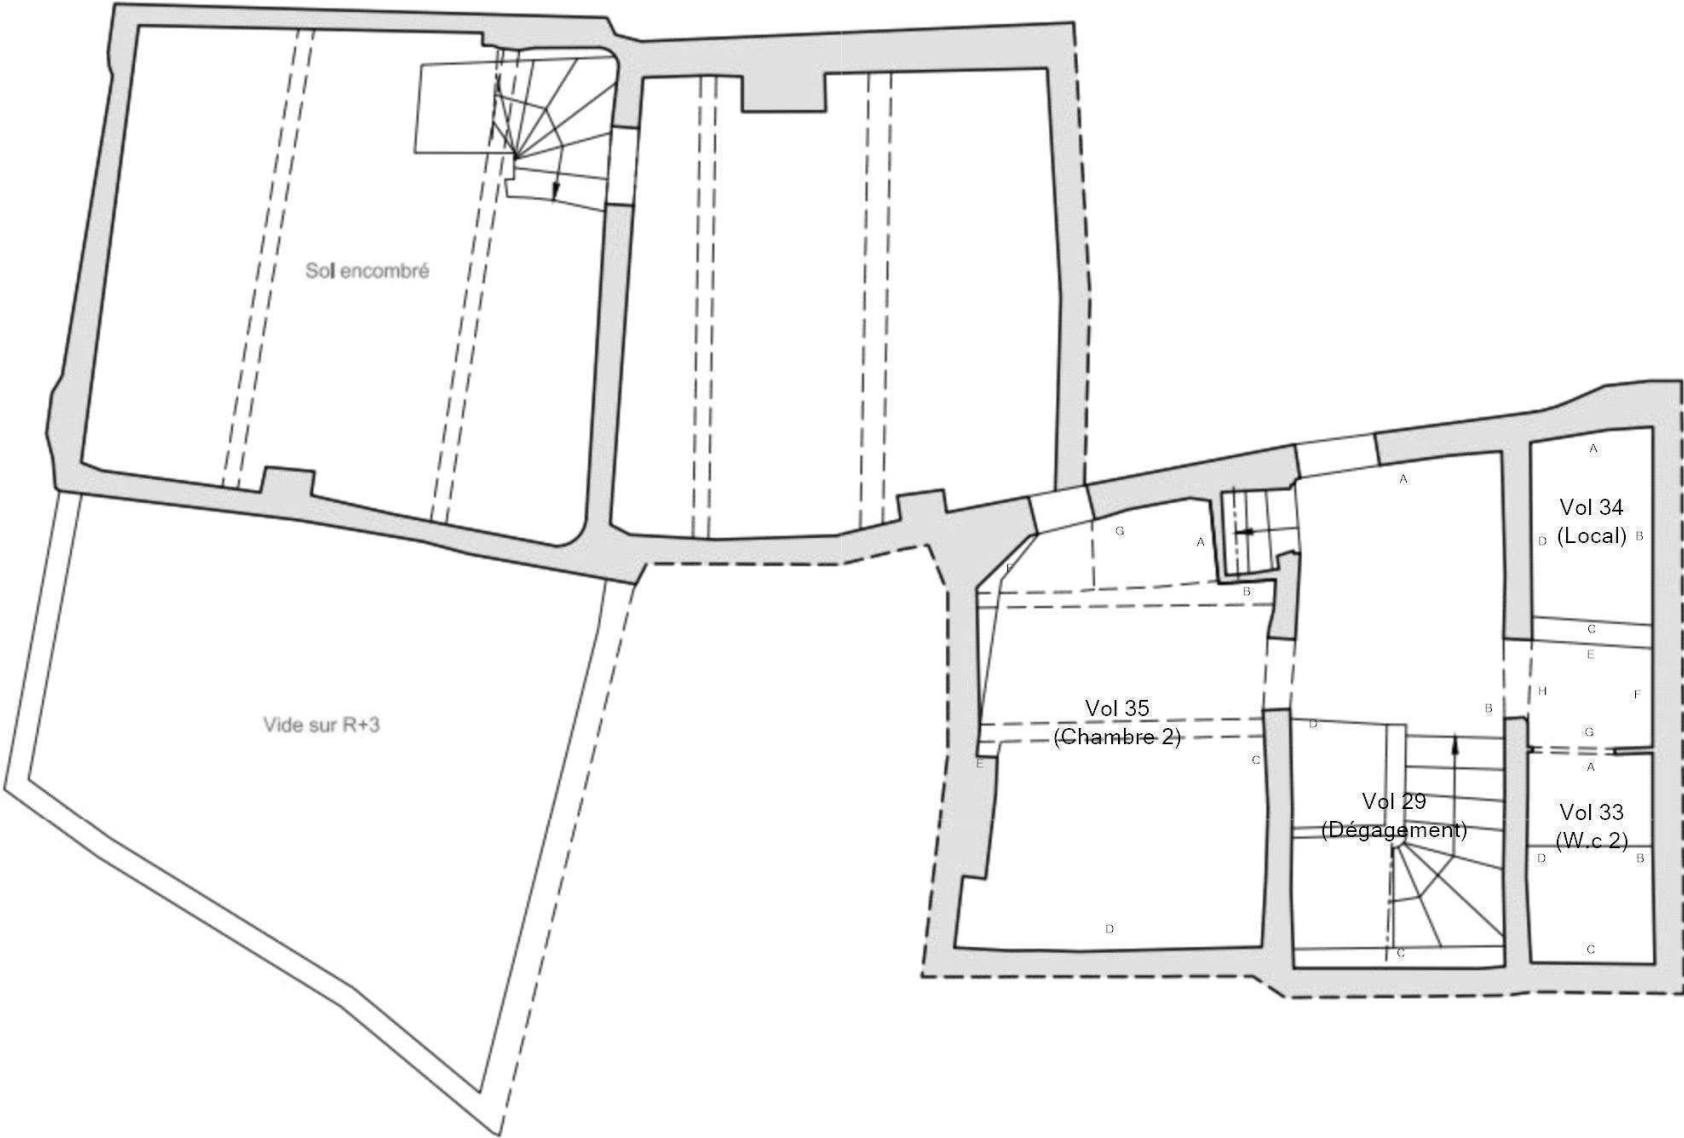

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

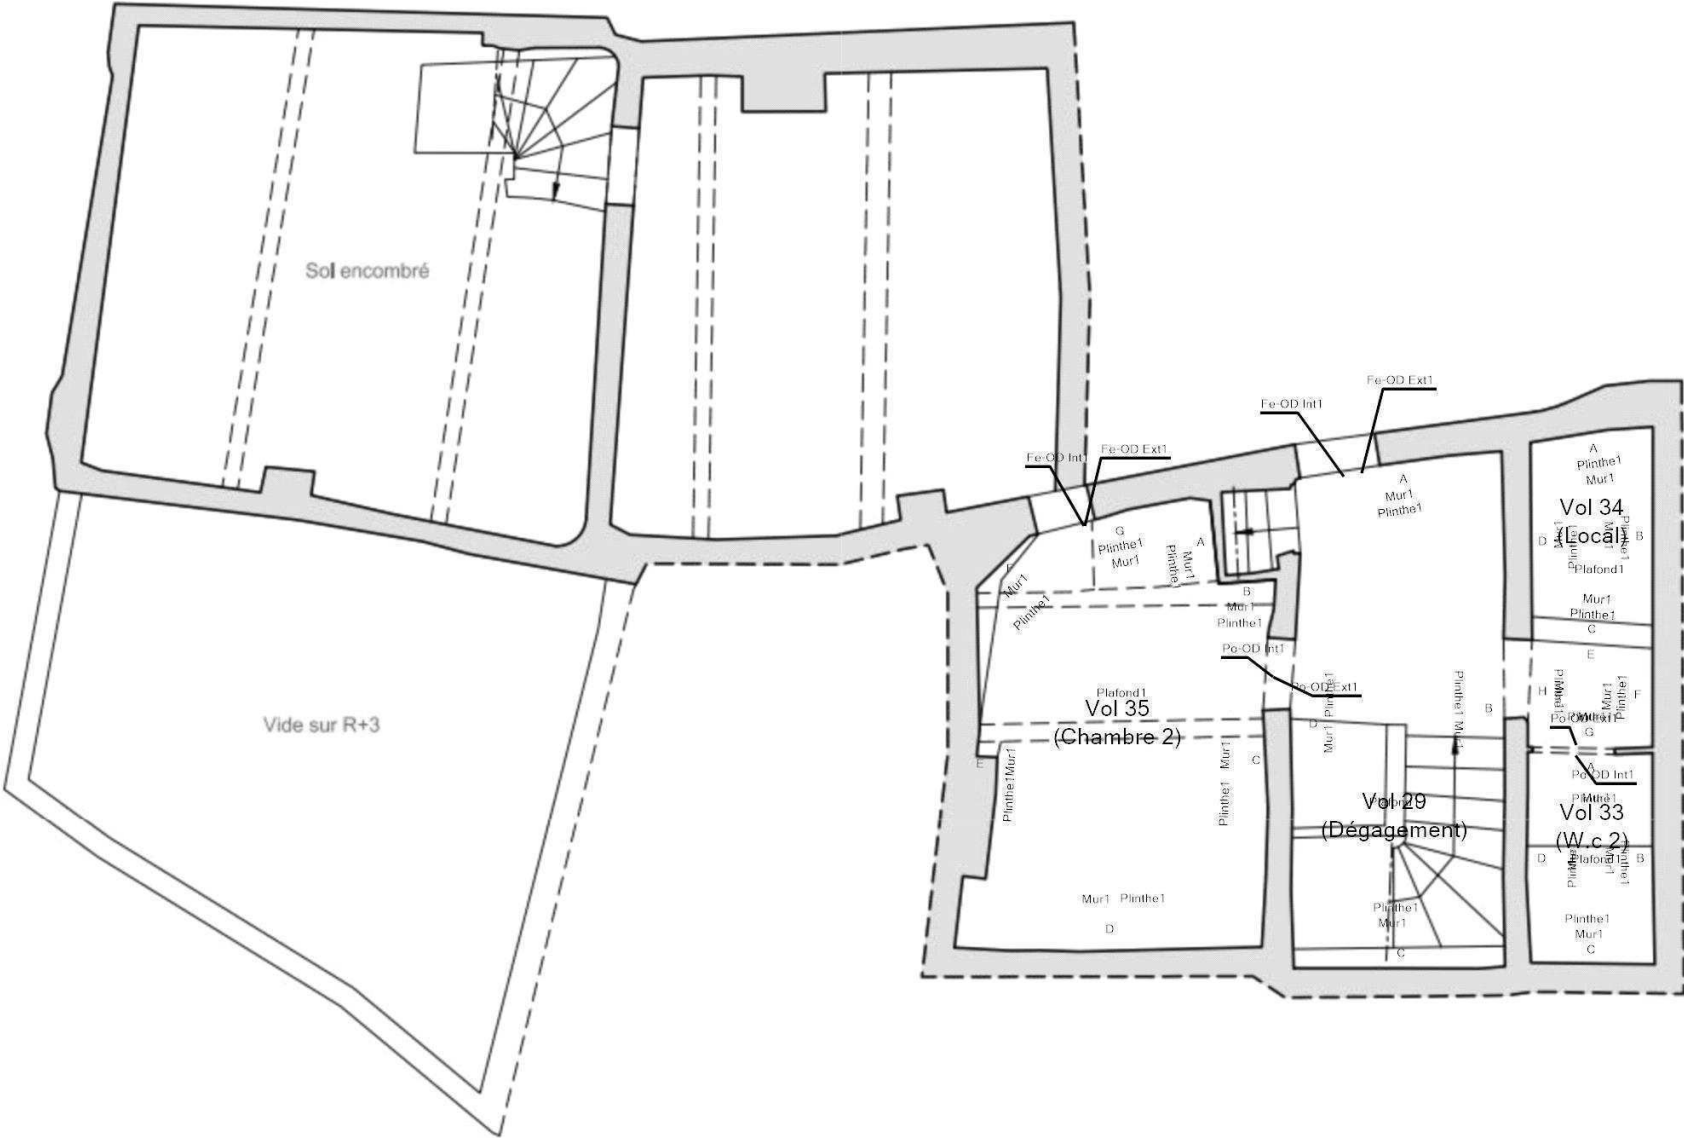

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

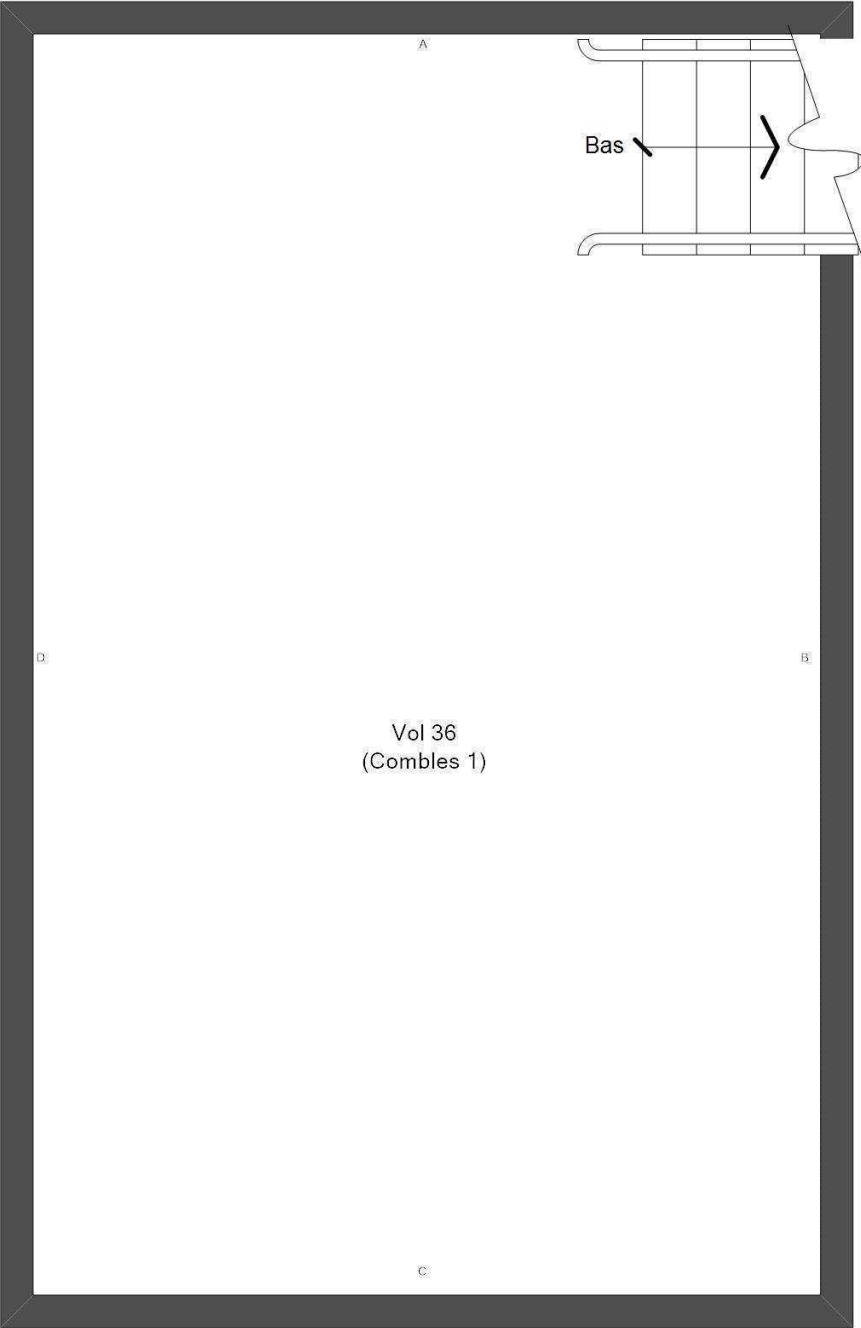


BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 1				Référence: 002EW588023
	Légende			
		Elément de classe 1		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN




BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 2				Référence: 002EW588023	
				Légende	
					Elément de classe 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	



BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
<div></div>				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - FACADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588023
<div><div><div>Vol 41 (Façade 5)</div><div>Vol 40 (Façade 4)</div><div>Vol 39 (Façade 3)</div><div>Vol 38 (Façade 2)</div><div>Vol 37 (Façade 1)</div></div></div>				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - FACADES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588023	
<div><div><div>Vol 41 (Façade 5)</div><div>Vol 40 (Façade 4)</div><div>Vol 39 (Façade 3)</div><div>Vol 38 (Façade 2)</div><div>Vol 37 (Façade 1)</div></div><div></div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relève de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Hannover B 6020
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Puh (Chairman), Ragn
Becker,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemminghaus, Dr.
Dirk Hering, David Hüls, Dr. Barbara Kinnasiewicz-
Becker, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relèves 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	7 500 000 EUR	par sinistre
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Hannover B 6020
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Puh (Chairman), Ragn
Becker,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemminghaus, Dr.
Dirk Hering, David Hüls, Dr. Barbara Kinnasiewicz-
Becker, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait valoir sa responsabilité en raison de mes interventions, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage Entreprise - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAGE - 1000000000 - SAGE - 44135591400298 - Téléphone: 04 77 44 92 48 - Fax: 04 77 44 92 48 - Email: info@ac-environnement.com
SIRET: 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire: FR03441355914 - Code APE: 7120B - Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

WE-CERT – 9 rue de Saintignon - 57 100
THIONVILLE - C2024-SE06-025



WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER

«Version 02»
REV 00

Décerné à : **BAUDRAND Quentin**

Sous le numéro : **C2024-SE06-025**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	<input checked="" type="checkbox"/>

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 déclinant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 26/06/2024

Par WE-CERT
Président

WE-CERT "Qualité Compétence" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél: 03 72 22 62 45 - mail: info@qualitecompetence.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF: 7120B N°SIRET: 8805195600021