

## Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN

Batiment : NC

Etagé : NC

Références client : Rue Observance - 83300

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Immeuble collectif en copropriété

#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

**Propriétaire :**

SAIEM DRAGUIGNAN  
247 Rue Jean Aicard  
83300 Draguignan

**Donneur d'ordre :**

SAIEM DRAGUIGNAN  
247 Rue Jean Aicard  
83300 Draguignan

#### A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEN X (2-1190)

Date de chargement de la source : 07/03/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 07/03/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

#### A-4 MISSION

Date de la mission : 12/03/2025

Date du rapport : 12/03/2025

Référence mission : 002EW588027

Circonstance du constat : Démolition

#### A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société &amp; Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BAUDRAND QUENTIN

Certification n° : C2024-SE06-025

Délivré le : 26/06/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE-CERT – 9 rue de Saintignon - 57 100 THIONVILLE



#### Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

### B - Sommaire

### C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

### D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

### E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

### F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

### G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

## C - MISSION

### C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

### C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Démolition

### C-3 COMMENTAIRES

Néant

## C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Immeuble complet
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Démolition du bâtiment

## D - STRATÉGIE DE MESURES

### D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

#### Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

#### Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

#### Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

#### Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

### D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

### D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

### D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

**Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux** font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

**Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.**

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

**Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.**

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

### D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm<sup>2</sup> pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

**L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les**

**constats visuels effectués**, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

## E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

## E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC : Vol 1 (Entrée)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC : Vol 2 (Local 1)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC : Vol 3 (Local 2)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC : Vol 4 (Salle d'eau/W.C)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC : Vol 5 (Cuisine)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC : Vol 6 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 7 (Hall 1)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 8 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 9 (Salle d'eau/W.C)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 10 (Salle d'eau/W.C)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 11 (Cuisine)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 12 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 13 (Chambre)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 : Vol 14 (Couloir)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 15 (Hall)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 16 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 17 (Salle d'eau/W.C)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 18 (Cuisine)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 19 (Salle d'eau/W.C)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 20 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 : Vol 21 (Chambre)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 22 (Hall)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 23 (Pièce de Vie)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 24 (Cuisine)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 25 (Salle d'eau/W.C)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 26 (Cuisine)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 27 (Salle d'eau/W.C)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 28 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 : Vol 29 (Chambre)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles : Vol 30 (Cage esc)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles : Vol 31 (Dégagement)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles : Vol 32 (Pièce de Vie)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles : Vol 33 (Pièce de Vie)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles : Vol 34 (Comble)
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - Cave : Vol 35 (Cave)	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - Façade : Vol 36 (Façade)

## E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

## E-3 RÉSULTAT DES MESURES

### Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

**TABLEAU DES MESURES**

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - Cave - Vol 35 (Cave)**

725	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
726	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
727	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	H	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
729	G	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	F	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	E	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
732	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	H	Mur pierre brut-Mur2	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
734	I	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	J	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - Façade - Vol 36 (Façade)**

736	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
737	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 10 (Salle d'eau/W.C)**

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 10 (Salle d'eau/W.C)								
172	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
223	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
224	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
225	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
226	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
258	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 10 (Salle d'eau/W.C)</b>								
259	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
276	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
277	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
278	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
279	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
280	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
281	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Cuisine)</b>								
194	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
195	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
196	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
197	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
198	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
199	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
200	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
201	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
240	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
241	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
242	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Cuisine)</b>								
243	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
266	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	C	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V1	Haut Droite	Bois	Peinture	5,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Pièce de Vie)</b>								
202	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Pièce de Vie)								
208	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
209	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
210	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
211	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
212	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
213	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
235	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
236	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
237	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
239	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
244	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
264	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
265	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
288	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
289	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
290	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
291	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
292	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
293	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu


**Plomb**

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Pièce de Vie)**

307	E	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V1	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,59 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
308	E	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V2	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,82 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

**Nombre total d'unités de Diagnostic : 16**

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 13 (Chambre)**

214	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
215	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
216	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
217	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
218	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
219	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
220	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
221	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
231	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
232	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
233	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
234	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
263	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 13 (Chambre)</b>								
294	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
295	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
296	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
297	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
298	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
299	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
300	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
301	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
302	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
303	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
304	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
305	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 14 (Couloir)</b>								
186	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
187	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
188	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
189	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
190	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
191	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
192	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 14 (Couloir)</b>								
193	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
227	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
228	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
229	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
230	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
260	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
261	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
268	A	Porte bois peint POSITIF (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre			7,44 mg/cm <sup>2</sup>		Inconnu
269	A	Porte bois peint POSITIF (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre			10 mg/cm <sup>2</sup>		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 7 (Hall 1)</b>								
154	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
155	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
156	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
157	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
158	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
159	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
160	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 7 (Hall 1)</b>								
161	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 8 (Pièce de Vie)								
134	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
246	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
248	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
249	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
254	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 9 (Salle d'eau/W.C)</b>								
146	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
147	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
148	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
149	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
150	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
151	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
153	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
250	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
251	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
252	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
253	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 15 (Hall)</b>								
320	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
321	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
346	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
347	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 15 (Hall)								
348	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
349	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
350	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
351	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
352	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
353	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
354	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
355	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
356	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
357	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
358	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
359	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
360	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
361	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
362	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
363	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
364	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
365	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
366	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
367	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
432	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
433	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
434	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

### Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 15 (Hall)

435	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
436	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
437	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
438	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
439	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
440	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
441	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
442	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
443	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
445	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
448	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
449	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

### Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 16 (Pièce de Vie)

322	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
-----	---------------	-------------------------------	---------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 16 (Pièce de Vie)								
323	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
334	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
335	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
336	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
337	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
338	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
339	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
340	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
341	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
342	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
343	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
344	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
345	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
422	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
423	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
424	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
425	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
426	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
431	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
463	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 16 (Pièce de Vie)</b>								
464	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
465	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
466	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
467	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
468	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
469	B	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 17 (Salle d'eau/W.C)</b>								
324	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
325	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
326	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
327	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
328	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
329	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
330	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 17 (Salle d'eau/W.C)								
331	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
428	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
429	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
430	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 18 (Cuisine)								
316	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 18 (Cuisine)</b>								
375	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
411	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
413	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
450	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 19 (Salle d'eau/W.C)</b>								
318	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 19 (Salle d'eau/W.C)</b>								
385	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
386	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
387	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
388	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
389	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
418	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
419	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
420	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
421	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
457	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
458	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
459	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
460	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
461	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 20 (Pièce de Vie)</b>								
311	E	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V1	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,33 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
312	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 20 (Pièce de Vie)								
313	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
405	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
406	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
407	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
409	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Chambre)								
309	C	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V1	Centre Centre	Bois	Peinture	5,9 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
310	C	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V2	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,71 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
314	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
315	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
390	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
391	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
392	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
393	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
394	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
395	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
396	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
397	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
414	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
415	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
416	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
417	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

## Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 22 (Hall)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 22 (Hall)								
476	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

### Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 22 (Hall)

536	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
537	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
538	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
539	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
594	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
595	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
596	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
597	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
598	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
599	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
600	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
601	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
602	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
603	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
604	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
605	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

### Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 23 (Pièce de Vie)

470	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
-----	---------------	-------------------------------	------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 23 (Pièce de Vie)</b>								
471	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
616	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
617	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 23 (Pièce de Vie)</b>								
618	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
619	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
620	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 24 (Cuisine)</b>								
472	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 24 (Cuisine)								
571	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
622	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
623	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
624	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
629	H	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
630	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 24 (Cuisine)								
631	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
632	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 19								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 25 (Salle d'eau/W.C)								
474	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
626	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
627	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
628	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 26 (Cuisine)</b>								
478	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
634	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
635	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
636	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 27 (Salle d'eau/W.C)</b>								



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 27 (Salle d'eau/W.C)</b>								
480	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
638	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
639	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
640	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Pièce de Vie)</b>								
482	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Pièce de Vie)</b>								
483	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
486	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
487	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
488	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
489	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
490	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
491	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
492	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
493	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
606	C	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V1	Centre Droite	Bois	Peinture	7 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
614	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
641	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
642	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
643	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
644	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe2	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 29 (Chambre)</b>								
484	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 29 (Chambre)								
485	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	C	Fenêtre - Volet POSITIF (Volet)-Fe-V1	Centre Centre	Bois	Peinture	5,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
646	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
647	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
648	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 30 (Cage escalier)								
657	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 30 (Cage escalier)**

716	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
-----	---------------	-------------------------------	------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 31 (Dégagement)**

649	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
650	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
651	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
652	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
653	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
654	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
655	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
656	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
713	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
714	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

**Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 32 (Pièce de Vie)**

665	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-----------------------	------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 32 (Pièce de Vie)								
666	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 32 (Pièce de Vie)</b>								
722	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 33 (Pièce)</b>								
673	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
674	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
675	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
676	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
677	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
678	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
679	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
680	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
681	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
682	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
683	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
684	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
711	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
712	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 33 (Pièce)</b>								
719	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
720	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
723	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
724	A	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 / Combles - Vol 34 (Combles)</b>								
685	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
686	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
687	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
688	F	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
689	E	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
690	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Entrée)</b>								
3	G	Porte bois peint POSITIF (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite			8,76 mg/cm <sup>2</sup>		Inconnu
4	G	Porte bois peint POSITIF (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite			10 mg/cm <sup>2</sup>		Inconnu
17	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Entrée)								
18	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
19	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
20	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
21	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
22	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
23	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
24	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
27	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
28	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
29	H	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
30	H	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
31	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
32	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
97	E	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
98	E	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
108	A	Porte bois peint POSITIF (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche			8,71 mg/cm <sup>2</sup>		Inconnu
109	A	Porte bois peint POSITIF (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite			10 mg/cm <sup>2</sup>		Inconnu
110	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
111	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
112	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
113	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Entrée)</b>								
114	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
115	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
118	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
120	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
121	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Local 1)</b>								
93	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
94	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
95	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
96	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
107	D	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Salle d'eau/W.C)</b>								
55	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Salle d'eau/W.C)</b>								
57	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
78	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
79	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
80	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
101	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Cuisine)</b>								
7	C	Fenêtre - Volet (Volet)-Fe-V1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Fenêtre - Volet (Volet)-Fe-V1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	C	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Cuisine)</b>								
16	C	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
33	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
34	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
36	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
37	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
38	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
39	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
85	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
86	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
87	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
88	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
103	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
104	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Pièce de Vie)</b>								
5	G	Fenêtre - Volet (Volet)-Fe-V1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
6	G	Fenêtre - Volet (Volet)-Fe-V1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
9	G	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
<b>Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Pièce de Vie)</b>								
10	G	Fenêtre - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Fe-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
13	G	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
14	G	Fenêtre - Ouvrant / Dormant extérieur (Ouvrant / Dormant extérieur)-Fe-OD Ext1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
41	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
42	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
43	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
44	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
45	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
46	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
47	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
48	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
49	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
50	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
51	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
52	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
53	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
54	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
63	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
64	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
65	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
66	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Pièce de Vie)								
67	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
74	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
75	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
76	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
81	K	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
82	L	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
83	I	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
84	J	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
89	H	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
90	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
91	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
92	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
99	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Pièce de Vie)								
123	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
124	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
125	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
126	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
127	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
128	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
129	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
130	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
131	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
132	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
133	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm <sup>2</sup>	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		31						

## F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

### F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).



## F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

### Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

### Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

## F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

### Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

### Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

## G - ANNEXES

### G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

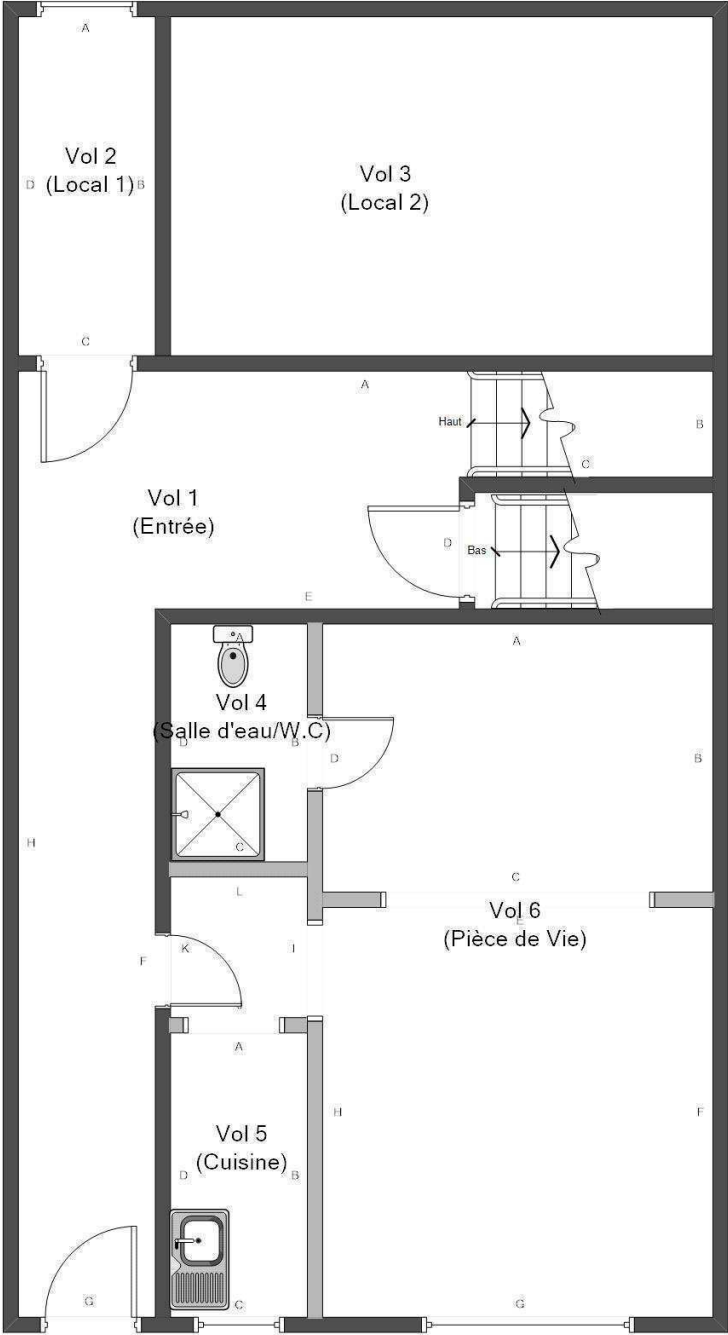

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

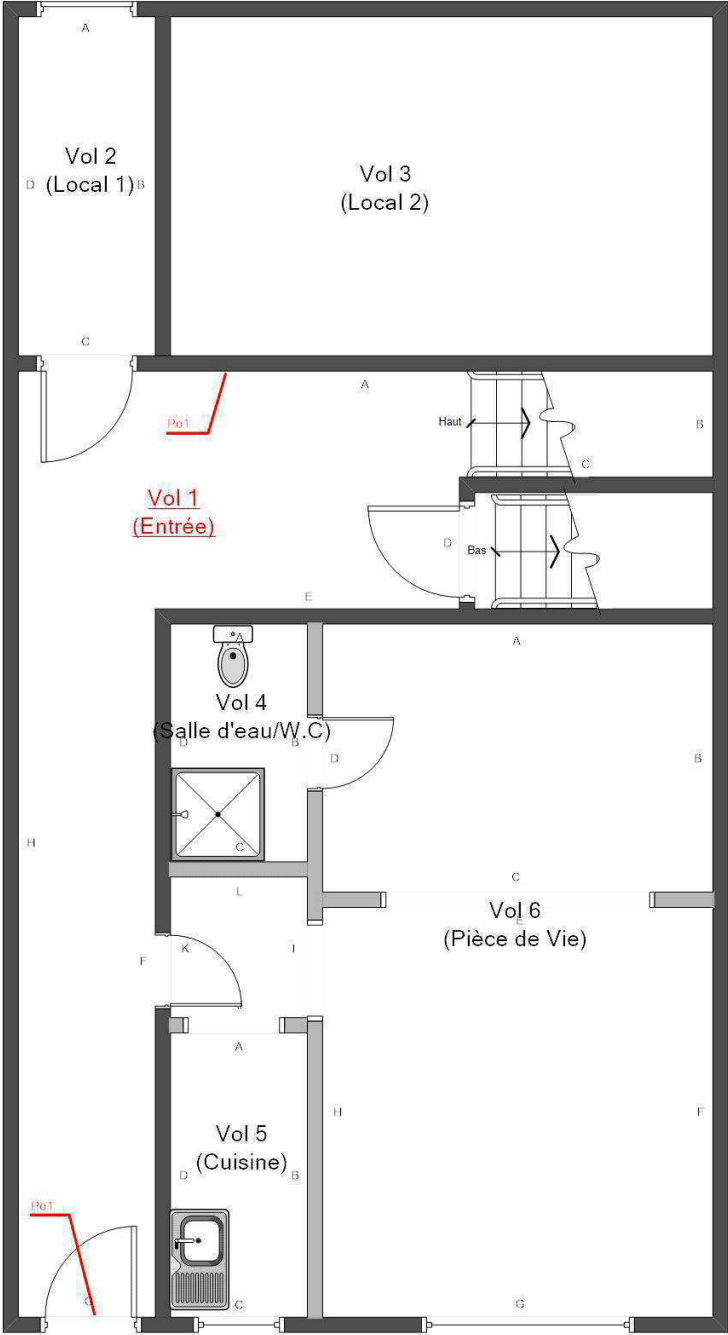

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

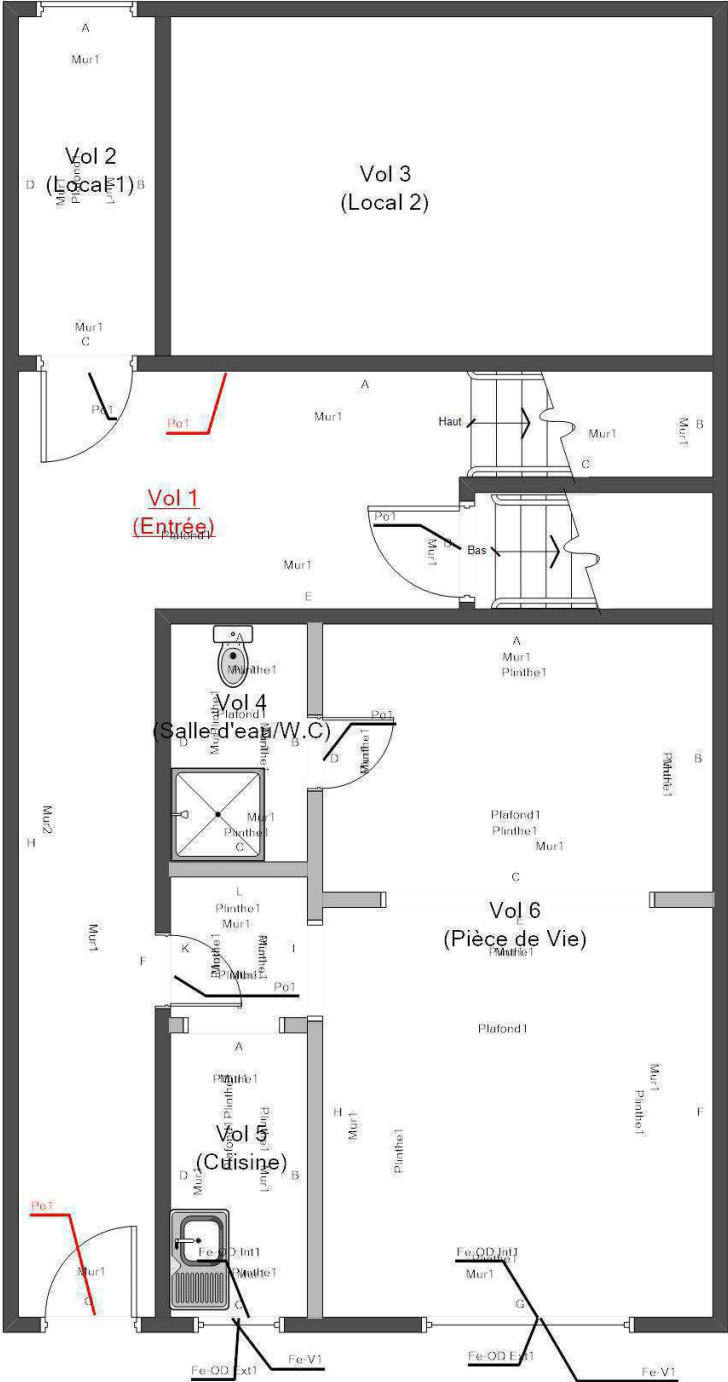

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

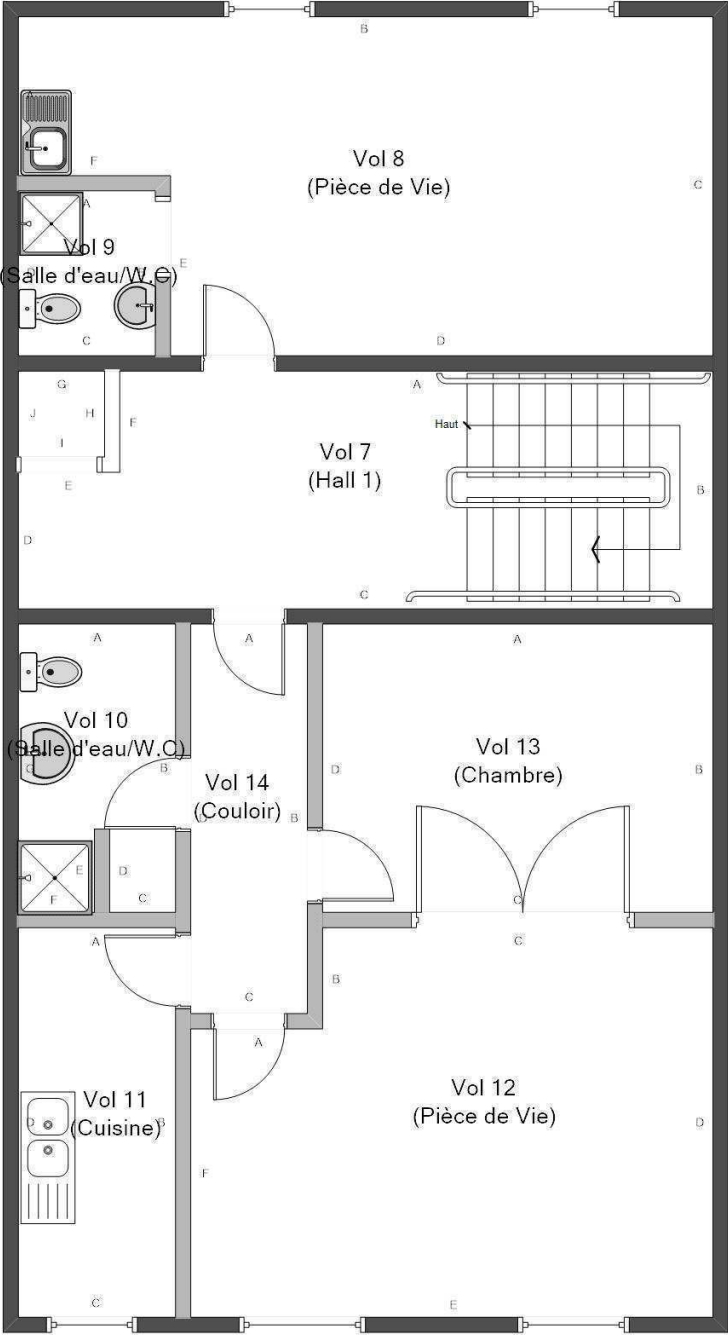



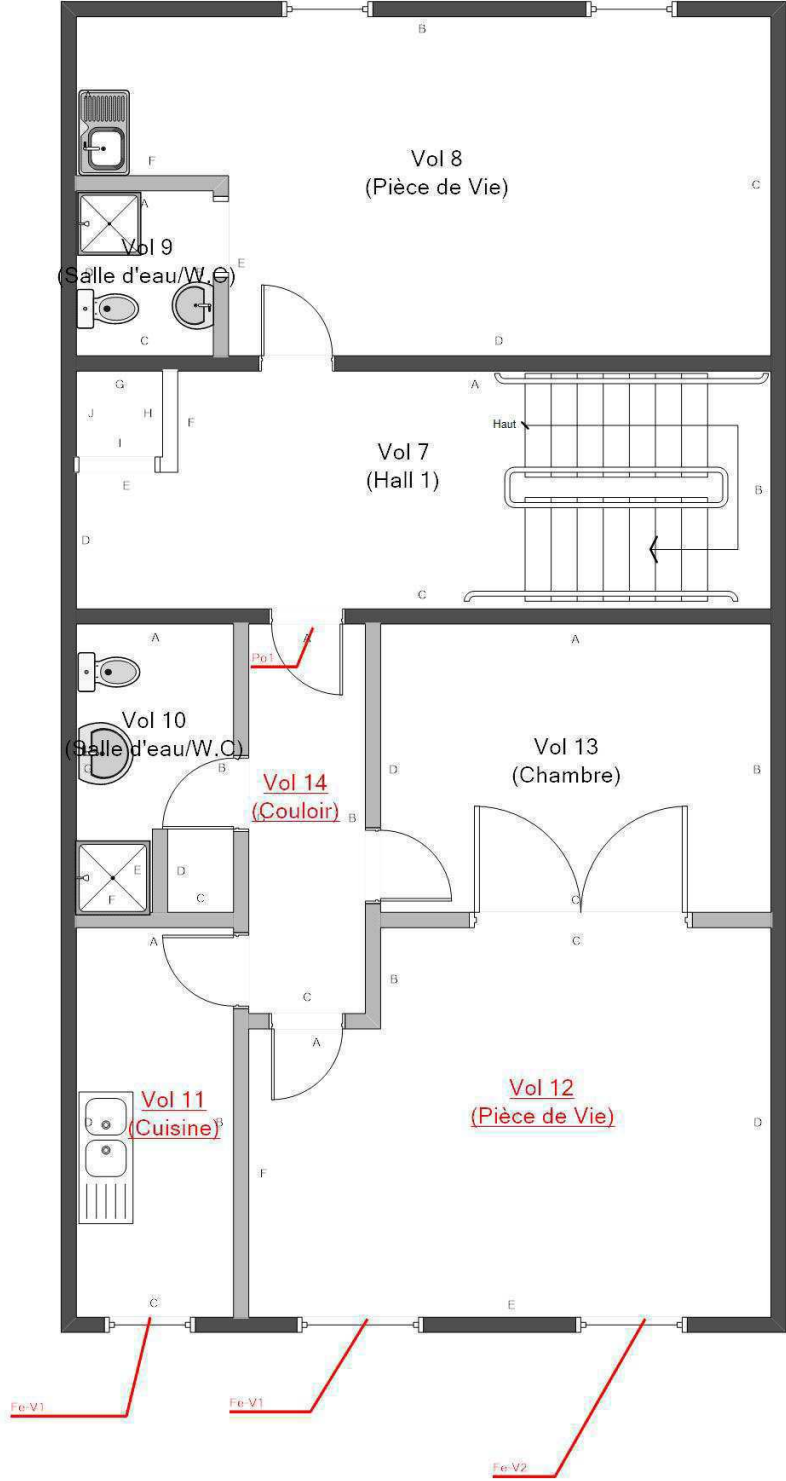

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

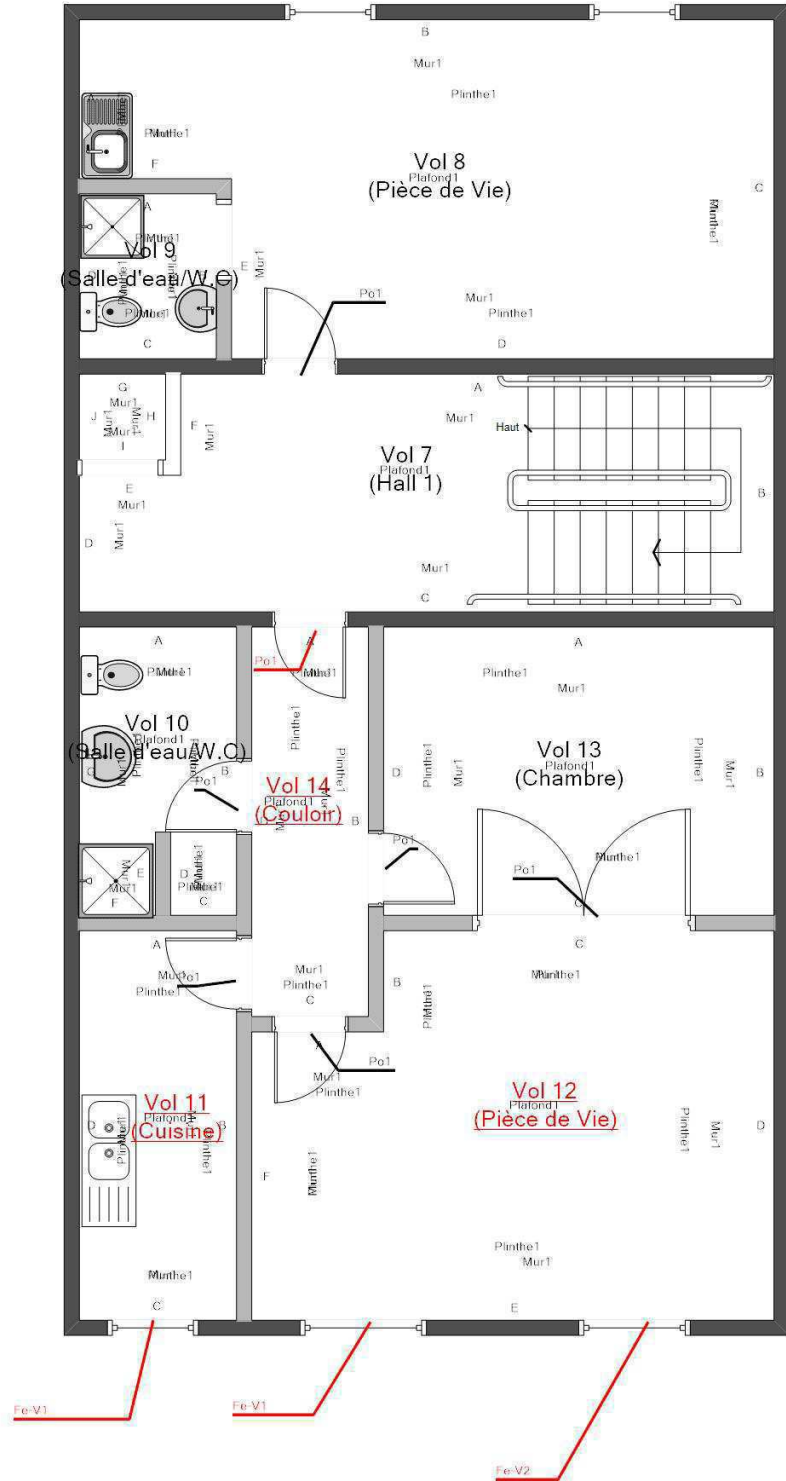
BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

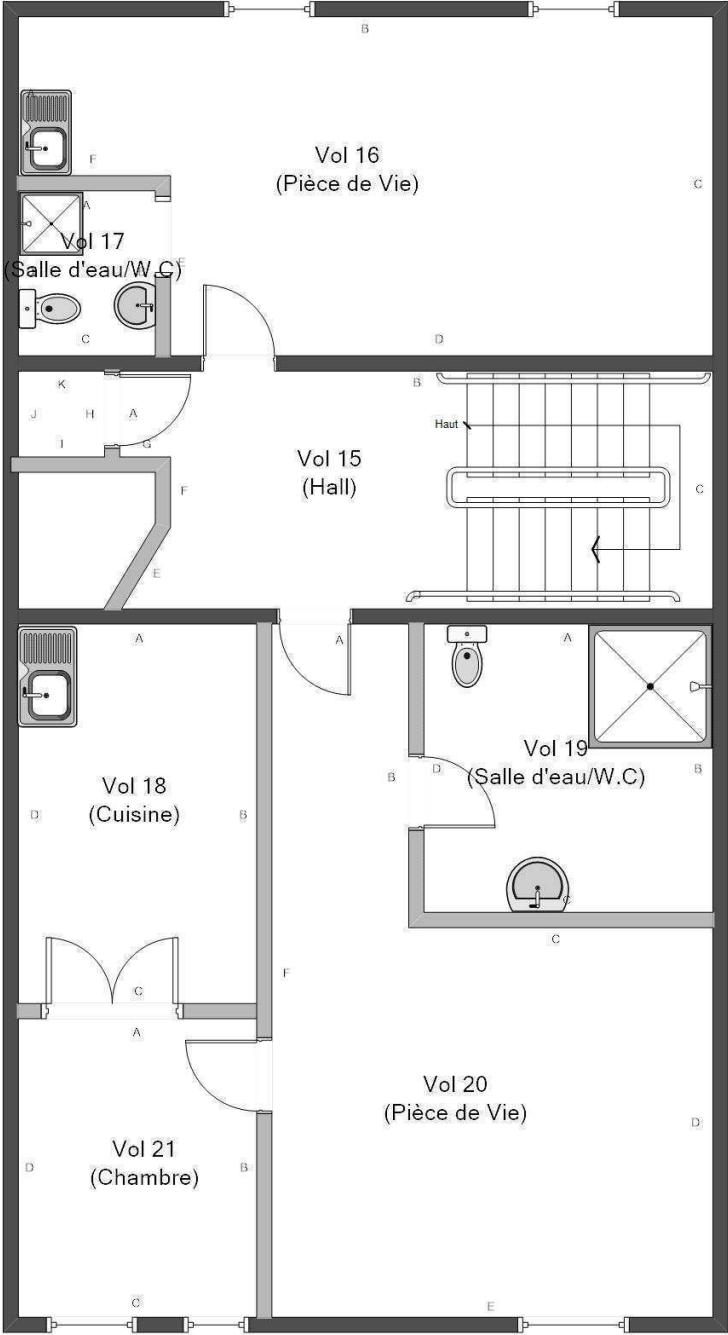

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

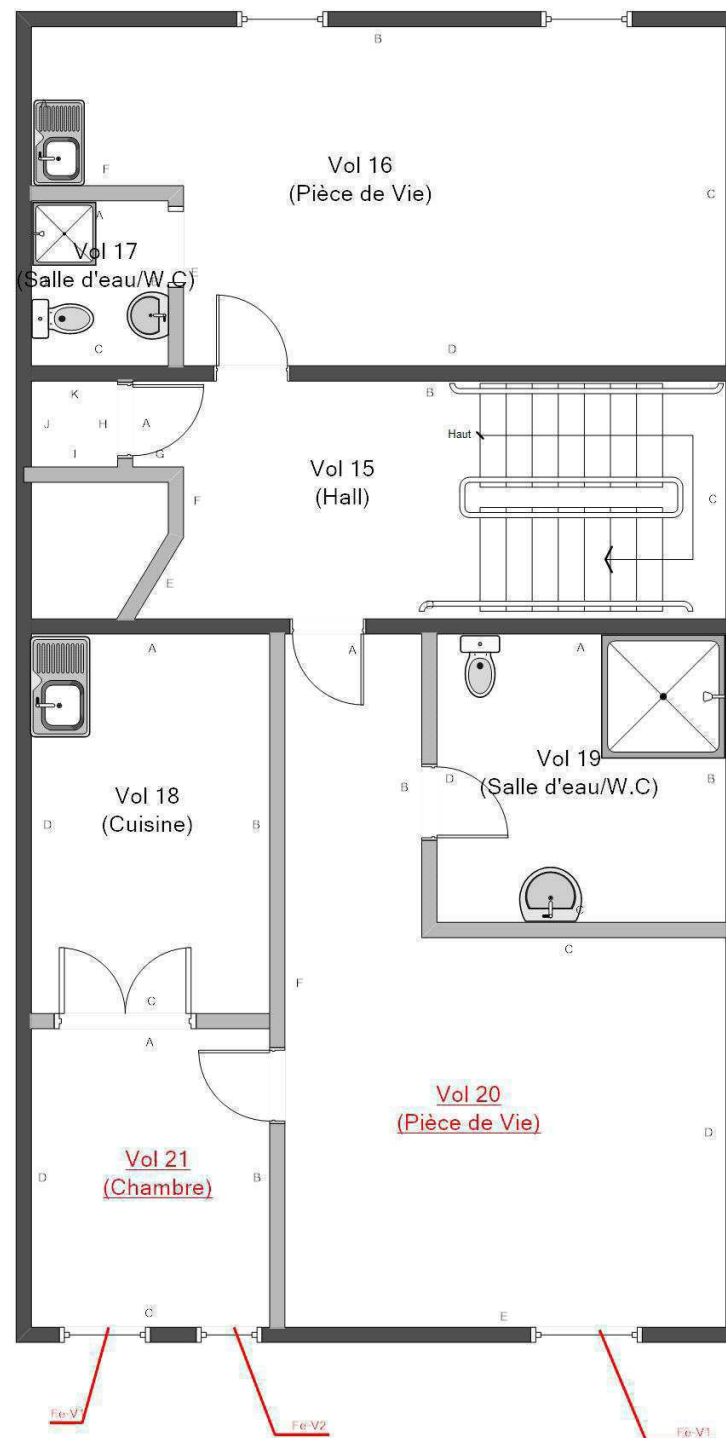


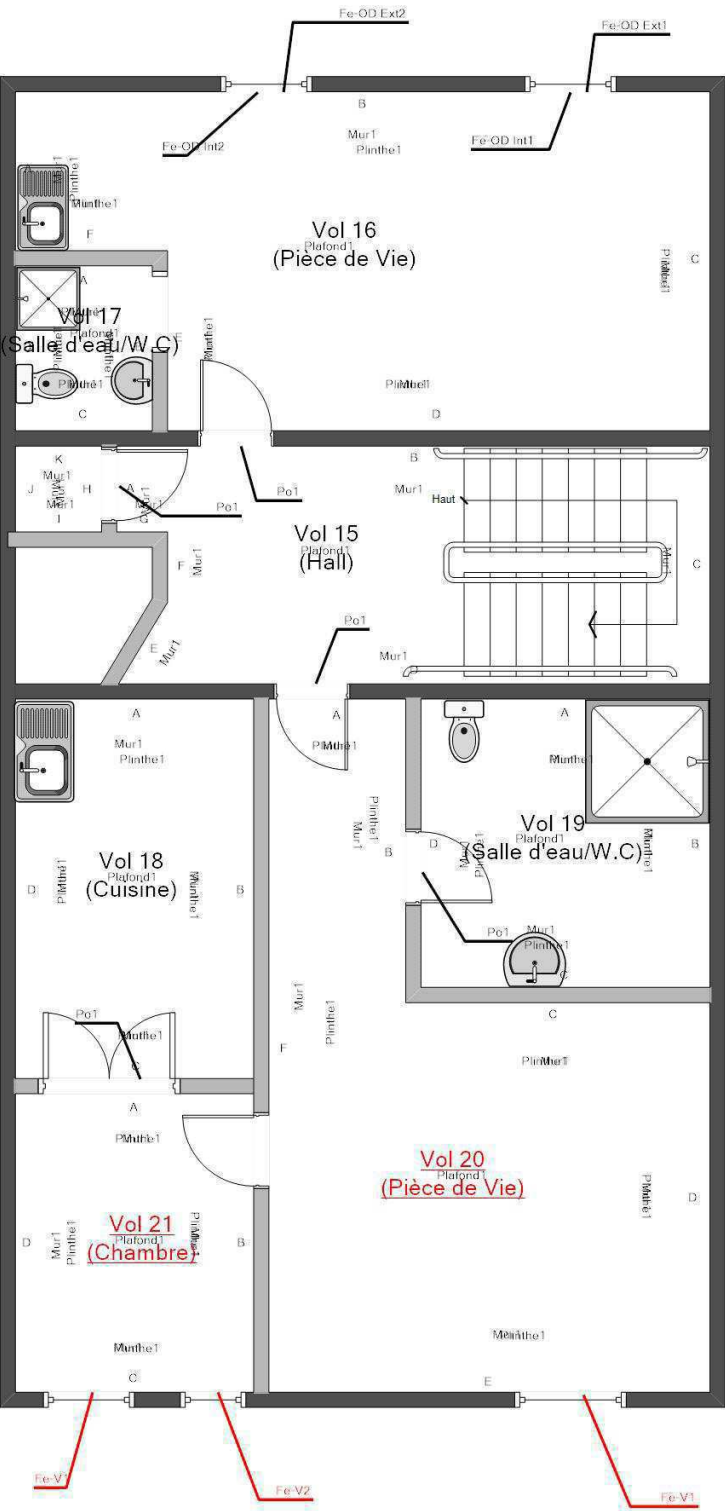

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB					Référence: 002EW588027
					Légende
					Volume et élément contenant du plomb
AC ENVIRONNEMENT		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		40 Rue de lObservance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de lObservance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

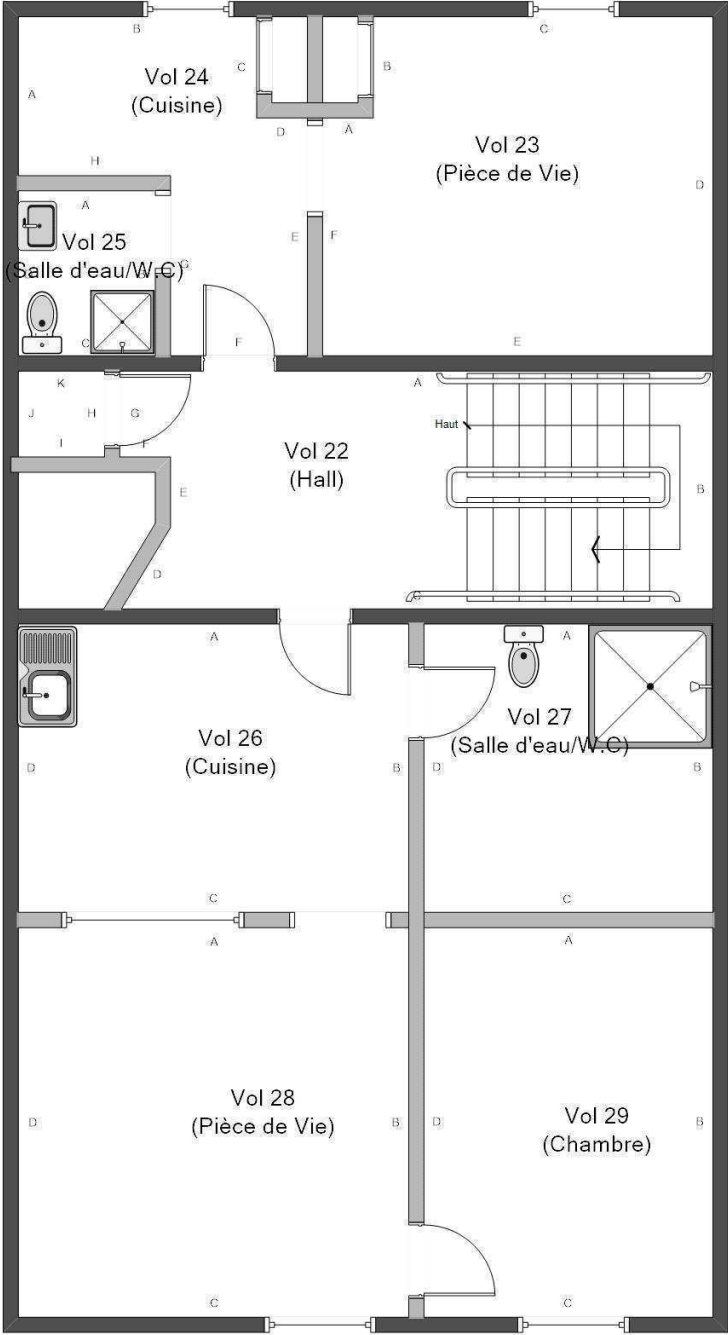



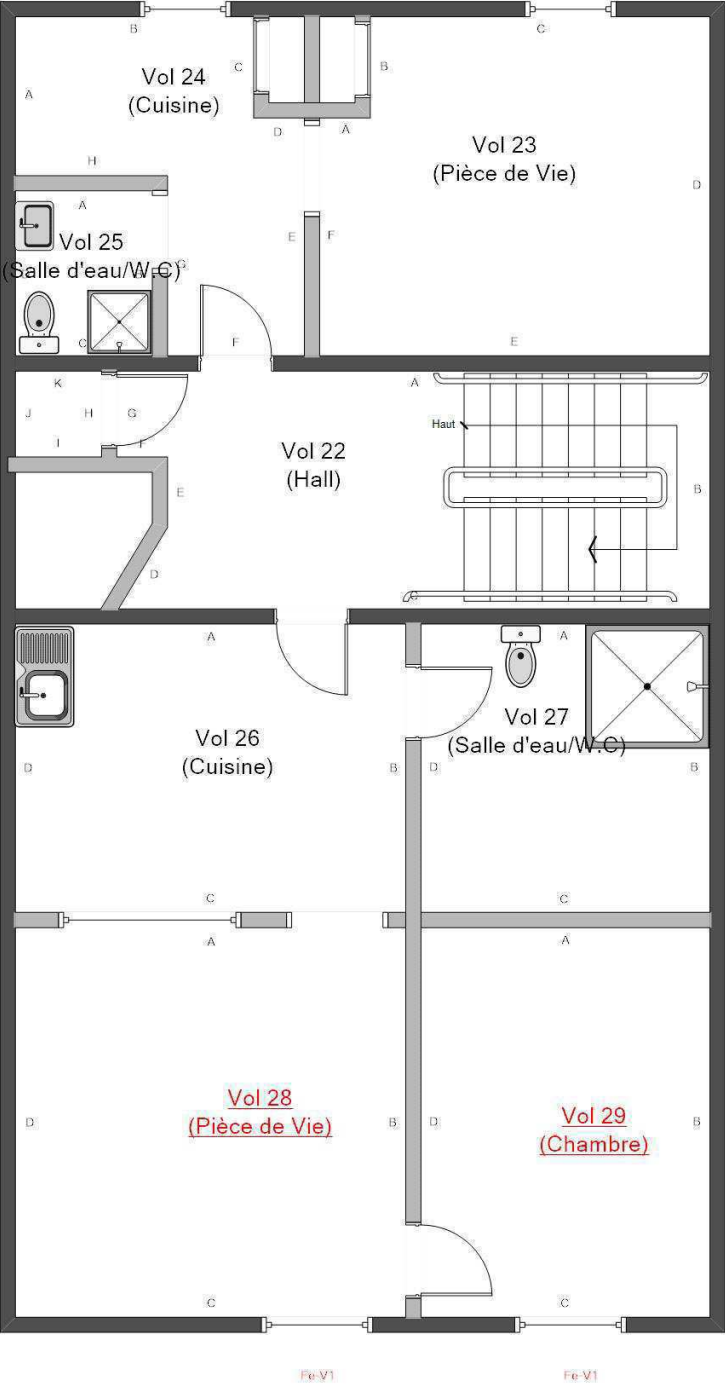

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

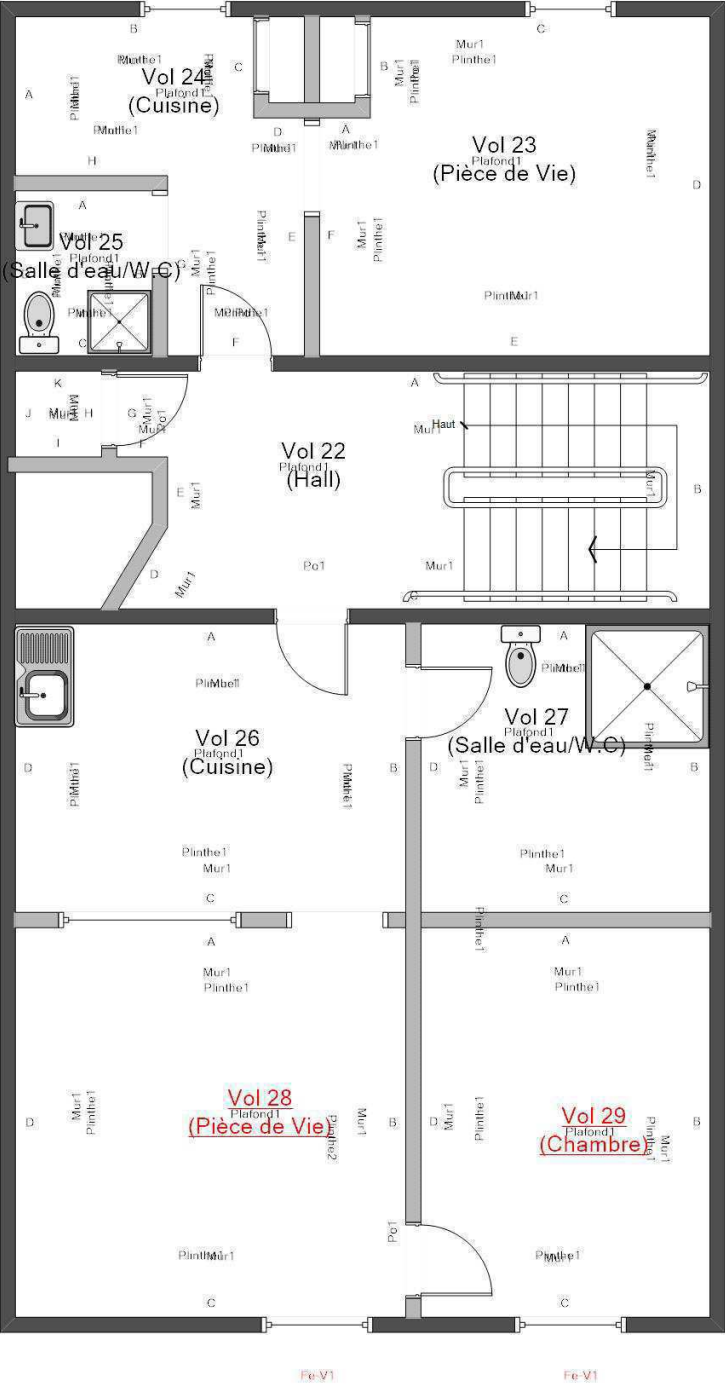

Volume et élément contenant du plomb
--------------------------------------




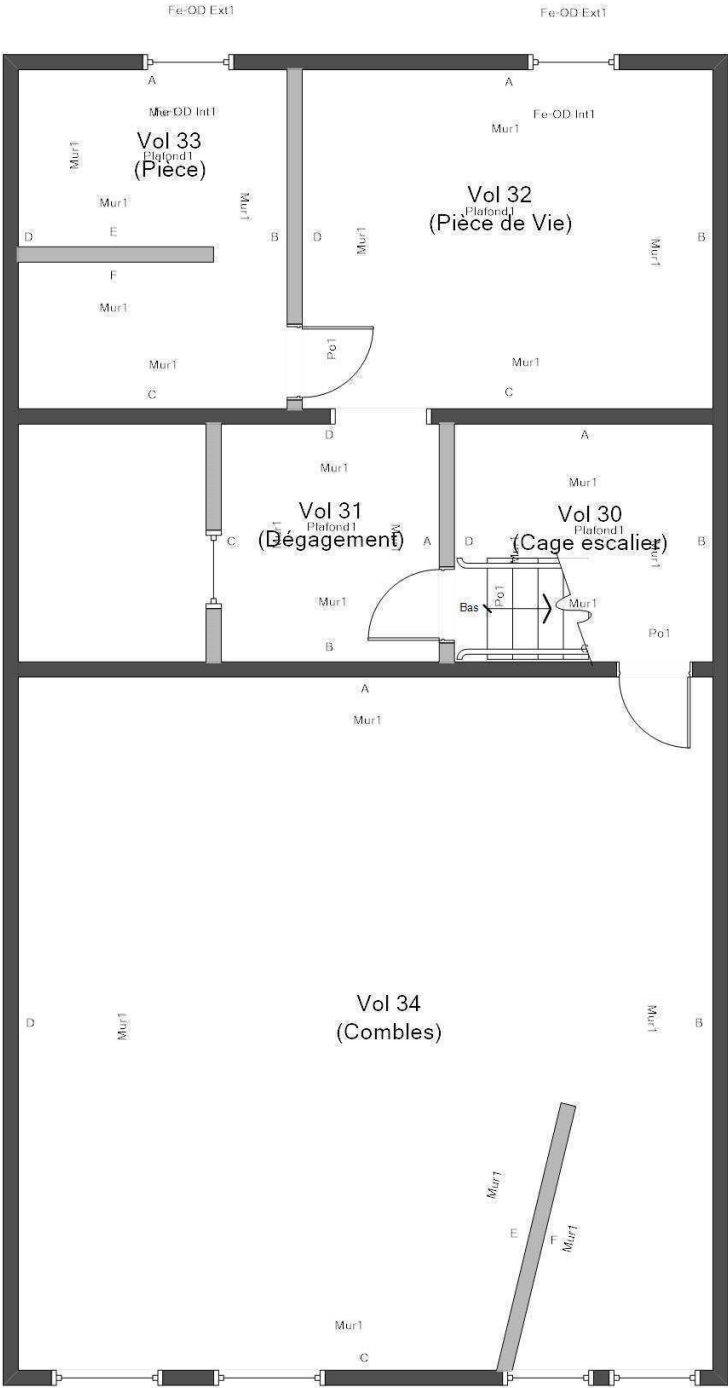
BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588027
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

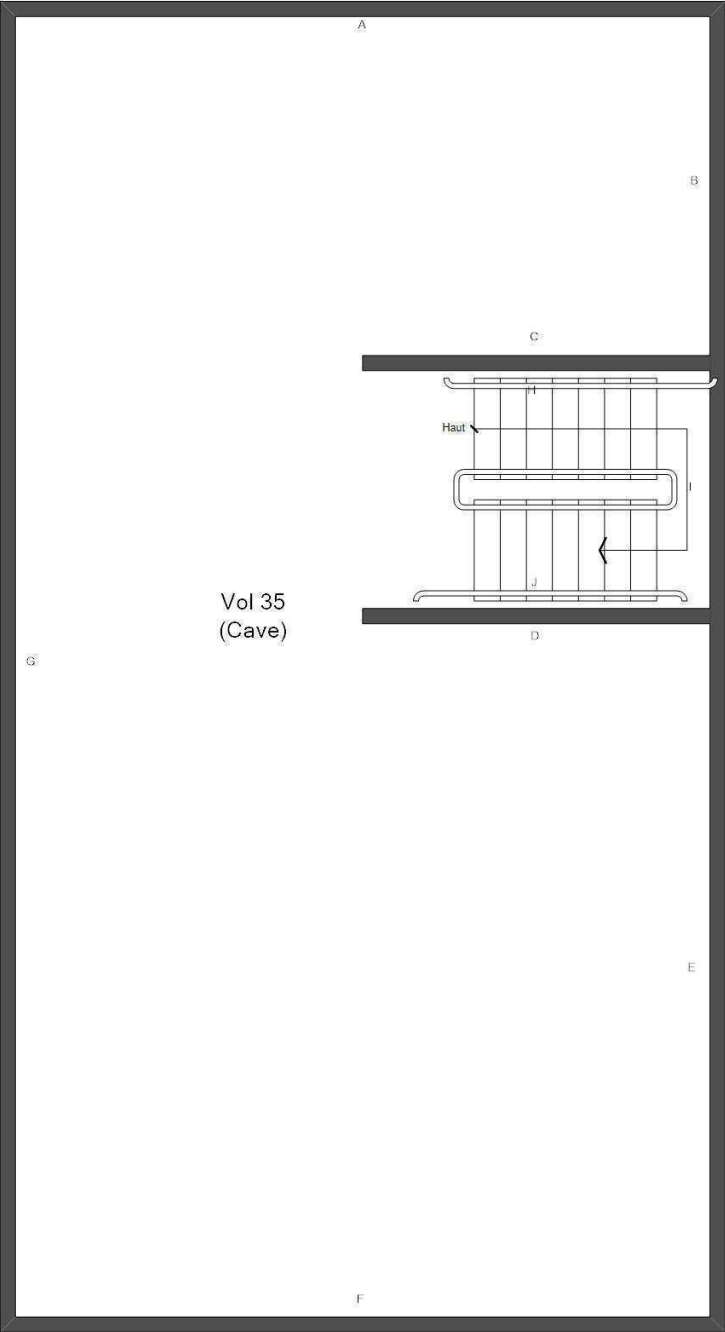

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

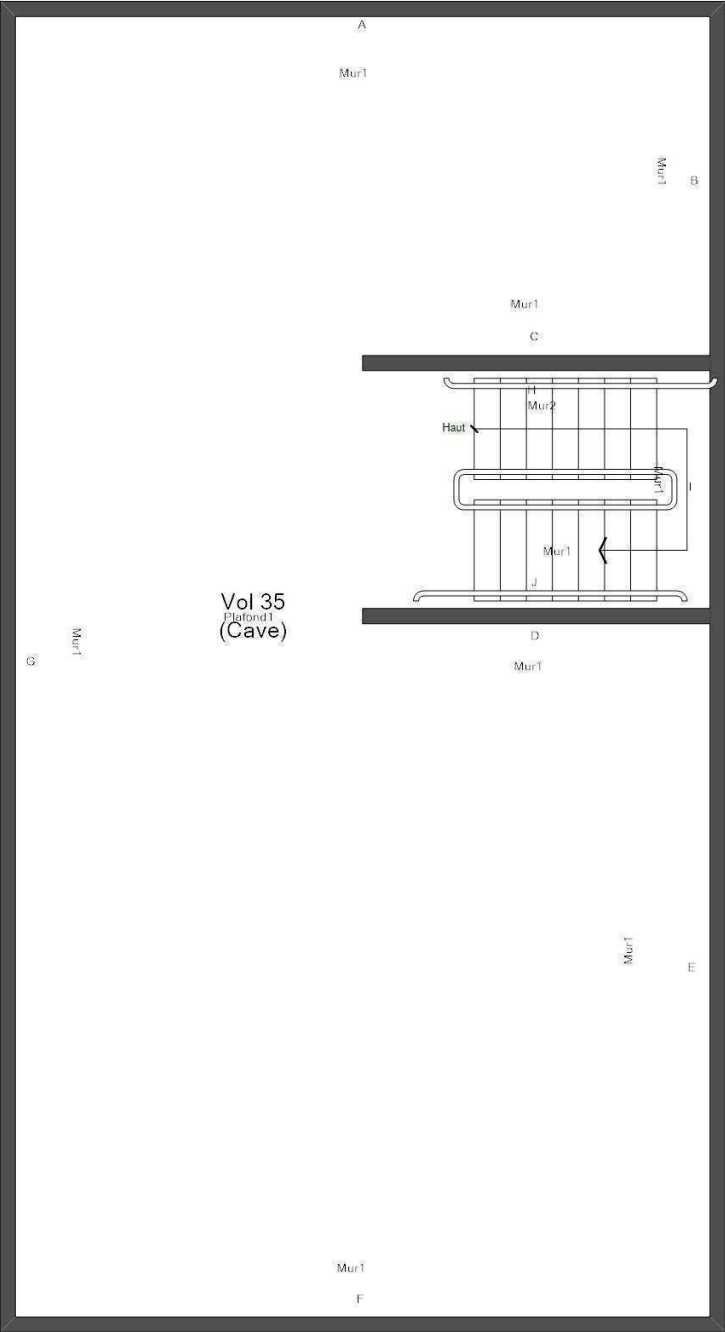

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	



BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+4 / COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN



BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+4 / COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
				<div></div>	Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	



BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - CAVE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - CAVE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW588027
<div><div></div><div>Vol 36 (Façade)</div><div></div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

BÂTIMENT - 40 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW588027	
<div><div></div><div>Vol 36 (Façade)</div><div></div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	40 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 40 Rue de l'Observance - 83300	12/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

