

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021 ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

## A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN

Référence client : Bâtiment - 36 Rue Observance - 83300

Désignation : Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300

Date de construction : Avant 1997

### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BAUDRAND QUENTIN

Accompagnateur : Divers Intervenants (0 800 400 100)

Date de repérage : 10/03/2025

Numéro attestation : C2024-SE06-025

Délivré le : 26/06/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE-CERT - 9 rue de Saintignon - 57 100 THIONVILLE



### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
SAIEM DRAGUIGNAN  
247 Rue Jean Aicard  
83300 Draguignan

Donneur d'ordre :  
SAIEM DRAGUIGNAN  
247 Rue Jean Aicard  
83300 Draguignan

### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 25/03/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 25/03/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.



## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 10 (Cage escalier 1)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Couloir)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 13 (Chambre)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 14 (Chambre)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 16 (Dégagement)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 17 (W.c 1)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 18 (Salle de bain)
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 19 (Chambre)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 20 (Cage escalier)



Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21  
(Séjour / Cuisine)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 23  
(W.C)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 25  
(Chambre)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 27  
(Balcon)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 29  
(Dégagement)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31  
(Salle d'eau)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33  
(W.c 2)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 35  
(Chambre 2)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades -  
Vol 37 (Façade 1)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades -  
Vol 40 (Façade 4)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22  
(Dégagement)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 24  
(Salle de bain)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26  
(Cage escalier)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28  
(Cage escalier)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30  
(Séjour / Cuisine)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32  
(Chambre)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 34  
(Local)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles -  
Vol 36 (Combles 1)

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades -  
Vol 38 (Façade 2)

## C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 41 (Façade 5)	Absence de trappe de visite	Totalité Inaccessible
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 42 (Combles 2)	Absence de trappe de visite	Totalité Combles aménagé partiellement.
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 39 (Façade 3)	Absence de trappe de visite	Totalité Inaccessible

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.



## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition du bâti.

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Concerne le bâtiment cité en tête de rapport.

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

### D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	



Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.



#### 8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,  
groupes électrogènes,  
convecteurs et radiateurs,  
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture  
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),  
tissu amiante.

#### 9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture  
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,  
freins et embrayages.

#### 10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

**D-6** MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun.

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune.

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Aucune.



## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.



## E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.



## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Cour)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P12
Vol 9 (Cave)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P44
Vol 12 (Couloir)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P58

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 11 (Pièce de Vie)	Colle de plinthe	Cloué		
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 41 (Façade 5)		Absence de trappe de visite	Totalité Inaccessible	
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 42 (Combles 2)		Absence de trappe de visite	Totalité Combles aménagé partiellement.	
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 39 (Façade 3)		Absence de trappe de visite	Totalité Inaccessible	

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Les réseaux de fluides enterrés n'ont pu être sondés, une intervention est à prévoir pour la réalisation des sondages complémentaire lors de la phase de démolition. Vérifications impossibles sans travaux de terrassement lourds.
- Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès-Verbal de Consignation.
- La présence ou l'absence de calles de ferrailage ou d'autres éléments noyés dans les dalles béton n'ont pu être vérifiées.
- En cas de découverte de MPSCA lors de la phase de démolition et/ou de démantèlement du bâtiment, il conviendra donc de faire





réaliser des sondages complémentaires ou de considérer ces éléments comme contenant de l'amiante.

- Les gaines et plénum en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

- Des débris de matériaux amianté peuvent être enfouis sous les gravats.

- Les canalisations et autres réseaux ne peuvent être sondés en l'état actuel

Joint entre dormant menuiserie et bâtis non prélever car destructif.



## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Equipements divers et accessoires**



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles	Vol 36 (Combles 1)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°92 - 1	P92	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Murs	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°14 - 1	P14	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Façades	Vol 40 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 58802 3 n°14 - 1	P14	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Façades	Vol 37 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	P99	Réalisation d'un prélèvement			P99	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Beige Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades	Vol 37 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99			P99	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Beige Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades	Vol 38 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	P100	Réalisation d'un prélèvement			P100	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Jaune Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades	Vol 38 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100			P100	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Jaune Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°5 - 1	P5	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 58802 3 n°5 - 1	P5	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 58802 3 n°5 - 1	P5	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1) - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 58802 3 n°5 - 1	P5	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement			P6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°13 - 1	P13	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 58802 3 n°13 - 1	P13	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 58802 3 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 58802 3 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine) - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 58802 3 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 58802 3 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 58802 3 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 58802 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°32 - 1	P32	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°33 - 1	P33	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°40 - 1	P40	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°41 - 1	P41	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 58802 3 n°41 - 1	P41	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 13 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 19 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 16 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 14 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie) - Vol 13 (Chambre) - Vol 12 (Couloir) - Vol 19 (Chambre) - Vol 16 (Dégagement) - Vol 14 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49 - S22 - S23 - S24 - S25 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 58802 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°50 - 1	P50	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 58802 3 n°50 - 1	P50	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 17 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 58802 3 n°50 - 1	P50	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain) - Vol 17 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 58802 3 n°50 - 1	P50	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 13 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 14 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 16 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie) - Vol 13 (Chambre) - Vol 14 (Chambre) - Vol 12 (Couloir) - Vol 16 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51 - S28 - S29 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 58802 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 58802 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 17 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 58802 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain) - Vol 17 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 58802 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P65	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 58802 3 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 23 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 58802 3 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 24 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 58802 3 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine) - Vol 23 (W.C) - Vol 24 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P65 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 58802 3 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 25 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°66 - 1	P66	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 25 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 58802 3 n°66 - 1	P66	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Violet Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 58802 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Violet Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 24 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 58802 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Violet Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine) - Vol 24 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 58802 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Violet Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 22 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°68 - 1	P68	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°79 - 1	P79	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 58802 3 n°79 - 1	P79	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 31 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 58802 3 n°79 - 1	P79	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 58802 3 n°79 - 1	P79	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 33 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 58802 3 n°79 - 1	P79	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine) - Vol 31 (Salle d'eau) - Vol 28 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79 - S64 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 58802 3 n°79 - 1	P79	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 32 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°80 - 1	P80	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EW 58802 3 n°80 - 1	P80	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 29 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EW 58802 3 n°80 - 1	P80	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 34 (Local)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EW 58802 3 n°80 - 1	P80	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 34 (Local)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EW 58802 3 n°80 - 1	P80	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 31 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 58802 3 n°81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 33 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 58802 3 n°81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 34 (Local)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles	Vol 36 (Combles 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P89	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°89 - 1	P89	Enduit / Plâtre - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles	Vol 36 (Combles 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P90	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°90 - 1	P90	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 10 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P95	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 10 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 58802 3 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 20 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 58802 3 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 58802 3 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Béton cellulaire - Effritable / Effritable - Blanc Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 58802 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Béton cellulaire - Effritable / Effritable - Blanc Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Béton cellulaire - Effritable / Effritable - Blanc Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Plafonds	Joint scellement	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°15 - 1	P15	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°25 - 1	P25	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 58802 3 n°25 - 1	P25	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°34 - 1	P34	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°42 - 1	P42	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Plafonds	Joint scellement	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°43 - 1	P43	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Plafonds	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 13 (Chambre)	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 14 (Chambre)	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 16 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 19 (Chambre)	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 13 (Chambre) - Vol 14 (Chambre) - Vol 12 (Couloir) - Vol 16 (Dégagement) - Vol 19 (Chambre)	Plafonds	Enduits plâtre	S35 - S36 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 58802 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 17 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 58802 3 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 58802 3 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 17 (W.c 1) - Vol 18 (Salle de bain)	Plafonds	Enduits plâtre	S40 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 58802 3 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°69 - 1	P69	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 23 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 58802 3 n°69 - 1	P69	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 24 (Salle de bain)	Plafonds	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 58802 3 n°69 - 1	P69	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 23 (W.C) - Vol 24 (Salle de bain)	Plafonds	Enduits plâtre	S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 58802 3 n°69 - 1	P69	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 22 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 25 (Chambre)	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002EW 58802 3 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier)	Plafonds	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 58802 3 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 31 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 58802 3 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 33 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 58802 3 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier) - Vol 31 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduits plâtre	S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 58802 3 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 32 (Chambre)	Plafonds	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 58802 3 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 29 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 58802 3 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 34 (Local)	Plafonds	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 58802 3 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 34 (Local)	Plafonds	Enduits plâtre	S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 58802 3 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Plafonds	Enduits plâtre	P97	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°97 - 1	P97	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 20 (Cage escalier)	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 58802 3 n°97 - 1	P97	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 58802 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°16 - 1	P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 58802 3 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°31 - 1	P31	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 58802 3 n°31 - 1	P31	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°38 - 1	P38	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P39	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°39 - 1	P39	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P45	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 14 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 13 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 19 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 16 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir) - Vol 14 (Chambre) - Vol 13 (Chambre) - Vol 19 (Chambre) - Vol 16 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 58802 3 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°46 - 1	P46	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 17 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 58802 3 n°46 - 1	P46	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 58802 3 n°46 - 1	P46	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 17 (W.c 1) - Vol 18 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 58802 3 n°46 - 1	P46	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°61 - 1	P61	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 23 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 58802 3 n°61 - 1	P61	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 24 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 58802 3 n°61 - 1	P61	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 27 (Balcon)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 58802 3 n°61 - 1	P61	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 23 (W.C) - Vol 24 (Salle de bain) - Vol 27 (Balcon)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 58802 3 n°61 - 1	P61	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 22 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P62	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 25 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 58802 3 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P75	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 32 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 34 (Local)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier) - Vol 32 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 34 (Local)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56 - S57 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 58802 3 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 33 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P76	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°76 - 1	P76	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effrifiable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 31 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P86	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°86 - 1	P86	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles	Vol 36 (Combles 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P91	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°91 - 1	P91	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°93 - 1	P93	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 20 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 58802 3 n°93 - 1	P93	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 58802 3 n°93 - 1	P93	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 20 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P94	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°94 - 1	P94	Colle - Dur Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 20 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 58802 3 n°94 - 1	P94	Colle - Dur Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 58802 3 n°94 - 1	P94	Colle - Dur Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 58802 3 n°94 - 1	P94	Colle - Dur Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 26 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81 - P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 58802 3 n°94 - 1	P94	Colle - Dur Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades	Vol 37 (Façade 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P98	Réalisation d'un prélèvement			P98	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades	Vol 37 (Façade 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98			P98	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98			P98	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 58802 3 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°9 - 1	P9	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°11 - 1	P11	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 58802 3 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 58802 3 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°23 - 1	P23	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 58802 3 n°23 - 1	P23	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 58802 3 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°35 - 1	P35	Matériau - Dur - Marron Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°37 - 1	P37	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	I1			I1 - 1				Cloué
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 13 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 14 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 19 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 16 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 11 (Pièce de Vie) - Vol 12 (Couloir) - Vol 13 (Chambre) - Vol 14 (Chambre) - Vol 19 (Chambre) - Vol 16 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P47 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 58802 3 n°47 - 1	P47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°48 - 1	P48	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°55 - 1	P55	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélèvement			P56	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Réalisation d'un prélèvement			P57	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 18 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement			P59	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P63	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°63 - 1	P63	Bois aggloméré / Matériau / Colle - Dur Fibreux / Dur / Dur - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 58802 3 n°63 - 1	P63	Bois aggloméré / Matériau / Colle - Dur Fibreux / Dur / Dur - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 24 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 58802 3 n°63 - 1	P63	Bois aggloméré / Matériau / Colle - Dur Fibreux / Dur / Dur - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine) - Vol 24 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P63 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 58802 3 n°63 - 1	P63	Bois aggloméré / Matériau / Colle - Dur Fibreux / Dur / Dur - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 22 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P64	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°64 - 1	P64	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 22 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 58802 3 n°64 - 1	P64	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 25 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 58802 3 n°64 - 1	P64	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 22 (Dégagement) - Vol 25 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P64 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 58802 3 n°64 - 1	P64	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°71 - 1	P71	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 23 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°73 - 1	P73	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 24 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°74 - 1	P74	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 32 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 28 (Cage escalier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 34 (Local)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine) - Vol 32 (Chambre) - Vol 28 (Cage escalier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 35 (Chambre 2) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 34 (Local)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 58802 3 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 33 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°78 - 1	P78	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Vol 33 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 58802 3 n°78 - 1	P78	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°83 - 1	P83	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 31 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°87 - 1	P87	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Vol 31 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P88	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°88 - 1	P88	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°12 - 1	P12	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 4 (Cour)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 58802 3 n°12 - 1	P12	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P44	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°44 - 1	P44	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Vol 9 (Cave)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 58802 3 n°44 - 1	P44	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 12 (Couloir)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P58	Réalisation d'un prélèvement			P58	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°10 - 1	P10	Colle / Ciment - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 58802 3 n°10 - 1	P10	Colle / Ciment - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°24 - 1	P24	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Vol 8 (Pièce)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°36 - 1	P36	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Vol 15 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P60	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°60 - 1	P60	Revêtement - Souple - Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002EW 58802 3 n°72 - 1	P72	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse




## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Plan de repérage - Actions menées



BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW588023	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	




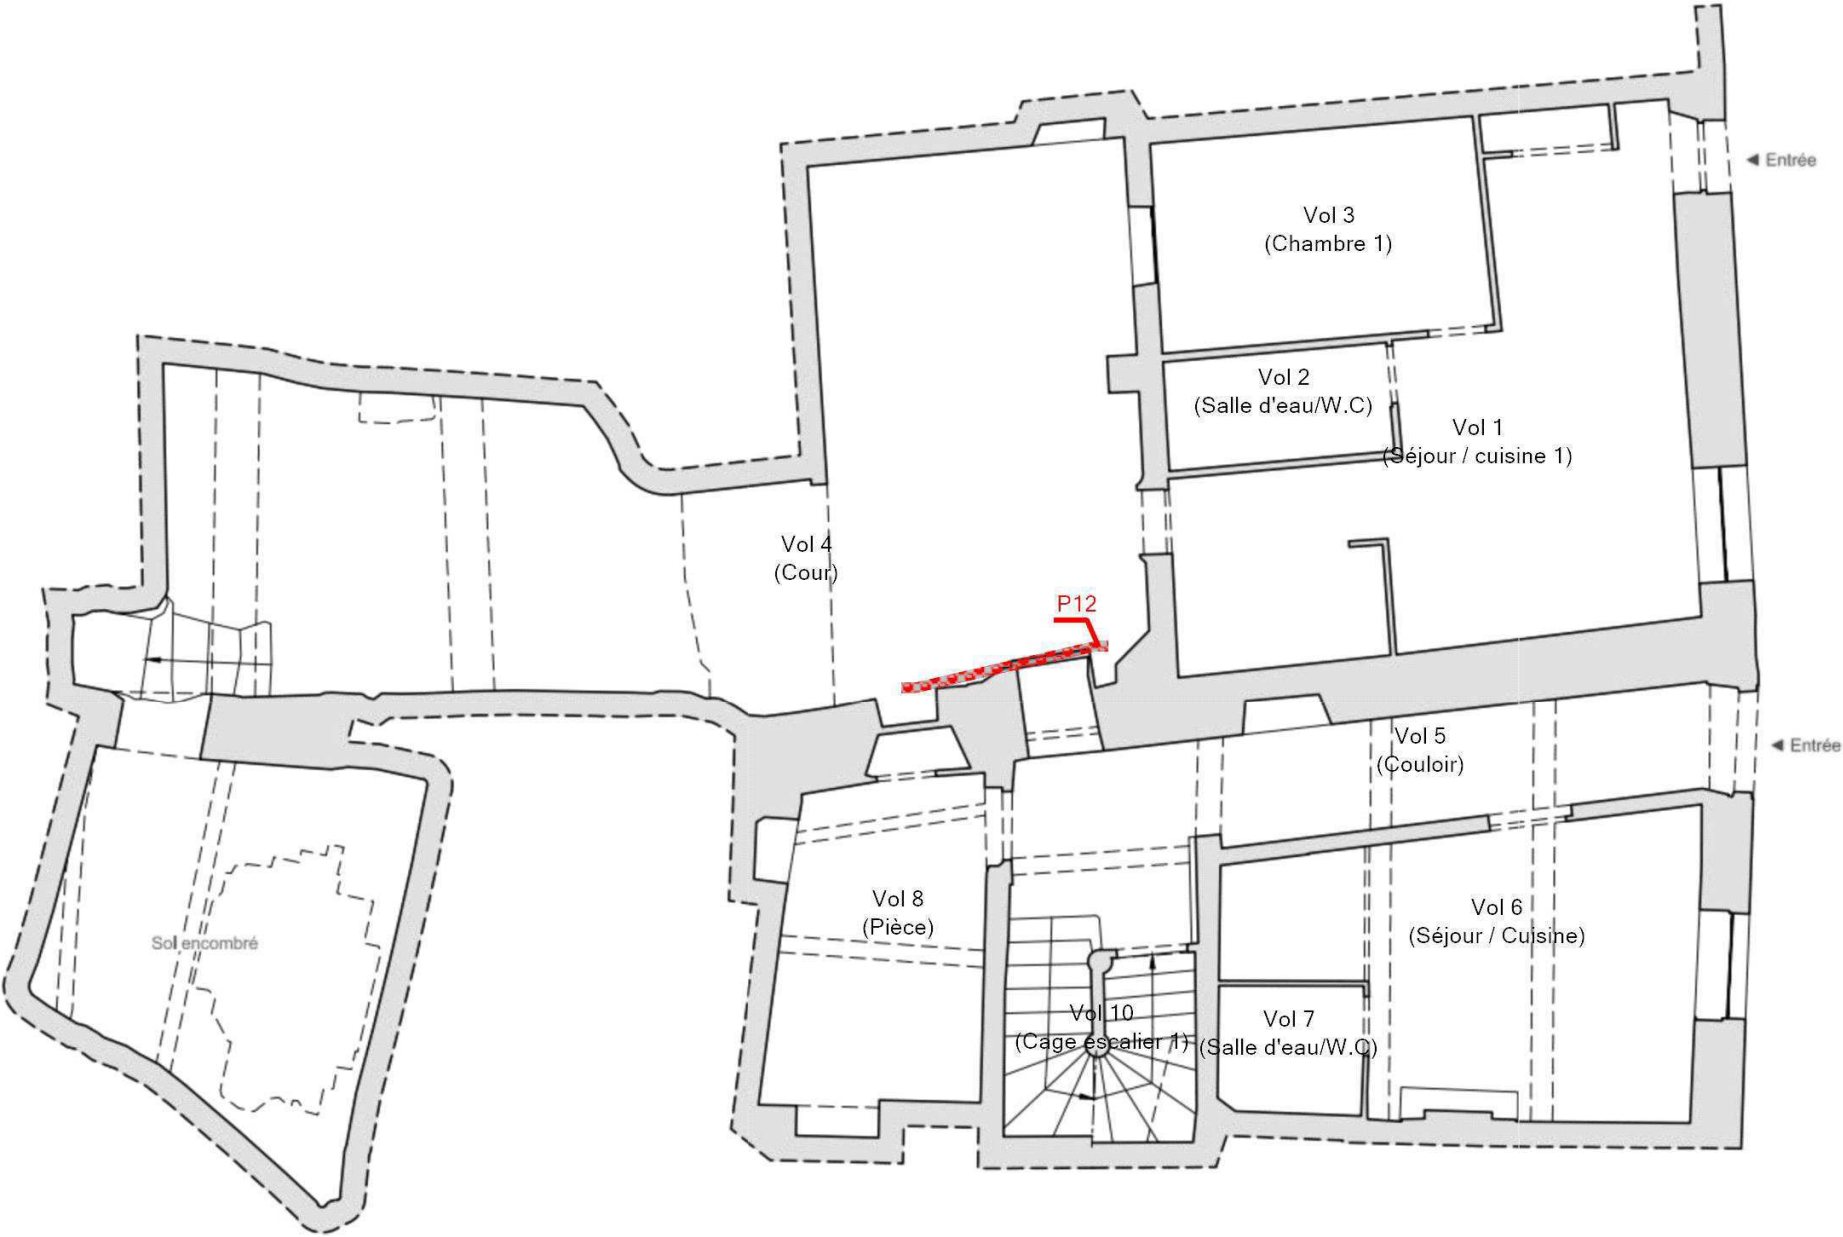


Légende	
	P12 : Conduit en fibres-ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN






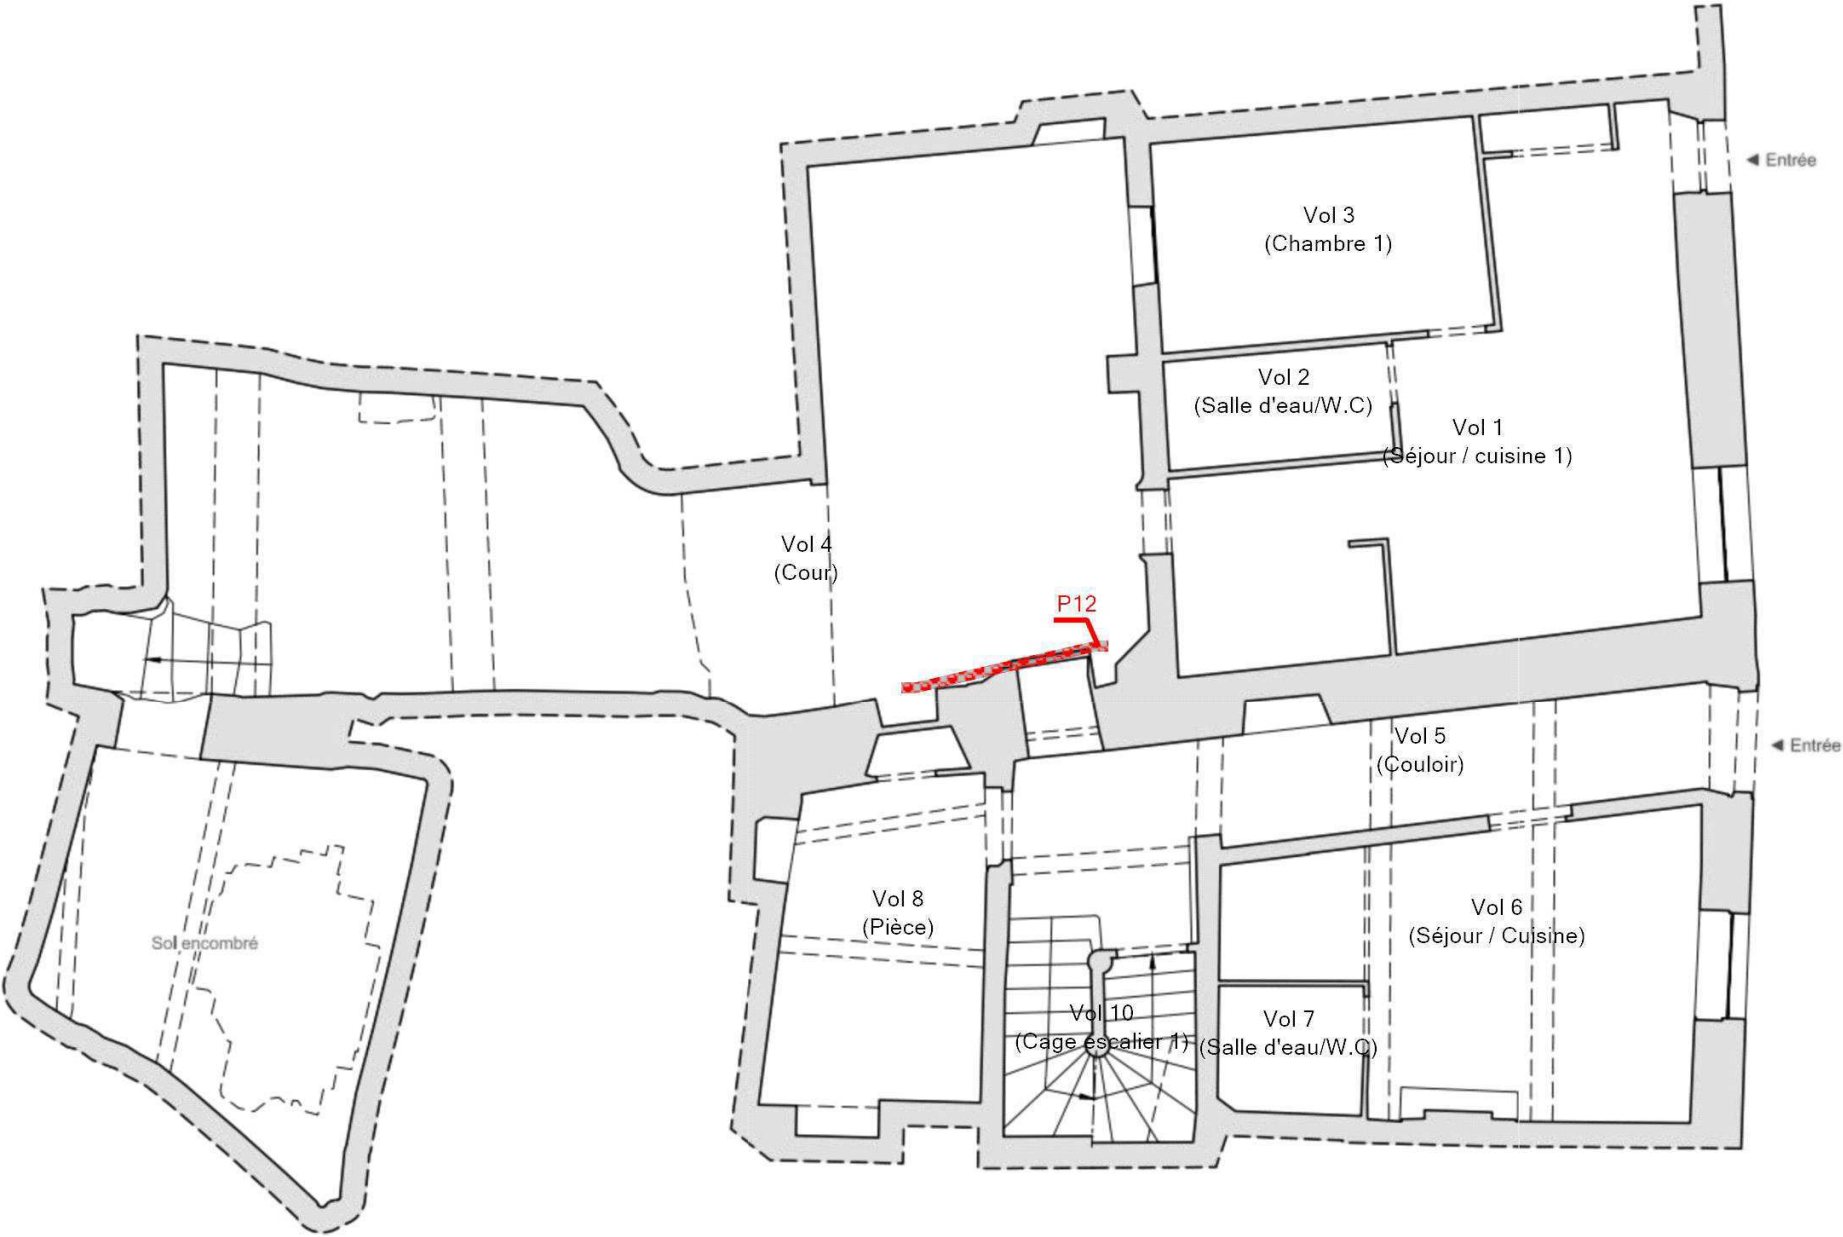


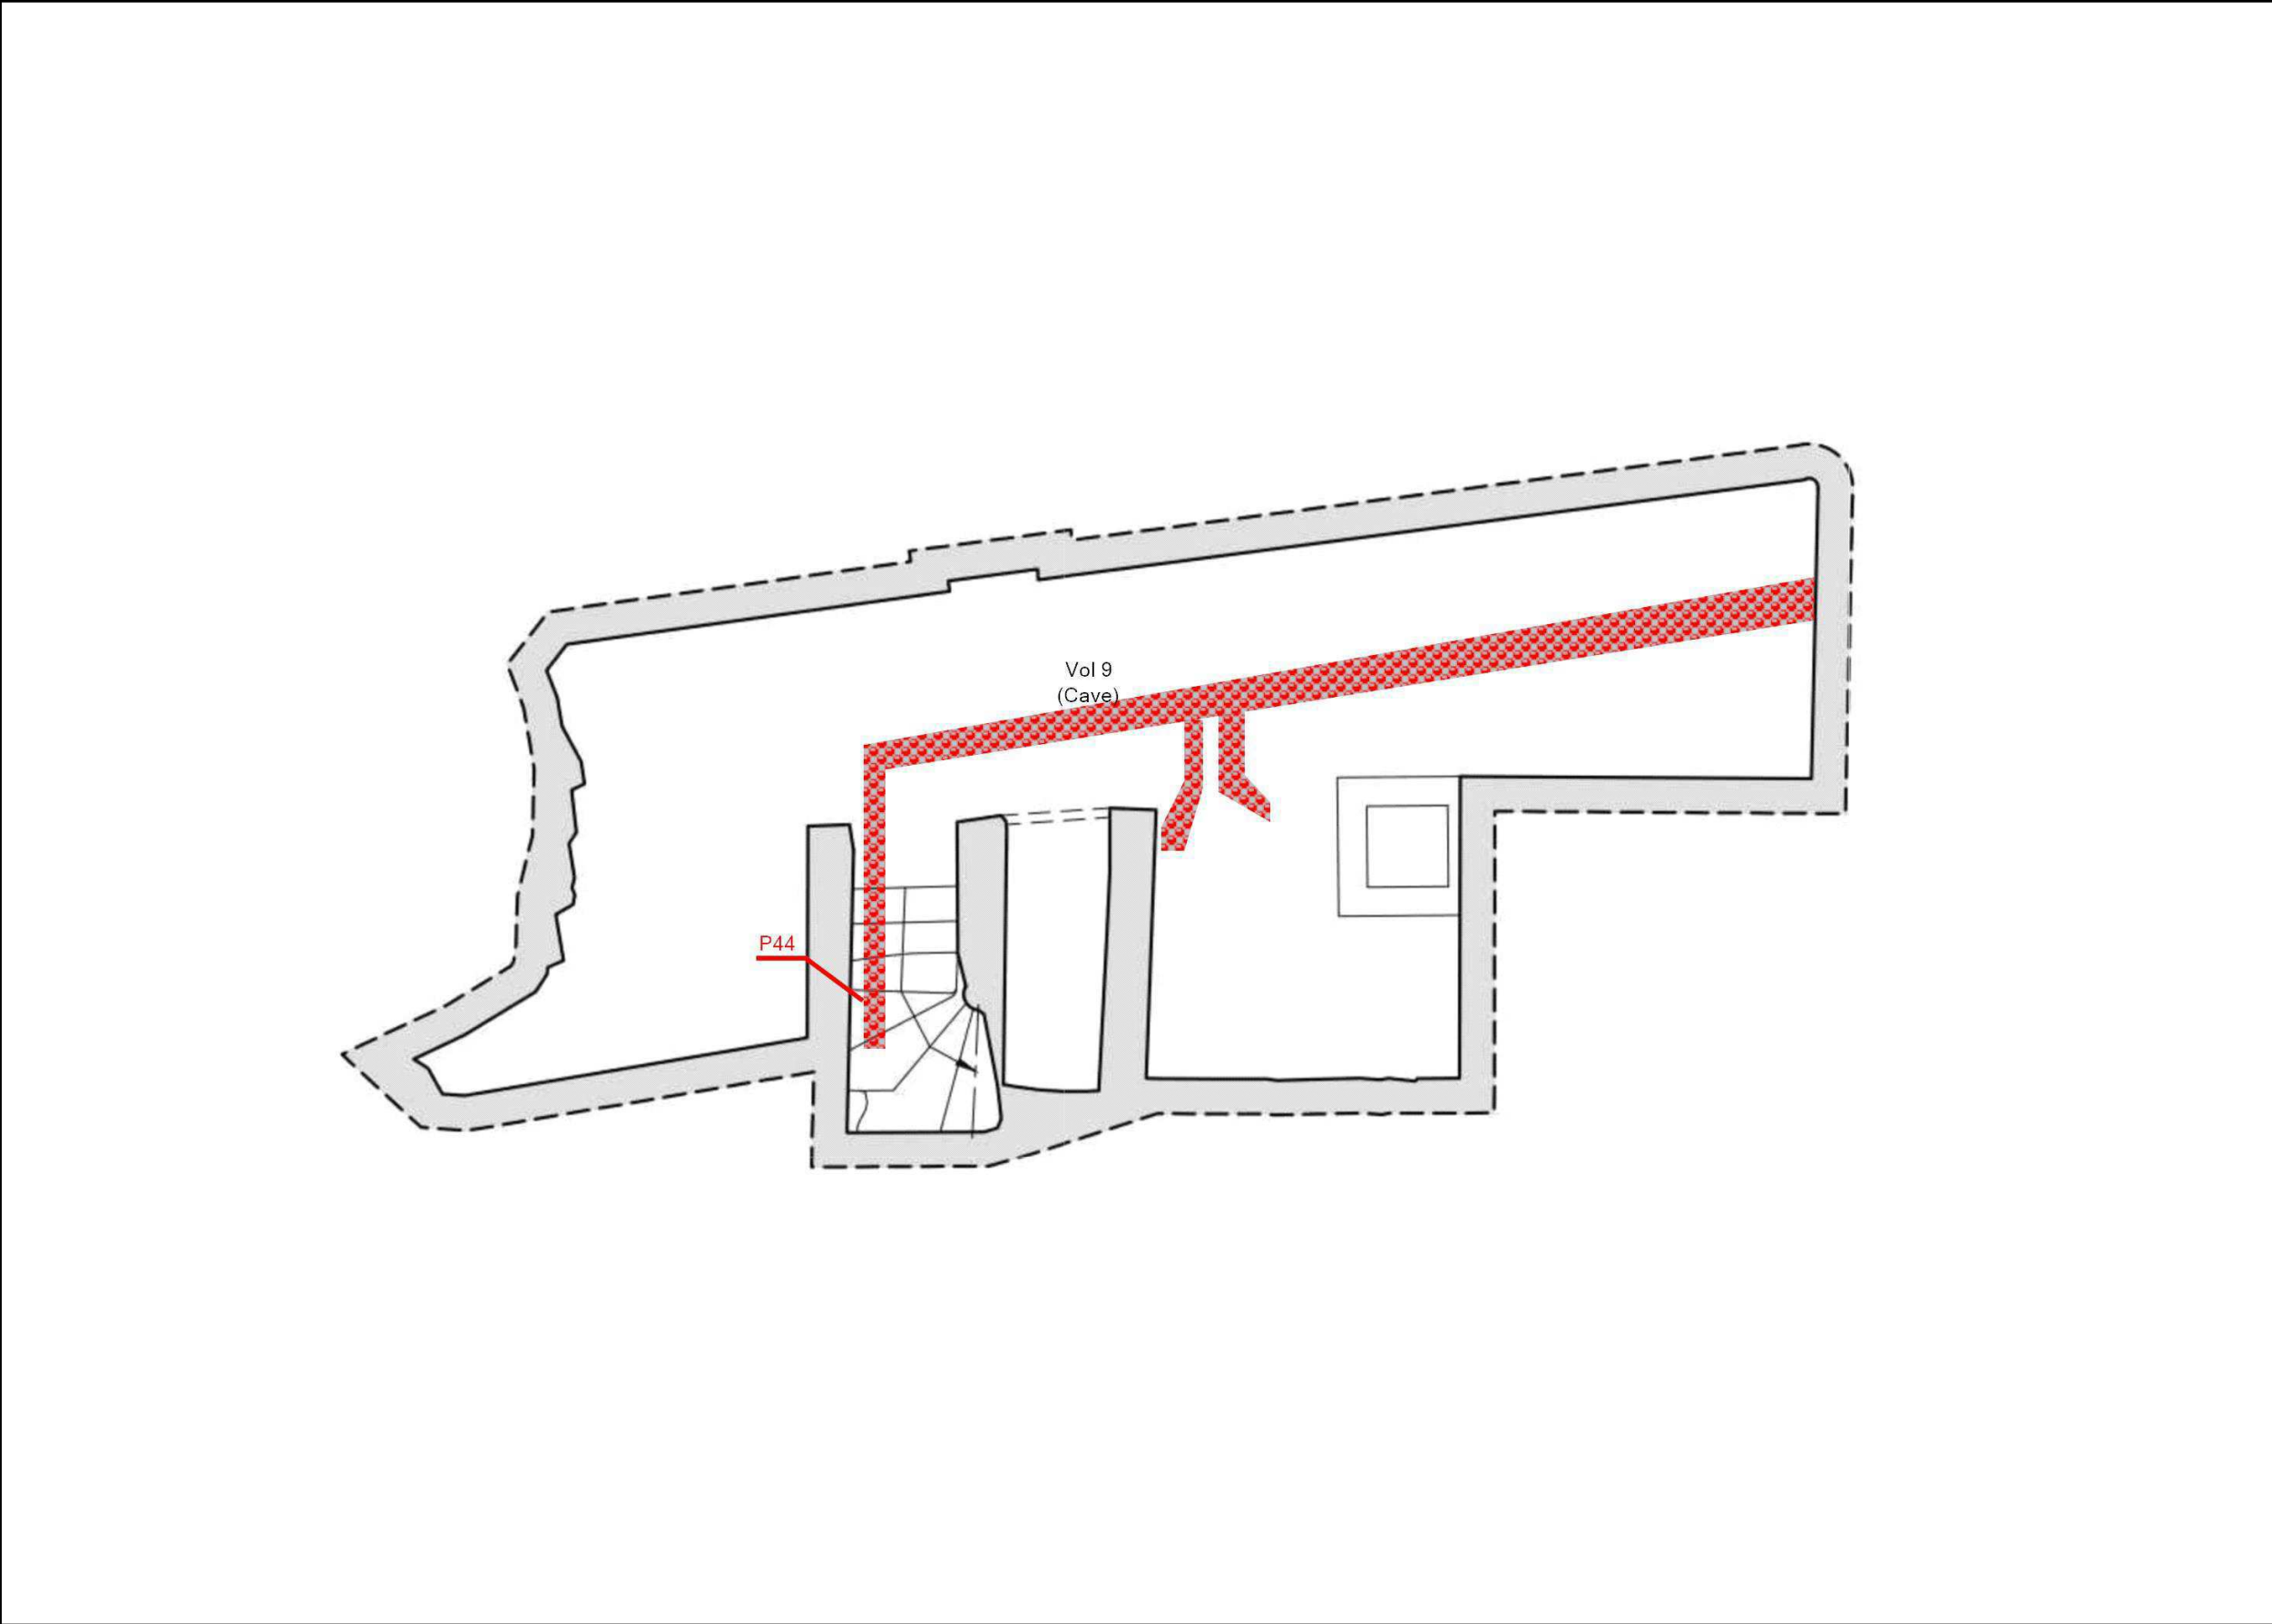
Légende	
	P12 : Conduit en fibres-ciment


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

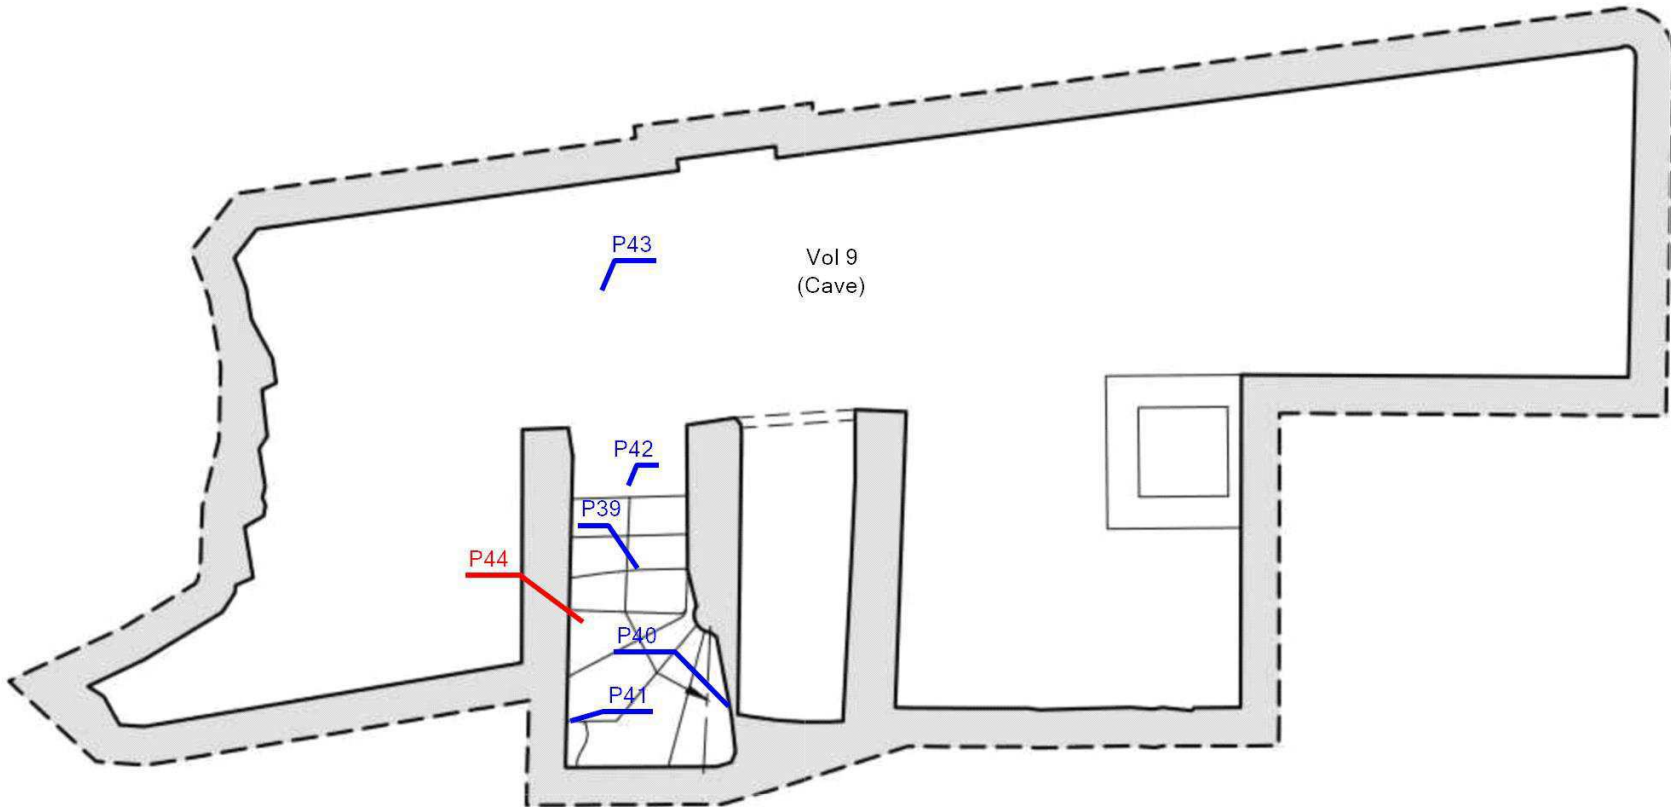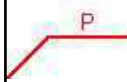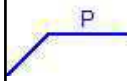


BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW588023	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement négatif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN







Légende	
	P44 : Conduit en fibres-ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN


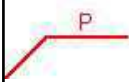
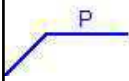

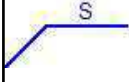


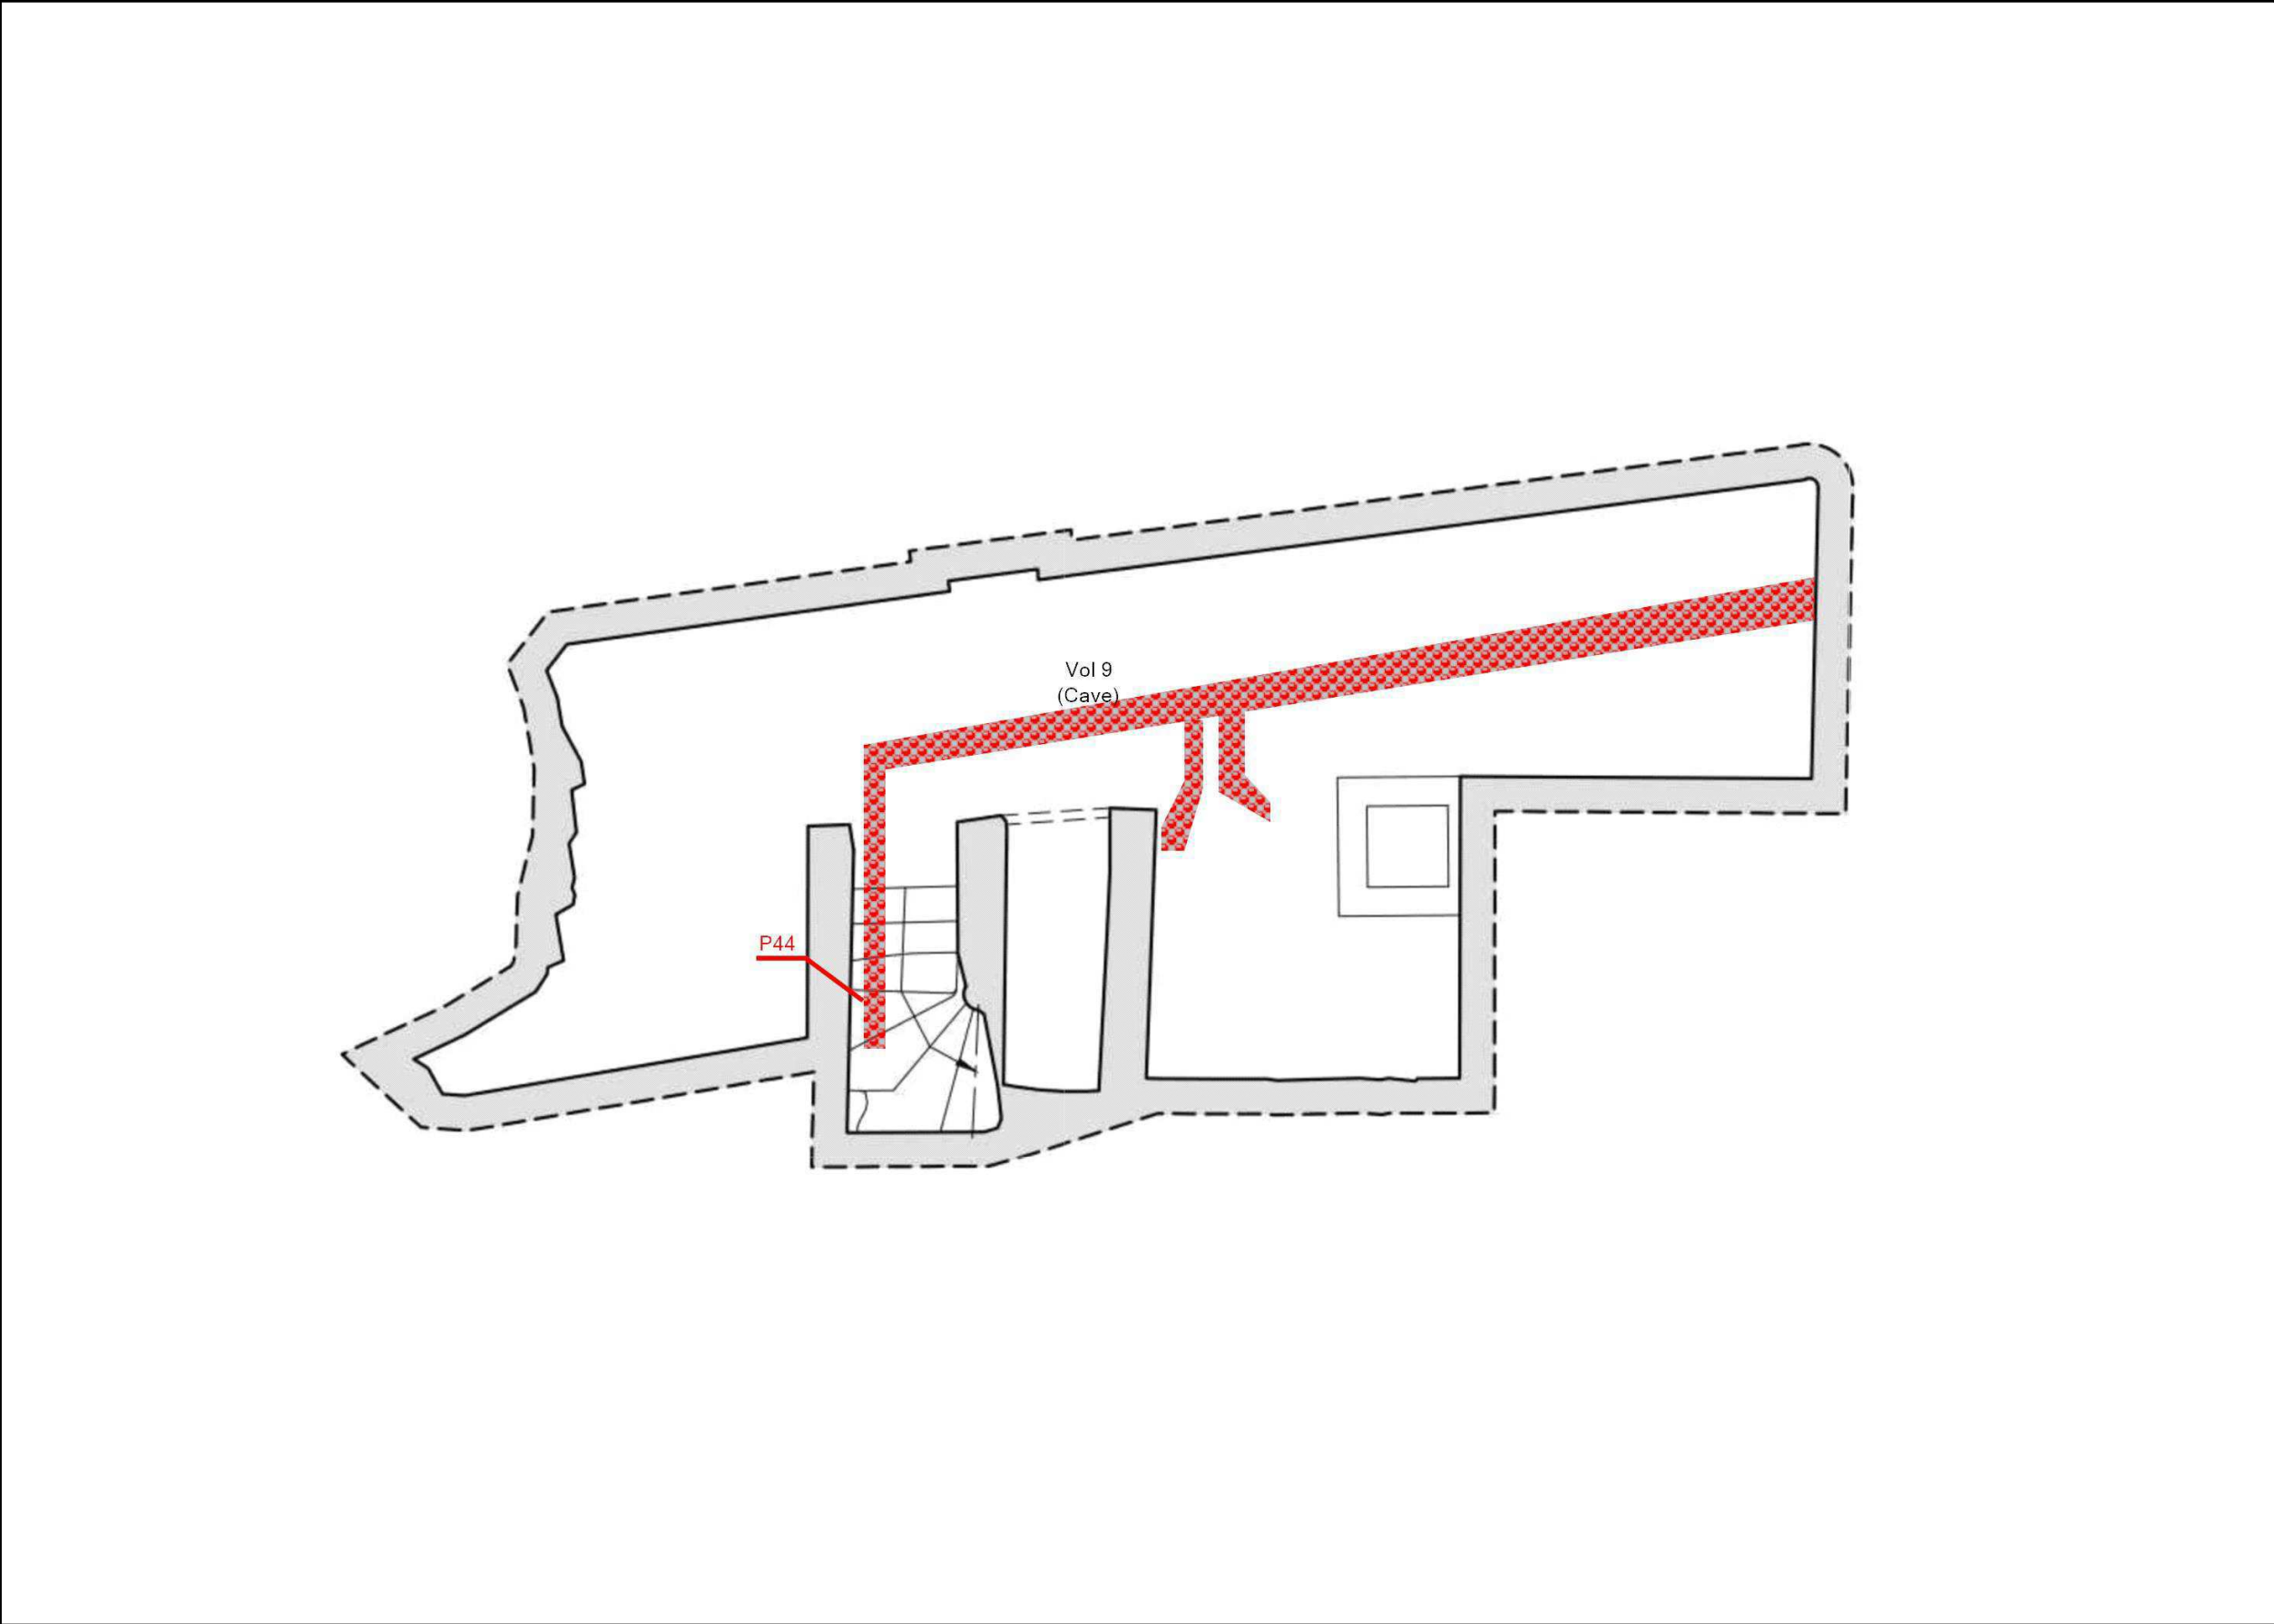


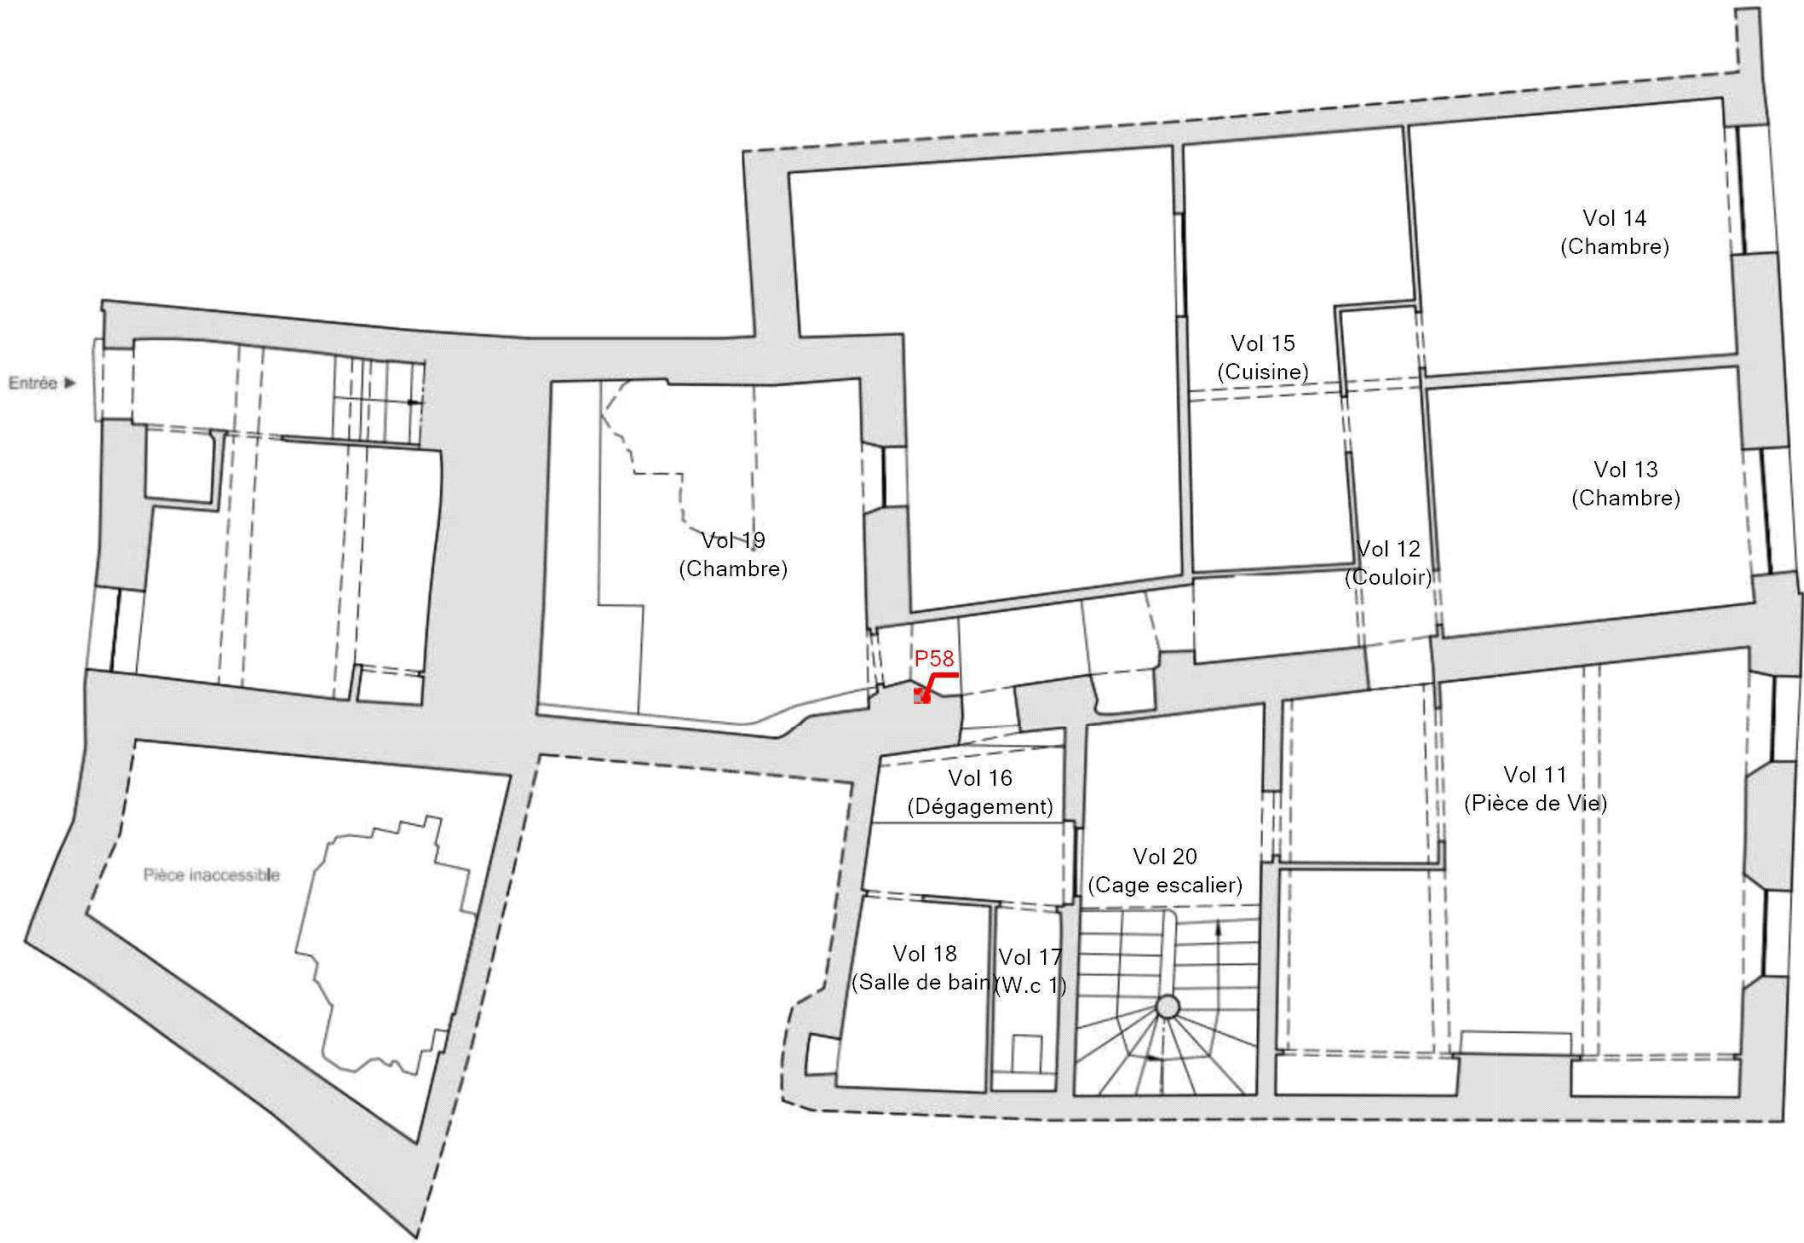
Légende	
	P44 : Conduit en fibres-ciment


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN



BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW588023	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN







Légende	
	P58 : Conduit en fibres-ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN




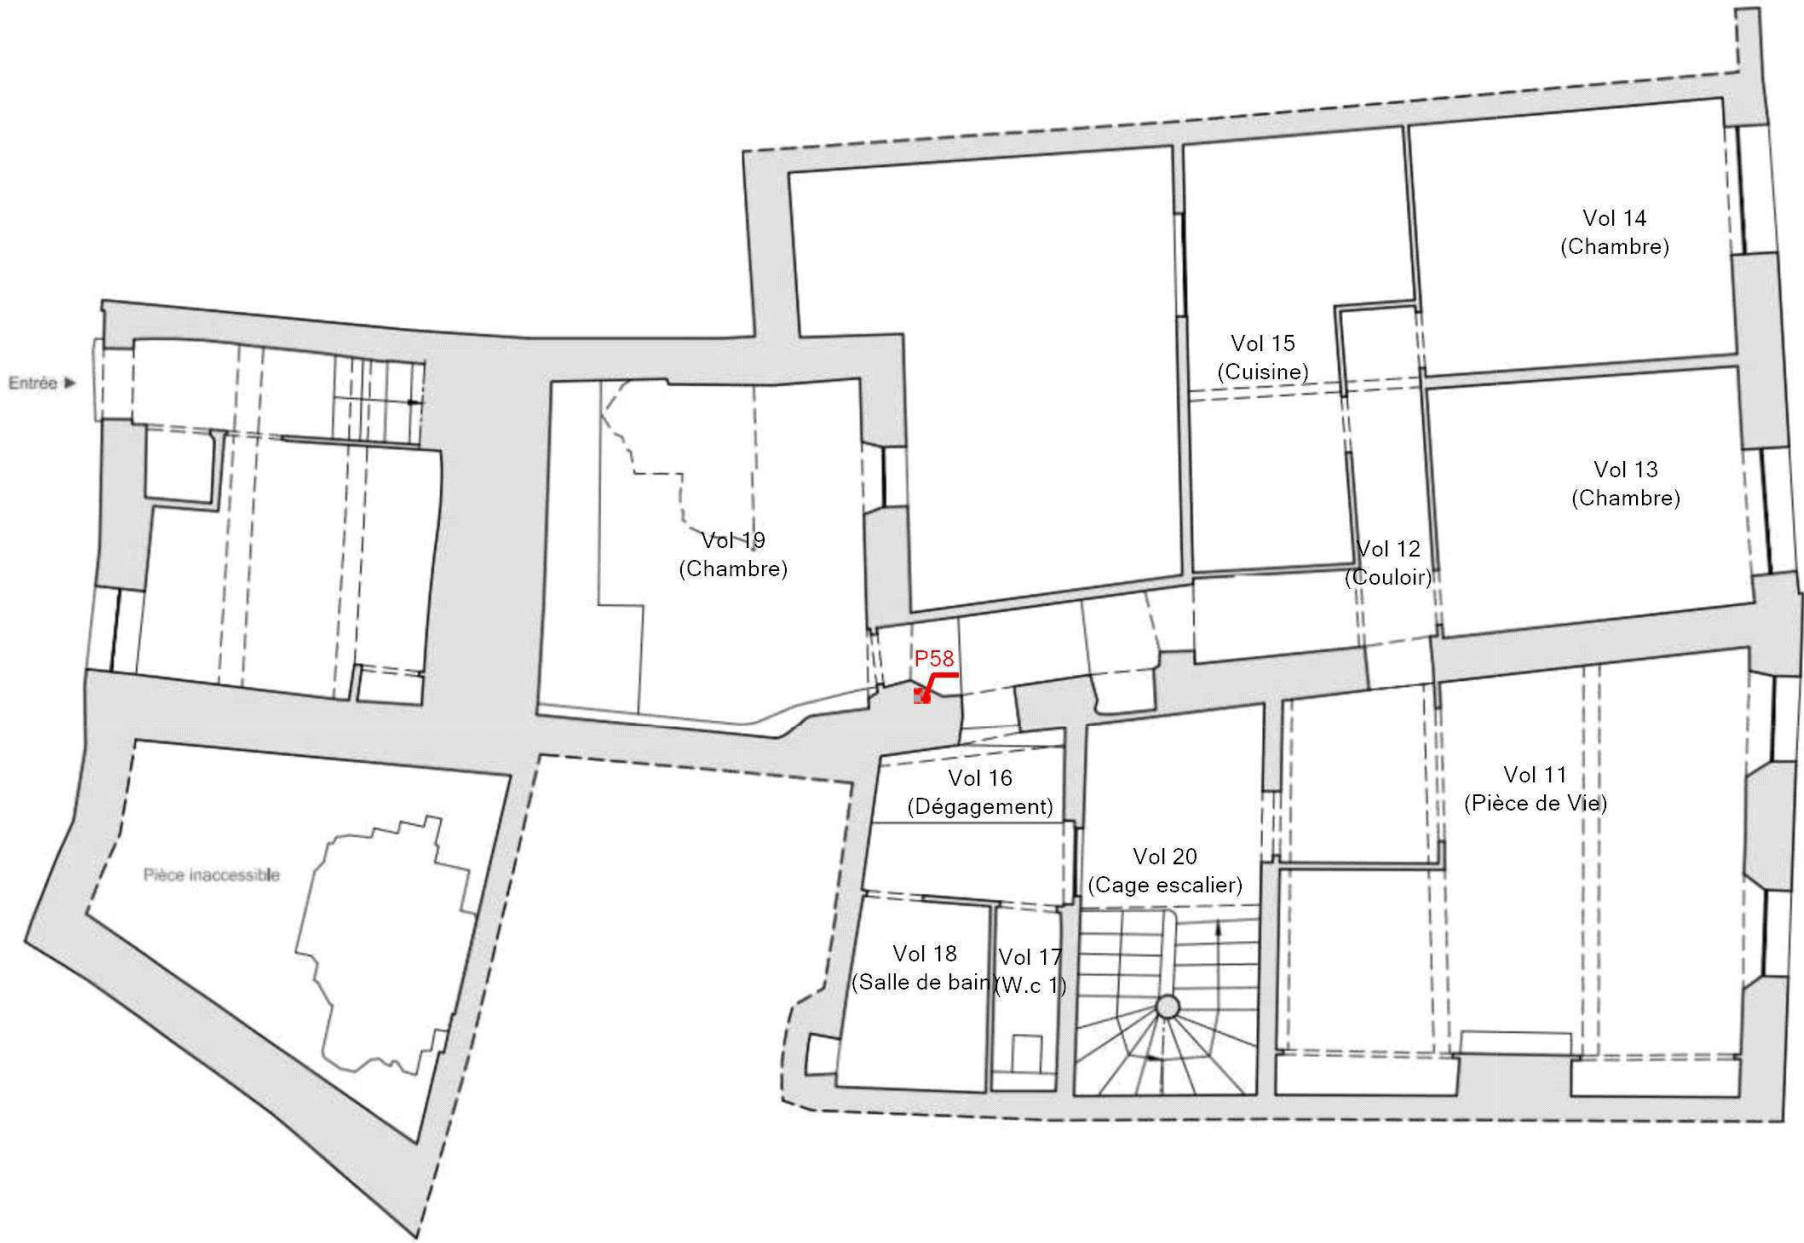




Légende	
	P58 : Conduit en fibres-ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN

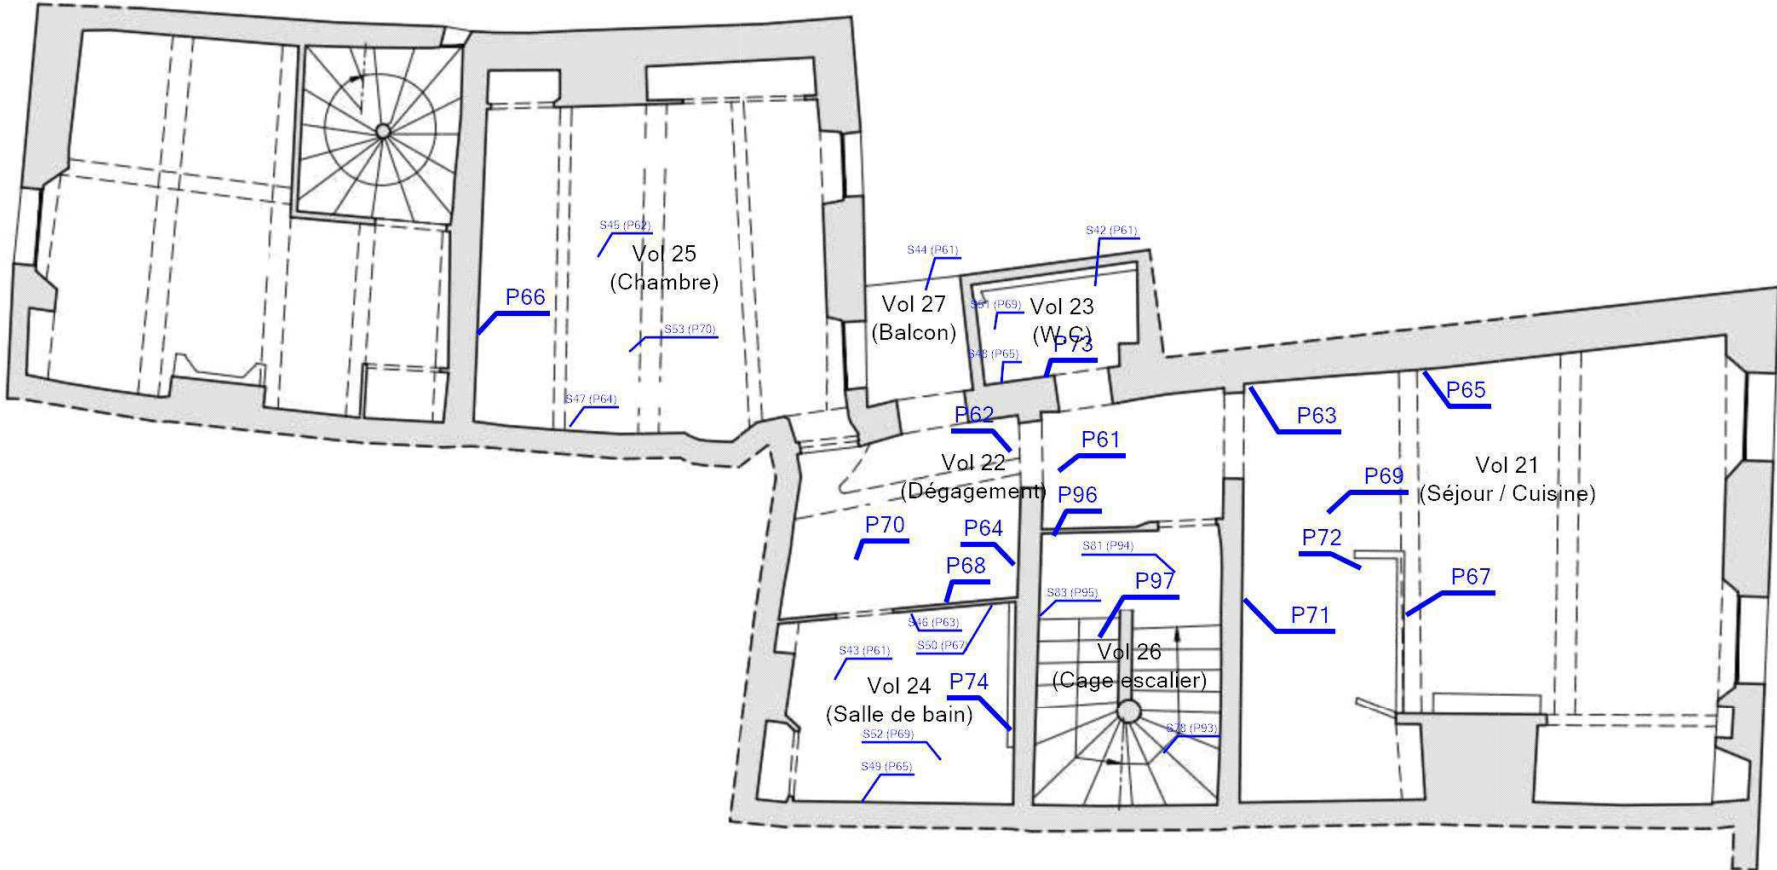

BÂTIMENT - 36 RUE DE LOBSERVANCE - 83300 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW588023			
				Légende			
					Localisation dun prélèvement négatif		
					Localisation dun sondage négatif		
	Adresse du bien		Désignation		Date intervention	Technicien intervenant	
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300		10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN	



--	--

---

---

---


---

---

---

---

---

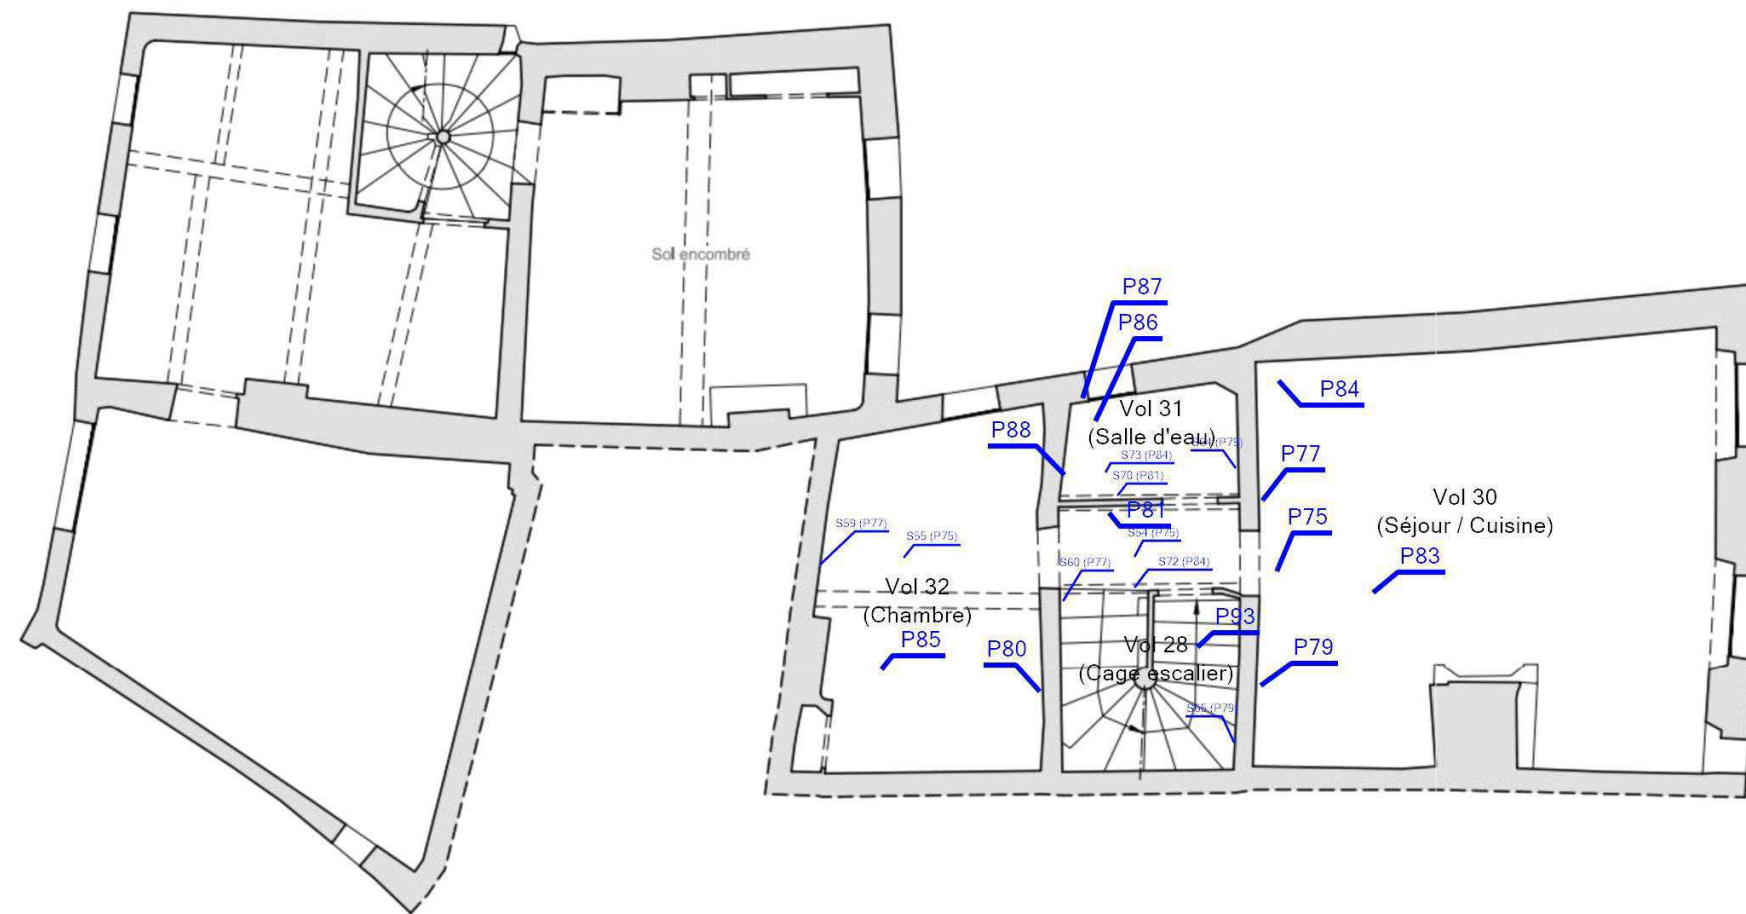



A graph with a vertical axis labeled  $S$  and a horizontal axis labeled  $t$ . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.




1

--	--


1

--	--


1



--	--

1




BAUDRAND

--	--

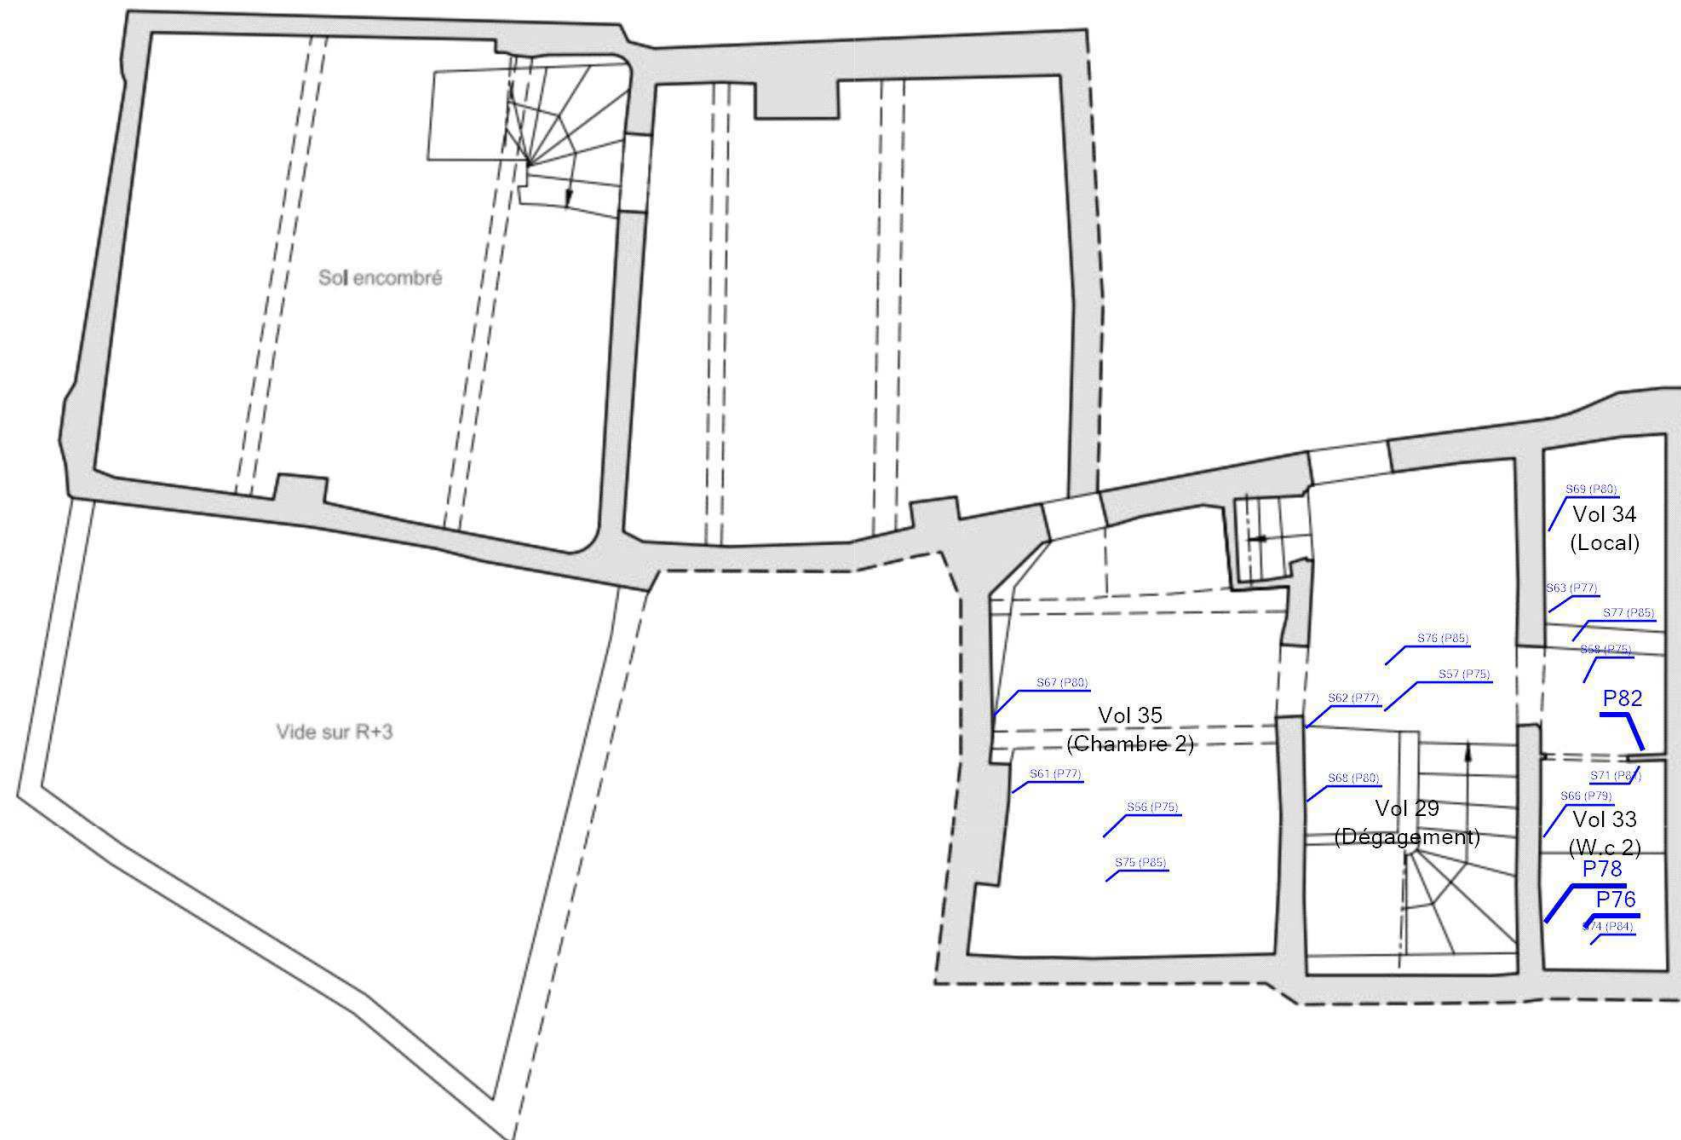




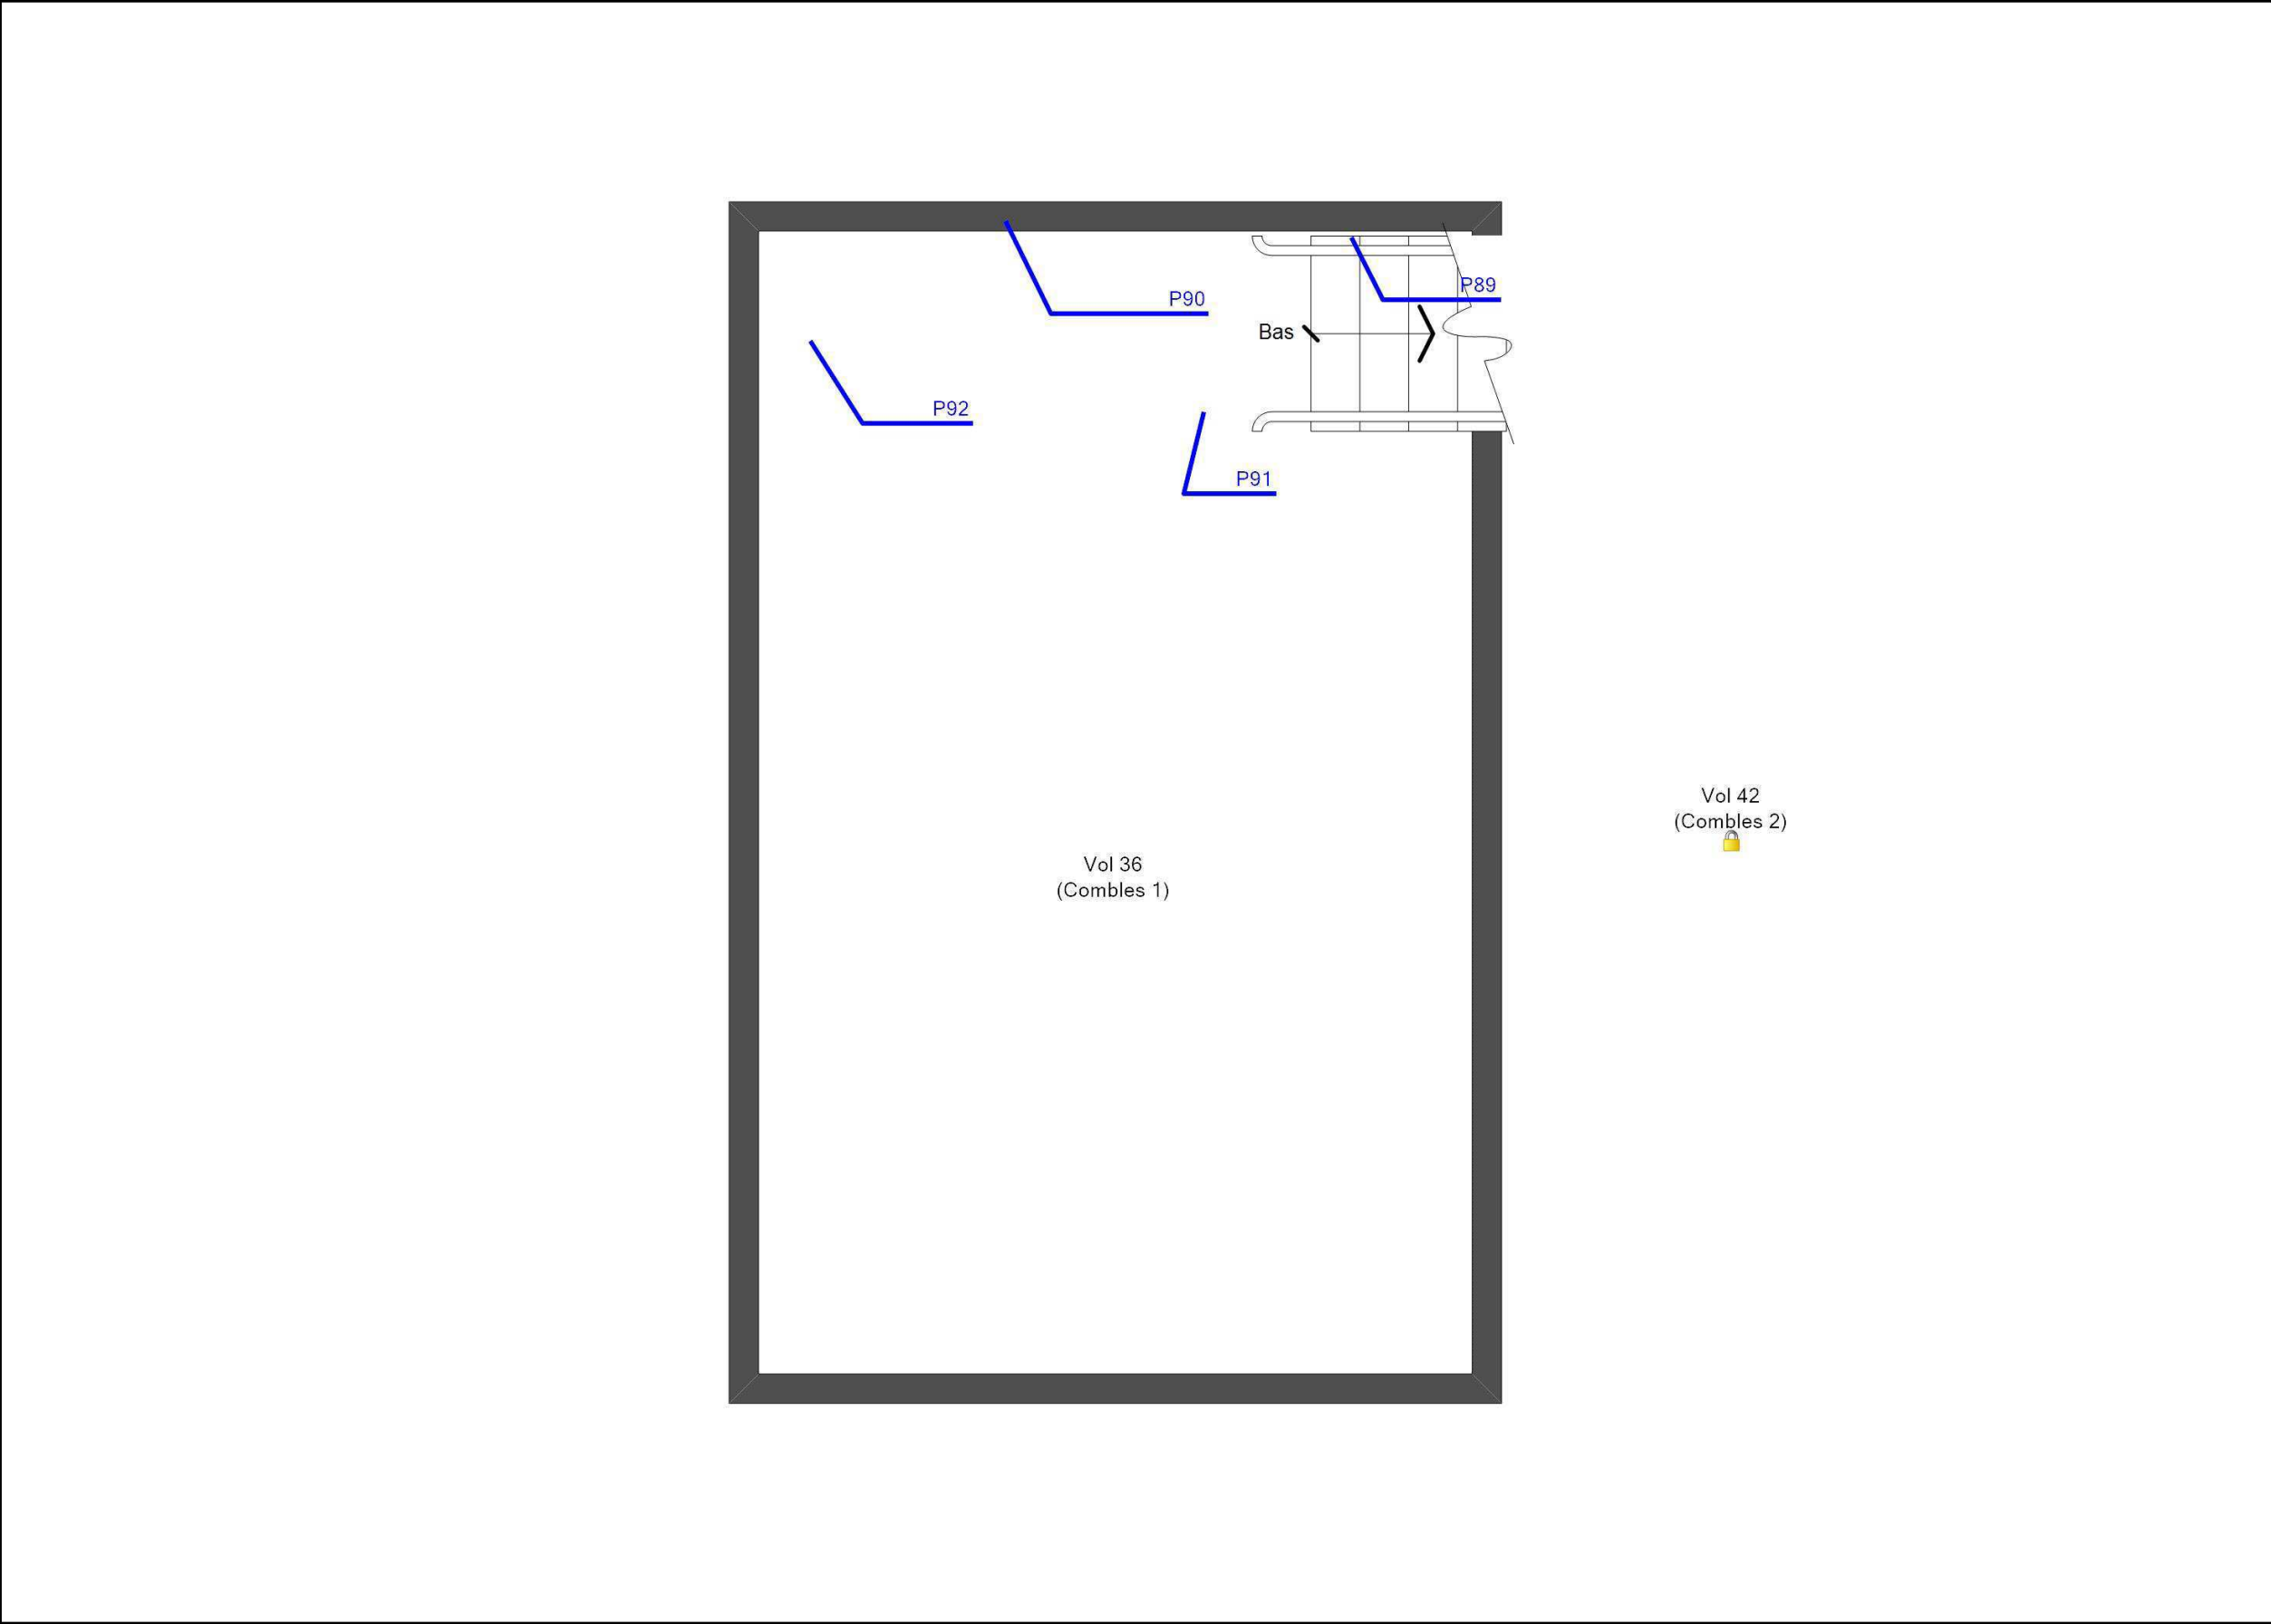

Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Volume non visité

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de l'Observance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN



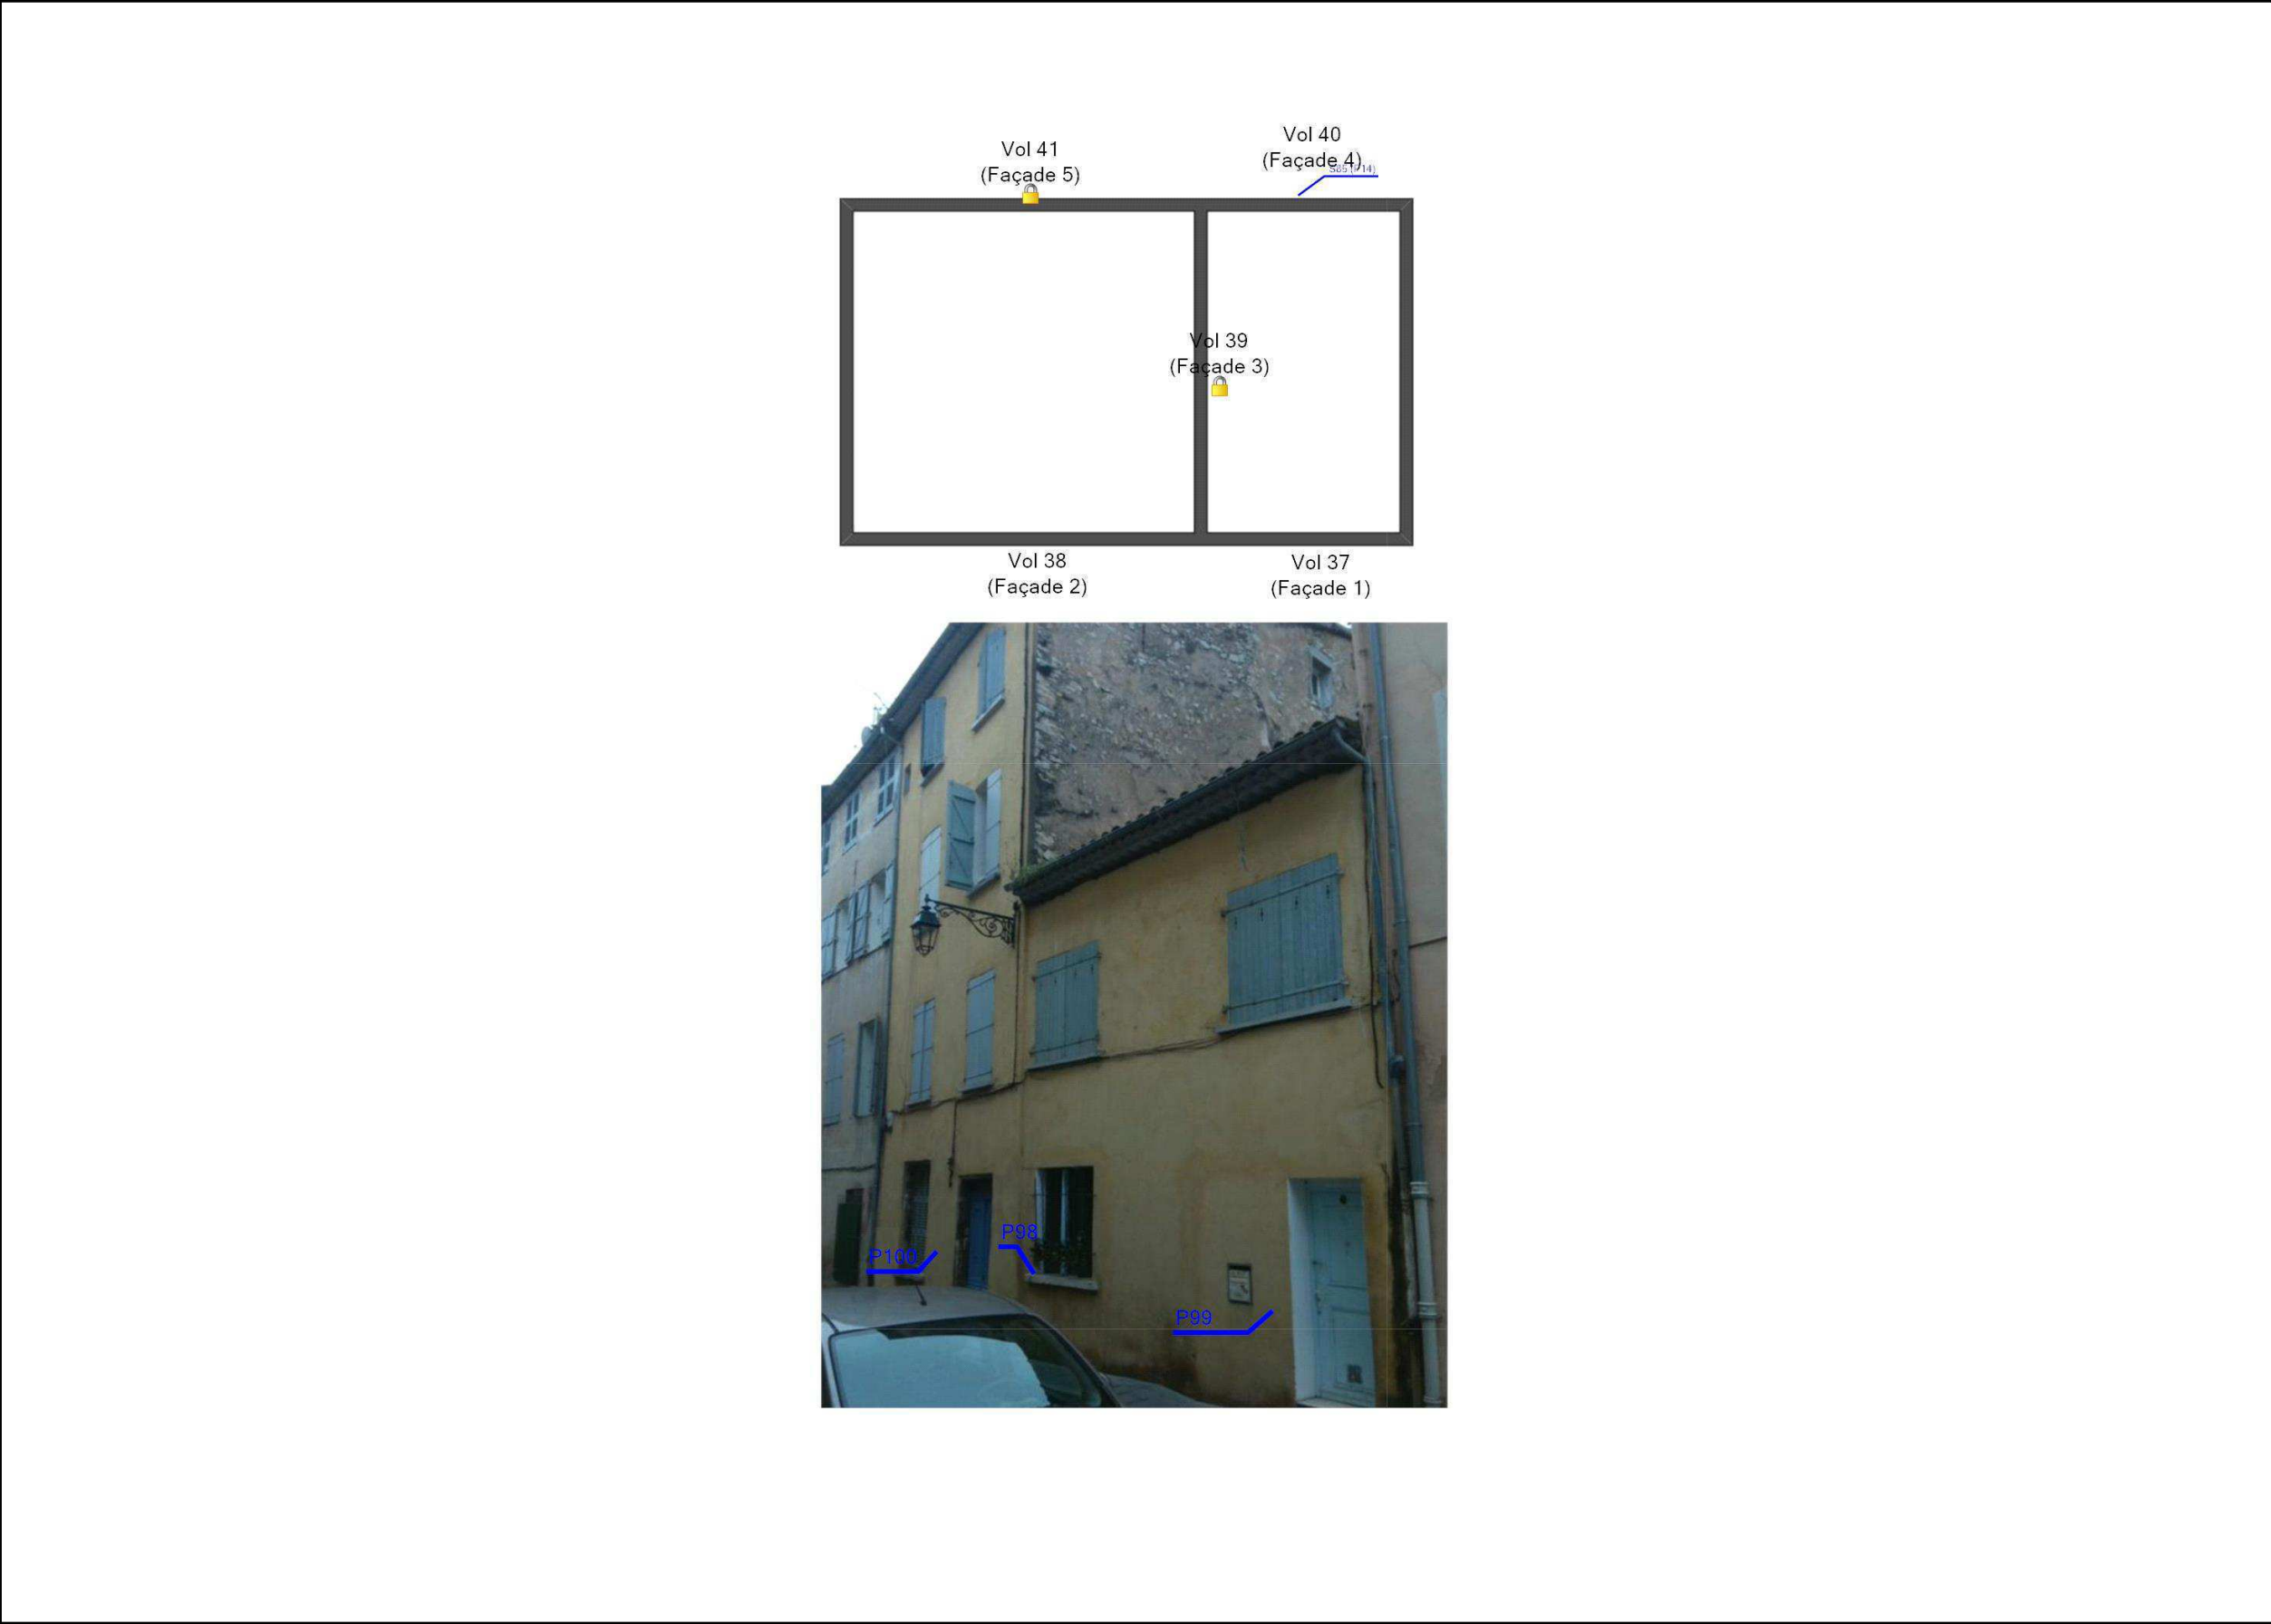

Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	36 Rue de lObservance 83300 DRAGUIGNAN	Bâtiment - 36 Rue de lObservance - 83300	10/03/2025	BAUDRAND QUENTIN



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW588023 n°89 - 1 (P89)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°90 - 1 (P90)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°91 - 1 (P91)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°92 - 1 (P92)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°50 - 1 (P50)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°49 - 1 (P49)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°52 - 1 (P52)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°51 - 1 (P51)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°53 - 1 (P53)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°54 - 1 (P54)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	l1
002EW588023 n°45 - 1 (P45)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°46 - 1 (P46)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°47 - 1 (P47)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°48 - 1 (P48)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°55 - 1 (P55)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°60 - 1 (P60)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°94 - 1 (P94)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 20 (Cage escalier)	Prélèvement négatif



002EW588023 n°65 - 1 (P65)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°66 - 1 (P66)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 25 (Chambre)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°67 - 1 (P67)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°68 - 1 (P68)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°69 - 1 (P69)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°70 - 1 (P70)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°72 - 1 (P72)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°63 - 1 (P63)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°64 - 1 (P64)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°61 - 1 (P61)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°62 - 1 (P62)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°71 - 1 (P71)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°73 - 1 (P73)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 23 (W.C)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°74 - 1 (P74)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 24 (Salle de bain)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°96 - 1 (P96)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°97 - 1 (P97)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°75 - 1 (P75)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°77 - 1 (P77)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°79 - 1 (P79)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°80 - 1 (P80)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)	Prélèvement négatif





002EW588023 n°81 - 1 (P81)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°84 - 1 (P84)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°85 - 1 (P85)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°83 - 1 (P83)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°86 - 1 (P86)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°87 - 1 (P87)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°88 - 1 (P88)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°93 - 1 (P93)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°76 - 1 (P76)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°78 - 1 (P78)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°82 - 1 (P82)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 34 (Local)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°7 - 1 (P7)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°9 - 1 (P9)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°10 - 1 (P10)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°8 - 1 (P8)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	Prélèvement négatif





002EW588023 n°11 - 1 (P11)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°16 - 1 (P16)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°14 - 1 (P14)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°12 - 1 (P12)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)	Prélèvement positif
002EW588023 n°13 - 1 (P13)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°15 - 1 (P15)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°17 - 1 (P17)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°18 - 1 (P18)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°19 - 1 (P19)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°20 - 1 (P20)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°21 - 1 (P21)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°25 - 1 (P25)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°22 - 1 (P22)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°23 - 1 (P23)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°24 - 1 (P24)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°26 - 1 (P26)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°27 - 1 (P27)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°28 - 1 (P28)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°29 - 1 (P29)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°30 - 1 (P30)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif



002EW588023 n°32 - 1 (P32)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°33 - 1 (P33)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°31 - 1 (P31)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°34 - 1 (P34)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°35 - 1 (P35)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°36 - 1 (P36)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°37 - 1 (P37)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°38 - 1 (P38)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°95 - 1 (P95)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 10 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°40 - 1 (P40)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°39 - 1 (P39)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°41 - 1 (P41)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°44 - 1 (P44)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Prélèvement positif
002EW588023 n°43 - 1 (P43)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Prélèvement négatif
002EW588023 n°42 - 1 (P42)	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)	Prélèvement négatif





002EW588023 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)



002EW588023 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)



002EW588023 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)



002EW588023 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)



002EW588023 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)



002EW588023 n°7 - 1 (P7) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)





002EW588023 n°9 - 1 (P9) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)



002EW588023 n°10 - 1 (P10) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)



002EW588023 n°8 - 1 (P8) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)



002EW588023 n°11 - 1 (P11) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)



002EW588023 n°16 - 1 (P16) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)



002EW588023 n°14 - 1 (P14) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)





002EW588023 n°12 - 1 (P12) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)



002EW588023 n°13 - 1 (P13) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)



002EW588023 n°15 - 1 (P15) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)



002EW588023 n°17 - 1 (P17) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°18 - 1 (P18) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°19 - 1 (P19) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)






002EW588023 n°20 - 1 (P20) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)




002EW588023 n°21 - 1 (P21) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)




002EW588023 n°25 - 1 (P25) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)

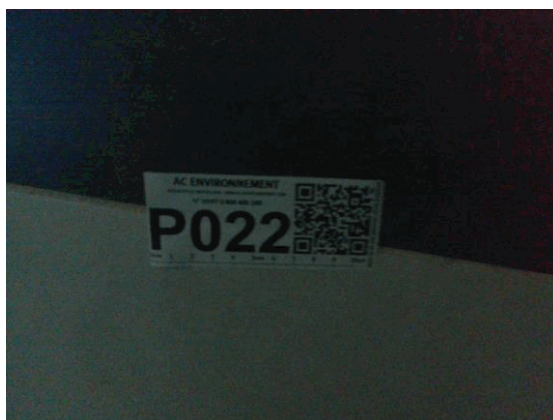

002EW588023 n°22 - 1 (P22) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)

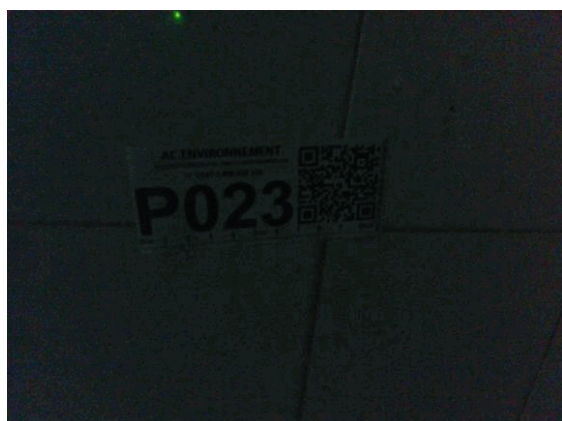

002EW588023 n°23 - 1 (P23) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)

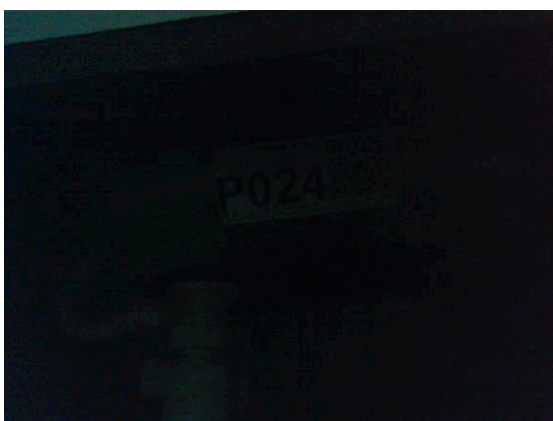

002EW588023 n°24 - 1 (P24) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)





002EW588023 n°26 - 1 (P26) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)




002EW588023 n°27 - 1 (P27) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)




002EW588023 n°28 - 1 (P28) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)



002EW588023 n°29 - 1 (P29) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)

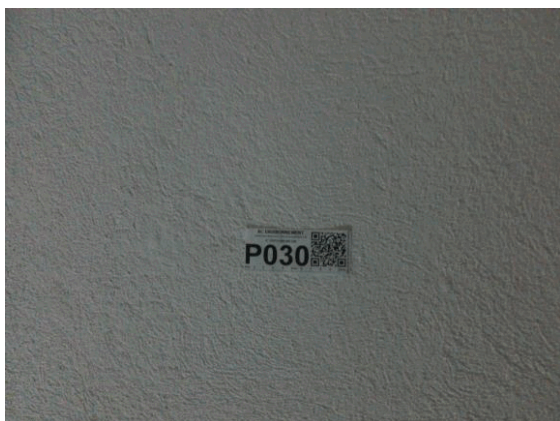

002EW588023 n°30 - 1 (P30) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)

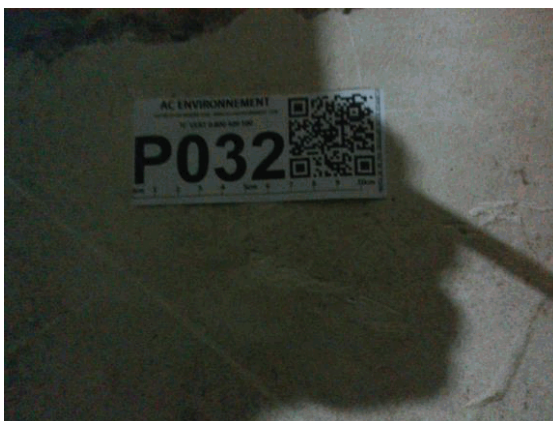

002EW588023 n°32 - 1 (P32) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)





002EW588023 n°33 - 1 (P33) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)



002EW588023 n°31 - 1 (P31) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)



002EW588023 n°34 - 1 (P34) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)



002EW588023 n°35 - 1 (P35) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)




002EW588023 n°36 - 1 (P36) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)



002EW588023 n°37 - 1 (P37) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)



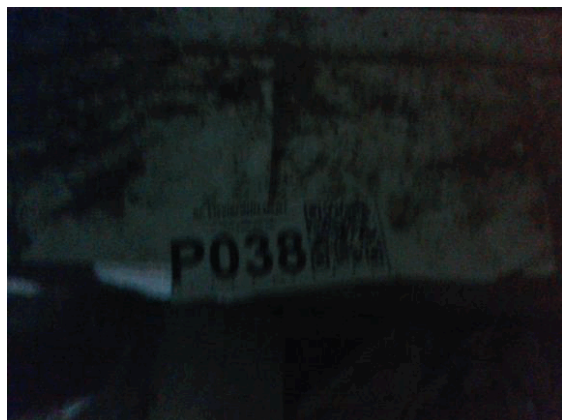

002EW588023 n°38 - 1 (P38) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)



002EW588023 n°40 - 1 (P40) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)



002EW588023 n°39 - 1 (P39) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)



002EW588023 n°41 - 1 (P41) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)




002EW588023 n°44 - 1 (P44) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)



002EW588023 n°43 - 1 (P43) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)



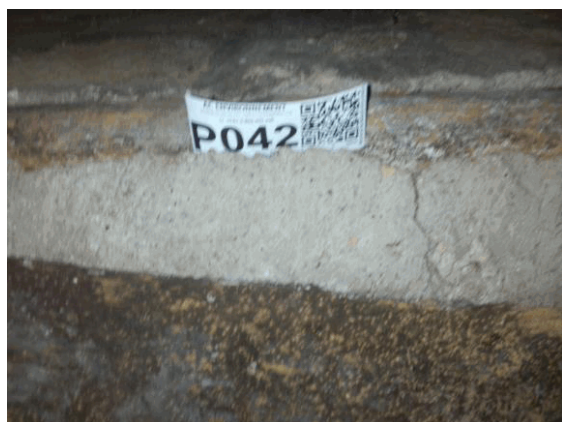

002EW588023 n°42 - 1 (P42) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)



002EW588023 n°50 - 1 (P50) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)



002EW588023 n°49 - 1 (P49) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)



002EW588023 n°52 - 1 (P52) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)



002EW588023 n°51 - 1 (P51) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)



002EW588023 n°53 - 1 (P53) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)





002EW588023 n°54 - 1 (P54) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)



11 - 1 - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)



002EW588023 n°45 - 1 (P45) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)



002EW588023 n°46 - 1 (P46) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)



002EW588023 n°47 - 1 (P47) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)



002EW588023 n°48 - 1 (P48) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)





002EW588023 n°55 - 1 (P55) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)



002EW588023 n°60 - 1 (P60) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)



002EW588023 n°65 - 1 (P65) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°66 - 1 (P66) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 25 (Chambre)



002EW588023 n°67 - 1 (P67) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°68 - 1 (P68) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)





002EW588023 n°69 - 1 (P69) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°70 - 1 (P70) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)



002EW588023 n°72 - 1 (P72) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°63 - 1 (P63) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°64 - 1 (P64) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)



002EW588023 n°61 - 1 (P61) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)





002EW588023 n°62 - 1 (P62) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)



002EW588023 n°71 - 1 (P71) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°73 - 1 (P73) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 23 (W.C)



002EW588023 n°74 - 1 (P74) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 24 (Salle de bain)



002EW588023 n°75 - 1 (P75) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°76 - 1 (P76) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)





002EW588023 n°77 - 1 (P77) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°78 - 1 (P78) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)



002EW588023 n°79 - 1 (P79) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°80 - 1 (P80) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)



002EW588023 n°81 - 1 (P81) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)



002EW588023 n°82 - 1 (P82) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 34 (Local)






002EW588023 n°84 - 1 (P84) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°85 - 1 (P85) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)

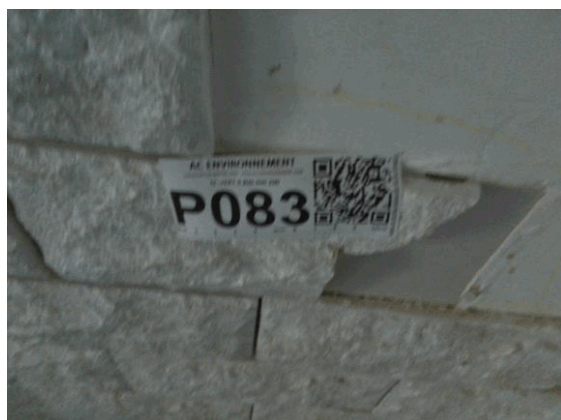

002EW588023 n°83 - 1 (P83) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)



002EW588023 n°86 - 1 (P86) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)



002EW588023 n°87 - 1 (P87) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)



002EW588023 n°88 - 1 (P88) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)





002EW588023 n°89 - 1 (P89) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)



002EW588023 n°90 - 1 (P90) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)



002EW588023 n°91 - 1 (P91) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)



002EW588023 n°92 - 1 (P92) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)




002EW588023 n°95 - 1 (P95) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 10 (Cage escalier 1)



002EW588023 n°96 - 1 (P96) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)



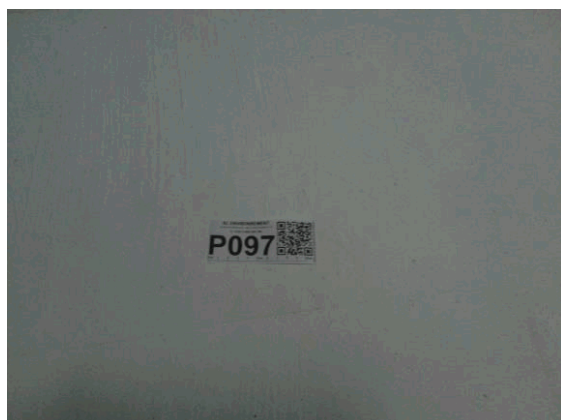

002EW588023 n°97 - 1 (P97) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)



002EW588023 n°93 - 1 (P93) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)



002EW588023 n°94 - 1 (P94) - Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 20 (Cage escalier)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Béton cellulaire - Effritable / Effritable - Blanc Orange / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Béton cellulaire - Effritable / Effritable - Blanc Orange / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 3 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc Bleu	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	
P10	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle / Ciment - Dur / Dur - Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)	
P12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)	



P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)
P14	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Dur - Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 4 (Cour)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)
P24	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 6 (Séjour / Cuisine)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)



P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 5 (Couloir)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Dur - Marron Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P36	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 8 (Pièce)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)



P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)
P42	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau - Effritable - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau - Effritable - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)
P44	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Sous sol - Vol 9 (Cave)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)
P48	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Multicolore / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Multicolore / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 11 (Pièce de Vie)



P54	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 18 (Salle de bain)
P57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 18 (Salle de bain)
P58	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 12 (Couloir)
P59	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 18 (Salle de bain)
P60	Equipements divers et accessoires	Evier	Revêtement - Souple - Beige Noir	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 15 (Cuisine)
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)
P63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Bois aggloméré / Matériau / Colle - Dur Fibreux / Dur / Dur - Marron / Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P64	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 25 (Chambre)



P67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Violet Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)
P69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 22 (Dégagement)
P71	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P72	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)
P73	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 23 (W.C)
P74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 24 (Salle de bain)
P75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)
P76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ciment - Dur / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)
P77	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)
P78	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 33 (W.c 2)
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)



P80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Gris / Beige	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Marron / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Marron / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+4 - Vol 34 (Local)
P83	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)
P84	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)
P85	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 32 (Chambre)
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)
P87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)
P88	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 31 (Salle d'eau)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)
P90	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)





P92	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Combles - Vol 36 (Combles 1)
P93	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+3 - Vol 28 (Cage escalier)
P94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur Fibreux - Gris Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+1 - Vol 20 (Cage escalier)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - RDC - Vol 10 (Cage escalier 1)
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Multicolore / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)
P97	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Peinture / Matériau - Effritable / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - R+2 - Vol 26 (Cage escalier)
P98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 37 (Façade 1)
P99	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Beige Jaune / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 37 (Façade 1)
P100	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Jaune Beige / Gris	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Facades - Vol 38 (Façade 2)





## CHANTIER

Référence **C012025762052**  
Adresse Commande : 002EW588023  
Affaire : Bâtiment - 36 Rue Observance - 83300  
36 Rue de l'Observance  
83300 DRAGUIGNAN

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Arcueil, le 25/03/2025

**RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025762052**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE**

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 002EW588023\_001

Référence labo	PM06862825	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris Blanc	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

## Référence échantillon : 002EW588023\_002

Référence labo	PM06862826	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 3 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris Blanc	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige





## Référence échantillon : 002EW588023\_003

Référence labo	PM06862827	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

## Référence échantillon : 002EW588023\_004

Référence labo	PM06862828	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 3 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Peinture Effrifiable Blanc, Plinthe Dur Beige

## Référence échantillon : 002EW588023\_005

Référence labo	PM06862829	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ	Non détecté
	2	Enduit Effrifiable Blanc Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Enduit / Effrifiable / Blanc Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 2 / 34



## Référence échantillon : 002EW588023\_006

Référence labo	PM06862830	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 3 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_007

Référence labo	PM06862831	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Orange	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Béton cellulaire Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_008

Référence labo	PM06862832	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 3 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Orange	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Béton cellulaire Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 3 / 34



## Référence échantillon : 002EW588023\_009

Référence labo	PM06862833	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Plâtre Effritable Blanc Bleu	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Faïence Dur Marron

## Référence échantillon : 002EW588023\_010

Référence labo	PM06862834	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 1 (Séjour / cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Faïence Dur Rouge

## Référence échantillon : 002EW588023\_011

Référence labo	PM06862835	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 2 (Salle d'eau/W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Gris





## Référence échantillon : 002EW588023\_012

Référence labo	PM06862836	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 4 (Cour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste				
1	1		1	1	NZN	Attaque chimique			Présence d'amiante
		Fibres-ciment Dur Fibreux Gris					Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
							-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 002EW588023\_013

Référence labo	PM06862837	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 4 (Cour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	1	2	DHA	Non détecté
	2	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_014

Référence labo	PM06862838	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 4 (Cour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





Référence échantillon : 002EW588023\_015

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06862839

11/03/2025

QUENTIN BAUDRAND

Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Joint scellement

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 4 (Cour)

RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

Oui

24/03/2025

Description		MOLP		MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Beige		-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_016

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06862840

11/03/2025

QUENTIN BAUDRAND

Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 4 (Cour)

Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

Oui

24/03/2025

Description		MOLP		MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris		-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_017

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06862841

11/03/2025

QUENTIN BAUDRAND

Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)

Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

Oui

24/03/2025

Description		MOLP		MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris		-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron



## Référence échantillon : 002EW588023\_018

Référence labo	PM06862842	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

## Référence échantillon : 002EW588023\_019

Référence labo	PM06862843	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_020

Référence labo	PM06862844	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 7 / 34



Référence échantillon : 002EW588023\_021

Référence labo	PM06862845	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW588023\_022

Référence labo	PM06862846	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW588023\_023

Référence labo	PM06862847	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 7 (Salle d'eau/W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc





## Référence échantillon : 002EW588023\_024

Référence labo	PM06862848	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 DHA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 002EW588023\_025

Référence labo	PM06862849	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 DHA
	2	Matériau Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_026

Référence labo	PM06862850	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 5 (Coulloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	2 3 BUD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact\_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 9 / 34



## Référence échantillon : 002EW588023\_027

Référence labo	PM06862851	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

## Référence échantillon : 002EW588023\_028

Référence labo	PM06862852	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_029

Référence labo	PM06862853	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002EW588023\_030

Référence labo	PM06862854	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	DHA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_031

Référence labo	PM06862855	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	1	2	MHJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 002EW588023\_032

Référence labo	PM06862856	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	MHJ	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 11 / 34



Référence échantillon : 002EW588023\_033

Référence labo	PM06862857	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_034

Référence labo	PM06862858	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW588023\_035

Référence labo	PM06862859	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Dur Marron Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS





## Référence échantillon : 002EW588023\_036

Référence labo	PM06862860	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 002EW588023\_037

Référence labo	PM06862861	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

## Référence échantillon : 002EW588023\_038

Référence labo	PM06862862	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 8 (Pièce)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





Référence échantillon : 002EW588023\_039

Référence labo	PM06862863	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 9 (Cave)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-		1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_040

Référence labo	PM06862864	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 9 (Cave)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-		1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_041

Référence labo	PM06862865	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 9 (Cave)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-		1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS





Référence échantillon : 002EW588023\_042

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06862866

11/03/2025

QUENTIN BAUDRAND

Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 9 (Cave)

RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

Oui

24/03/2025

Description		MOLP		MET		Résultat					
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris		-	-	Acétone		1	2	MHJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_043

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06862867

11/03/2025

QUENTIN BAUDRAND

Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Joint scellement

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 9 (Cave)

RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

Oui

24/03/2025

Description		MOLP		MET		Résultat					
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris		-	-	Acétone		1	2	MHJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_044

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06862868

11/03/2025

QUENTIN BAUDRAND

Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment

Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 9 (Cave)

Le client a demandé à n'analyser que la couche Fibres-ciment Dur Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

Oui

21/03/2025

Description		MOLP		MET		Résultat					
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris		1	1	HRC		-	-	Chrysotile	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS



Référence échantillon : 002EW588023\_045

Référence labo		PM06862869		Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui	
Date du prélèvement		11/03/2025		Analyse réglementaire			Oui	
Auteur du prélèvement		QUENTIN BAUDRAND		Date d'analyse			24/03/2025	
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage						
Zone de prélèvement		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 11 (Pièce de Vie)						
Remarque concernant le prélèvement		RAS						

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				
Remarque concernant l'analyse		RAS								

Référence échantillon : 002EW588023\_046

Référence labo		PM06862870			Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui		
Date du prélèvement		11/03/2025			Analyse réglementaire			Oui		
Auteur du prélèvement		QUENTIN BAUDRAND			Date d'analyse			24/03/2025		
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage								
Zone de prélèvement		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)								
Remarque concernant le prélèvement		RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS								

Référence échantillon : 002EW588023\_047

Référence labo		PM06862871		Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui		
Date du prélèvement		11/03/2025		Analyse réglementaire			Oui		
Auteur du prélèvement		QUENTIN BAUDRAND		Date d'analyse			24/03/2025		
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)							
Zone de prélèvement		Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 11 (Pièce de Vie)							
Remarque concernant le prélèvement		RAS							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	Aspect, Texture, Couleur	-	-	Acétone					
1	1	Colle Dur Gris	-	-					
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.							



## Référence échantillon : 002EW588023\_048

Référence labo	PM06862872	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_049

Référence labo	PM06862873	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 11 (Pièce de Vie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_050

Référence labo	PM06862874	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002EW588023\_051

Référence labo	PM06862875	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 11 (Pièce de Vie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
	4	Plâtre Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_052

Référence labo	PM06862876	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_053

Référence labo	PM06862877	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 11 (Pièce de Vie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact\_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 18 / 34



## Référence échantillon : 002EW588023\_054

Référence labo	PM06862878	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_055

Référence labo	PM06862879	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_056

Référence labo	PM06862880	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 18 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





Référence échantillon : 002EW588023\_057

Référence labo	PM06862881	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 18 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW588023\_058

Référence labo	PM06862882	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	21/03/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 12 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HRC	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			Présence d'amiante
									Chrysotile

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_059

Référence labo	PM06862883	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 18 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc





Référence échantillon : 002EW588023\_060

Référence labo	PM06862884	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 15 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MHJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_061

Référence labo	PM06862885	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_062

Référence labo	PM06862886	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 22 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations - Lame - Grilles explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations - 2 - 3	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-				
						2	3	NNN	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS





## Référence échantillon : 002EW588023\_063

Référence labo	PM06862887	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bois aggloméré Dur Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	2	3	POB
	2	Matériau Dur Blanc	-	-	-				
	3	Colle Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_064

Référence labo	PM06862888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 22 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

## Référence échantillon : 002EW588023\_065

Référence labo	PM06862889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Pulvérulent Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002EW588023\_066

Référence labo	PM06862890	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 25 (Chambre)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Pulvérulent Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_067

Référence labo	PM06862891	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	NNN
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Violet Gris	-	-	-				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_068

Référence labo	PM06862892	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 22 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002EW588023\_069

Référence labo	PM06862893	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_070

Référence labo	PM06862894	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 22 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_071

Référence labo	PM06862895	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS





## Référence échantillon : 002EW588023\_072

Référence labo	PM06862896	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 21 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore

## Référence échantillon : 002EW588023\_073

Référence labo	PM06862897	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 23 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-				
Attaque chimique			Acétone						
1	1	Colle Dur Gris	1	2	POB				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			
Non détecté									

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore

## Référence échantillon : 002EW588023\_074

Référence labo	PM06862898	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 24 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
			-	-		-	-	-	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige





## Référence échantillon : 002EW588023\_075

Référence labo	PM06862899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_076

Référence labo	PM06862900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 33 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_077

Référence labo	PM06862901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





Référence échantillon : 002EW588023\_078

Référence labo	PM06862902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 33 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		1	2	POB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW588023\_079

Référence labo	PM06862903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-		1	2	POB
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW588023\_080

Référence labo	PM06862904	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 32 (Chambre)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-		1	2	POB
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
	3	Plâtre Pulvérulent Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002EW588023\_081

Référence labo	PM06862905	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 28 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Enduit Dur Gris	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Marron	-	-	-				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_082

Référence labo	PM06862906	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 34 (Local)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Enduit Dur Gris	-	-	-				
	4	Peinture Effritable Marron	-	-	-				
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_083

Référence labo	PM06862907	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 28 / 34



## Référence échantillon : 002EW588023\_084

Référence labo	PM06862908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 30 (Séjour / Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_085

Référence labo	PM06862909	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 32 (Chambre)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_086

Référence labo	PM06862910	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 31 (Salle d'eau)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 29 / 34



Référence échantillon : 002EW588023\_087

Référence labo	PM06862911	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 31 (Salle d'eau)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002EW588023\_088

Référence labo	PM06862912	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 31 (Salle d'eau)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW588023\_089

Référence labo	PM06862913	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 36 (Combles 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





Référence échantillon : 002EW588023\_090

Référence labo	PM06862914	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 36 (Combles 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	HRC				
			1	2		1	2	HIH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW588023\_091

Référence labo	PM06862915	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 36 (Combles 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-				
			1	2	BUD	1	2	BUD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002EW588023\_092

Référence labo	PM06862916	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 36 (Combles 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plaque Dur Fibreux Gris	2	2	HRC				
			1	2	HIH	1	2	HIH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----





## Référence échantillon : 002EW588023\_093

Référence labo	PM06862917	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 28 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-		1 2	BUD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 002EW588023\_094

Référence labo	PM06862918	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 20 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Gris Blanc	-	-	-		1 2	BUD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

## Référence échantillon : 002EW588023\_095

Référence labo	PM06862919	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 10 (Cage escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-		1 2	BUD	Non détecté
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002EW588023\_096

Référence labo	PM06862920	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 26 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_097

Référence labo	PM06862921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 26 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EW588023\_098

Référence labo	PM06862922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 37 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BUD
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse  
Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 33 / 34



Référence échantillon : 002EW588023\_099

Référence labo	PM06862923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 37 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Dur Beige Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BUD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW588023\_100

Référence labo	PM06862924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	QUENTIN BAUDRAND	Date d'analyse	24/03/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Bâtiment - 36 Rue de l'Observance - 83300 - Vol 38 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Dur Jaune Beige	-	-	-	1	2	BUD	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012025762052

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 5 MOLP et 97 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 100/100

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm  
(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture  
(\*\*\*) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng\*f)Áswkrg  
Sinthuja SIVANANTHAN



Accréditation  
N°1-7327  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.  
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.  
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.  
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.  
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection  
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB  
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

contact\_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 34 / 34



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity  
1 bis Place de la Défense - CS 20298  
92035 Paris La Défense Cedex  
T : +33 (0) 1 44 05 96 00  
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA  
64 RUE CLEMENT ADER  
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

**AC ENVIRONNEMENT**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE  
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany  
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover  
HR Number: HR 6020  
VAT registration ID: DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause  
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn  
Becker,  
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemminghaus, Dr.  
Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnasewski,  
Becker, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity  
1 bis Place de la Défense - CS 20298  
92035 Paris La Défense Cedex  
T : +33 (0) 1 44 05 96 00  
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Conformes (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
<b>Dont</b>		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR	par sinistre
<b>RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE</b>		
Tous Dommages Conformes (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
<b>Dont</b>		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE  
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany  
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover  
HR Number: HR 6020  
VAT registration ID: DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause  
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn  
Becker,  
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemminghaus, Dr.  
Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnasewski,  
Becker, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R.271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait valoir sa responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R.271-2.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA  
Présidente



AC ENVIRONNEMENT  
Sage entreprise - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES  
SAS au capital 1500000 - SIRET 44135591400298 - FINESS 830000000 - 001333215 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - N°76208471-30015

WE-CERT – 9 rue de Saintignon - 57 100  
THIONVILLE - C2024-SE06-025



WE-CERT  
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR  
IMMOBILIER

«Version 02»  
REV 00  
Décerné à : **BAUDRAND Quentin** Sous le numéro : **C2024-SE06-025**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 26/06/2024 Au 25/06/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 24 décembre 2021 déclinant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 26/06/2024  
Par WE-CERT  
Président



WE-CERT "Qualité Compétence" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 22 62 45 - mail : info@qualitecompetence.com  
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF : 7120B N°SIRET : 8805195600021