

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : **M201231\_19612**  
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**  
Date du repérage : **14/12/2023**  
Heure d'arrivée : **08 h 30**  
Date émission : **03/02/2025**

**Objet de la mission** : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note** : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Maison Jules  
115 chemin Lairette  
06420 Tournefort**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage : **Ensemble du logement**

### Propriétaire

Nom : **Commune de TOURNEFORT**  
Adresse : **63 route de Massions  
06420 TOURNEFORT**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**  
Nom : **Commune de TOURNEFORT**  
Adresse : **63 route de Massions  
06420 TOURNEFORT**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	FRIOU Mathieu	Diagnostiqueur	WI. CERT	Obtention : 15/09/2022 Échéance : 25/08/2029 N° de certification : C2022-SE07-010
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	FRIOU Mathieu	Diagnostiqueur	WI. CERT	Obtention : 15/09/2022 Échéance : 25/08/2029 N° de certification : C2022-SE07-010

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	9
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	20
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	20
	D.6. Zones non visitées.....	21
E.	Annexes au rapport.....	22
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	22
	E.2. Planches de repérage.....	24
	E.3. Résultats d'analyses.....	28

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **14/12/2023**

Type de bâtiment : **Pavillon individuel**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Toit en plaques ondulées en fibro-ciment ne faisant pas partie de la zone de repérage du programme de travaux.**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Écarts par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	CENTRE PREFORMANCE ALPHASIS - 35760 SAINT GREGOIRE	1-5970

## Programme de travaux

Réhabilitation, restructuration partielle et réagencement du bâtiment en vue de créer deux appartements en duplex/triplex.

Tous les locaux seront touchés par les travaux, les façades seront ravalées et pourront partiellement modifiées. Les éléments suivants seront remplacés : menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, réseaux courants forts/courant faibles, réseaux de plomberie, réseaux de chauffage, les revêtements de sols, les revêtements muraux et en plafonds.



## C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

<b>Conduit fibres-ciment</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Local 1	<b>Colle de plinthe carrelage</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Escalier; Étage 1 - Cuisine
<b>Colle de carrelage (A)+ chape maigre (A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Escalier; Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - WC 1; Étage 2 - Salle d'eau	<b>Enduit de façade</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade
<b>Enduit de façade escalier extérieur</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade	<b>Enduit de façade</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade
<b>Colle de faïence</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - WC	<b>Dalles de sol (A)+ colle + chape maigre</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger
<b>Dalles de sol (A) + colle + chape maigre</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger	<b>Colle de carrelage (A) + chape maigre (A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Escalier
<b>Conduit fibres-ciment cheminée</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Séjour	<b>Conduit fibres-ciment</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
<b>Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures	

**Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités





- |                        |                            |                          |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ❖ RDC - Dégagement     | ❖ RDC - Cave               | ❖ RDC - Local 1          |
| ❖ RDC - Salle de bains | ❖ RDC - Local 2            | ❖ RDC - Escalier         |
| ❖ Étage 1 - Cuisine    | ❖ Étage 1 - Dégagement 2   | ❖ Étage 1 - Séjour       |
| ❖ Étage 1 - Placard 1  | ❖ Étage 1 - Salle à manger | ❖ Étage 1 - Placard 2    |
| ❖ Étage 1 - Chambre 1  | ❖ Étage 1 - Placard 3      | ❖ Étage 1 - WC 1         |
| ❖ Étage 1 - WC         | ❖ Étage 1 - Escalier       | ❖ Étage 1 - Terrasse     |
| ❖ Étage 2 - Chambre 2  | ❖ Étage 2 - Chambre 3      | ❖ Étage 2 - Dégagement 3 |
| ❖ Étage 2 - Chambre 4  | ❖ Étage 2 - Salle d'eau    | ❖ Étage 2 - Façade       |

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion	Photo
RDC - Local 1	Identifiant : M0004 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0004)	
RDC - Escalier; Étage 1 - Cuisine	Identifiant : M0008 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0007)	
RDC - Escalier; Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - WC 1; Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0009 Description : Colle de carrelage (A)+ chape maigre (A)	Après analyse en laboratoire (P0008)	
Façade	Identifiant : M0012 Description : Enduit de façade	Après analyse en laboratoire (P0011)	







Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion	Photo
Façade	Identifiant : M0013 Description : Enduit de façade escalier extérieur	Après analyse en laboratoire (P0012)	
Façade	Identifiant : M0014 Description : Enduit de façade	Après analyse en laboratoire (P0013)	
Étage 1 - WC	Identifiant : M0024 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0023)	
Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger	Identifiant : M0029 Description : Dalles de sol (A)+ colle + chape maigre	Après analyse en laboratoire (P0028)	





Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion	Photo
Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger	Identifiant : M0032 Description : Dalles de sol (A) + colle + chape maigre	Après analyse en laboratoire (P0031)	
Étage 1 - Escalier	Identifiant : M0036 Description : Colle de carrelage (A) + chape maigre (A)	Après analyse en laboratoire (P0035)	
Étage 1 - Séjour	Identifiant : M0048 Description : Conduit fibres-ciment cheminée	Après analyse en laboratoire (P0047)	
Parties extérieures	Identifiant : M0053 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0052)	
Parties extérieures	Identifiant : M0056 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Après analyse en laboratoire (P0055)	

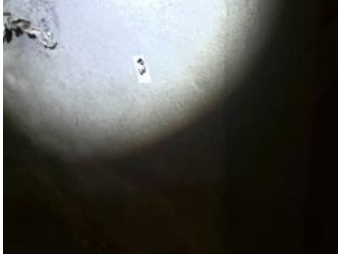









D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse





Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Enduit plâtre mural	
RDC - Cave; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Cave; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0006 (P0005) Description : Colle de carrelage + chape maigre	











Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0007 (P0006) Description : Colle de plinthe carrelage	
RDC - Salle de bains; Étage 1 - WC	Identifiant : M0010 (P0009) Description : Colle de carrelage + chape maigre	
RDC - Salle de bains	Identifiant : M0011 (P0010) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Placard 2; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Placard 3; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4; Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0015 (P0014) Description : Enduit plâtre sur mur béton	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Placard 2; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Placard 3; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4; Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0016 (P0015) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0017 (P0016) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0018 (P0017) Description : Enduit plâtre peint plafond	
RDC - Dégagement; Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : M0019 (P0018) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement; Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : M0020 (P0019) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Placard 2	Identifiant : M0021 (P0020) Description : Colle moquette	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Placard 2; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Placard 3; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4; Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0022 (P0021) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Placard 2; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Placard 3; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4; Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0023 (P0022) Description : Enduit plâtre sur mur brique	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Salle de bains; Étage 1 - WC	Identifiant : M0025 (P0024) Description : Colle de carrelage + chape maigre	
Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : M0026 (P0025) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : M0027 (P0026) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 1 - Dégagement 2	Identifiant : M0028 (P0027) Description : Colle de carrelage + chape maigre	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Salle à manger	Identifiant : M0030 (P0029) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Salle à manger	Identifiant : M0031 (P0030) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 1 - Chambre 1	Identifiant : M0033 (P0032) Description : Colle noire parquet lamelles	
Étage 1 - Placard 1; Étage 1 - Placard 2	Identifiant : M0034 (P0033) Description : Colle moquette	


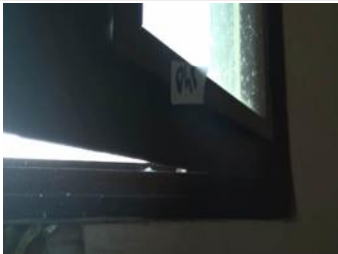
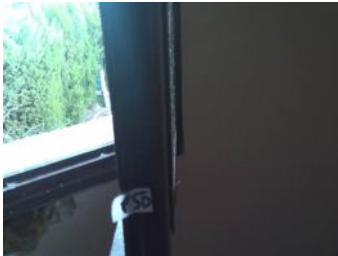

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement; RDC - Local 1; Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0035 (P0034) Description : Mastic vitrier	
Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : M0037 (P0036) Description : Colle de carrelage + chape maigre haut escalier	
Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : M0038 (P0037) Description : Colle de carrelage + chape maigre	
RDC - Dégagement; RDC - Local 1; RDC - Salle de bains; Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Dégagement 2; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - WC; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4; Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0039 (P0038) Description : Mastic vitrier	


Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Chambre 3	Identifiant : M0040 (P0039) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 2 - Chambre 3	Identifiant : M0041 (P0040) Description : Colle de carrelage + chape maigre	
Étage 2 - Salle d'eau	Identifiant : M0042 (P0041) Description : Colle de faïence	
Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0043 (P0042) Description : Colle de moquette	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Dégagement 3; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0044 (P0043) Description : Colle de moquette	
Étage 2 - Dégagement 3	Identifiant : M0045 (P0044) Description : Colle moquette	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0046 (P0045) Description : Enduit ciment peint plafond	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0047 (P0046) Description : Colle de plinthe carrelage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Séjour	Identifiant : M0049 (P0048) Description : Colle de brique cheminée	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - WC; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0050 (P0049) Description : Joint chassis-Survitrage	
Étage 1 - Cuisine; Étage 1 - Séjour; Étage 1 - Salle à manger; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - WC; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - Chambre 3; Étage 2 - Chambre 4	Identifiant : M0051 (P0050) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Étage 1 - Escalier	Identifiant : M0052 (P0051) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Local 1	Identifiant : M0054 (P0053) Description : Mastic vitrier	
RDC - Salle de bains	Identifiant : M0055 (P0054) Description : Plaque bitumineuse isophonique	



#### D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
RDC - Local 1	Identifiant : M0005 Description : Calorifugeage Justification : Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

#### D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

## D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **Tournefort**, le **03/02/2025**

Par : **FRIOU Mathieu**





Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **WI. CERT - 16 rue de Villars - 57100 THIONVILLE**


## E. Annexes au rapport

## E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit plâtre mural	RDC - Dégagement	
P0002	Enduit ciment mural	RDC - Cave	
P0003	Enduit ciment mural	RDC - Local 1	
P0004	Conduit fibres-ciment	RDC - Local 1	
P0005	Colle de carrelage + chape maigre	RDC - Dégagement	
P0006	Colle de plinthe carrelage	RDC - Dégagement	
P0007	Colle de plinthe carrelage	RDC - Escalier	
P0008	Colle de carrelage (A)+ chape maigre (A)	RDC - Escalier	
P0009	Colle de carrelage + chape maigre	RDC - Salle de bains	
P0010	Colle de faïence	RDC - Salle de bains	
P0011	Enduit de façade	Façade	
P0012	Enduit de façade escalier extérieur	Façade	
P0013	Enduit de façade	Façade	
P0014	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Cuisine	
P0015	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Dégagement 2	
P0016	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Cuisine	
P0017	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Dégagement 2	
P0018	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Cuisine	
P0019	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Dégagement 2	
P0020	Colle moquette	Étage 1 - Placard 1	
P0021	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Dégagement 2	
P0022	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - WC	
P0023	Colle de faïence	Étage 1 - WC	
P0024	Colle de carrelage + chape maigre	Étage 1 - WC	
P0025	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Dégagement 2	
P0026	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Escalier	
P0027	Colle de carrelage + chape maigre	Étage 1 - Dégagement 2	
P0028	Dalles de sol (A)+ colle + chape maigre	Étage 1 - Séjour	
P0029	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Séjour	
P0030	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Salle à manger	
P0031	Dalles de sol (A) + colle + chape maigre	Étage 1 - Salle à manger	
P0032	Colle noire parquet lamelles	Étage 1 - Chambre 1	
P0033	Colle moquette	Étage 1 - Placard 2	
P0034	Mastic vitrier	Étage 1 - Salle à manger	
P0035	Colle de carrelage (A) + chape maigre (A)	Étage 1 - Escalier	
P0036	Colle de carrelage + chape maigre haut escalier	Étage 1 - Escalier	
P0037	Colle de carrelage + chape maigre	Étage 2 - Chambre 2	
P0038	Mastic vitrier	Étage 2 - Chambre 3	
P0039	Colle de plinthe carrelage	Étage 2 - Chambre 3	
P0040	Colle de carrelage + chape maigre	Étage 2 - Chambre 3	
P0041	Colle de faïence	Étage 2 - Salle d'eau	
P0042	Colle de moquette	Étage 2 - Chambre 4	
P0043	Colle de moquette	Étage 2 - Dégagement 3	
P0044	Colle moquette	Étage 2 - Dégagement 3	
P0045	Enduit ciment peint plafond	RDC - Dégagement	
P0046	Colle de plinthe carrelage	RDC - Dégagement	
P0047	Conduit fibres-ciment cheminée	Étage 1 - Séjour	
P0048	Colle de briquelette cheminée	Étage 1 - Séjour	
P0049	Joint chassis-Survitrage	Étage 2 - Chambre 2	
P0050	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 2 - Chambre 2	
P0051	Colle de faïence	Étage 1 - Escalier	
P0052	Conduit fibres-ciment	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0053	Mastic vitrier	RDC - Local 1	
P0054	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - Salle de bains	
P0055	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Parties extérieures	

## E.2. Planches de repérage

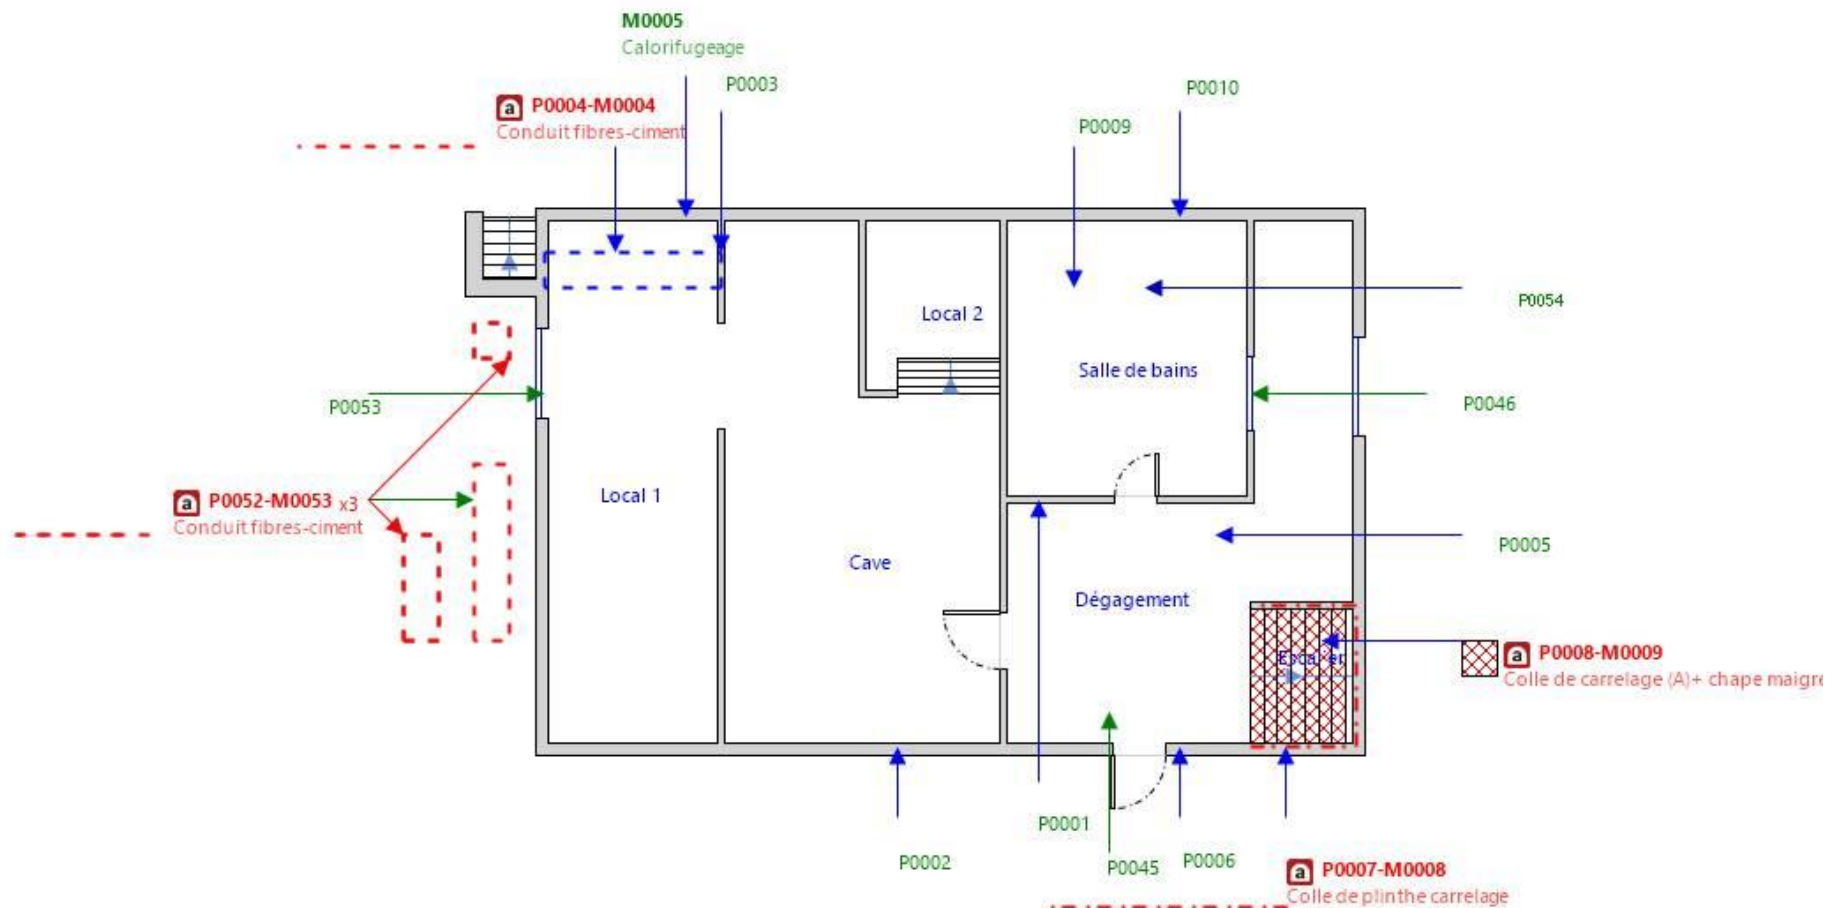

Annexe au rapport : M201231\_19612

Propriétaire : Commune de TOURNEFORT  
63 route de Massions  
06420 TOURNEFORT


Bien :	Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort
--------	---

Etabli par : FRIOU Mathieu  
Société : AED Groupe  
Le : 03/02/2025

Croquis 1 / 4	
Version :	V02
du :	03/02/2025

4	<b>a</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
2	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
5	<b>a</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




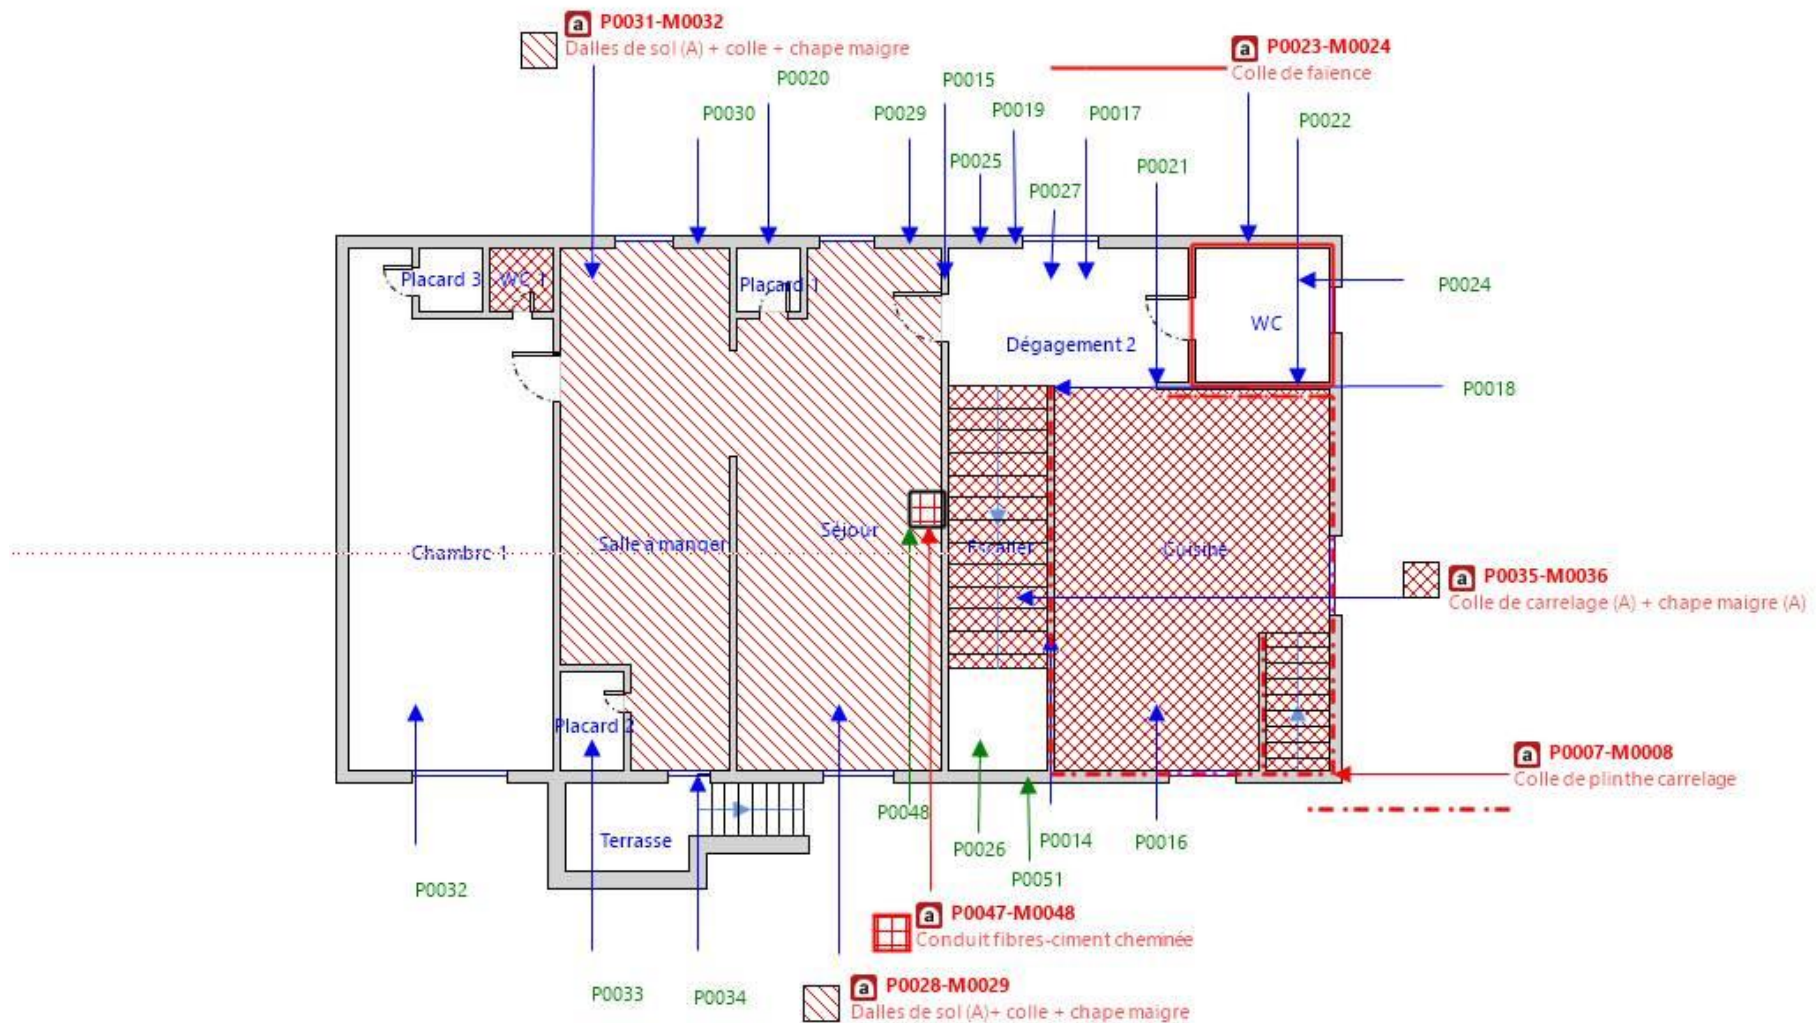

Annexe au rapport : M201231\_19612

Propriétaire : Commune de TOURNEFORT  
63 route de Massions  
06420 TOURNEFORTBien : Maison Jules  
115 chemin Laitette  
06420 TournefortÉtabli par : FRIOU Mathieu  
Société : AED Groupe  
Le : 03/02/2025Croquis 2 / 4  
Version : V02  
du : 03/02/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

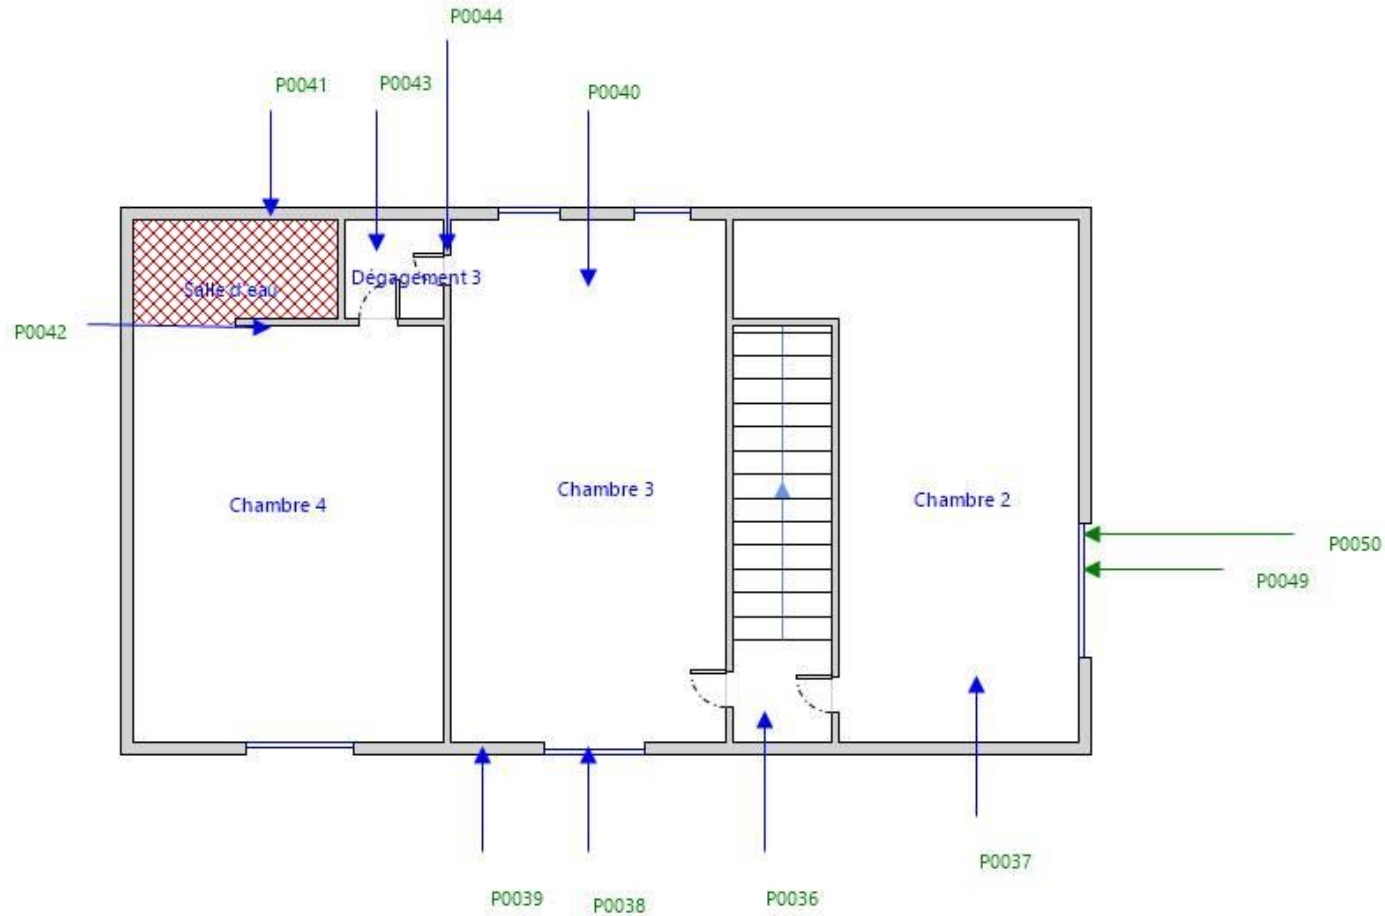

Annexe au rapport : **M201231\_19612**


Propriétaire : Commune de TOURNEFORT  
63 route de Massions  
06420 TOURNEFORT

Bien : Maison Jules  
115 chemin Laitette  
06420 Tournefort

Établi par : FRIOU Mathieu  
Société : AED Groupe  
Le : 03/02/2025

Croquis 3 / 4  
Version : V02  
du : 03/02/2025

<b>PXXX - MXXX</b>	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
<b>PXXX</b>	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>MXXX</b>	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

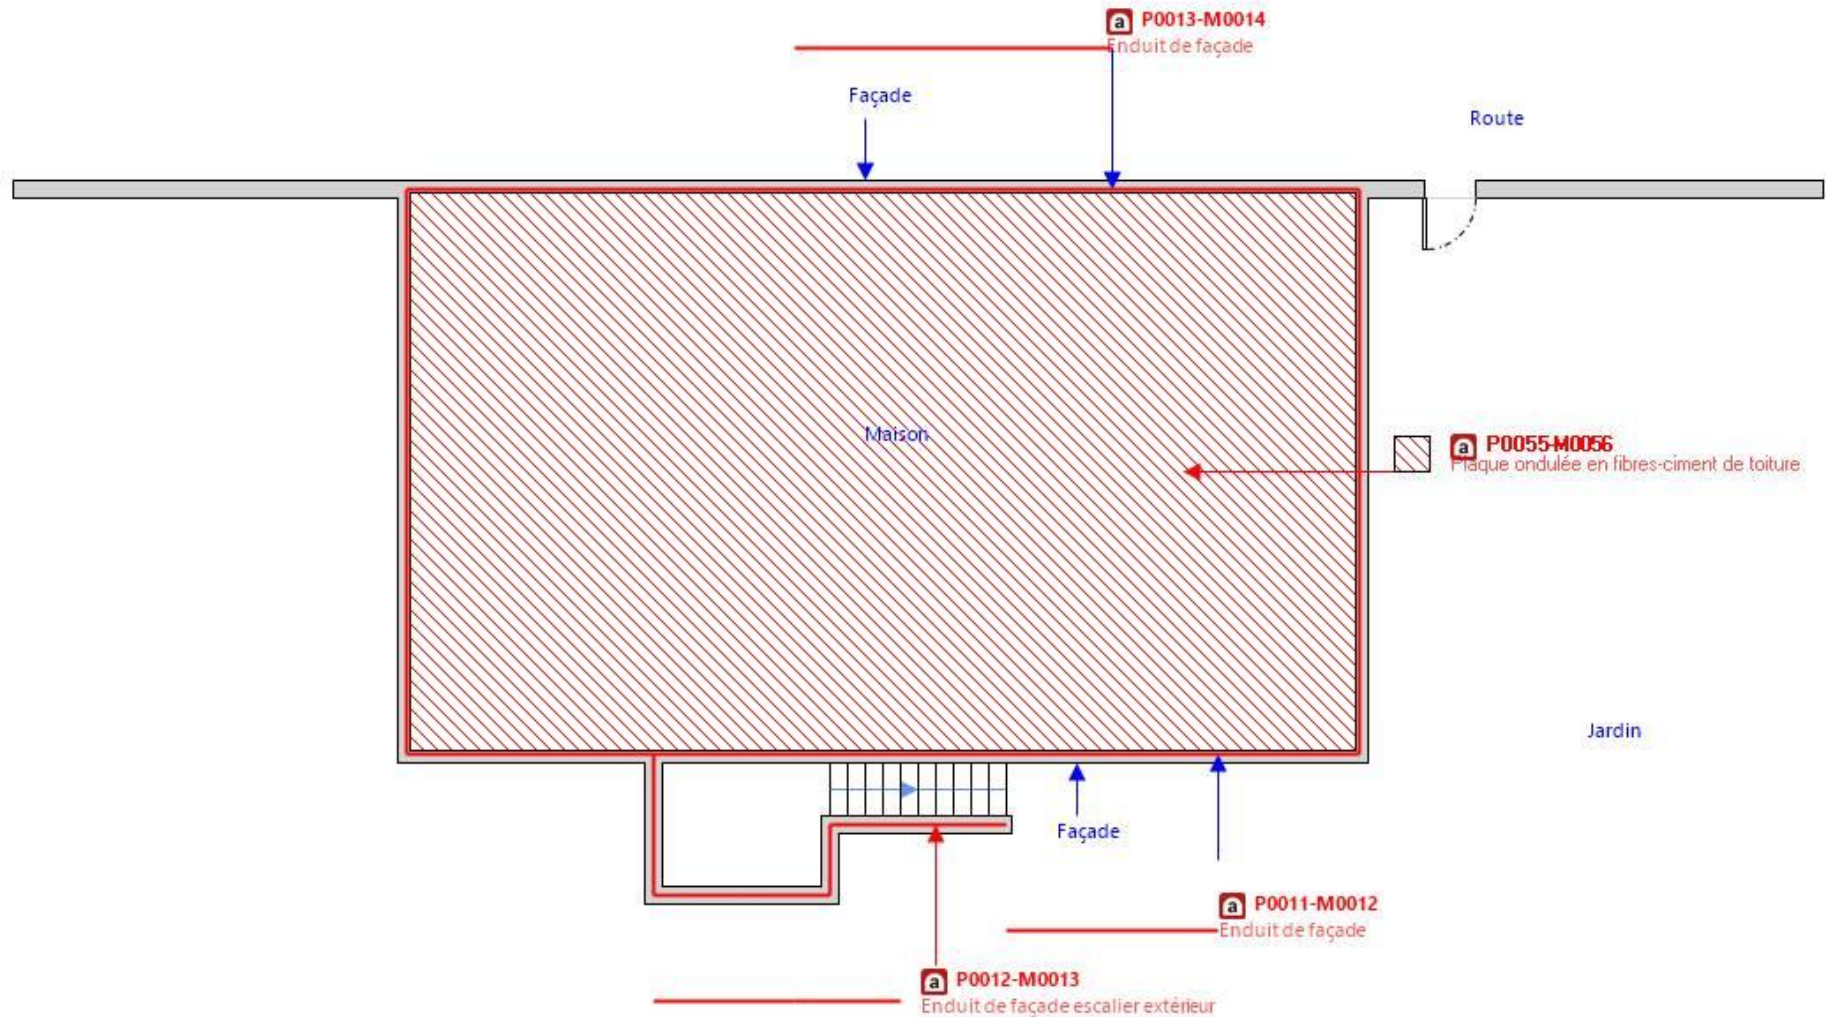

Annexe au rapport : **M201231\_19612**

Propriétaire : Commune de TOURNEFORT  
63 route de Massions  
06420 TOURNEFORT

Bien : Maison Jules  
115 chemin Lairette  
06420 Tournefort

Etabli par : FRIOU Mathieu  
Société : AED Groupe  
Le : 03/02/2025

Croquis 4 / 4  
Version : V02  
du : 03/02/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



### E.3. Résultats d'analyses

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - SAVOIE + VALBONNE 1360 Route des Dolines Les Cardoulines B5 06560 Valbonne	Réf. Commande ITGA : IT0523-16236 Réf. Commande Client : M201231_19612_2023_12_14_2050_3037
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort Réf échantillon client : P0001 - Enduit plâtre mural - RDC - Degagement		Réf échantillon ITGA : IT152312-5285 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort Réf échantillon client : P0002 - Enduit ciment mural - RDC - Cave		Réf échantillon ITGA : IT152312-5286 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau blanc en faible quantité en vrac	
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5287	
Réf échantillon client : P0003 - Enduit ciment mural - RDC - Local 1		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5288	
Réf échantillon client : P0004 - Conduit fibres-ciment - RDC - Local 1		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 20/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : WEF
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5289	
Réf échantillon client : P0005 - Colle de carrelage + chape maigre - RDC - Degagement		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5290	
Réf échantillon client : P0006 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Degagement		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5291	
Réf échantillon client : P0007 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Escalier		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0008 - Colle de carrelage + chape maigre - RDC - Escalier		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5292 <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0009 - Colle de carrelage + chape maigre - RDC - Salle de bains		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5293 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0010 - Colle de faïence - RDC - Salle de bains		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5294 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (5)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0011 - Enduit de façade - Facade		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5295 <b>Description ITGA :</b> Enduit compact rose / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Enduit compact rose	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0012 - Enduit de façade escalier extérieur - Facade		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5296 <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5297	
Réf échantillon client : P0013 - Enduit de facade - Facade		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5298	
Réf échantillon client : P0014 - Enduit platre sur mur beton - Etag 1 - Cuisine		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5299	
Réf échantillon client : P0015 - Enduit platre sur mur beton - Etag 1 - Degagement 2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5300	
Réf échantillon client : P0016 - Enduit platre peint plafond - Etag 1 - Cuisine		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5301	
Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre peint plafond - Etag 1 - Degagement 2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5302	
Réf échantillon client : P0018 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Etag 1 - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5303	
Réf échantillon client : P0019 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Etage 1 - Degagement 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier en faible quantité / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5304	
Réf échantillon client : P0020 - Colle moquette - Etage 1 - Placard 1		Description ITGA : Moquette beige avec couche en papier / Colle polymère jaune	
▸ Moquette beige avec couche en papier + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5305	
Réf échantillon client : P0021 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Degagement 2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5306	
Réf échantillon client : P0022 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - WC		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : BJL (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5307	
Réf échantillon client : P0023 - Colle de faïence - Etage 1 - WC		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable Carrelage	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL (5)
	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5308	
Réf échantillon client : P0024 - Colle de carrelage + chape maigre - Etage 1 - WC		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5309	
Réf échantillon client : P0025 - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Degagement 2		Description ITGA : Peinture en faible quantité (1) / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5310	
Réf échantillon client : P0026 - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Escalier		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5311	
Réf échantillon client : P0027 - Colle de carrelage + chape maigre - Etage 1 - Degagement 2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5312	
Réf échantillon client : P0028 - Dalles de sol + colle + chape maigre - Etage 1 - Sejour		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Matériau compact gris / Matériau blanc en faible quantité	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0029 - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Séjour		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5313 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (5)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0030 - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Salle a manger		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5314 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0031 - Dalles de sol + colle + chape maigre - Etage 1 - Salle a manger		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5315 <b>Description ITGA :</b> Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Matériau compact gris	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0032 - Colle noire parquet lamelles - Etage 1 - Chambre 1		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5316 <b>Description ITGA :</b> Bois massif / Colle polymère jaune / Matériau compact gris / Matériau beige en faible quantité	
Bois massif	---	Non analysé	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0033 - Colle moquette - Etage 1 - Placard 2		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5317 <b>Description ITGA :</b> Moquette beige / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc	
▸ Moquette beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5318	
Réf échantillon client : P0034 - Mastic vitrier - Etage 1 - Salle a manger		Description ITGA : Peinture / Matériau compact rose	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact rose	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5319	
Réf échantillon client : P0035 - Colle de carrelage + chape maigre - Etage 1 - Escalier		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle beige / Matériau gris en faible quantité	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5320	
Réf échantillon client : P0036 - Colle de carrelage + chape maigre haut escalier - Etage 1 - Escalier		Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5321	
Réf échantillon client : P0037 - Colle de carrelage + chape maigre - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5322	
Réf échantillon client : P0038 - Mastic vitrier - Etage 2 - Chambre 3		Description ITGA : Peinture / Matériau compact rose	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact rose	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT152312-5323	
Réf échantillon client : P0039 - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - Chambre 3		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU 21/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0040 - Colle de carrelage + chape maigre - Etage 2 - Chambre 3		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5324 <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0041 - Colle de faïence - Etage 2 - Salle d'eau		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5325 <b>Description ITGA :</b> Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle blanche	
▸ Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle blanche	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0042 - Colle de moquette - Etage 2 - Chambre 4		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5326 <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0043 - Colle de moquette - Etage 2 - Degagement 3		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5327 <b>Description ITGA :</b> Moquette grise en faible quantité / Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité	
▸ Moquette grise en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
<b>Réf dossier client :</b> M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort <b>Réf échantillon client :</b> P0044 - Colle moquette - Etage 2 - Degagement 3		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152312-5328 <b>Description ITGA :</b> Moquette bleue / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité	
▸ Moquette bleue + Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 20/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

---

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16236 EN DATE DU **21/12/2023**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

---

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16452 EN DATE DU 27/12/2023

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - SAVOIE + VALBONNE 1360 Route des Dolines Les Cardoulines B5 06560 Valbonne	Réf. Commande ITGA : IT0523-16452 Réf. Commande Client : M201231_19612_2023_12_18_2033_4296
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6893	
Réf échantillon client : P0045 - Enduit ciment peint plafond - RDC - Degagement		Description ITGA : Matériau compact blanc / Enduit gris en vrac / Matériau rose en vrac	
Matériau compact blanc non séparable + Enduit gris en vrac non séparable + Matériau rose en vrac non séparable	META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM (2)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6894	
Réf échantillon client : P0046 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Degagement		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16452 EN DATE DU 27/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6895	
Réf échantillon client : P0047 - Conduit fibres-ciment cheminee - Etage 1 - Sejour		Description ITGA : Fibrociment gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles	MOLP le 22/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKH (2)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6896	
Réf échantillon client : P0048 - Colle de briquelette cheminee - Etage 1 - Sejour		Description ITGA : Colle blanche avec fibres / Poussières	
▸ Colle blanche avec fibres	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6897	
Réf échantillon client : P0049 - Joint chassis-Survitrage - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Mousse blanche avec poussières	
▸ Mousse blanche avec poussières	META (B) le 22/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DYD
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6898	
Réf échantillon client : P0050 - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Matériau souple marron / Poussières	
▸ Matériau souple marron	META (B) le 22/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DYD
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6899	
Réf échantillon client : P0051 - Colle de faience - Etage 1 - Escalier		Description ITGA : Peinture / Colle blanche / Papier en faible quantité	
▸ Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Papier en faible quantité non séparable	META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM (3)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lurette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6900	
Réf échantillon client : P0052 - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 22/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16452 EN DATE DU **27/12/2023**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052312-6901	
Réf échantillon client : P0053 - Mastic vitrier - RDC - Local 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathilde ROUSSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-1375 EN DATE DU 03/02/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - PROVENCE 1360 Route des Dolines Les Cardoulines B5 06560 Valbonne	Réf. Commande ITGA : IT0525-1375 Réf. Commande Client : M201231_19612_2025_01_27_1818_5938
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/01/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction

électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052501-6555	
Réf échantillon client : P0054 - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Salle de bains		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau gris hétérogène	
Matériau bitumineux noir + Matériau gris hétérogène non séparable	META (B) le 03/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (2)
Réf dossier client : M201231_19612 - Maison Jules 115 chemin Lairette 06420 Tournefort		Réf échantillon ITGA : IT052501-6556	
Réf échantillon client : P0055 - Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture - Parties extérieures		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 31/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GHC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Dylan DUBOIS Analyste

Certificat N° C3730

Monsieur Mathieu FRIOU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable Du 27/02/2023 au 23/03/2023	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 24/03/2023 au 25/08/2029	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 08 novembre 2023

Marjorie ALBERT

P/O Karine CONQUET



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

# WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **FRIOU Mathieu**

Sous le numéro : **C2022-SE07-010**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 25/08/2029
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 25/08/2029
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 25/08/2029
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 25/08/2029
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 31/01/2023 Au 25/08/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 25/08/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 27/02/2023

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification

**WE-CERT**  
  
 16 rue de Villars  
 57100 THIONVILLE  
 Tél : 03 72 52 02 45  
 www.qualitcompetences.com

SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

**AGENT**

DE LA CHAPELLE STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSES

**Tél : 0557341313**

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

**Vos références :**

**Contrat n° 7627751904**

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET  
ENVIRONNEMENT  
226 RUE DE L'ECOSSAIS  
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE  
AUVERGNE  
1 allée Allan Turing  
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

## AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

## DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives ( DAPP ) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**


**DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	
<b>Dont :</b>		
• <b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>NEANT</b>
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>450 €</b>
• <b>Dommages immatériels non consécutifs</b>	€ par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 400 €</b> <b>Maxi : 2.500 €</b>
• <b>Dommages aux biens confiés</b>	<b>150 000 € par sinistre</b>	
<b>Autres garanties :</b>		
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre	<b>380 €</b>
<b>Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance</b>	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 500 000 €</b> par sinistre	<b>3 200 €</b>
<b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) :		
<b>Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :</b> Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	<b>1.000.000 €</b> par année d'assurance <b>100.000 €</b> par année d'assurance	<b>400 €</b> <b>400 €</b>
<b>Défense</b> (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (Article 4 des conditions générales)	<b>20.000 €</b> par litige	Seuil d'intervention : <b>380 €</b>

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance