



Résumé du Dossier de Diagnostics Techniques

N° 25/03/SOYE/0358

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : 9 Place de l'Eglise

Commune : 25250 SOYE



Section cadastrale C, Parcelle n° 837

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : Batiment communal R+1

Les dates de validité sont fournies à titre indicatif, sous réserve de changement réglementaire ou législatif
Il est tout de même conseillé de faire actualiser les diagnostics à chaque revente ou nouvelle location.

	Prestations	Conclusion
	CREP	En mode avant travaux le tableau des mesures fait office de conclusion. valable jusqu'au 04/03/2026 si positif dans le cadre d'une vente – illimité si négatif valable jusqu'au 04/03/2031 si positif dans le cadre d'une location – illimité si négatif
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. valable jusqu'au 04/03/2028 si positif dans le cadre d'une vente– illimité si négatif valable jusqu'au 04/03/2031 si positif dans le cadre d'une location – illimité si négatif



Rapport mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)


Numéro de dossier : 25/03/SOYE/0358

Date du repérage : 05/03/2025

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : Doubs Adresse : 9 Place de l'Eglise Commune : 25250 SOYE Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 837 Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Année de construction : 1830	Donneur d'ordre : SOYE 9 Place de l'Eglise 25250 Soye Propriétaire : SOYE 9 Place de l'Eglise 25250 Soye

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : NON

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	PAYET Jérôme
N° de certificat de certification	2247 le 24/11/2023
Nom de l'organisme de certification	LA CERTIFICATION DE PERSONNES
Organisme d'assurance professionnelle	axa EI MORANDEAU DENIS
N° de contrat d'assurance	11219855604
Date de validité :	01/01/2026

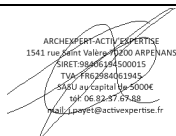Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par PAYET Jérôme le 05/03/2025.	 <small>ARCHESPT-ACTIV'EXPERTISE 1541 rue Saint Valère 25000 ARDENNES SIRET 5946514500015 TVA n° FR6256461345 SASU au capital de 5000€ 19/06/2024 17:48 mailto:jerome.payet@activenexpertise.fr</small>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.



Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Pb 200i / 8053
Nature du radionucléide	Cobalt 57 (57 Co)
Date du dernier chargement de la source	01/03/2024
Activité à cette date et durée de vie de la source	208 Mbq - 12/04/2026

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Tout le bâti	Retrait	Non communiquée

Dépose et évacuation des revêtements de sol, démolition de murs, cloisons et menuiseries en vue de la mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique.

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS	
Modèle de l'appareil	Pb 200i	
N° de série de l'appareil	8053	
Nature du radionucléide	Cobalt 57 (57 Co)	
Date du dernier chargement de la source	01/03/2024	Activité à cette date et durée de vie : 208 Mbq - 12/04/2026
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T250342 / CODEP-DJN-2024-013860	Nom du titulaire/signataire Jérôme PAYET
	Date d'autorisation/de déclaration 07/03/2024	Date de fin de validité (si applicable) Sans objet
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Jérôme PAYET	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	GRI consult Nicolas LEXA	

Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	N° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Étalonnage entrée	1	05/03/2025	0.9
Étalonnage sortie	201	05/03/2025	1.1

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Rez de chaussée - Hall,
 Rez de chaussée - Dégagement,
 Rez de chaussée - Cuisine,
 Rez de chaussée - Chaufferie,
 Rez de chaussée - Séjour,
 Rez de chaussée - Chambre,
 Rez de chaussée - Salle de bain,
 Rez de chaussée - Dégagement 2,
 Rez de chaussée - Cave 1,
 Rez de chaussée - Cave 2,
 Rez de chaussée - Cellier,
 Rez de chaussée - Secrétariat,
 Rez de chaussée - Wc 2,
 1er étage - Palier,

1er étage - Dégagement,
 1er étage - Salle de bains 1,
 1er étage - Séjour1,
 1er étage - Wc 1,
 1er étage - Chambre 1,
 1er étage - Cuisine 1,
 1er étage - Chambre 2,
 1er étage - Chambre 3,
 1er étage - Vestibule,
 1er étage - Salle de bains 2,
 1er étage - Séjour 2,
 1er étage - Ancienne bibliothèque,
 1er étage - Local,
 1er étage - Chambre 4

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans le cas suivant :

- Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « *Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb* » précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Rez de chaussée - Hall

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,4			0	
3		Plinthes (mesure 2)			0,6			0	
-		Sol (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Balustre (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Contremarches (Non mesurée)	Béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
4	A	Embrasure (mesure 1)	Plâtre	crépi	0,7			0	
5		Embrasure (mesure 2)			0			0	
6		Embrasure (mesure 2)			0,2			0	
-	A	Huisserie Porte extérieure (P1) (Non mesurée)	Métal	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte intérieure (P1) (Non mesurée)	Métal	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Main courante (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Marches (Non mesurée)	Béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
7	A	Mur (partie basse)	Plâtre	crépi	0,5			0	
8		Mur (partie haute)			0,1			0	
-	A	Porte extérieure (P1) (Non mesurée)	Métal	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte intérieure (P1) (Non mesurée)	Métal	Peinture				NM	Elément récent
9	B	Embrasure (mesure 1)	Plâtre	crépi	3,4		Dégradé (Ecaillage)	3	
10	B	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	0,3			0	
11		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0,5			0	
12		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0,1			0	
13	B	Mur (partie basse)	Plâtre	crépi	0,1			0	
14		Mur (partie haute)			0,3			0	
15	B	Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	0,3			0	
16		Porte (P2) (partie haute)			0,1			0	
17		Porte (P2) (partie haute)			0,2			0	
-	C	Huisserie Porte (P3) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
18	C	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	bois	Peinture	8,8		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
19	C	Mur (partie basse)	Plâtre	crépi	0,3			0	
20		Mur (partie haute)			0,5			0	
-	C	Porte (P3) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
21	C	Porte (P4) (partie basse)	bois	Peinture	4,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	



-	D	Balustre (Non mesurée)	Bois	Vernis			NM	Elément récent
-	D	Contremarches (Non mesurée)	Béton	brut			NM	Partie non visée par la réglementation
22	D	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	bois	Peinture	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	D	Main courante (Non mesurée)	Bois	Vernis			NM	Elément récent
-	D	Marches (Non mesurée)	Béton	brut			NM	Partie non visée par la réglementation
23	D	Mur (partie basse)	Plâtre	crépi	0,5		0	
24	D	Mur (partie haute)			0,2		0	
25	D	Porte (P5) (partie basse)	bois	Peinture	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond	brut			NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 29

Rez de chaussée - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
26	A	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,2			0	
27	A	Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,1			0	
28	A	Mur (partie basse)	plâtre	Tapisserie	0,2			0	
29	A	Mur (partie haute)			0,7			0	
30	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,2			0	
31	A	Porte (P1) (partie haute)			0,1			0	
32	ABCD	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,4			0	
33	ABCD	Plinthes (mesure 2)			0,2			0	
34	B	Mur (partie basse)	plâtre	Tapisserie	0,4			0	
35	B	Mur (partie haute)			0,7			0	
36	C	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	0,7			0	
37	C	Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0,7			0	
38	C	Mur (partie basse)	plâtre	Tapisserie	0,4			0	
39	C	Mur (partie haute)			0,5			0	
40	C	Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	0,4			0	
41	C	Porte (P2) (partie haute)			0,6			0	
42	D	Embrasure (mesure 1)	plâtre	Peinture	2,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
43	D	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	
44	D	Huisserie Porte (P3) (partie haute)			0,2			0	
45	D	Mur (partie basse)	plâtre	Tapisserie	0,2			0	
46	D	Mur (partie haute)			0,3			0	
47	D	Porte (P3) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	
48	D	Porte (P3) (partie haute)			0,4			0	
49		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,7			0	
50		Plafond (mesure 2)			0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Rez de chaussée - Cuisine

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Parquet	Parquet				NM	Elément récent
51	A	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,7			0	
52	A	Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,7			0	
53	A	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	0,2			0	
54	A	Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0,4			0	
55	A	Mur (partie basse)	plâtre	tapisserie	0,1			0	
56	A	Mur (partie haute)			0,7			0	
57	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	
58	A	Porte (P1) (partie haute)			0,4			0	
59	ABCD	Plinthes (mesure 1)	Bois	peinture	0,1			0	



60		Plinthes (mesure 2)			0,1			0	
61	B	Embrasure (mesure 1)	plâtre	Peinture	6,7		Dégradé (Ecaillage)	3	
-	B	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
62	B	Mur (partie basse)	plâtre	Peinture	0,6			0	
63		Mur (partie haute)			0,7			0	
64	C	Allège (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	0,3			0	
65		Allège (mesure 2)			0,3			0	
66	C	Embrasure (mesure 1)	plâtre	Tapisserie	6,7		Dégradé (Ecaillage)	3	
-	C	Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
67	C	Mur (partie basse)	plâtre	Tapisserie	0,2			0	
68		Mur (partie haute)			0,6			0	
69	D	Cheminée (mesure 1)	Pierre	Peinture	5,4		Dégradé (Ecaillage)	3	
70	D	Mur (partie basse)	plâtre	Peinture	0,6			0	
71		Mur (partie haute)			0,7			0	
72		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	0,5			0	
73		Plafond (mesure 2)			0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 22

Rez de chaussée - Chauffage

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
74	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,6			0	
75		Mur (partie haute)			0,3			0	
76	ABCD	Plinthes (mesure 1)	bois	peinture	0,7			0	
77		Plinthes (mesure 2)			0,1			0	
78	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,2			0	
79		Mur (partie haute)			0,5			0	
80	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,3			0	
81		Mur (partie haute)			0,7			0	
82	C	Placard (mesure 1)	Bois	Peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
83	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,4			0	
84		Mur (partie haute)			0,7			0	
85		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,7			0	
86		Plafond (mesure 2)			0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Rez de chaussée - Séjour

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Parquet	Parquet				NM	Elément récent
87	A	Embrasure (mesure 1)	plâtre	Peinture	4,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
88	A	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,5			0	
89		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,2			0	
90		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,5			0	
91	A	Mur inférieur (partie basse)	Bois	Peinture	6,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
92	A	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	Tapisserie	0,5			0	
93		Mur supérieur (partie haute)			0,7			0	
94	A	Placard (mesure 1)	bois	Peinture	4,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	



95	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,6			0	
96		Porte (P1) (partie haute)			0,4			0	
97		Porte (P1) (partie haute)			0,2			0	
98	ABCD	Plinthes (mesure 1)	Bois	peinture	0,5			0	
99		Plinthes (mesure 2)			0,2			0	
100	B	Allège (A1) (mesure 1)	Bois	Peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
101	B	Allège (A2) (mesure 1)	Bois	Peinture	8,8		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
102	B	Embrasure (E1) (mesure 1)	plâtre	peinture	0,4			0	
103		Embrasure (E1) (mesure 2)			0,3			0	
104	B	Embrasure (E2) (mesure 1)	plâtre	peinture	0,5			0	
105		Embrasure (E2) (mesure 2)			0,4			0	
-	B	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
106	B	Mur inférieur (partie basse)	Bois	Peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
107	B	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	Tapisserie	0,6			0	
108		Mur supérieur (partie haute)			0,6			0	
109	C	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	2,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
110	C	Mur inférieur (partie basse)	Bois	Peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
111	C	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	Tapisserie	0,4			0	
112		Mur supérieur (partie haute)			0,5			0	
113	C	Placard (mesure 1)	bois	Peinture	3,4		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
114	C	Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	6,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
115	D	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	bois	peinture	3,4		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
116	D	Mur inférieur (partie basse)	Bois	Peinture	7,4		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
117	D	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	Tapisserie	0,2			0	
118		Mur supérieur (partie haute)			0			0	
119	D	Porte (P3) (partie basse)	bois	peinture	9,4		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
120		Plafond (mesure 1)	plâtre	Tapisserie	0,2			0	
121		Plafond (mesure 2)			0,5			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 32

Rez de chaussée - Chambre

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
122		Sol (mesure 1)	Parquet	Parquet	0,6			0	



123		Sol (mesure 2)			0,4			0	
124	A	Embrasure (E1) (mesure 1)	Bois	Peinture	0,2			0	
125		Embrasure (E1) (mesure 2)			0,4			0	
126	A	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	6,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
127	A	Mur inférieur (partie basse)	bois	peinture	2,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
128	A	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	tapisserie	0,4			0	
129		Mur supérieur (partie haute)			0,1			0	
130	A	Niche dans mur (mesure 1)	plâtre	peinture	8,6		Non dégradé ()	1	
131	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	5,4		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
132	ABCD	Plinthes (mesure 1)	bois	peinture	0,2			0	
133		Plinthes (mesure 2)			0,1			0	
134	B	Embrasure (E2) (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,2			0	
135		Embrasure (E2) (mesure 2)			0,6			0	
-	B	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
136	B	Mur inférieur (partie basse)	bois	peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
137	B	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	tapisserie	0,7			0	
138		Mur supérieur (partie haute)			0,2			0	
139	C	Mur inférieur (partie basse)	bois	peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
140	C	Mur supérieur (partie basse)	Plâtre	tapisserie	0,5			0	
141		Mur supérieur (partie haute)			0,6			0	
142	D	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	3,4		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
143	D	Mur (partie basse)	plâtre	Tapisserie	0,2			0	
144		Mur (partie haute)			0			0	
145	D	Porte (P2) (partie basse)	bois	peinture	6,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
146		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,4			0	
147		Plafond (mesure 2)			0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

Rez de chaussée - Salle de bain

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
148	A	Mur (partie basse)	plâtre	Peinture	0,3			0	
149		Mur (partie haute)			0,5			0	
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
150	B	Mur (partie basse)	plâtre	Peinture	0,1			0	
151		Mur (partie haute)			0,2			0	
152	C	Allège (A1) (mesure 1)	Plâtre	Peinture	4,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
153	C	Embrasure (E1) (mesure 1)	plâtre	peinture	0,6			0	
154		Embrasure (E1) (mesure 2)			0,4			0	
-	C	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation



-	C	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huissierie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huissierie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
155	C	Mur (partie basse)	plâtre	Peinture	0,1			0	
156		Mur (partie haute)			0,5			0	
157	D	Mur (partie basse)	plâtre	Peinture	0,6			0	
158		Mur (partie haute)			0,2			0	
159		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,3			0	
160		Plafond (mesure 2)			0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Rez de chaussée - Dégagement 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
161	A	Huissierie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	6,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
162	A	Mur (partie basse)	plâtre	crépi	0,1			0	
163		Mur (partie haute)			0,7			0	
164	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	4,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
165	ABCD	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	B	Huissierie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
166	B	Mur (partie basse)	plâtre	crépi	0,2			0	
167		Mur (partie haute)			0,4			0	
-	B	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
168	C	Mur (partie basse)	plâtre	crépi	0,6			0	
169		Mur (partie haute)			0,3			0	
-	D	Huissierie Porte (P3) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
170	D	Mur (partie basse)	plâtre	crépi	0,4			0	
171		Mur (partie haute)			0			0	
-	D	Porte (P3) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Rez de chaussée - Cave 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
172	A	Huissierie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	8,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	A	Mur (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
173	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	6,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	B	Mur (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
174	C	Huissierie Porte (P2) (partie basse)	bois	Peinture	2,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	C	Mur (Non mesurée)	Bois	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
175	C	Porte (P2) (partie basse)	bois	Peinture	6,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	D	Mur (Non mesurée)	Bois	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-	E	Mur (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-	F	Mur (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-		Plafond (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Rez de chaussée - Cave 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
176	A	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	4,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	A	Mur (Non mesurée)	bois	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
177	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	2,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	B	Mur (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur (Non mesurée)	bois	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
-		Plafond (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Rez de chaussée - Cellier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Pierre	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
178	A	Cheminée (mesure 1)	Pierre	Peinture	0,4			0	
179		Cheminée (mesure 2)	Pierre	Peinture	0			0	
180	A	Embrasure (E1) (mesure 1)	Pierre	peinture	0,3			0	
181		Embrasure (E1) (mesure 2)	Pierre	peinture	0,7			0	
182	A	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	4,1		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
183	A	Mur (partie basse)	Pierre	Peinture	0,4			0	
184		Mur (partie haute)	Pierre	Peinture	0,3			0	
185	A	Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	4,7		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
186	B	Mur (partie basse)	Pierre	Peinture	0,6			0	
187		Mur (partie haute)	Pierre	Peinture	0,3			0	
188	C	Mur (partie basse)	Pierre	Peinture	0,2			0	
189		Mur (partie haute)	Pierre	Peinture	0,5			0	
190	D	Allège (A1) (mesure 1)	Pierre	Peinture	8,8		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
191	D	Embrasure (E2) (mesure 1)	Pierre	peinture	0,4			0	
192		Embrasure (E2) (mesure 2)	Pierre	peinture	0,3			0	
-	D	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
193	D	Mur (partie basse)	Pierre	Peinture	0,1			0	
194		Mur (partie haute)	Pierre	Peinture	0,6			0	
-		Plafond (Non mesurée)	briques	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Rez de chaussée - Secrétariat

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent

-	A	Huissierie Porte extérieure (P1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Huissierie Porte intérieure (P1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	A	Porte extérieure (P1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Porte intérieure (P1) (Non mesurée)	Bois	Vernis				NM	Elément récent
-	ABCDEF	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	E	Huissierie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	E	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	E	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	F	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Rez de chaussée - Wc 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huissierie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	E	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	F	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1er étage - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Garde corps (Non mesurée)	Bois	vernis				NM	Elément récent
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huissierie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	B	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-	C	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Huissierie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 13

1er étage - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huissierie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	vernis				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	vernis				NM	Elément récent



-	ABCDEFGH	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	B	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Embrasure (E1) (Non mesurée)	Plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P3) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P4) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Porte (P4) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	E	Huisserie Porte (P5) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	E	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	E	Porte (P5) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	F	Huisserie Porte (P6) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	F	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	G	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	H	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	I	Huisserie Porte (P7) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	I	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	I	Porte (P7) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 25

1er étage - Salle de bains 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur inférieur (Non mesurée)	plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Mur supérieur (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur inférieur (Non mesurée)	plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur supérieur (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Embrasure (E2) (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur inférieur (Non mesurée)	Plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur supérieur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 18

1er étage - Séjour1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent

	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture			NM	Elément récent
	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage			NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture			NM	Elément récent
	B	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	peinture			NM	Elément récent
	B	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture			NM	Elément récent
	C	Allège (A2) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture			NM	Elément récent
	C	Embrasure (E2) (Non mesurée)	plâtre	peinture			NM	Elément récent
	C	Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc			NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture			NM	Elément récent
195	D	Mur (partie basse)	Bois	peinture	0,2		0	
196		Mur (partie haute)			0,4		0	
		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture			NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 20

1er étage - Wc 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
	A	Mur (Non mesurée)	Plâtre	peinture				NM	Elément récent
	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Mur (Non mesurée)	Plâtre	peinture				NM	Elément récent
	C	Mur (Non mesurée)	Plâtre	peinture				NM	Elément récent
	D	Mur (Non mesurée)	Plâtre	peinture				NM	Elément récent
		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 9

1er étage - Chambre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Parquet	Parquet				NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Bois	Peinture				NM	Elément récent
197	B	Cheminée (mesure 1)	Pierre	Peinture	0,7			0	
198		Cheminée (mesure 2)			0,1			0	
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
199	C	Embrasure (E1) (mesure 1)	plâtre	peinture	0,2			0	
200		Embrasure (E1) (mesure 2)			0			0	
-	C	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation

-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 16

1er étage - Cuisine 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	ABCDE	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Embrasure (E2) (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur inférieur (Non mesurée)	Plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur supérieur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	E	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 18

1er étage - Chambre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Parquet	Parquet				NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	B	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	B	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	B	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 15

1er étage - Chambre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Parquet	Parquet				NM	Elément récent



-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 15

1er étage - Vestibule

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Vernis				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P3) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 12

1er étage - Salle de bains 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	C	Mur inférieur (Non mesurée)	Plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur supérieur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-	D	Mur inférieur (Non mesurée)	Plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur supérieur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1er étage - Séjour 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent

	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	C	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
	C	Embrasure (E2) (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
	C	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	D	Embrasure (E3) (Non mesurée)	plâtre	Peinture				NM	Elément récent
	D	Huisserie Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	D	Porte (P2) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
		Plafond (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 18

1er étage - Ancienne bibliothèque

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	ABCDFGH	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	D	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	E	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	F	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
	F	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	F	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	Peinture				NM	Elément récent
	G	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	H	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
	H	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
	H	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
	H	Mur (Non mesurée)	plâtre	peinture				NM	Elément récent
		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 23

1er étage - Local

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
		Sol (Non mesurée)	Carrelage	carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation

-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Carrelage	Carrelage				NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	D	Mur inférieur (Non mesurée)	Plâtre	faïence				NM	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur supérieur (Non mesurée)	plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1er étage - Chambre 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		Sol (Non mesurée)	Béton	revêtement plastique (lino)				NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	A	Mur (Non mesurée)	Plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	A	Porte (P1) (Non mesurée)	bois	peinture				NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes (Non mesurée)	Bois	Peinture				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	Plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Allège (A1) (Non mesurée)	Plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Embrasure (E1) (Non mesurée)	plâtre	Tapisserie				NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc				NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur (Non mesurée)	Plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	Plâtre	tapisserie				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	Plâtre	Peinture				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)						NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)						NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 15

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructrices de la machine utilisée.



Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Nous nous engageons, lors d'une autre visite, à compléter le diagnostic sur les zones habitables ayant été rendues accessibles

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Plan du bâtiment

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à SOYE, le 05/03/2025

Par : PAYET Jérôme

ARCHEXPERT-ACTIV'EXPERTISE
1541 rue Saint Valère 70200 ARPENANS
SIRET:98406194500015
TVA:FR62984061945
SASU au capital de 5000€
tél: 06.82.37.67.88
mail: j.payet@activexpertise.fr

6. Localisation des mesures sur croquis de repérage



Rez-de-chaussée



1er Etage

Illustrations



Photo Niche-> peinture plomb
Localisation : Rez de chaussée - Chambre

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- En travaillant sans protection,
- En fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- En se rongant les ongles,
- En mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.



Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



Rapport mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 25/03/SOYE/0358
Date du repérage : 05/03/2025

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 et R4512-6 du Code du Travail, arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, réalisées dans les immeubles bâtis et son annexe 1. Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante d'après la norme NF X 46-020 d'Août 2017
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 9 Place de l'Eglise Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : 25250 SOYE Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 837
Périmètre de repérage :	Bâtiment communal R+1
Type de logement :	Autre
Fonction principale du bâtiment :	Autres
Date de construction :	1830

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : SOYE Adresse : 9 Place de l'Eglise 25250 Soye
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : SOYE Adresse : 9 Place de l'Eglise 25250 Soye

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	PAYET Jérôme	Opérateur de repérage	LA CERTIFICATION DE PERSONNES 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC	Obtention : 24/11/2023 Échéance : 23/11/2030 N° de certification : 2247

Raison sociale de l'entreprise : Activ'expertise Lure Vesoul Héricourt-Archexpert (Numéro SIRET : 98406194500015)
Adresse : 1541 rue saint Valère, 70200 ARPENANS
Désignation de la compagnie d'assurance : axa El MORANDEAU DENIS
Numéro de police et date de validité : 11219855604 / 01/01/2026

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 11/03/2025, remis au propriétaire le 11/03/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 94 pages



Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)

Adresse : 1 rue Graham Bell 57070 METZ

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-6091 rév.14 SIRET: 39408269700506

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

« Notre intervention et notre responsabilité sont strictement limitées aux diagnostics techniques précisément et exhaustivement stipulés aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis dûment accepté(e) et signé(e) par le donneur d'ordre / le client. »

En conséquence, même si notre rapport de diagnostics techniques venait à ne pas répondre aux exigences légales et réglementaires, notre responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée en cas de présence d'anomalie(s) qui aurai(en)t pu être détectée(s) par la réalisation de diagnostic(s) technique(s) qui n'ont pas été spécifié(s) aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis, conformément à la demande du donneur d'ordre / du client. »

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 et R4512-6 du Code du Travail, décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

« Le repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptible d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment de choc ou de vibration par les travaux et interventions »

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 Juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par l'annexe 1 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Rez de chaussée - Hall,
Rez de chaussée - Dégagement,
Rez de chaussée - Cuisine,
Rez de chaussée - Chaufferie,
Rez de chaussée - Séjour,
Rez de chaussée - Chambre,
Rez de chaussée - Salle de bain,
Rez de chaussée - Dégagement 2,
Rez de chaussée - Cave 1,
Rez de chaussée - Cave 2,
Rez de chaussée - Cellier,
Rez de chaussée - Secrétariat,
Rez de chaussée - Wc 2,
1er étage - Palier,

1er étage - Dégagement,
1er étage - Salle de bains 1,
1er étage - Séjour1,
1er étage - Wc 1,
1er étage - Chambre 1,
1er étage - Cuisine 1,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Chambre 3,
1er étage - Vestibule,
1er étage - Salle de bains 2,
1er étage - Séjour 2,
1er étage - Ancienne bibliothèque,
1er étage - Local,
1er étage - Chambre 4

Descriptif des travaux :

Dépose et évacuation des revêtements de sol, démolition de murs, cloisons et menuiseries en vue de la mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique.

Descriptif des pièces visitées

Localisation	Description
Rez de chaussée - Hall	Sol : Pierre et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Porte (P1) A : Métal et Peinture Porte (P2) B : Bois et Peinture Embrasure A, B : Plâtre et crépi Porte (P3) C : bois et Vernis Porte (P4) C : bois et Peinture Porte (P5) D : bois et Peinture Marches A : Béton et brut Contremarches A : Béton et brut Marches D : Béton et brut Contremarches D : Béton et brut Balustre A : Bois et Vernis Main courante A : Bois et Vernis Balustre D : Bois et Vernis Main courante D : Bois et Vernis Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Dégagement	Sol : Pierre et brut Plinthes ABCD : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) C : bois et peinture Porte (P3) D : bois et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Embrasure D : plâtre et Peinture
Rez de chaussée - Cuisine	Sol : Parquet et Parquet Plinthes ABCD : Bois et peinture Mur A : plâtre et tapisserie Mur B : plâtre et Peinture Mur C : plâtre et Tapisserie Mur D : plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) B : PVC et pvc Embrasure B : plâtre et Peinture Fenêtre (F2) C : pvc et pvc Embrasure C : plâtre et Tapisserie Allège C : Plâtre et Tapisserie Cheminée D : Pierre et Peinture Plafond : Plâtre et Tapisserie
Rez de chaussée - Chaufferie	Sol : Pierre et brut Plinthes ABCD : bois et peinture Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Placard C : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture

Localisation	Description
Rez de chaussée - Séjour	Sol : Parquet et Parquet Plinthes ABCD : Bois et peinture Mur supérieur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Mur inférieur A, B, C, D : Bois et Peinture Embrasure A : plâtre et Peinture Placard A, C : bois et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) C : bois et peinture Porte (P3) D : bois et peinture Fenêtre (F1) B : pvc et pvc Fenêtre (F2) B : pvc et pvc Embrasure (E1) B : plâtre et peinture Embrasure (E2) B : plâtre et peinture Allège (A1) B : Bois et Peinture Allège (A2) B : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Tapisserie
Rez de chaussée - Chambre	Sol : Parquet et Parquet Plinthes ABCD : bois et peinture Mur supérieur A, B, C : Plâtre et tapisserie Mur inférieur A, B, C : bois et peinture Mur D : plâtre et Tapisserie Embrasure (E1) A : Bois et Peinture Embrasure (E2) B : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) D : bois et peinture Fenêtre (F1) B : pvc et pvc Plafond : plâtre et Peinture
Rez de chaussée - Salle de bain	Sol : Carrelage et Carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : pvc et pvc Embrasure (E1) C : plâtre et peinture Allège (A1) C : Plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture
Rez de chaussée - Dégagement 2	Sol : Pierre et brut Plinthes ABCD : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : plâtre et crépi Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) B : bois et peinture Porte (P3) D : bois et Vernis Plafond : dalles de faux-plafond et brut
Rez de chaussée - Cave 1	Sol : Béton et brut Mur A, B, E, F : Pierre et brut Mur C, D : Bois et brut Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (P2) C : bois et Peinture Plafond : Pierre et brut
Rez de chaussée - Cave 2	Sol : Pierre et brut Mur A, D : bois et brut Mur B, C : Pierre et brut Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : Pierre et brut



Localisation	Description
Rez de chaussée - Cellier	Sol : Pierre et brut Mur A, B, C, D : Pierre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) D : pvc et pvc Embrasure (E1) A : Pierre et peinture Embrasure (E2) D : Pierre et peinture Allège (A1) D : Pierre et Peinture Plafond : briques et brut Cheminée A : Pierre et Peinture
Rez de chaussée - Secrétariat	Sol : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Tapisserie Porte (P1) A : Bois et Vernis Plinthes ABCDEF : Carrelage et Carrelage Fenêtre (F1) A : Bois et Vernis Porte (P2) E : bois et peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut
Rez de chaussée - Wc 2	Sol : Carrelage et carrelage Plinthes : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et tapisserie Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut
1er étage - Palier	Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Garde corps : Bois et vernis Porte (P1) B : bois et Vernis Porte (P2) C : bois et Vernis Plafond : Plâtre et Peinture Embrasure (E1) C : plâtre et Tapisserie
1er étage - Dégagement	Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCDEFGHI : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I : plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et vernis Porte (P2) B : bois et Peinture Embrasure (E1) C : Plâtre et peinture Porte (P4) D : bois et Peinture Porte (P7) I : bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte (P5) E : bois et peinture
1er étage - Salle de bains 1	Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur supérieur A, B : Plâtre et Peinture Mur inférieur A, B : plâtre et faïence Mur C : plâtre et peinture Mur inférieur D : Plâtre et faïence Mur supérieur D : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Fenêtre (F1) C : PVC et pvc Embrasure (E2) C : plâtre et peinture Allège (A1) C : Plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture



Localisation	Description
1er étage - Séjour1	Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C : plâtre et peinture Mur D : Bois et peinture Fenêtre (F1) B : pvc et pvc Fenêtre (F2) C : pvc et pvc Embrasure (E1) B : plâtre et peinture Embrasure (E2) C : plâtre et peinture Allège (A1) B : Plâtre et Peinture Allège (A2) C : Plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Wc 1	Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Chambre 1	Sol : Parquet et Parquet Plinthes ABCD : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : pvc et pvc Embrasure (E1) C : plâtre et peinture Allège (A1) C : Plâtre et Peinture Cheminée B : Pierre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Cuisine 1	Sol : Carrelage et Carrelage Plinthes ABCDE : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, E : plâtre et peinture Mur supérieur D : plâtre et peinture Mur inférieur D : Plâtre et faïence Fenêtre (F1) C : pvc et pvc Embrasure (E1) C : plâtre et peinture Embrasure (E2) D : plâtre et peinture Porte (P2) D : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Chambre 2	Sol : Parquet et Parquet Plinthes ABCD : bois et Peinture Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) B : pvc et pvc Embrasure (E1) B : plâtre et peinture Allège (A1) B : Plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Chambre 3	Sol : Parquet et Parquet Plinthes ABCD : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) D : pvc et pvc Embrasure (E1) D : plâtre et peinture Allège (A1) D : Plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Vestibule	Sol : Carrelage et Carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Vernis Porte (P2) C : bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture

Localisation	Description
1er étage - Salle de bains 2	<p>Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur supérieur D, C : plâtre et peinture Mur inférieur C, D : Plâtre et faïence Mur A, B : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture</p> <p>Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur supérieur D, C : plâtre et peinture Mur inférieur C, D : Plâtre et faïence Mur A, B : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture</p>
1er étage - Séjour 2	<p>Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Porte (P2) D : bois et Peinture Fenêtre (F1) C : pvc et pvc Embrasure (E1) B : plâtre et Peinture Embrasure (E2) C : plâtre et Peinture Embrasure (E3) D : plâtre et Peinture Allège (A1) C : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture</p>
1er étage - Ancienne bibliothèque	<p>Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCDFGH : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F, G, H : plâtre et peinture Porte (P1) F : bois et Peinture Fenêtre (F1) H : pvc et pvc Fenêtre (F2) H : pvc et pvc Embrasure (E1) H : plâtre et peinture Allège (A1) H : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut</p>
1er étage - Local	<p>Sol : Carrelage et carrelage Plinthes ABCD : Carrelage et Carrelage Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut Mur A, B, C : plâtre et tapisserie Mur inférieur D : Plâtre et faïence Mur supérieur D : plâtre et Tapisserie</p>
1er étage - Chambre 4	<p>Sol : Béton et revêtement plastique (lino) Plinthes ABCD : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : Plâtre et tapisserie Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : pvc et pvc Embrasure (E1) C : plâtre et Tapisserie Allège (A1) C : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture</p>

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :

Le donneur d'ordre s'engage à fournir au diagnostiqueur, tous documents, plans, marchés de travaux, liste des matériaux concernés par les dits-travaux, et autres documents qu'il jugera utile à la bonne exécution de la mission. Dans le cas contraire, le diagnostiqueur ne pourra être tenu responsable de matériaux non vérifiés du fait du manque de précision dédiée à la réalisation des travaux envisagés. Il se tient toutefois disponible à un complément d'investigation si l'opération de travaux l'exige.

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 19/02/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 05/03/2025

Heure d'arrivée : 08 h 30

Durée du repérage : 08 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Remarques :

Nous nous engageons auprès du donneur d'ordre, si l'opération de travaux l'exige (matériaux pouvant apparaître après destruction partielle ou complète de certains éléments de la construction) et sur demande expresse de sa part, à réaliser une nouvelle visite et un complément d'investigations à l'aide de nouveaux sondages destructifs et d'éventuels prélèvements complémentaires tarifés qui en résulteraient. Sans cette visite, notre responsabilité ne saurait être engagée.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités


Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures


083 : Partie à inspecter : Enduits projetés (Mur - A, B, C, D - Pierre et Peinture + Enduits projetés).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	<u>Identifiant</u> :083 <u>Description</u> :Mur - A, B, C, D - Pierre et Peinture + Enduits projetés <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cellier	P010	

M003 : Partie à inspecter : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	<u>Identifiant</u> :M003 <u>Description</u> :Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Séjour	P005	


ZPSO-001 : Partie à inspecter : Joints de dilatation.**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	<u>Identifiant</u> :ZPSO-001 <u>Description</u> :Joints de dilatation <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Séjour Rez de chaussée - Cuisine	P004	

4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

063 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Sol - Carrelage et Carrelage + Colles des carrelages).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	<u>Identifiant</u> :063 <u>Description</u> :Sol - Carrelage et Carrelage + Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 3,8 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P007	

097 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Sol - Carrelage et carrelage + Colles des carrelages).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	<u>Identifiant</u> :097 <u>Description</u> :Sol - Carrelage et carrelage + Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M002 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> :M002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 1.1 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Dégagement	P003	

M004 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	<u>Identifiant</u> :M004 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P006	

M005 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	<u>Identifiant</u> :M005 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 10 U <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Hall	P008	

M006 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	<u>Identifiant</u> :M006 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 6.2 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Salle de bains 1	P013	

M007 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages faïences).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	<u>Identifiant</u> :M007 <u>Description</u> :Colles des carrelages faïences <u>Quantification</u> : 7 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Salle de bains 1	P014	

M008 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages plinthes).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	<u>Identifiant</u> :M008 <u>Description</u> :Colles des carrelages plinthes <u>Quantification</u> : 15.5 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Salle de bains 1	P016	


M009 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages faïences).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	<u>Identifiant</u> :M009 <u>Description</u> :Colles des carrelages faïences <u>Quantification</u> : 34 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cuisine 1	P017	


M010 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages faïences).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 2	1	<u>Identifiant</u> :M010 <u>Description</u> :Colles des carrelages faïences <u>Quantification</u> : 2.54 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Salle de bains 1	P018	


M011 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 2	1	<u>Identifiant</u> : M011 <u>Description</u> : Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 1 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Salle de bains 2	P019	


M012 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages faïences douche).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 2	1	<u>Identifiant</u> : M012 <u>Description</u> : Colles des carrelages faïences douche <u>Quantification</u> : 2.8 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Salle de bains 2	P020	


M013 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages plinthes gris foncé).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> : M013 <u>Description</u> : Colles des carrelages plinthes gris foncé <u>Quantification</u> : 6.5 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Ancienne bibliothèque	P021	


M014 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages et plinthes).**Niveau : 1er étage**

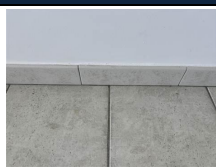Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> : M014 <u>Description</u> : Colles des carrelages et plinthes <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Ancienne bibliothèque	P022	

M015 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages faïences).**Niveau : 1er étage**

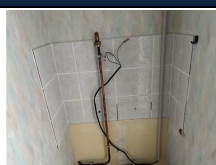Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local	1	<u>Identifiant</u> : M015 <u>Description</u> : Colles des carrelages faïences <u>Quantification</u> : 0.5 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Local	P023	

**M016 : Partie à inspecter : Revêtement plastique avec sous-couche.****Niveau : 1er étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 4	1	<u>Identifiant</u> : M016 <u>Description</u> : Revêtement plastique avec sous-couche <u>Quantification</u> : 18.5 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Chambre 4	P025	

M019 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	<u>Identifiant</u> : M019 <u>Description</u> : Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 22 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Secrétariat	P027	

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Colles des carrelages.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Quantification</u> : 88.5 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Palier	P012	
Dégagement	2	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Séjour1	3	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Wc 1	4	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Cuisine 1	5	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Vestibule	6	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Salle de bains 2	7	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Séjour 2	8	<u>Identifiant</u> :ZPSO-002 <u>Description</u> :Colles des carrelages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012



ZPSO-005 : Partie à inspecter : Colles des carrelages (Colles des carrelages plinthes).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
Dégagement	2	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Dégagement	P011	
Wc 1	3	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
Cuisine 1	4	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
Vestibule	5	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
Salle de bains 2	6	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
Séjour 2	7	Identifiant :ZPSO-005 Description :Colles des carrelages plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011

6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

001 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Pierre et brut).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :001 Description :Sol - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	2	Identifiant :001 Description :Sol - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chauderie	3	Identifiant :001 Description :Sol - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	4	Identifiant :001 Description :Sol - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 2	5	Identifiant :001 Description :Sol - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cellier	6	Identifiant :001 Description :Sol - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
002 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - Plâtre et crépi).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :002 Description :Mur - A, B, C, D - Plâtre et crépi Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
003 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - A - Métal et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :003 Description :Porte (P1) - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
004 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - B - Bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :004 Description :Porte (P2) - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
005 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure - A, B - Plâtre et crépi).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :005 Description :Embrasure - A, B - Plâtre et crépi Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

006 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P3) - C - bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :006 Description :Porte (P3) - C - bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
007 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P4) - C - bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :007 Description :Porte (P4) - C - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
008 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P5) - D - bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :008 Description :Porte (P5) - D - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
009 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Marches - A - Béton et brut).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :009 Description :Marches - A - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
010 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Contremarches - A - Béton et brut).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :010 Description :Contremarches - A - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
011 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Marches - D - Béton et brut).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :011 Description :Marches - D - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
012 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Contremarches - D - Béton et brut).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :012 Description :Contremarches - D - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

013 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Balustre - A - Bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :013 Description :Balustre - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
014 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Main courante - A - Bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :014 Description :Main courante - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
015 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Balustre - D - Bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :015 Description :Balustre - D - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
016 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Main courante - D - Bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :016 Description :Main courante - D - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
017 : Partie à inspecter : Faux plafonds (Plafond - dalles Faux plafonds).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :017 Description :Plafond - dalles Faux plafonds Quantification : 2.42 m2 Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Hall	P001	
018 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :018 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

**020 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCD - Bois et Peinture).****Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :020 Description :Plinthes - ABCD - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	2	Identifiant :020 Description :Plinthes - ABCD - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	3	Identifiant :020 Description :Plinthes - ABCD - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	4	Identifiant :020 Description :Plinthes - ABCD - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

021 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :021 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

**022 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - A - bois et peinture).****Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	2	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	3	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	4	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain	5	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	6	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 2	7	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cellier	8	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	9	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	10	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	11	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	12	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	13	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local	14	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	15	Identifiant :022 Description :Porte (P1) - A - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

023 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - C - bois et peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :023 Description :Porte (P2) - C - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	2	Identifiant :023 Description :Porte (P2) - C - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

024 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P3) - D - bois et peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :024 Description :Porte (P3) - D - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	2	Identifiant :024 Description :Porte (P3) - D - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

025 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :025 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	2	Identifiant :025 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 2	3	Identifiant :025 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour 2	4	Identifiant :025 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	5	Identifiant :025 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

026 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure - D - plâtre et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :026 Description :Embrasure - D - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

027 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Parquet et Parquet).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :027 Description :Sol - Parquet et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	2	Identifiant :027 Description :Sol - Parquet et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	3	Identifiant :027 Description :Sol - Parquet et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	4	Identifiant :027 Description :Sol - Parquet et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	5	Identifiant :027 Description :Sol - Parquet et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	6	Identifiant :027 Description :Sol - Parquet et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
028 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCD - Bois et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :028 Description :Plinthes - ABCD - Bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	2	Identifiant :028 Description :Plinthes - ABCD - Bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
029 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A - plâtre et tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :029 Description :Mur - A - plâtre et tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
030 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - B - plâtre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :030 Description :Mur - B - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
031 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - C - plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :031 Description :Mur - C - plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

032 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - D - plâtre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :032 Description :Mur - D - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
033 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - B - PVC et pvc).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :033 Description :Fenêtre (F1) - B - PVC et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
034 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure - B - plâtre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :034 Description :Embrasure - B - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
035 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F2) - C - pvc et pvc).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :035 Description :Fenêtre (F2) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	2	Identifiant :035 Description :Fenêtre (F2) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
036 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure - C - plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :036 Description :Embrasure - C - plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
037 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège - C - Plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :037 Description :Allège - C - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
039 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :039 Description :Plafond - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

041 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCD - bois et peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :041 Description :Plinthes - ABCD - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	2	Identifiant :041 Description :Plinthes - ABCD - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	3	Identifiant :041 Description :Plinthes - ABCD - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

042 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :042 Description :Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	2	Identifiant :042 Description :Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

043 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Placard - C - Bois et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :043 Description :Placard - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

044 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - plâtre et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	2	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain	3	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	4	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 1	5	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	6	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	7	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	8	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	9	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	10	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	11	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Vestibule	12	Identifiant :044 Description :Plafond - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

045 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur supérieur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :045 Description :Mur supérieur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

046 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur inférieur - A, B, C, D - Bois et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :046 Description :Mur inférieur - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

047 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure - A - plâtre et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :047 Description :Embrasure - A - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

048 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Placard - A, C - bois et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :048 Description :Placard - A, C - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

049 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - B - pvc et pvc).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :049 Description :Fenêtre (F1) - B - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	2	Identifiant :049 Description :Fenêtre (F1) - B - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	3	Identifiant :049 Description :Fenêtre (F1) - B - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	4	Identifiant :049 Description :Fenêtre (F1) - B - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

050 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F2) - B - pvc et pvc).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :050 Description :Fenêtre (F2) - B - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		



051 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - B - plâtre et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :051 Description :Embrasure (E1) - B - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	2	Identifiant :051 Description :Embrasure (E1) - B - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	3	Identifiant :051 Description :Embrasure (E1) - B - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
052 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E2) - B - plâtre et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :052 Description :Embrasure (E2) - B - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
053 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - B - Bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :053 Description :Allège (A1) - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
054 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A2) - B - Bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :054 Description :Allège (A2) - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
055 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :055 Description :Plafond - plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
057 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur supérieur - A, B, C - Plâtre et tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	Identifiant :057 Description :Mur supérieur - A, B, C - Plâtre et tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

058 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur inférieur - A, B, C - bois et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> :058 <u>Description</u> :Mur inférieur - A, B, C - bois et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
059 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - D - plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> :059 <u>Description</u> :Mur - D - plâtre et Tapisserie <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
060 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - A - Bois et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> :060 <u>Description</u> :Embrasure (E1) - A - Bois et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
061 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E2) - B - Plâtre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> :061 <u>Description</u> :Embrasure (E2) - B - Plâtre et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
062 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - D - bois et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> :062 <u>Description</u> :Porte (P2) - D - bois et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	2	<u>Identifiant</u> :062 <u>Description</u> :Porte (P2) - D - bois et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

064 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	2	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 1	3	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	4	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	5	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Vestibule	6	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 2	7	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour 2	8	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local	9	Identifiant :064 Description :Plinthes - ABCD - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
065 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :065 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	2	Identifiant :065 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

066 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - C - pvc et pvc).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :066 Description :Fenêtre (F1) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	2	Identifiant :066 Description :Fenêtre (F1) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	3	Identifiant :066 Description :Fenêtre (F1) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour 2	4	Identifiant :066 Description :Fenêtre (F1) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	5	Identifiant :066 Description :Fenêtre (F1) - C - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

067 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - C - plâtre et peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :067 Description :Embrasure (E1) - C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	2	Identifiant :067 Description :Embrasure (E1) - C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	3	Identifiant :067 Description :Embrasure (E1) - C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

068 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - C - Plâtre et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :068 Description :Allège (A1) - C - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 1	2	Identifiant :068 Description :Allège (A1) - C - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	3	Identifiant :068 Description :Allège (A1) - C - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour 2	4	Identifiant :068 Description :Allège (A1) - C - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

070 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - plâtre et crépi).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant :070 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et crépi Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


071 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - B - bois et peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant :071 Description :Porte (P2) - B - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

073 : Partie à inspecter : Faux plafonds.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant :073 Description :Faux plafonds Quantification : 9.8 m2 Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Dégagement 2	P009	

075 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et brut).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :075 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

076 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, E, F - Pierre et brut).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :076 Description :Mur - A, B, E, F - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

077 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - C, D - Bois et brut).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :077 Description :Mur - C, D - Bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

078 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - A - bois et Peinture).

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :078 Description :Porte (P1) - A - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 1	2	Identifiant :078 Description :Porte (P1) - A - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 2	3	Identifiant :078 Description :Porte (P1) - A - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

079 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - C - bois et Peinture).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :079 Description :Porte (P2) - C - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Vestibule	2	Identifiant :079 Description :Porte (P2) - C - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

080 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Pierre et brut).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :080 Description :Plafond - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 2	2	Identifiant :080 Description :Plafond - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

081 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, D - bois et brut).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 2	1	Identifiant :081 Description :Mur - A, D - bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

082 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - B, C - Pierre et brut).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 2	1	Identifiant :082 Description :Mur - B, C - Pierre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

084 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - D - pvc et pvc).**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	Identifiant :084 Description :Fenêtre (F1) - D - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	2	Identifiant :084 Description :Fenêtre (F1) - D - pvc et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

085 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - A - Pierre et peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	Identifiant :085 Description :Embrasure (E1) - A - Pierre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

086 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E2) - D - Pierre et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	Identifiant :086 Description :Embrasure (E2) - D - Pierre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
087 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - D - Pierre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	Identifiant :087 Description :Allège (A1) - D - Pierre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
088 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - briques et brut).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	Identifiant :088 Description :Plafond - briques et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
089 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Cheminée - A - Pierre et Peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cellier	1	Identifiant :089 Description :Cheminée - A - Pierre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
090 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Carrelage et Carrelage).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :090 Description :Sol - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	2	Identifiant :090 Description :Sol - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Vestibule	3	Identifiant :090 Description :Sol - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
091 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :091 Description :Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

092 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - A - Bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :092 Description :Porte (P1) - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
093 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCDEF - Carrelage et Carrelage).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :093 Description :Plinthes - ABCDEF - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
094 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - A - Bois et Vernis).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :094 Description :Fenêtre (F1) - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
095 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - E - bois et peinture).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :095 Description :Porte (P2) - E - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
096 : Partie à inspecter : Faux plafonds (Plafond - dalles de faux-plafond et brut + Faux plafonds).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat	1	Identifiant :096 Description :Plafond - dalles de faux-plafond et brut + Faux plafonds Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
098 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :098 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
099 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Garde corps - Bois et vernis).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :099 Description :Garde corps - Bois et vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

100 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - B - bois et Vernis).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :100 Description :Porte (P1) - B - bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
101 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - C - bois et Vernis).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :101 Description :Porte (P2) - C - bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
102 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - C - plâtre et Tapisserie).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :102 Description :Embrasure (E1) - C - plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	2	Identifiant :102 Description :Embrasure (E1) - C - plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
103 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Carrelage et carrelage).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc 2	1	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	2	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 1	3	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	4	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	5	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bains 2	6	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour 2	7	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Ancienne bibliothèque	8	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local	9	Identifiant :103 Description :Sol - Carrelage et carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

104 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Carrelage et Carrelage).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc 2	1	Identifiant :104 Description :Plinthes - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
105 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et tapisserie).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc 2	1	Identifiant :105 Description :Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
106 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - dalles de faux-plafond et brut).					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc 2	1	Identifiant :106 Description :Plafond - dalles de faux-plafond et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Ancienne bibliothèque	2	Identifiant :106 Description :Plafond - dalles de faux-plafond et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local	3	Identifiant :106 Description :Plafond - dalles de faux-plafond et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
107 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCDEFGHI - Carrelage et Carrelage).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :107 Description :Plinthes - ABCDEFGHI - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
108 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I - plâtre et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :108 Description :Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I - plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
109 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - A - bois et vernis).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :109 Description :Porte (P1) - A - bois et vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

110 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - B - bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :110 Description :Porte (P2) - B - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
111 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - C - Plâtre et peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :111 Description :Embrasure (E1) - C - Plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
112 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P4) - D - bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :112 Description :Porte (P4) - D - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
113 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P7) - I - bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :113 Description :Porte (P7) - I - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
114 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P5) - E - bois et peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :114 Description :Porte (P5) - E - bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
115 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur supérieur - A, B - Plâtre et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :115 Description :Mur supérieur - A, B - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
116 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur inférieur - A, B - plâtre et faïence).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :116 Description :Mur inférieur - A, B - plâtre et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

117 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - C - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :117 Description :Mur - C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

118 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur inférieur - D - Plâtre et faïence).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :118 Description :Mur inférieur - D - Plâtre et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	2	Identifiant :118 Description :Mur inférieur - D - Plâtre et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local	3	Identifiant :118 Description :Mur inférieur - D - Plâtre et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

119 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur supérieur - D - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :119 Description :Mur supérieur - D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	2	Identifiant :119 Description :Mur supérieur - D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

120 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - C - PVC et pvc).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :120 Description :Fenêtre (F1) - C - PVC et pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

121 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E2) - C - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 1	1	Identifiant :121 Description :Embrasure (E2) - C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour1	2	Identifiant :121 Description :Embrasure (E2) - C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

122 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour1	1	Identifiant :122 Description :Mur - A, B, C - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

123 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - D - Bois et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour1	1	Identifiant :123 Description :Mur - D - Bois et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

124 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - B - Plâtre et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour1	1	Identifiant :124 Description :Allège (A1) - B - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	2	Identifiant :124 Description :Allège (A1) - B - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

125 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A2) - C - Plâtre et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour1	1	Identifiant :125 Description :Allège (A2) - C - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

126 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - Plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc 1	1	Identifiant :126 Description :Mur - A, B, C, D - Plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

127 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant :127 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Vestibule	2	Identifiant :127 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour 2	3	Identifiant :127 Description :Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

128 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Cheminée - B - Pierre et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant :128 Description :Cheminée - B - Pierre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

129 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCDE - Carrelage et Carrelage).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :129 Description :Plinthes - ABCDE - Carrelage et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

130 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, E - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :130 Description :Mur - A, B, C, E - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

131 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E2) - D - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :131 Description :Embrasure (E2) - D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

132 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCD - bois et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant :132 Description :Plinthes - ABCD - bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

133 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - D - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 3	1	Identifiant :133 Description :Embrasure (E1) - D - plâtre et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

134 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - D - Plâtre et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 3	1	Identifiant :134 Description :Allège (A1) - D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

135 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - A - bois et Vernis).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestibule	1	Identifiant :135 Description :Porte (P1) - A - bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

136 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur supérieur - D, C - plâtre et peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 2	1	<u>Identifiant</u> :136 <u>Description</u> :Mur supérieur - D, C - plâtre et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
137 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur inférieur - C, D - Plâtre et faïence).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 2	1	<u>Identifiant</u> :137 <u>Description</u> :Mur inférieur - C, D - Plâtre et faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
138 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B - plâtre et peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bains 2	1	<u>Identifiant</u> :138 <u>Description</u> :Mur - A, B - plâtre et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
139 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P2) - D - bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour 2	1	<u>Identifiant</u> :139 <u>Description</u> :Porte (P2) - D - bois et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
140 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - B - plâtre et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour 2	1	<u>Identifiant</u> :140 <u>Description</u> :Embrasure (E1) - B - plâtre et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
141 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E2) - C - plâtre et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour 2	1	<u>Identifiant</u> :141 <u>Description</u> :Embrasure (E2) - C - plâtre et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
142 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E3) - D - plâtre et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour 2	1	<u>Identifiant</u> :142 <u>Description</u> :Embrasure (E3) - D - plâtre et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

143 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - ABCDFGH - Carrelage et Carrelage).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :143 <u>Description</u> :Plinthes - ABCDFGH - Carrelage et Carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

144 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :144 <u>Description</u> :Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - plâtre et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

145 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte (P1) - F - bois et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :145 <u>Description</u> :Porte (P1) - F - bois et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

146 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F1) - H - pvc et pvc).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :146 <u>Description</u> :Fenêtre (F1) - H - pvc et pvc <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

147 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre (F2) - H - pvc et pvc).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :147 <u>Description</u> :Fenêtre (F2) - H - pvc et pvc <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

148 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Embrasure (E1) - H - plâtre et peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :148 <u>Description</u> :Embrasure (E1) - H - plâtre et peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

149 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - H - Plâtre et Peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> :149 <u>Description</u> :Allège (A1) - H - Plâtre et Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

150 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C - plâtre et tapisserie).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local	1	<u>Identifiant</u> :150 <u>Description</u> :Mur - A, B, C - plâtre et tapisserie <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
151 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur supérieur - D - plâtre et Tapisserie).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local	1	<u>Identifiant</u> :151 <u>Description</u> :Mur supérieur - D - plâtre et Tapisserie <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
152 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et revêtement plastique (lino)).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 4	1	<u>Identifiant</u> :152 <u>Description</u> :Sol - Béton et revêtement plastique (lino) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
153 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - Plâtre et tapisserie).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 4	1	<u>Identifiant</u> :153 <u>Description</u> :Mur - A, B, C, D - Plâtre et tapisserie <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
154 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Allège (A1) - C - Plâtre et Tapisserie).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 4	1	<u>Identifiant</u> :154 <u>Description</u> :Allège (A1) - C - Plâtre et Tapisserie <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M001 : Partie à inspecter : Faux plafonds.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	<u>Identifiant</u> :M001 <u>Description</u> :Faux plafonds <u>Quantification</u> : 9.4 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Hall	P002	
M017 : Partie à inspecter : Faux plafonds.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ancienne bibliothèque; 1er étage - Local	1	<u>Identifiant</u> :M017 <u>Description</u> :Faux plafonds <u>Quantification</u> : 26 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Ancienne bibliothèque	P024	

**M018 : Partie à inspecter : Faux plafonds.****Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Secrétariat; Rez de chaussée - Wc 2	1	<u>Identifiant</u> : M018 <u>Description</u> : Faux plafonds <u>Quantification</u> : 22 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Wc 2	P026	

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à SOYE, le 05/03/2025

Par : PAYET Jérôme


 ARCHEXPERT-ACTIV'EXPERTISE
 1541 rue Saint Valère 70200 ARPENANS
 SIRET: 98406194500015
 TVA: FR62984061945
 8480 au capital de 5000€
 tél 06 82 37 67 88
 mail j.payet@activexpertise.fr

Signature du représentant :

**ANNEXES****Au rapport de mission de repérage n° 25/03/SOYE/0358**

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Annexe - Autres documents

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

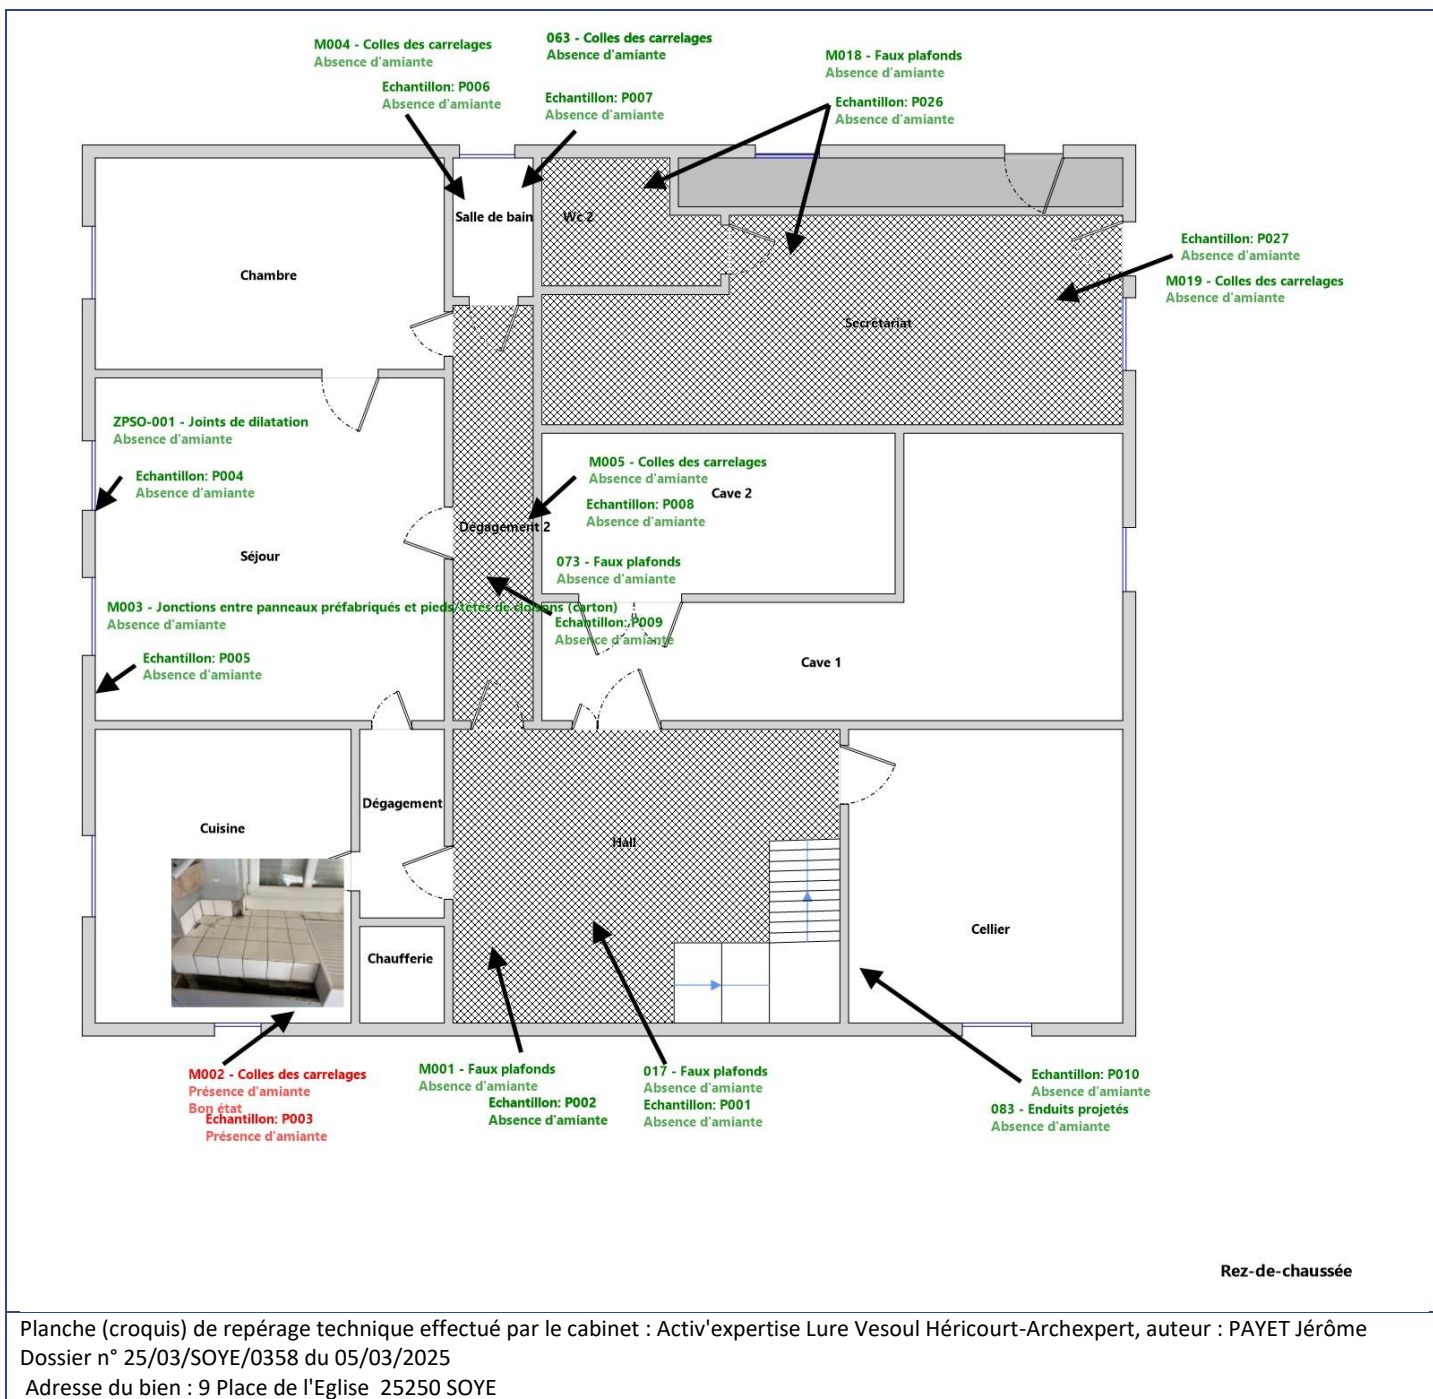

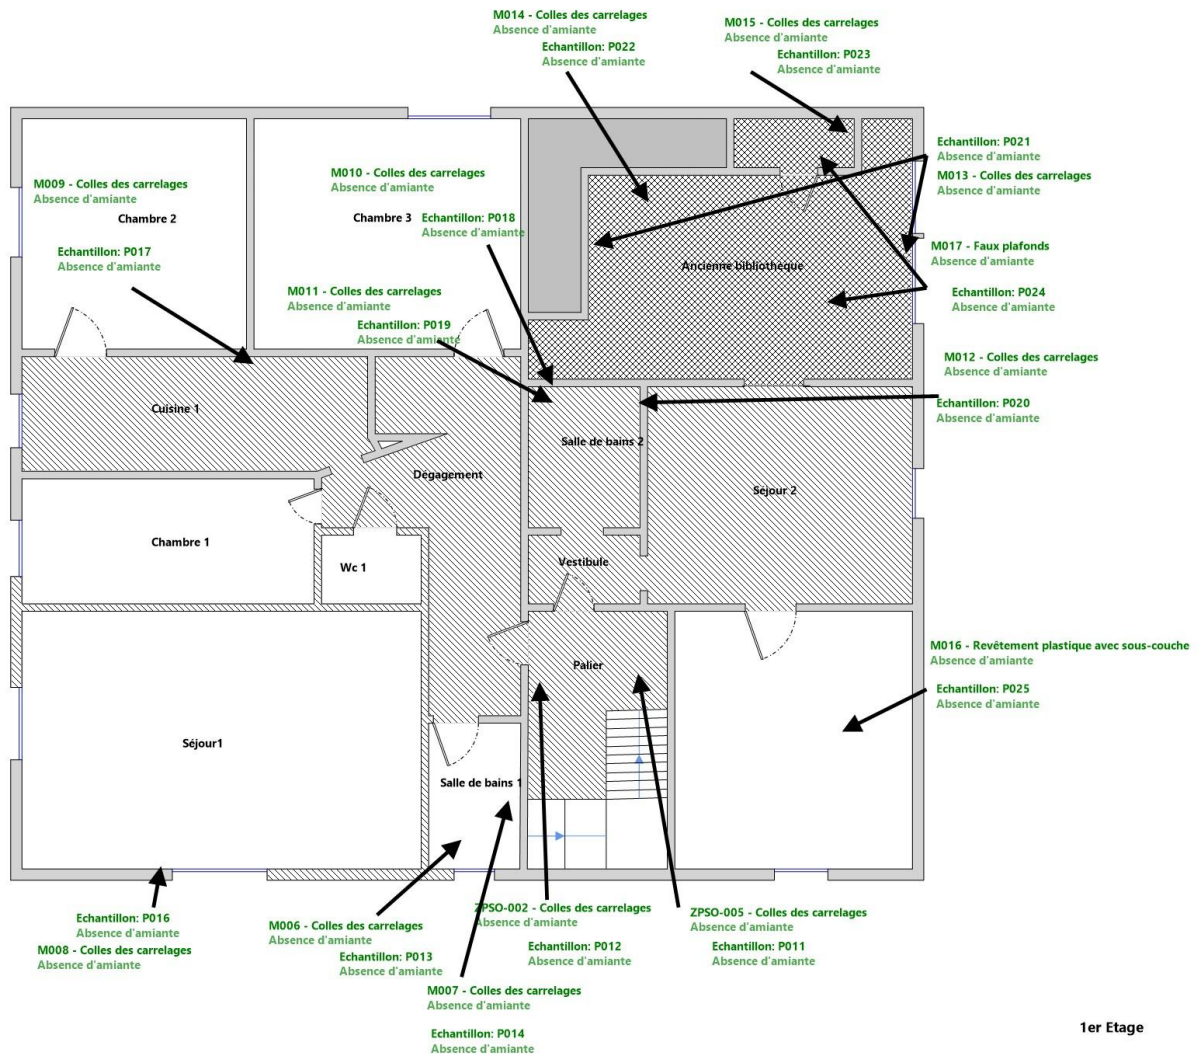


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Activ'expertise Lure Vesoul Héricourt-Archexpert, auteur : PAYET Jérôme
 Dossier n° 25/03/SOYE/0358 du 05/03/2025
 Adresse du bien : 9 Place de l'Eglise 25250 SOYE

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : SOYE Adresse du bien : 9 Place de l'Eglise 25250 SOYE
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos

	<p>Photo n° PhA001</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Hall</p> <p>Ouvrage : 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds</p> <p>Partie d'ouvrage : Faux plafonds</p> <p>Description : Plafond - dalles Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA002</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Hall</p> <p>Ouvrage : 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds</p> <p>Partie d'ouvrage : Faux plafonds</p> <p>Description : Faux plafonds</p>



Photo n° PhA003

Localisation : Rez de chaussée - Cuisine

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages

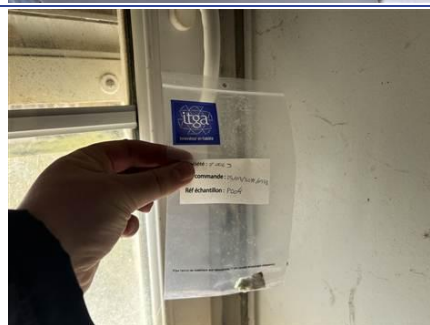


Photo n° PhA005

Localisation : Rez de chaussée - Séjour

Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons

Partie d'ouvrage : Joints de dilatation

Description : Joints de dilatation



Photo n° PhA006

Localisation : Rez de chaussée - Salle de bain

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages



Photo n° PhA007

Localisation : Rez de chaussée - Salle de bain

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Sol - Carrelage et Carrelage + Colles des carrelages



Photo n° PhA008
 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs
 Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
 Description : Colles des carrelages
 Localisation sur croquis : M005



Photo n° PhA009
 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
 Ouvrage : 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
 Partie d'ouvrage : Faux plafonds
 Description : Faux plafonds



Photo n° PhA010
 Localisation : Rez de chaussée - Cellier
 Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs)
 Partie d'ouvrage : Enduits projetés
 Description : Mur - A, B, C, D - Pierre et Peinture + Enduits projetés



Photo n° PhA011
 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
 Ouvrage : Substrats et revêtements
 Partie d'ouvrage : Parties accessibles
 Description : Porte (P3) - D - bois et Vernis

	<p>Photo n° PhA012</p> <p>Localisation : 1er étage - Palier</p> <p>Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs</p> <p>Partie d'ouvrage : Colles des carrelages</p> <p>Description : Colles des carrelages</p>
	<p>Photo n° PhA013</p> <p>Localisation : 1er étage - Dégagement</p> <p>Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs</p> <p>Partie d'ouvrage : Colles des carrelages</p> <p>Description : Colles des carrelages plinthes</p>
	<p>Photo n° PhA014</p> <p>Localisation : 1er étage - Salle de bains 1</p> <p>Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs</p> <p>Partie d'ouvrage : Colles des carrelages</p> <p>Description : Colles des carrelages</p>



Photo n° PhA015

Localisation : 1er étage - Salle de bains 1

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages faïences



Photo n° PhA016

Localisation : 1er étage - Salle de bains 1

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages plinthes



Photo n° PhA017

Localisation : 1er étage - Cuisine 1

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages faïences



Photo n° PhA018

Localisation : 1er étage - Salle de bains 2

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages faïences



Photo n° PhA019

Localisation : 1er étage - Salle de bains 2

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages



Photo n° PhA020

Localisation : 1er étage - Salle de bains 2

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages faïences douche



Photo n° PhA021

Localisation : 1er étage - Ancienne bibliothèque

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages plinthes gris foncé



Photo n° PhA022

Localisation : 1er étage - Ancienne bibliothèque

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages et plinthes



Photo n° PhA023

Localisation : 1er étage - Local

Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs





Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages faïences

	<p>Photo n° PhA024 Localisation : 1er étage - Chambre 4 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Revêtement plastique avec sous-couche Description : Revêtement plastique avec sous-couche</p>
	<p>Photo n° PhA025 Localisation : 1er étage - Ancienne bibliothèque; 1er étage - Local Ouvrage : 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M017</p>

7.2 - Annexe - Rapports d'essais




Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
017-P001	Rez de chaussée - Hall	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Plafond - dalles Faux plafonds Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M001-P002	Rez de chaussée - Hall	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M002-P003	Rez de chaussée - Dégagement	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
038-P004	Rez de chaussée - Séjour	3. Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons	Joints de dilatation	Joints de dilatation Commentaires prélèvement: Cheminée - D - Pierre et Peinture Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-P004	Rez de chaussée - Cuisine	3. Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons	Joints de dilatation	<p>Joint de dilatation</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M003-P005	Rez de chaussée - Séjour	3. Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)	<p>Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M004-P006	Rez de chaussée - Salle de bain	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	<p>Colles des carrelages</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
063-P007	Rez de chaussée - Salle de bain	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	<p>Sol - Carrelage et Carrelage + Colles des carrelages</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M005-P008	Rez de chaussée - Hall	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	<p>Colles des carrelages</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
073-P009	Rez de chaussée - Dégagement 2	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	<p>Faux plafonds</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
083-P010	Rez de chaussée - Cellier	3. Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	Mur - A, B, C, D - Pierre et Peinture + Enduits projetés Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-005-P011	1er étage - Dégagement	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages plinthes Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Palier, 1er étage - Dégagement, 1er étage - Wc 1, 1er étage - Cuisine 1, 1er étage - Vestibule, 1er étage - Salle de bains 2, 1er étage - Séjour 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-002-P012	1er étage - Palier	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Palier, 1er étage - Dégagement, 1er étage - Séjour1, 1er étage - Wc 1, 1er étage - Cuisine 1, 1er étage - Vestibule, 1er étage - Salle de bains 2, 1er étage - Séjour 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M006-P013	1er étage - Salle de bains 1	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M007-P014	1er étage - Salle de bains 1	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages faïences Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M008-P016	1er étage - Salle de bains 1	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages plinthes Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M009-P017	1er étage - Cuisine 1	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages faïences Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M010-P018	1er étage - Salle de bains 1	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages faïences Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M011-P019	1er étage - Salle de bains 2	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M012-P020	1er étage - Salle de bains 2	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages faïences douche Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M013-P021	1er étage - Ancienne bibliothèque	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages plinthes gris foncé Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M014-P022	1er étage - Ancienne bibliothèque	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages et plinthes Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M015-P023	1er étage - Local	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages faïences Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M017-P024	1er étage - Ancienne bibliothèque	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M016-P025	1er étage - Chambre 4	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M018-P026	Rez de chaussée - Wc 2	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M019-P027	Rez de chaussée - Secrétariat	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	



Copie des rapports d'essais :



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1794 EN DATE DU 11/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1794
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P001 - DALLE PLAFOND - HALL
Description ITGA	Peinture / Enduit blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1795 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1795
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P002 - DAILE PLAFOND - HALL
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté {1}	---	Analyste : KDB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1796 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1796
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P003 - COLLE CARRELAGE - CUISINE
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : KDB (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1797 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATÉRIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1797
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P004 - MOUSSE JOINT FENETRE - SEJOUR RDC
Description ITGA	Mousse verte / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Mousse verte	META (B) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR
► Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1798 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1798
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P005 - BANDE JOINT PLATRE - SEJOUR RDC
Description ITGA	Peinture avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1799 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1799
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P006 - COLLE FAIENCE - SDB RDC
Description ITGA	Colle beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle beige	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1800 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1800
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P007 - COLLE CARRELAGE - SDB RDC
Description ITGA	Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1801 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1801
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P008 - COLLE PARMENT - DEGAGEMENT 2
Description ITGA	Colle blanche en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle blanche en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1802 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1802
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P009 - DALLE PLAFOND - DEGAGEMENT 2
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté {1}	---	Analyste : BOR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1803 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1803
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P010 - CREPI CIMENT - CELLIER
Description ITGA	Peinture / Matériau beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau beige	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1804 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1804
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P011 - COLLE PLINTHES - ZPSO
Description ITGA	Colle grise avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1805 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1805
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P012 - COLLE CARRELAGE - ZPSO
Description ITGA	Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1806 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1806
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P013 - COLLE CARRELAGE - SDB 1 ETAGE
Description ITGA	Colle grise hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1807 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1807
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P014 - COLLE FAIENCE - SDB 1 ETAGE
Description ITGA	Colle beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle beige	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1808 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1808
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P016 - COLLE PLINTHES - SEJOUR 1 ETAGE
Description ITGA	Peinture / Colle grise

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1809 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1809
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P017 - COLLE FAIENCE - CUISINE 1 ETAGE
Description ITGA	Peinture / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1810 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1810
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P018 - COLLE FAIENCE - SDB 2 ETAGE
Description ITGA	Peinture / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1811 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1811
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P019 - COLLE SOL DOUCHE - SDB 2 ETAGE
Description ITGA	Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1812 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jerome PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1812
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P020 - COLLE FAIENCE 2 - SDB 2 ETAGE
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1813 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1813
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P021 - COLLE PLINTHES - ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNG (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-8091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1814 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1814
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P022 - COLLE CARRELAGE - ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNG

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1815 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1815
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P023 - COLLE FAIENCE - LOCAL
Description ITGA	Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1816 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1816
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P024 - DALLE PLAFOND - ANCIENNE BIBLIOTHEQUE ET LOCAL
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté {1}	---	Analyste : YNG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1817 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1817
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier client	-
Echantillon	P025 - REVETEMENT DE SOL PLASTIQUE - CHAMBRE 4
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1818 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1818
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P026 - DALLE PLAFOND - SECRETARIAT ET WC
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté {1}	---	Analyste : YNG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032503-1819 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE)
M. Jérôme PAYET
1541 Rue Saint-Valère
70200 Arpenans

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-2964
Echantillon ITGA : IT032503-1819
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/03/SOYE/0358
Dossier cliant	-
Echantillon	P027 - COLLE CARRELAGE - SECRETARIAT ET WC
Description ITGA	Colle beige en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle beige en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2964 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ARCHEXPERT (ACTIV'EXPERTISE) 1541 Rue Saint-Valère 70200 Arpenans	Réf. Commande ITGA : IT0325-2964 Réf. Commande Client : 25/03/SOYE/0358
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1794	
Réf échantillon client : P001 - DALLE PLAFOND - HALL		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1795	
Réf échantillon client : P002 - DALLE PLAFOND - HALL		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/6



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2964 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1796	
Réf échantillon client : P003 - COLLE CARRELAGE - CUISINE		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche	
▸ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KDB (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1797	
Réf échantillon client : P004 - MOUSSE JOINT FENÊTRE - SEJOUR RDC		Description ITGA : Mousse verte / Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée	
▸ Mousse verte	META (B) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
▸ Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1798	
Réf échantillon client : P005 - BANDE JOINT PLÂTRE - SEJOUR RDC		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau plâtré blanc en faible quantité	
▸ Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau plâtré blanc en faible quantité	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1799	
Réf échantillon client : P006 - COLLE FAÏENCE - SDB RDC		Description ITGA : Colle beige	
▸ Colle beige	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1800	
Réf échantillon client : P007 - COLLE CARRELAGE - SDB RDC		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1801	
Réf échantillon client : P008 - COLLE PARMENT - DEGAGEMENT 2		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
▸ Colle blanche en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2964 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1802	
Réf échantillon client : P009 - DALLE PLAFOND - DEGAGEMENT 2		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1803	
Réf échantillon client : P010 - CREPI CIMENT - CELLIER		Description ITGA : Peinture / Matériau beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1804	
Réf échantillon client : P011 - COLLE PLINTHES - ZPSO		Description ITGA : Colle grise avec couche cartonnée	
▸ Colle grise avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1805	
Réf échantillon client : P012 - COLLE CARRELAGE - ZPSO		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1806	
Réf échantillon client : P013 - COLLE CARRELAGE - SDB 1 ETAGE		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1807	
Réf échantillon client : P014 - COLLE FAIENCE - SDB 1 ETAGE		Description ITGA : Colle beige	
▸ Colle beige	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2964 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1808	
Réf échantillon client : P016 - COLLE PLINTHES - SEJOUR 1 ETAGE		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1809	
Réf échantillon client : P017 - COLLE FAIENCE - CUISINE 1 ETAGE		Description ITGA : Peinture / Colle grise en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1810	
Réf échantillon client : P018 - COLLE FAIENCE - SDB 2 ETAGE		Description ITGA : Peinture / Colle grise en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1811	
Réf échantillon client : P019 - COLLE SOL DOUCHE - SDB 2 ETAGE		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1812	
Réf échantillon client : P020 - COLLE FAIENCE 2 - SDB 2 ETAGE		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Colle grise avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1813	
Réf échantillon client : P021 - COLLE PLINTHES - ANCIENNE BIBLIOTHEQUE		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche	
Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/6



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2964 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1814	
Réf échantillon client : P022 - COLLE CARRELAGE - ANCIENNE BIBLIOTHEQUE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1815	
Réf échantillon client : P023 - COLLE FAIENCE - LOCAL		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1816	
Réf échantillon client : P024 - DALLE PLAFOND - ANCIENNE BIBLIOTHEQUE ET LOCAL		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1817	
Réf échantillon client : P025 - REVETEMENT DE SOL PLASTIQUE - CHAMBRE 4		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1818	
Réf échantillon client : P026 - DALLE PLAFOND - SECRETARIAT ET WC		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT032503-1819	
Réf échantillon client : P027 - COLLE CARRELAGE - SECRETARIAT ET WC		Description ITGA : Colle beige en vrac	
▸ Colle beige en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/6



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-2964 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
-------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/6

7.3 - Annexe - Autres documents

**Votre Assurance**

► RCE PRESTATAIRES



SAS ARCHEXPERT
1541 RUE SAINT VALERE
70200 ARPENANS FR

AGENT

EI MORANDEAU DENIS
26 AV VICTOR HUGO
84200 CARPENTRAS
Tél : 0490630038
Fax : 04 90 60 53 46
Email : AGENCE.MORANDEAU@AXA.FR
Portefeuille : 0084075144

Assurance et Banque**ATTESTATION****Vos références :**

Contrat n° 11219855604
Client n° 1475777004

AXA France IARD, atteste que :

SAS ARCHEXPERT
1541 RUE SAINT VALERE
70200 ARPENANS

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11219855604 ayant pris effet le **26/02/2024** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER ADHERENT A LA FRANCHISE ACTIV'EXPERTISE**Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) soumis à obligation d'assurance :**

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Le diagnostic de performance énergétique
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) non soumis à obligation d'assurance :

- L'état des risques et pollution

Diagnostics annexes :

Assainissement collectif
Diagnostic Loi Carrez
Etat de la conformité de la Sécurité piscine

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

1D0502020240223



Etat des lieux locatifs
Mesure du radon dans les maisons individuelles et immeubles à usage d'habitation
Diagnostic Loi Pinel
Bilans thermiques : infiltrométrie limitée au contrôle de conformité à la RT 2012 et RE 2020.
Bilans thermiques : thermographie infrarouge.
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (hors milieu industriel)
Diagnostic Eco Prêt
Diagnostic Loi Boutin
Calcul des millièmes
Diagnostic Technique SRU

ACTIVITES ACCESSOIRES OPTIONNELLES :

État parasitaire relatif à la présence d'insectes xylophages, à larves, nidificateurs et de champignons lignivores
Diagnostic "Amiante" Recherche d'Amiante avant travaux ou démolition.
Diagnostic Audit Énergétique sur des maisons individuelles

A l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.

A l'exclusion, pour l'ensemble des activités de :

- toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante.
- toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ; des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction et de l'Habitation ; des missions relevant de bureau d'études pour les ouvrages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.
- toutes activités relevant de l'exercice d'une profession réglementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industriels.

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du **26/01/2025** au **01/01/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à CARPENTRAS le 5 décembre 2024
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2



**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°2247**

Monsieur PAYET Jérôme

Amiante sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante
Date d'effet : 24/11/2023 : - Date d'expiration : 23/11/2030

Amiante avec mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 24/11/2023 : - Date d'expiration : 23/11/2030

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 23/11/2030

DPE avec mention
Selon arrêté du 20 juillet 2023

DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 23/11/2030

Electricité
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 24/11/2023 : - Date d'expiration : 23/11/2030

Gaz
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 24/11/2023 : - Date d'expiration : 23/11/2030

Plomb sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 24/11/2023 : - Date d'expiration : 23/11/2030

Audit Energétique
Selon le décret du 20 décembre 2023
Et selon l'arrêté du 14 juin 2024

Audit Energétique
Date d'effet : 19/02/2025 : - Date d'expiration : 23/11/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 26/02/2025, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024



Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **25/03/SOYE/0358** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 9 Place de l'Eglise 25250 SOYE.

Je soussigné, **PAYET Jérôme**, technicien diagnostiqueur pour la société **Activ'expertise Lure Vesoul Héricourt-Archexpert** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
DPE	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
Gaz	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
Amiante	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
Amiante TVX	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
DPE sans mention	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
Electricité	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
Plomb	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 24/11/2023)
Audit Energétique	PAYET Jérôme	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2247	23/11/2030 (Date d'obtention : 19/02/2025)

- Avoir souscrit à une assurance (axa EI MORANDEAU DENIS n° 11219855604 valable jusqu'au 01/01/2026) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **SOYE**, le **05/03/2025**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

ARCHEXPERT-ACTIV'EXPERTISE
1541 rue Saint Valère 70200 ARPENANS
SIRET:98406194500015
TVA: FR62984061945
SASU au capital de 5000€
tél: 06 82 37 67 88
mail: j.payet@activexpertise.fr

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »