

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 10 Rue Aragon 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Référence client : BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501

Désignation : BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501_SA
D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Date de construction : En 2020

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 23/10/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 16/11/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 16/11/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 10 - Vol 1 (dégagement)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)
RDC - logement 10 - Vol 3 (Parking couvert privatif)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)
RDC - logement 10 - Vol 5 (cuisine)	RDC - logement 10 - Vol 6 (séjour)
RDC - logement 10 - Vol 7 (Espace extérieur privatif)	R+1 - logement 10 - Vol 8 (dégagement)
R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 10 - Vol 10 (autre local privatif)
R+1 - logement 10 - Vol 11 (chambre 1)	R+1 - logement 10 - Vol 12 (chambre 2)
R+1 - logement 10 - Vol 13 (autre local privatif)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoussage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiseries extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 10	Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (autre local privatif) - Vol 3 (Parking couvert privatif) - Vol 4 (WC) - Vol 5 (cuisine) - Vol 6 (séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 10	Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (autre local privatif) - Vol 4 (WC) - Vol 5 (cuisine) - Vol 6 (séjour)	
Revêtement de sol	RDC - logement 10	Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (autre local privatif) - Vol 3 (Parking couvert privatif) - Vol 4 (WC) - Vol 5 (cuisine) - Vol 6 (séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 10	Vol 2 (autre local privatif)	
Façades	RDC - logement 10	Vol 7 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 10	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 10	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 10	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 10	Vol 9 (Salle de bains)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5
Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6
Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P13
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P13

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Parquet bois	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Parquet bois	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Parquet bois	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5837 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER685837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68 - S69 - S70 - S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER685837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Blanc	002ER685837 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Blanc	002ER685837 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle - Souple - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER685837 n°16 - 1	P16 Phase 1	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER685837 n°16 - 1	P16 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685837 n°17 - 1	P17 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685837 n°17 - 1	P17 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S77 - S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S77 - S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002ER685837 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement) - Vol 6 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685837 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Parquet bois	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Parquet bois	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685837 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 6 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 -	Sondage et		002ER68	P2	Peinture / Enduit /	Négatif	Négatif sur
				S14 -	extension de la		5837 n°2		Papier / Enduit /		analyse
				S15 -	ZPSO du		- 1		Plâtre - Effritable		
				S16 -	prélèvement P2				/ Effritable /		
				S17 -					Souple Fibreux /		
				S18 -					Effritable /		
				S19 -					Effritable - Blanc		
				S20 -					/ Blanc / Beige /		
				S21 -					Blanc / Blanc		
				S22 -							
				S23 -							
				S24 -							
				S25 -							
				S26 -							
				S27							
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P3	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5837 n°3 - 1	P3	Peinture - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5837 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Blanc / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5837 n°5 - 1	P5	Revêtement - Dur - Vert	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S53 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Vert	002ER68 5837 n°5 - 1	P5	Revêtement - Dur - Vert	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S54 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Vert	002ER68 5837 n°5 - 1	P5	Revêtement - Dur - Vert	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5837 n°6 - 1	P6	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S55 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Noire	002ER68 5837 n°6 - 1	P6	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S56 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Noire	002ER68 5837 n°6 - 1	P6	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5837 n°7 - 1	P7	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Gris	002ER68 5837 n°7 - 1	P7	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Gris	002ER68 5837 n°7 - 1	P7	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement) - Vol 6 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S57 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Gris	002ER68 5837 n°7 - 1	P7	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5837 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5837 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5837 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (WC) - Vol 5 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61 -	Sondage et		002ER68	P9	Peinture / Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
				S62 -	extension de la		5837 n°9		Papier / Enduit /		
				S63 -	ZPSO du		- 1		Carton / Plâtre -		
				S64 -	prélèvement P9				Effritable /		
				S65 -					Effritable / Souple		
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S66 -					Fibreux /		Négatif sur analyse
				S67					Effritable / Souple		
									Fibreux /		
									Effritable - Beige		
									/ Blanc / Beige /		
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche						Blanc / Marron /		Négatif sur analyse
									Blanc		
				P10	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68	P10	Revêtement -	Négatif	
				S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Blanc	5837 n°10 - 1	Phase 1	Souple - Blanc	Négatif	
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche								Négatif sur analyse
				P10	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68	P10	Colle - Souple -	Négatif	
				S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Blanc	5837 n°10 - 1	Phase 2	Translucide	Négatif	
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche								Négatif sur analyse
				P11	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68	P11	Revêtement /	Négatif	
							5837 n°11 - 1		Colle - Souple /	Négatif	
									Souple - Marron /	Négatif	
									Translucide	Négatif	
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68	P12	Revêtement - Dur	Positif	Présence sur analyse
							5837 n°12 - 1		- Rouge	Positif	
				S74 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Rouge	002ER68	P12	Revêtement - Dur	Positif	
							5837 n°12 - 1		- Rouge	Positif	
										Positif	



Amiante

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P13	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685837 n°13 - 1	P13	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S75 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Noire	002ER685837 n°13 - 1	P13	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685837 n°14 - 1	P14	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Gris	002ER685837 n°14 - 1	P14	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685837 n°15 - 1	P15 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685837 n°15 - 1	P15 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER685837 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER685837 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P20	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685837 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER685837 n°21 - 1	P21	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER685837 n°21 - 1	P21	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER685837 n°21 - 1	P21	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER685837 n°21 - 1	P21	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER685837 n°21 - 1	P21	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 10							
P5	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Vert	Vol 2 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 6 (séjour)	42,29 m		34,46 m²	
P6	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir	Vol 2 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 6 (séjour)	42,28 m		34,54 m²	
P12	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rouge	Vol 4 (WC) - Vol 5 (cuisine)	16,95 m		9,67 m²	
P13	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir	Vol 4 (WC) - Vol 5 (cuisine)	16,93 m		9,68 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC - logement 10	RDC - logement 10 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - logement 10	RDC - logement 10 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - logement 10	RDC - logement 10 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 - logement 10	R+1 - logement 10 - Plan de repérage - Actions menées


Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

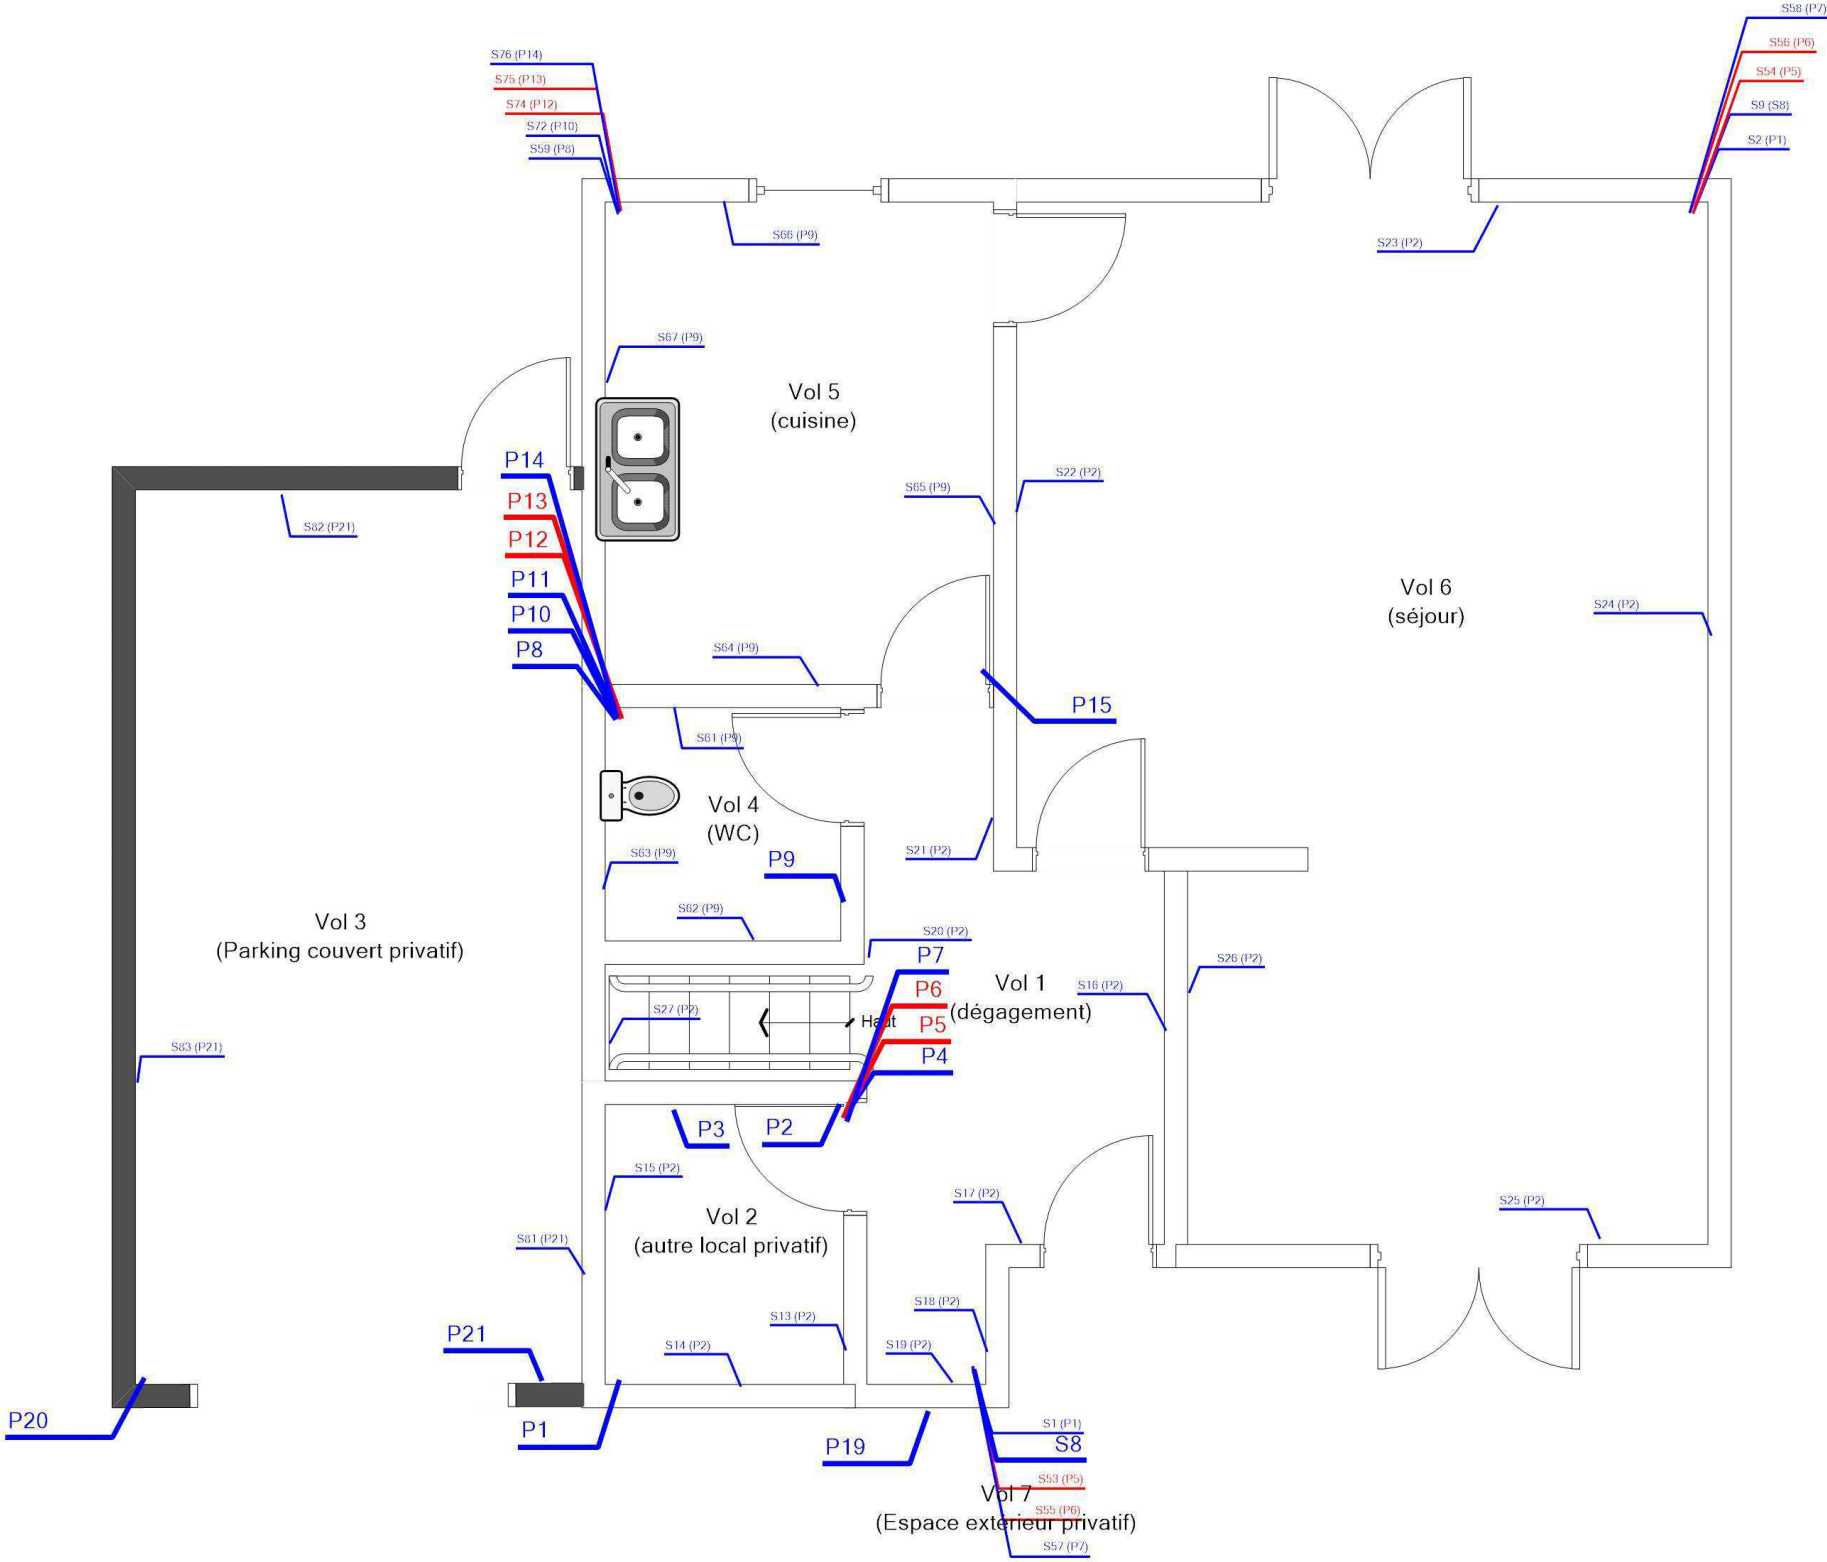

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	10 Rue Aragon 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	23/10/2023	AUPETIT MATHIS

Légende

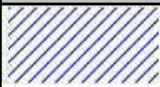


P12 : Dalles plastiques




P13 : Colle bitumeuse





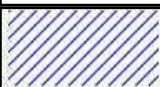


P6 : Colle bitumeuse

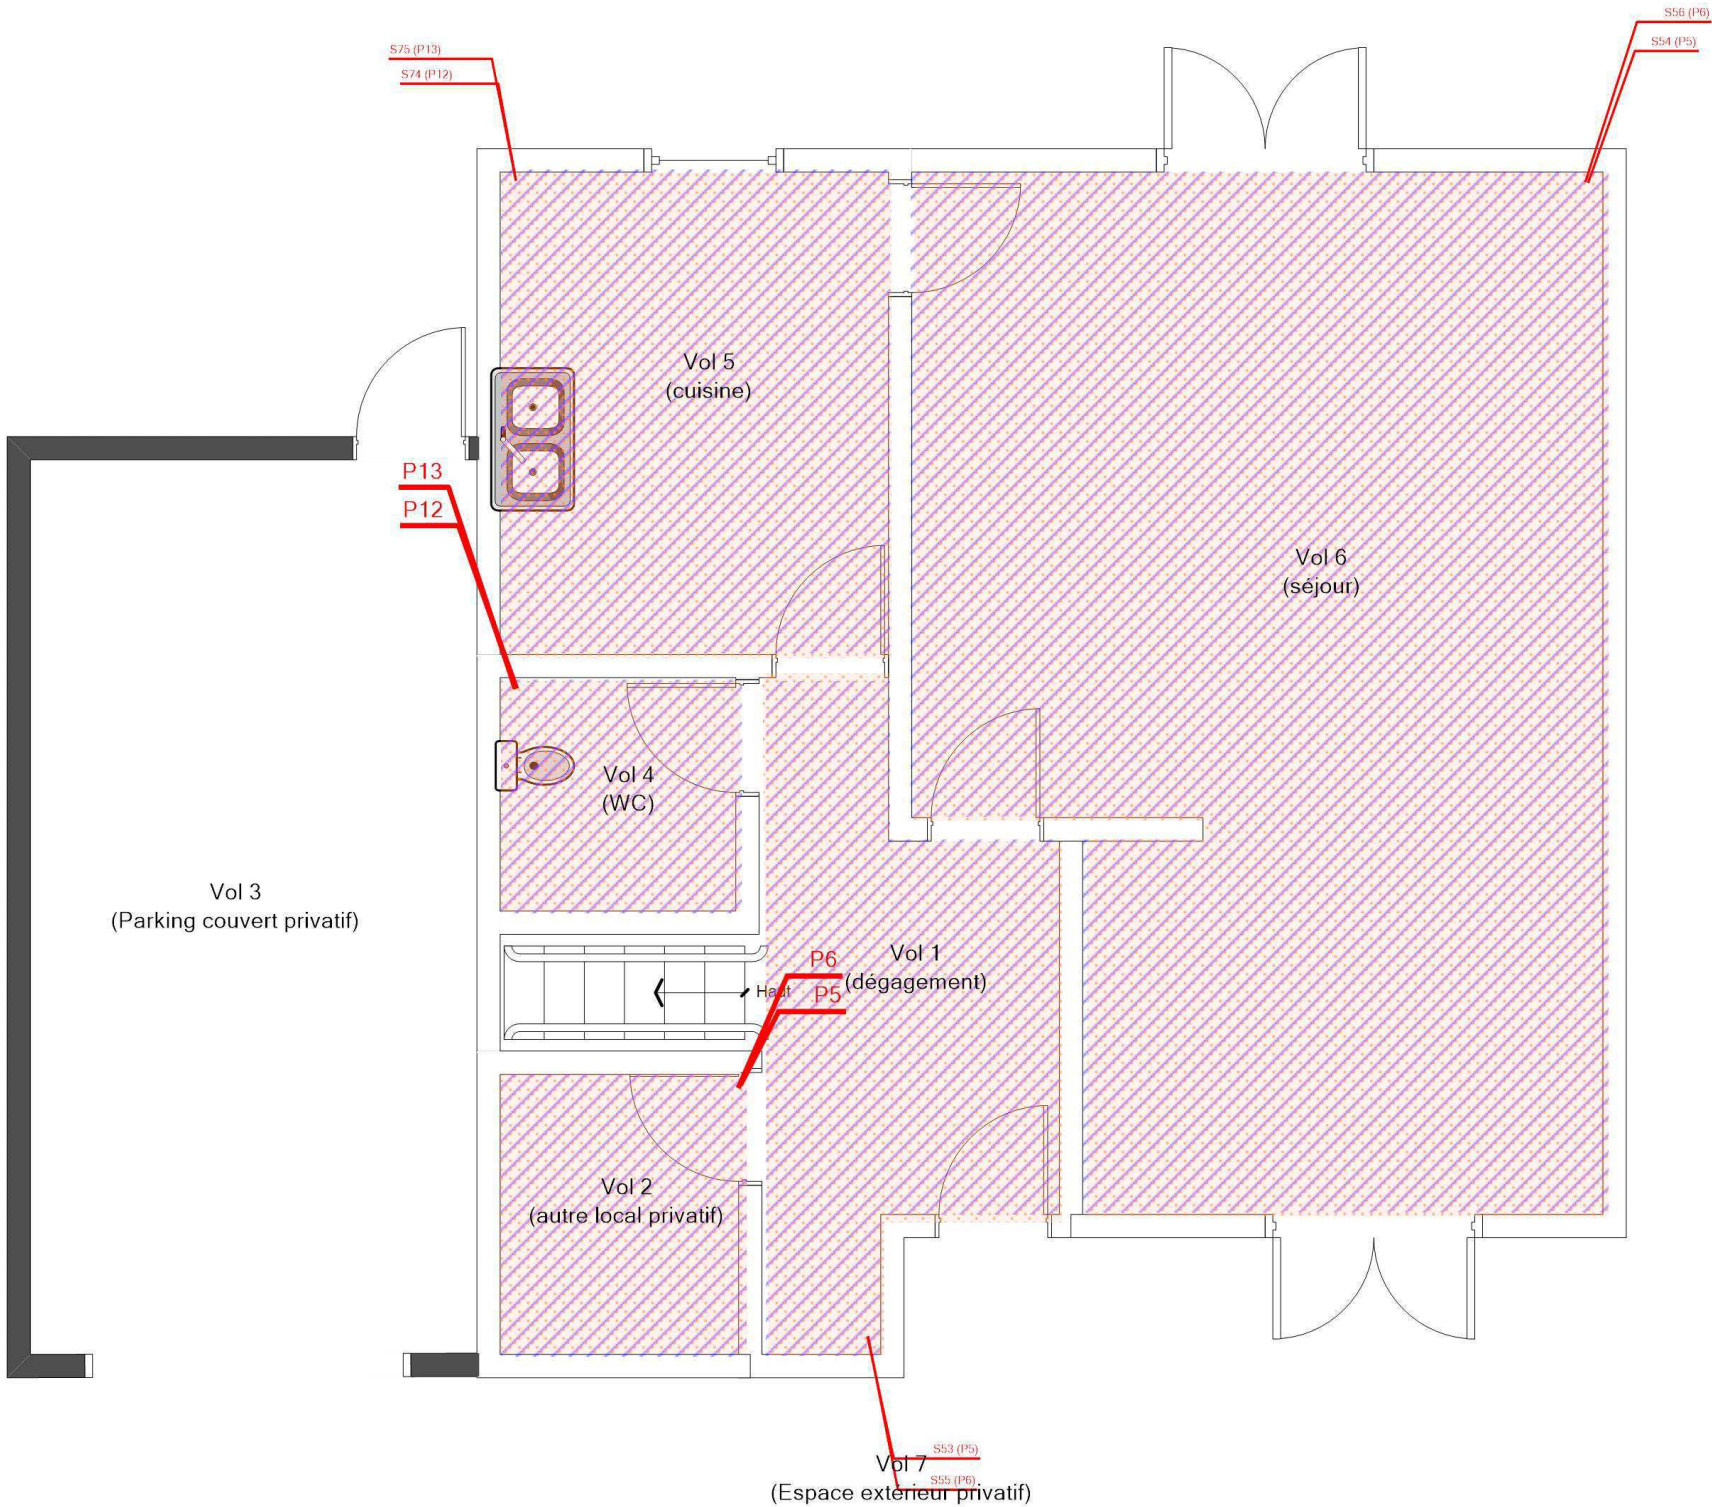

P5 : Dalles plastiques



RDC - LOGEMENT 10 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685837
<p>The floor plan diagram illustrates the layout of the ground floor (RDC) for Logement 10. It features several rooms: Vol 1 (département), Vol 2 (autre local privatif), Vol 3 (Parking couvert privatif), Vol 4 (WC), Vol 5 (cuisine), Vol 6 (séjour), and Vol 7 (Espace extérieur privatif). The diagram is annotated with material codes: P12 (plastic tiles), P13 (bituminous glue), P6 (bituminous glue), and P5 (plastic tiles). Specific areas are labeled with these codes, such as P13 and P12 in the kitchen area, and P6 and P5 in the living area. The diagram also shows a parking area (Vol 3) and an outdoor space (Vol 7).</p>				Légende
				 P12 : Dalles plastiques
				 P13 : Colle bitumeuse
				 P6 : Colle bitumeuse
				 P5 : Dalles plastiques
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	10 Rue Aragon 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	23/10/2023	AUPETIT MATHIS

R+1 - LOGEMENT 10 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685837


Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation dun sondage négatif

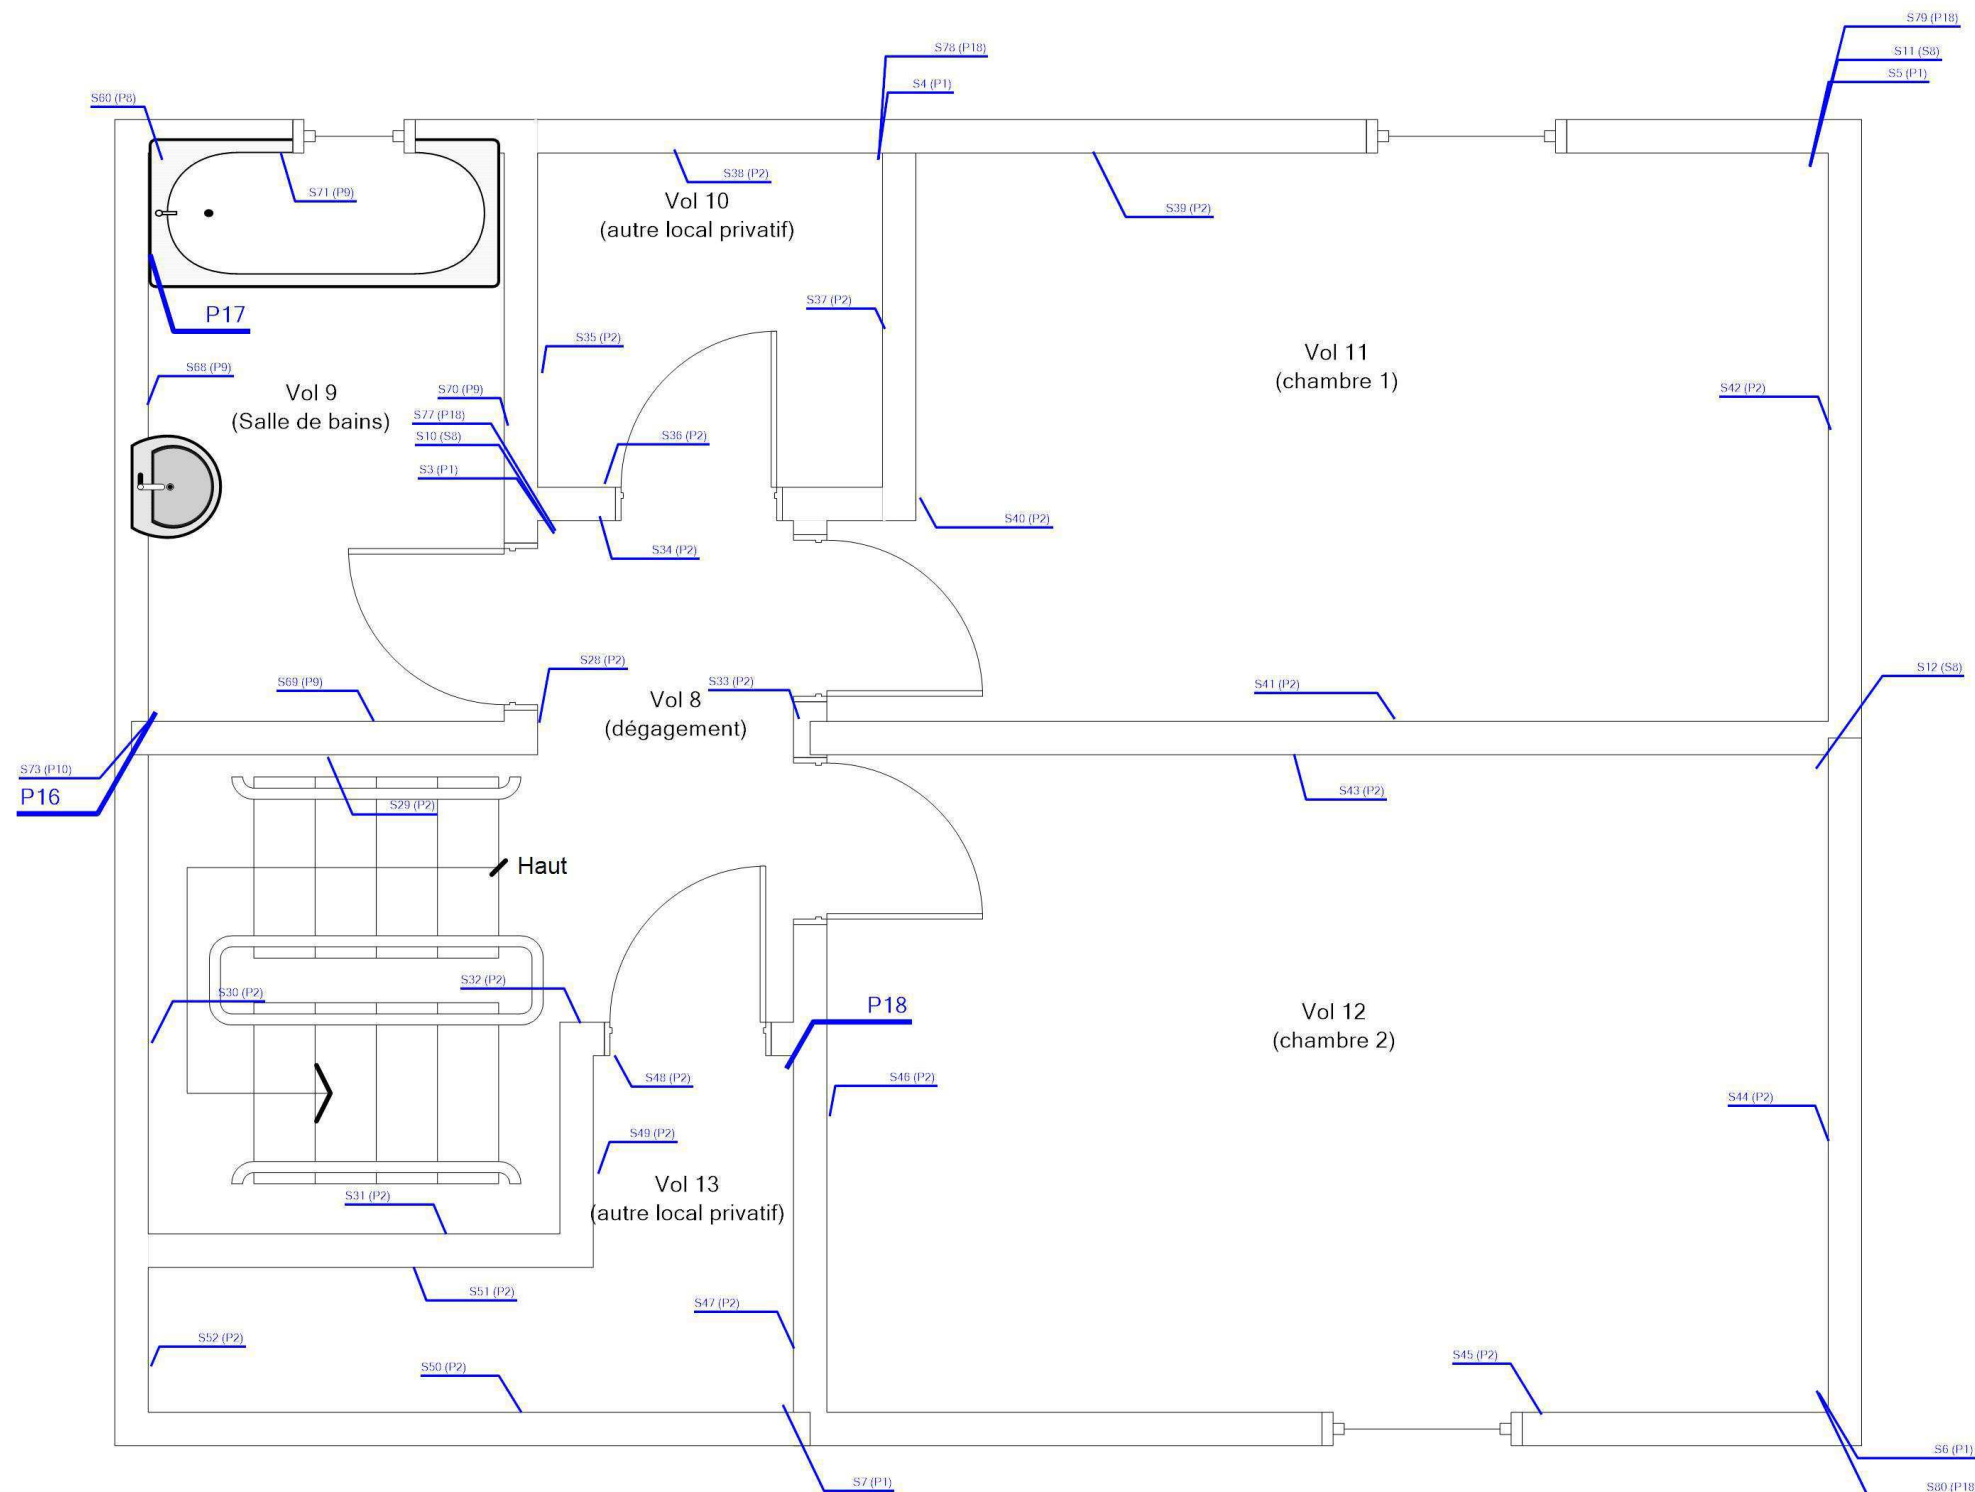

Adresse du bien

10 Rue Aragon
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

23/10/2023

Techniciens intervenant

AUPETIT MATHIS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685837 n°16 - 1 (P16)	R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685837 n°17 - 1 (P17)	R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685837 n°18 - 1 (P18)	R+1 - logement 10 - Vol 13 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685837 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685837 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685837 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685837 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685837 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685837 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement positif
002ER685837 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement positif
002ER685837 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685837 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 10 - Vol 5 (cuisine)	Prélevement négatif
002ER685837 n°19 - 1 (P19)	RDC - logement 10 - Vol 7 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°20 - 1 (P20)	RDC - logement 10 - Vol 3 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685837 n°21 - 1 (P21)	RDC - logement 10 - Vol 3 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
S8 - 1 (S8)	RDC - logement 10 - Vol 1 (dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature



002ER685837 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 10 - Vol 2
(autre local privatif)



002ER685837 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 10 - Vol 4
(WC)



002ER685837 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 10 - Vol 4
(WC)



002ER685837 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)



002ER685837 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 10 - Vol 4
(WC)



002ER685837 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)



002ER685837 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)



002ER685837 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)



002ER685837 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 10 - Vol 5 (cuisine)



002ER685837 n°16 - 1 (P16) - R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)



002ER685837 n°17 - 1 (P17) - R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)



002ER685837 n°18 - 1 (P18) - R+1 - logement 10 - Vol 13 (autre local privatif)



002ER685837 n°19 - 1 (P19) - RDC - logement 10 - Vol 7
(Espace extérieur privatif)



002ER685837 n°20 - 1 (P20) - RDC - logement 10 - Vol 3
(Parking couvert privatif)



002ER685837 n°21 - 1 (P21) - RDC - logement 10 - Vol 3
(Parking couvert privatif)



S8 - 1 (S8) - RDC - logement 10 - Vol 1 (dégagement)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc - -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc - -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - Effritable - Blanc - Blanc -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Blanc / Translucide - Blanc -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Vert - Vert -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir - Noire -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris - Gris -	RDC - logement 10 - Vol 2 (autre local privatif)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Blanc - -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Blanc - Blanc -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)	

P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Translucide - Blanc -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Translucide - Marron -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rouge - Rouge -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir - Noire -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris - Gris -	RDC - logement 10 - Vol 4 (WC)
P15 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Blanc -	RDC - logement 10 - Vol 5 (cuisine)
P15 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Blanc -	RDC - logement 10 - Vol 5 (cuisine)
P16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge - Rouge -	R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)
P16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Rouge -	R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)
P17 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Blanc -	R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)
P17 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Blanc -	R+1 - logement 10 - Vol 9 (Salle de bains)
P18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Gris - Gris -	R+1 - logement 10 - Vol 13 (autre local privatif)
P18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Gris -	R+1 - logement 10 - Vol 13 (autre local privatif)
P19	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - -	RDC - logement 10 - Vol 7 (Espace extérieur privatif)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Gris -	RDC - logement 10 - Vol 3 (Parking couvert privatif)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Effritable - Gris - -	RDC - logement 10 - Vol 3 (Parking couvert privatif)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012023674317**
Adresse Commande : 002ER685837
Affaire : BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501
10 Rue Aragon
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 16/11/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023674317
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER685837_001

Référence labo	PM05852345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ADU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER685837_002

Référence labo	PM05852346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER685837_003

Référence labo	PM05852347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER685837_004

Référence labo	PM05852348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ	Acétone	1	2	RCA
	2	Colle Souple Translucide	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER685837_005

Référence labo	PM05852349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Colle Souple Jaune



Référence échantillon : 002ER685837_006

Référence labo	PM05852350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**)	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Revêtement Dur Vert, Ragrée Dur Gris, Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER685837_007

Référence labo	PM05852351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**)	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ragrée Effritable Gris	- - -	Acétone	2 3 RCA
	2	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER685837_008

Référence labo	PM05852352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**)	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1 1 HCQ		
	4	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	5	Plâtre Pulvérulent Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron



Référence échantillon : 002ER685837_009

Référence labo	PM05852353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER685837_010

Référence labo	PM05852354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
2	2	Colle Souple Translucide	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS								
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER685837_011

Référence labo	PM05852355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Marron		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Colle Souple Translucide	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Référence échantillon : 002ER685837_012

Référence labo	PM05852356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Rouge		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Rouge		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Rouge	- - -	Acétone	1 2 TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER685837_013

Référence labo	PM05852357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Ragréage Effratable Gris

Référence échantillon : 002ER685837_014

Référence labo	PM05852358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effratable Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
	2	Mortier Effratable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER685837_015

Référence labo	PM05852359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	- - -	Acétone	2 4 YAI
2	2	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	1 2 TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir



Référence échantillon : 002ER685837_016

Référence labo	PM05852360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 9 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Rouge		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Rouge, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois aggloméré Fibreux Dur Marron

Référence échantillon : 002ER685837_017

Référence labo	PM05852361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 9 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	3	RCA
2	2	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER685837_018

Référence labo	PM05852362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 13 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Moquette Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Gris	2	2	HCQ	-	-	-	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois aggloméré Fibreux Dur Marron

Référence échantillon : 002ER685837_019

Référence labo	PM05852363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 7 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	ADU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER685837_020

Référence labo	PM05852364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 3 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-		1	2	TVI
Aspect, Texture, Couleur			Attaque chimique			Présence d'amiante			
			Acétone			Non détecté			●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER685837_021

Référence labo	PM05852365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-10A_007501_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 3 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-		1	2	TVI
Aspect, Texture, Couleur			Attaque chimique			Présence d'amiante			
			Acétone			Non détecté			●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence dossier: RSC012023674317

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 7 MOLP et 25 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 25/26

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste

Marion Gauin Thimon




Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V8

PAGE 7 / 7