

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 18 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517

Désignation : Autres Privatif

Date de construction : Avant 2020

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 07/12/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 18 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)
RDC - logement 18 - Vol 3 (Autre local privatif)	RDC - logement 18 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)
RDC - logement 18 - Vol 7 (Séjour)	R+1 - logement 18 - Vol 8 (Dégagement)
R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 18 - Vol 10 (Autre local privatif)
R+1 - logement 18 - Vol 11 (Chambre 1)	R+1 - logement 18 - Vol 12 (Chambre 2)
R+1 - logement 18 - Vol 13 (Autre local privatif)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoissage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC - logement 18	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 18	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 18	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de sol	RDC - logement 18	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 18	Vol 6 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 18	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 18	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 18	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 18	Vol 9 (Salle de bains)	
Toiture et étanchéité	R+1 - logement 18	Vol 12 (Chambre 2)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12 Phase 2
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P14
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P14
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P14
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P15
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P15
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P15
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17 Phase 2

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5847 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement) - Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER685847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER685847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER685847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER685847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53 - S54 - S55 - S56 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S70	Réalisation d'un sondage		S70 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70		S70 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70		S70 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70		S70 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70		S70 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70		S70 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76 - S77 - S78 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76 - S77 - S78 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER685847 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises en fibrociment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER685847 n°22 - 1	P22	Fibrociment gris avec fibres visibles	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685847 n°23 - 1	P23 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685847 n°23 - 1	P23 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685847 n°24 - 1	P24 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685847 n°24 - 1	P24 Phase 2	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685847 n°24 - 1	P24 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685847 n°25 - 1	P25	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Blanc	002ER685847 n°25 - 1	P25	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER685847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5847 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER685847 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685847 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685847 n°3 - 1	P3	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685847 n°4 - 1	P4 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5847 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5847 n°5 - 1	P5 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5847 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5847 n°6 - 1	P6	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 -	Sondage et		002ER68	P6	Peintures	Négatif	Négatif sur
				S15 -	extension de la		5847 n°6		multiples non		analyse
				S16 -	ZPSO du		- 1		séparable +		
				S17 -	prélèvement P6				matériau plâtreux		
				S18 -					blanc non		
				S19 -					séparable +		
				S20 -					papier non		
				S21 -					séparable +		
				S22 -					enduit plâtreux		
				S23 -					blanc avec		
Vol 2 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24					couche		
									cartonnée non		
									séparable		
										Négatif	Négatif sur
				P7	Réalisation d'un		002ER68	P7	Peintures		analyse
					prélèvement		5847 n°7		multiples non		
							- 1		séparable +		
									matériau plâtreux		
									blanc non		
									séparable +		
									papier non		
									séparable +		
									enduit plâtreux		
									blanc avec		
									couche		
									cartonnée non		
									séparable		



Amiante

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5847 n°7 - 1	P7	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5847 n°8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5847 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68 5847 n°9 - 1	P9	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	Positif	Présence sur analyse


RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S58 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Rouge	002ER685847 n°9 - 1	P9	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685847 n°10 - 1	P10	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S59 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Noire	002ER685847 n°10 - 1	P10	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685847 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S60 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Gris	002ER685847 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685847 n°12 - 1	P12 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685847 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse


RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5847 n °13 - 1	P13	Colle bitumineuse noire non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S61 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5847 n °13 - 1	P13	Colle bitumineuse noire non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S62 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5847 n °13 - 1	P13	Colle bitumineuse noire non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P14	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5847 n °14 - 1	P14	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S63 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Noire	002ER68 5847 n °14 - 1	P14	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse

RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S64 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Noire	002ER68 5847 n °14 - 1	P14	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5847 n °15 - 1	P15	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S65 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Gris	002ER68 5847 n °15 - 1	P15	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S66 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Gris	002ER68 5847 n °15 - 1	P15	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5847 n °16 - 1	P16 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5847 n °16 - 1	P16 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002ER68 5847 n °17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002ER68 5847 n °17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Positif	Présence sur analyse


RDC - logement 18

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5847 n °18 - 1	P18	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER68 5847 n °18 - 1	P18	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5847 n °19 - 1	P19	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5847 n °20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER68 5847 n °20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER68 5847 n °20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER68 5847 n °20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER68 5847 n °20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse





ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 18							
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières	Vol 6 (Cuisine)	11,37 m		7,99 m²	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable	Vol 5 (WC)	6,22 m		2,41 m²	
P9	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	17,77 m		10,42 m²	
P10	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	17,69 m		10,58 m²	
P11	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	17,66 m		10,56 m²	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Vol 2 (Dégagement)	12,6 m		6,32 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 18							
P13	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Autre local privatif)	43,75 m		37,17 m²	
P14	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Autre local privatif)	43,67 m		36,87 m²	
P15	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Autre local privatif)	47,27 m		38,1 m²	
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	Vol 3 (Autre local privatif)	6,91 m		2,96 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 RDC - logement 18	RDC - logement 18 - Plan de repérage - Actions menées
	 RDC - logement 18	RDC - logement 18 - MPCA Toutes catégories confondues
	 RDC - logement 18	RDC - logement 18 - MPCA Revêtement de sol
	 R+1 - logement 18	R+1 - logement 18 - Plan de repérage - Actions menées

RDC - LOGEMENT 18 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685847

Légende

P

Localisation d'un prélèvement positif

P


Localisation d'un prélèvement négatif

S

Localisation d'un sondage négatif

2

Localisation dun sondage positif

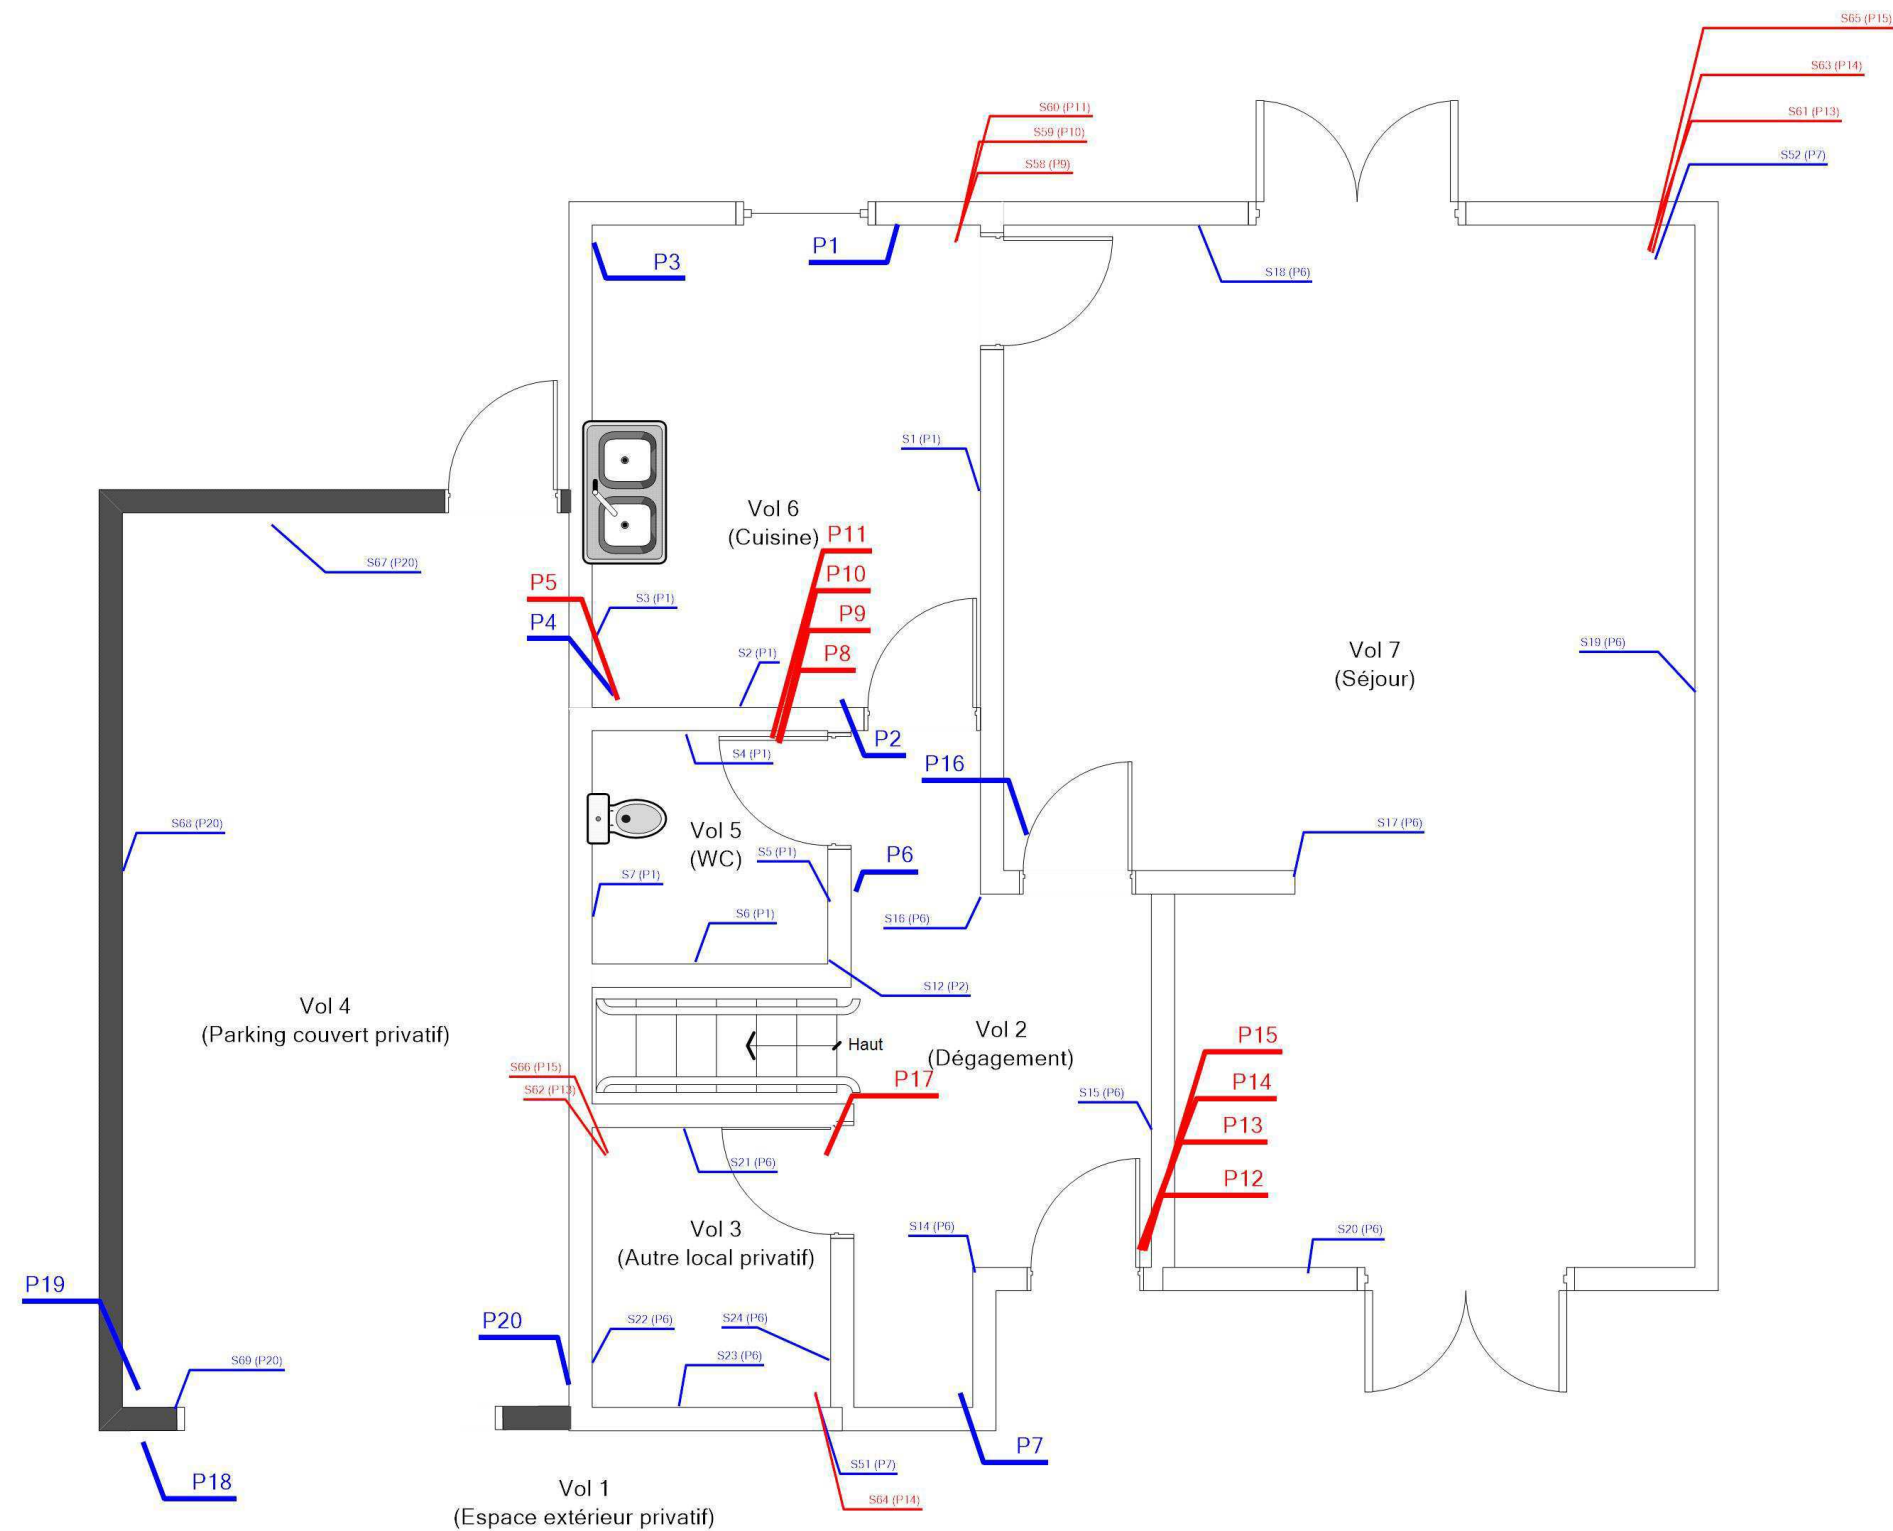

Adresse du bien

18 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Autres Privatif

Date intervention


07/12/2023



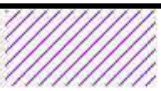






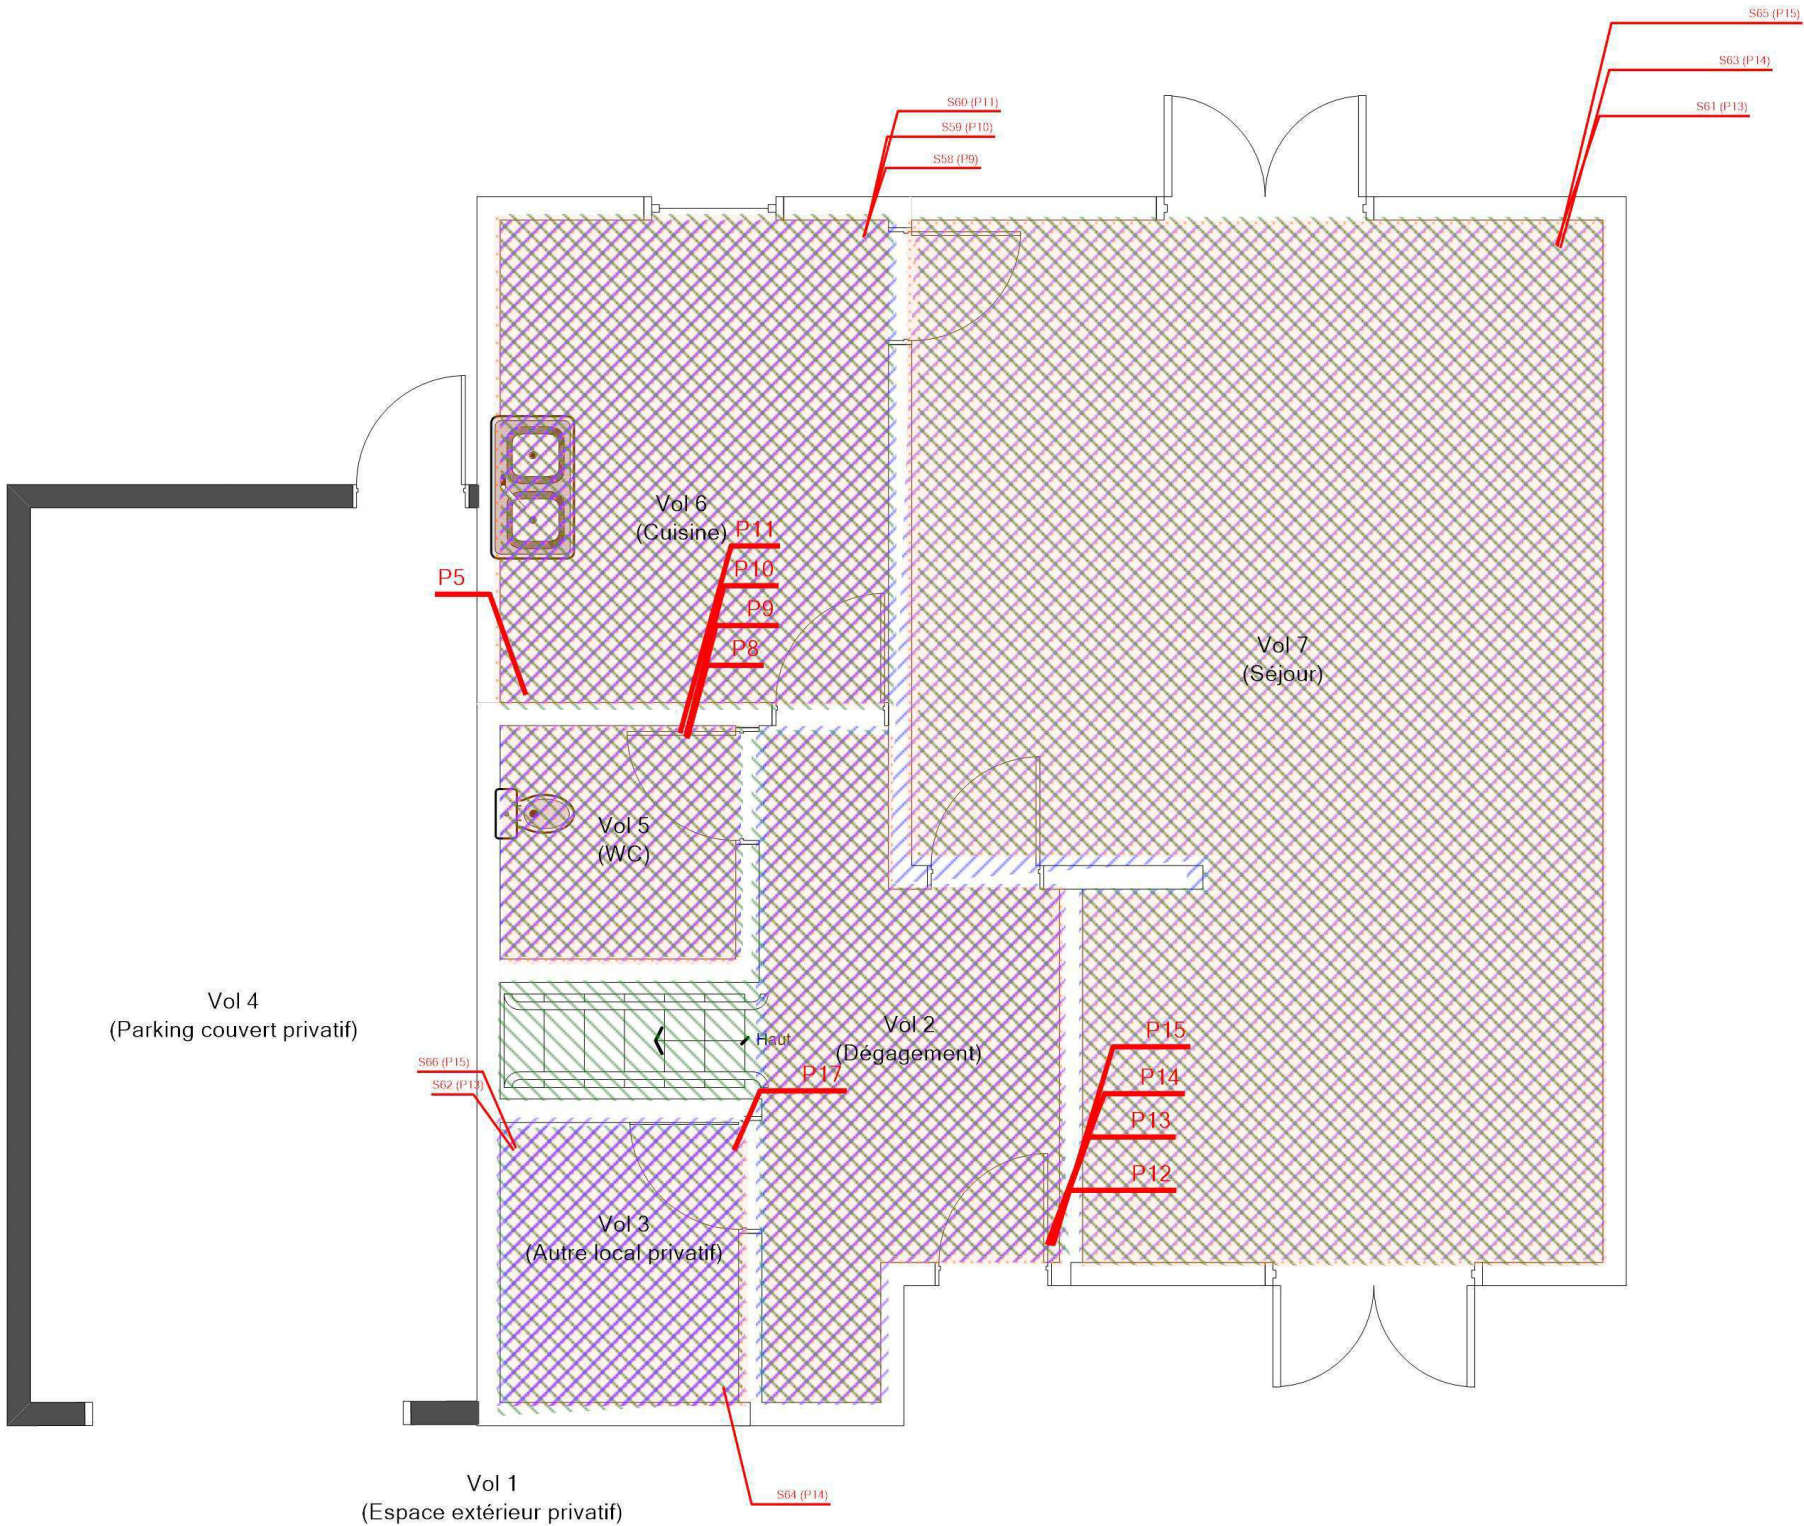


Techniciens intervenant

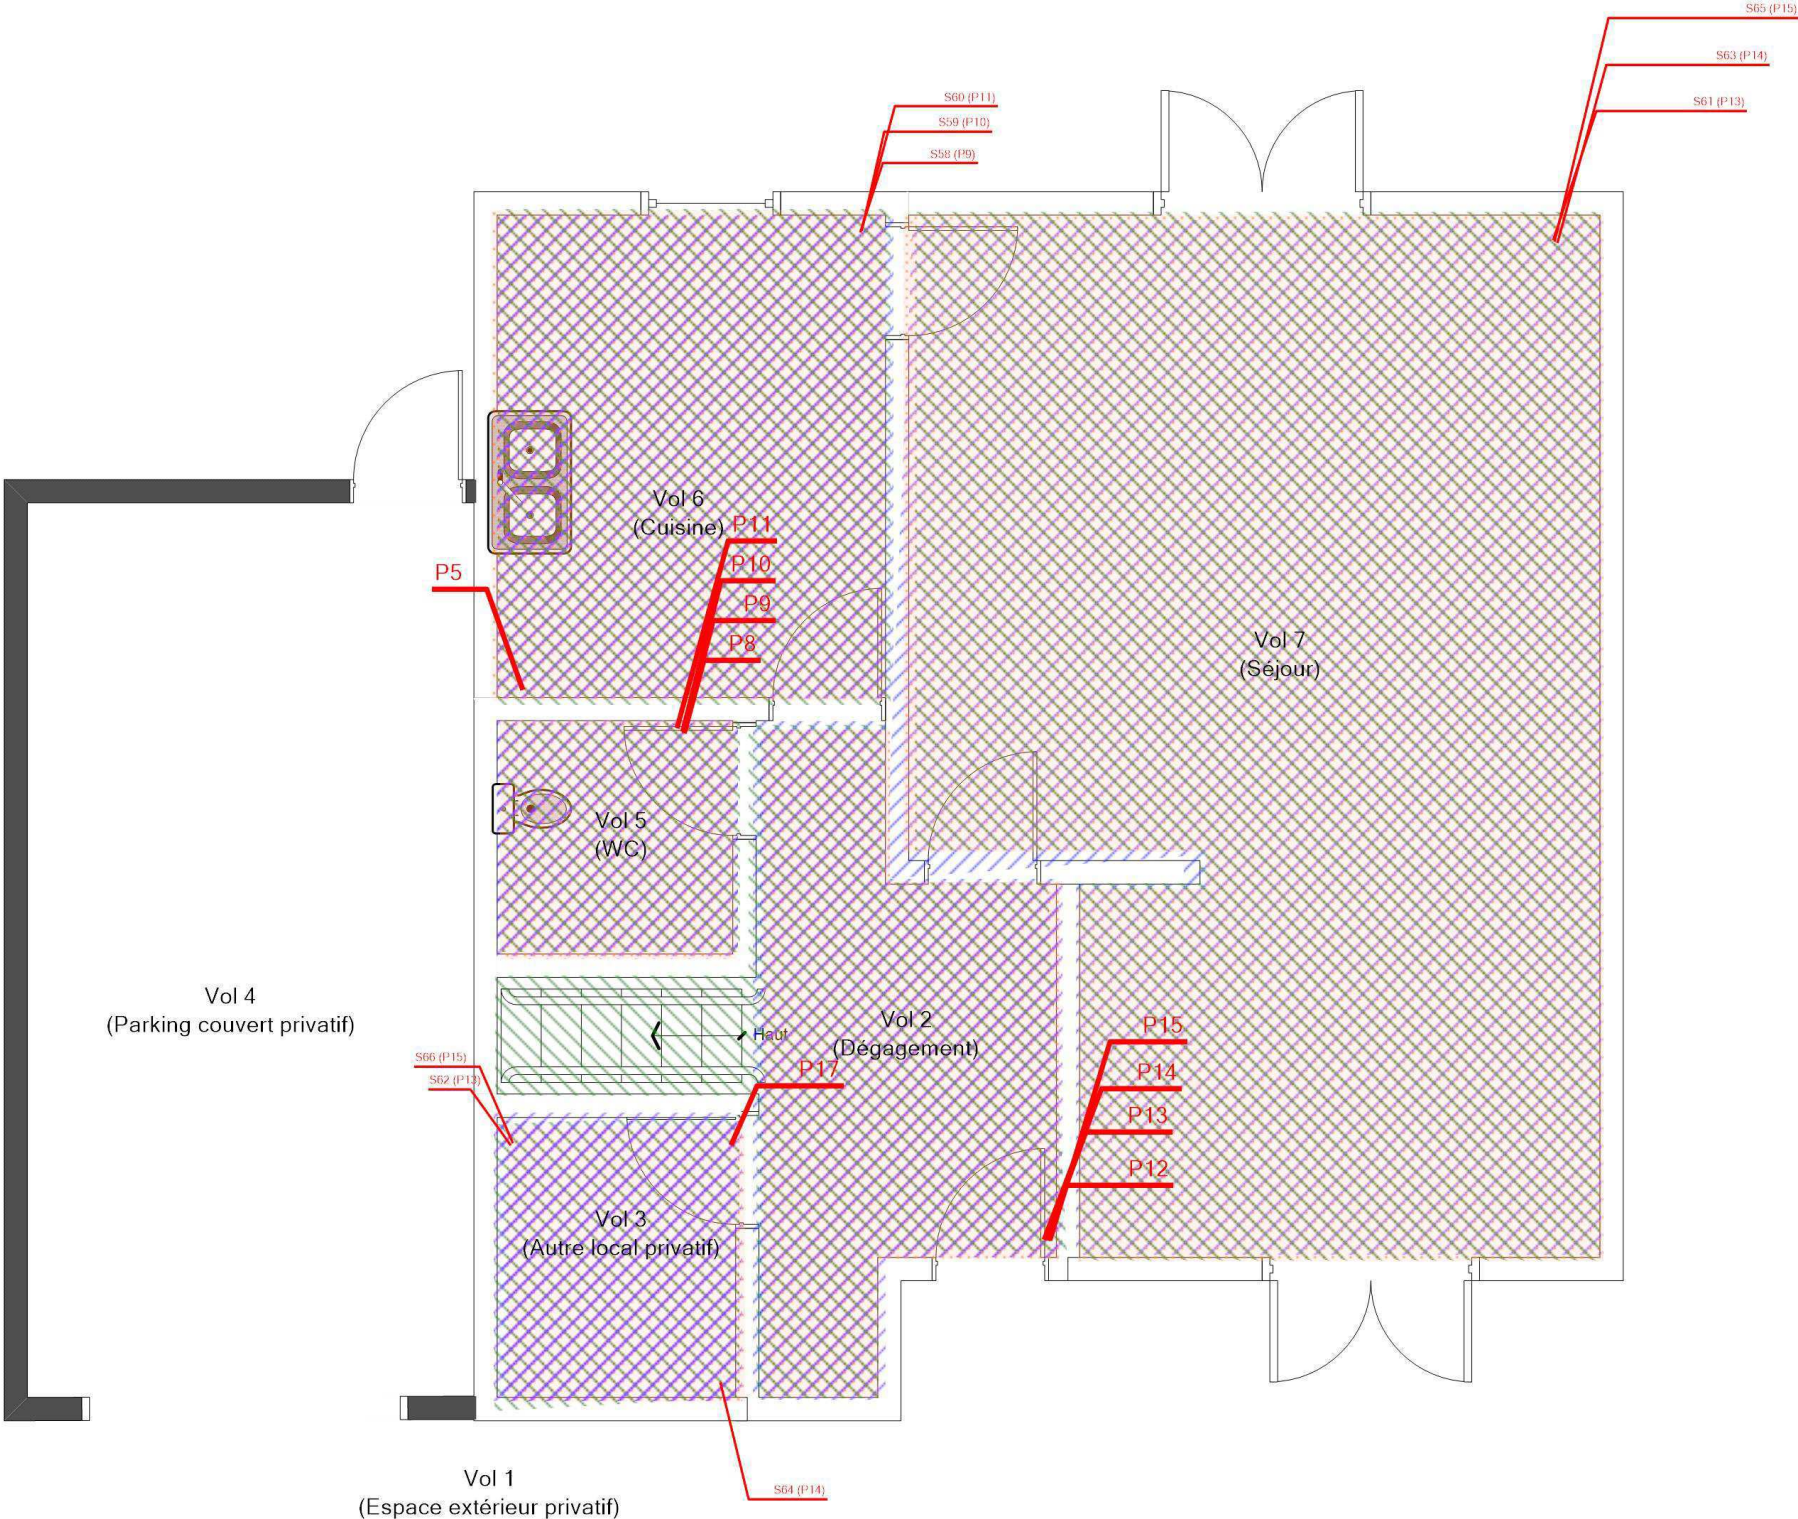
AUPETIT MATHIS

Légende

	P14 : Colle bitumeuse
	P8 : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable
	P15 : Ragréage
	P17 : Colle polymère jaune
	P13 : Dalles plastiques
	P9 : Dalles plastiques
	P5 : Colle polymère jaune avec poussières
	P11 : Ragréage
	P10 : Colle bitumeuse
	P12 : Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable



RDC - LOGEMENT 18 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685847
				Légende
				 P14 : Colle bitumeuse
				 P8 : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable
				 P15 : Ragréage
				 P17 : Colle polymère jaune
				 P13 : Dalles plastiques
				 P9 : Dalles plastiques
				 P5 : Colle polymère jaune avec poussières
				 P11 : Ragréage
				 P10 : Colle bitumeuse
				 P12 : Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	AUPETIT MATHIS
18 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		Autres Privatif	07/12/2023	

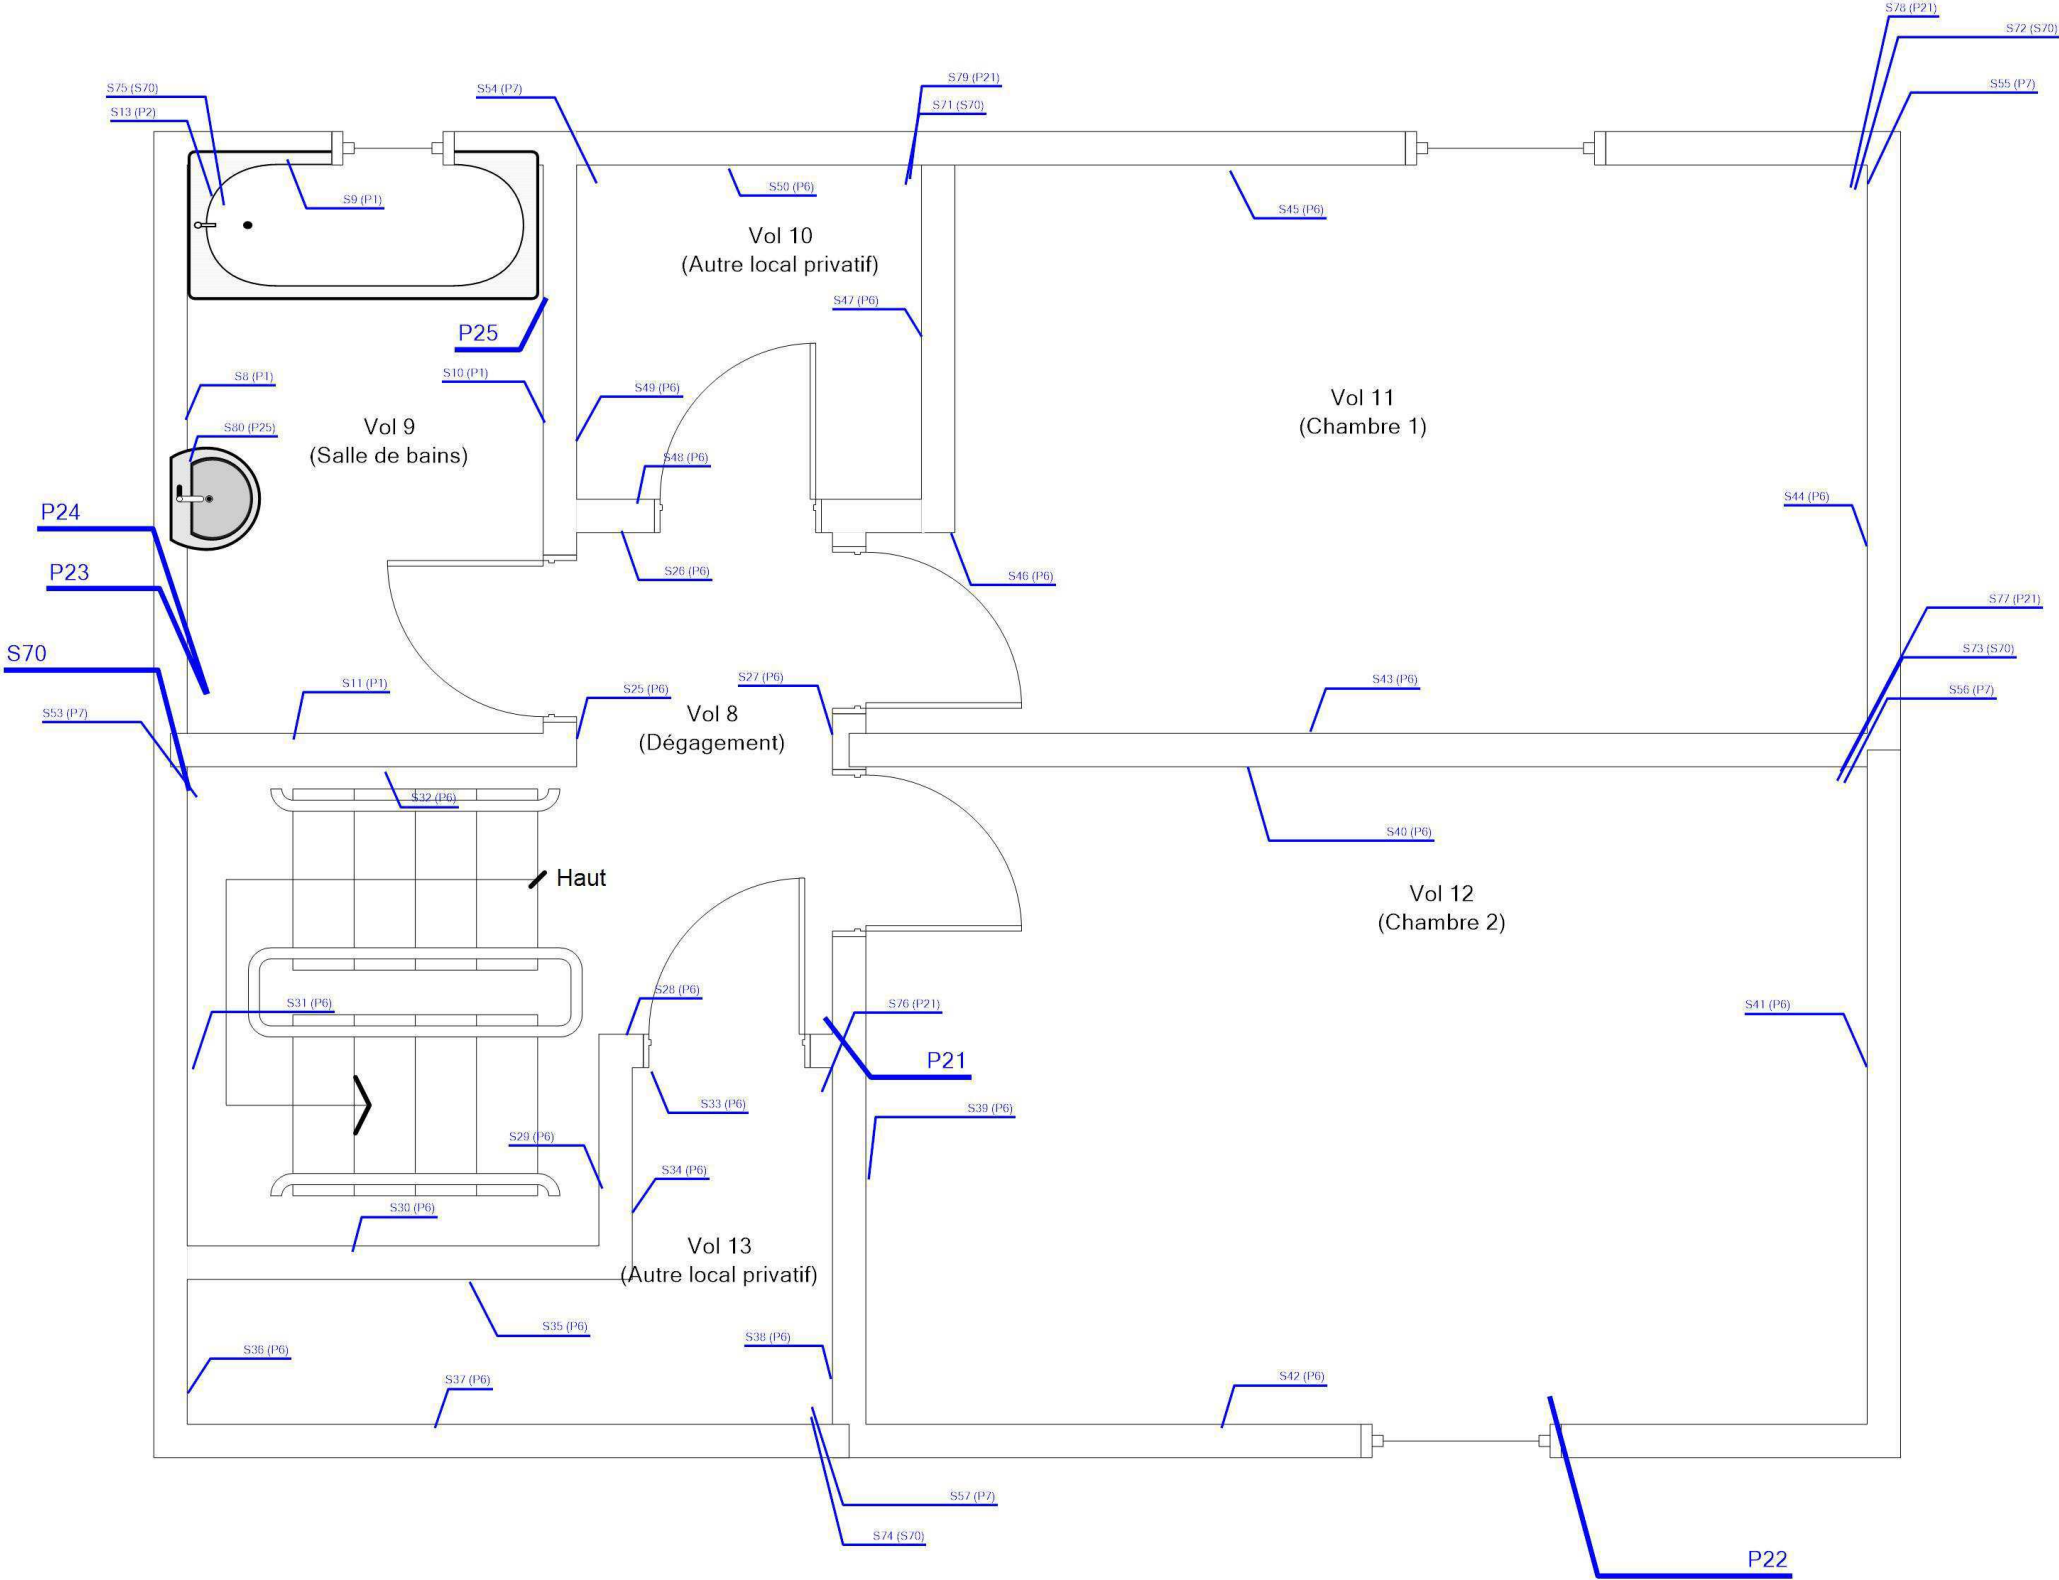

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685847 n°21 - 1 (P21)	R+1 - logement 18 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685847 n°22 - 1 (P22)	R+1 - logement 18 - Vol 12 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002ER685847 n°23 - 1 (P23)	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685847 n°24 - 1 (P24)	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685847 n°25 - 1 (P25)	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
S70 - 1 (S70)	R+1 - logement 18 - Vol 8 (Dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685847 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685847 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685847 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685847 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685847 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002ER685847 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685847 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685847 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)	Prélevement positif
002ER685847 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)	Prélevement positif
002ER685847 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)	Prélevement positif
002ER685847 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)	Prélevement positif
002ER685847 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685847 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685847 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685847 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685847 n°16 - 1 (P16)	RDC - logement 18 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002ER685847 n°17 - 1 (P17)	RDC - logement 18 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685847 n°18 - 1 (P18)	RDC - logement 18 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685847 n°19 - 1 (P19)	RDC - logement 18 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685847 n°20 - 1 (P20)	RDC - logement 18 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif



002ER685847 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 18 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685847 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 18 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685847 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 18 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685847 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 18 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685847 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 18 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685847 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 18 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685847 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 18 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685847 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 18 - Vol 5
(WC)



002ER685847 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 18 - Vol 5
(WC)



002ER685847 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 18 - Vol 5
(WC)



002ER685847 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 18 - Vol 5
(WC)



002ER685847 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 18 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685847 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 18 - Vol 2
(Dégagement)




002ER685847 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 18 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685847 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 18 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685847 n°16 - 1 (P16) - RDC - logement 18 - Vol 7 (Séjour)

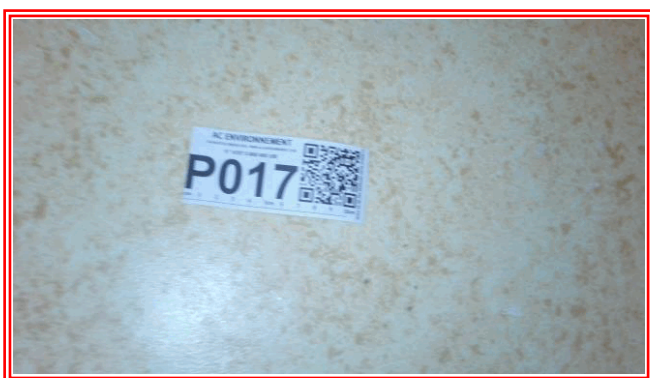

002ER685847 n°17 - 1 (P17) - RDC - logement 18 - Vol 3
(Autre local privatif)



002ER685847 n°18 - 1 (P18) - RDC - logement 18 - Vol 1
(Espace extérieur privatif)



002ER685847 n°19 - 1 (P19) - RDC - logement 18 - Vol 4
(Parking couvert privatif)



002ER685847 n°20 - 1 (P20) - RDC - logement 18 - Vol 4
(Parking couvert privatif)



002ER685847 n°21 - 1 (P21) - R+1 - logement 18 - Vol 8
(Dégagement)



002ER685847 n°22 - 1 (P22) - R+1 - logement 18 - Vol 12
(Chambre 2)



002ER685847 n°23 - 1 (P23) - R+1 - logement 18 - Vol 9
(Salle de bains)



002ER685847 n°24 - 1 (P24) - R+1 - logement 18 - Vol 9
(Salle de bains)



002ER685847 n°25 - 1 (P25) - R+1 - logement 18 - Vol 9
(Salle de bains)



S70 - 1 (S70) - R+1 - logement 18 - Vol 8
(Dégagement)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + joint cassant blanc non séparable - Blanc -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir - Blanc -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières - Blanc -	RDC - logement 18 - Vol 6 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)	

P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable - Rouge -	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Noire -	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris - Gris -	RDC - logement 18 - Vol 5 (WC)
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Noire -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)

P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Gris -	RDC - logement 18 - Vol 2 (Dégagement)
P16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 7 (Séjour)
P16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Beige -	RDC - logement 18 - Vol 7 (Séjour)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Orange -	RDC - logement 18 - Vol 3 (Autre local privatif)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Orange -	RDC - logement 18 - Vol 3 (Autre local privatif)
P18	Façades	Murs	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène - -	RDC - logement 18 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Gris -	RDC - logement 18 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - -	RDC - logement 18 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	R+1 - logement 18 - Vol 8 (Dégagement)
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en vrac non séparable - Beige -	R+1 - logement 18 - Vol 8 (Dégagement)
P22	Toiture et étanchéité	Ardoises	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	R+1 - logement 18 - Vol 12 (Chambre 2)
P23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Gris -	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)
P23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Gris -	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)
P24 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse - Noire -	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)
P24 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - Noire -	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)
P24 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré - Noire -	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - Blanc -	R+1 - logement 18 - Vol 9 (Salle de bains)



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-24479 Réf. Commande Client : 002ER685847
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT112312-8375 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8376	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8377	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Joint cassant blanc
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8378	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune
Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MAU

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8379	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXP
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8380	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8381	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (WC) Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac			
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▸ Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (B) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (WC) Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec couche en mousse			
▸ Dalle dure cassante rouge + Colle bitumineuse noire non séparable + Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 5 (WC) Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris			
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (WC) Description ITGA : Peinture / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage gris			
▸ Peinture non séparable + Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + Ragréage gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8386	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres en faible quantité	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▸ Colle polymère jaune + Bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	META (B) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HTL (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8387	
		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris	
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8388	
		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragrée gris	
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8389	
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (Séjour)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8390	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8391	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXP
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847018 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8392	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Garage)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8393	
		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8394	
Réf échantillon client : 002ER685847020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 4 (Garage)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8395	
Réf échantillon client : 002ER685847021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres en vrac	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▶ Colle polymère jaune + Bois sous forme de fibres en vrac non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8396	
Réf échantillon client : 002ER685847022 / Toiture et étanchéité / Ardoises / Ardoises en fibro ciment / Vol 12 (Chambre 2)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles	META (A) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8397	
Réf échantillon client : 002ER685847023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Salle de bains)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24479 EN DATE DU 18/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847024 / Revêtement de sol / Revêtement de mur / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Salle de bains)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8398	
		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
▶ Revêtement souple marron	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▶ Colle polymère jaune non séparable + (Bois aggloméré)	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-18A_007517 18 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685847025 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Salle de bains)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8399	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau souple incolore / Peintures multiples	
Carrelage + Matériau souple incolore + Peintures multiples non séparable	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe