

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 19 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519

Désignation : Autres Privatif

Date de construction : Avant 2020

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 05/12/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 19 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)
RDC - logement 19 - Vol 3 (Séjour)	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)
RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 19 - Vol 6 (Autre local privatif)
RDC - logement 19 - Vol 7 (Parking couvert privatif)	R+1 - logement 19 - Vol 8 (Dégagement)
R+1 - logement 19 - Vol 9 (Autre local privatif)	R+1 - logement 19 - Vol 10 (Chambre 1)
R+1 - logement 19 - Vol 11 (Chambre 2)	R+1 - logement 19 - Vol 12 (Autre local privatif)
R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoussage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	RDC - logement 19	Vol 1 (Espace extérieur privatif) - Vol 5 (WC)	
Façades	RDC - logement 19	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 19	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 7 (Parking couvert privatif)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 19	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Autre local privatif)	
Revêtement de sol	RDC - logement 19	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 7 (Parking couvert privatif)	
Revêtement de mur	RDC - logement 19	Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (WC)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 19	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Autre local privatif) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Autre local privatif) - Vol 13 (Salle de bains)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 19	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Autre local privatif) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Autre local privatif) - Vol 13 (Salle de bains)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 19	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Autre local privatif) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Autre local privatif) - Vol 13 (Salle de bains)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 19	Vol 13 (Salle de bains)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5 Phase 1
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5 Phase 1
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5 Phase 1
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5 Phase 2
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5 Phase 2
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5 Phase 2
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8 Phase 2
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10 Phase 2
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17 Phase 2
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Equipements divers et accessoires	Plaque ondulé	Fibres ciments	P26

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement) - Vol 12 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 9 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Autre local privatif) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER68 5849 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S68	Réalisation d'un sondage		S68 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature


R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 9 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74 - S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 9 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74 - S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002ER685849 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°23 - 1	P23 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°23 - 1	P23 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°23 - 1	P23 Phase 3	Revêtement souple orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER685849 n°24 - 1	P24 Phase 1	Revêtement souple orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER685849 n°24 - 1	P24 Phase 2	Colle polymère incolore avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°25 - 1	P25	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
--------------	-----------	-----------	---------------------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	------------





Amiante

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 3 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5849 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5849 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°3 - 1	P3 Phase 3	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°4 - 1	P4 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°4 - 1	P4 Phase 3	Colle polymère incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5849 n°5 - 1	P5 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Vert	002ER68 5849 n°5 - 1	P5 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Vert	002ER68 5849 n°5 - 1	P5 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5849 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Vert	002ER68 5849 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Vert	002ER685849 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685849 n°6 - 1	P6	Revêtement cassant beige non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Noire	002ER685849 n°6 - 1	P6	Revêtement cassant beige non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Noire	002ER685849 n°6 - 1	P6	Revêtement cassant beige non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S45 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Noire	002ER685849 n°6 - 1	P6	Revêtement cassant beige non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685849 n°7 - 1	P7	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S47 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Gris	002ER685849 n°7 - 1	P7	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S48 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Gris	002ER685849 n°7 - 1	P7	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685849 n°8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S49 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Gris	002ER685849 n°8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685849 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche beige en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S49 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Gris	002ER68 5849 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche beige en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5849 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S50 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Noire	002ER68 5849 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5849 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S50 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Noire	002ER68 5849 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5849 n °11 - 1	P11	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S51 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Gris	002ER68 5849 n °11 - 1	P11	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5849 n °12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER68 5849 n °12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5849 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER685849 n°13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P14	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685849 n°14 - 1	P14	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Peinture anti-condensation	P15	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°15 - 1	P15	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°16 - 1	P16	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685849 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5849 n °18 - 1	P18	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5849 n °19 - 1	P19	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER68 5849 n °19 - 1	P19	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P20	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5849 n °20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5849 n °21 - 1	P21	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER68 5849 n °21 - 1	P21	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER68 5849 n °21 - 1	P21	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 19

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER68 5849 n °21 - 1	P21	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER68 5849 n °21 - 1	P21	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Equipemen ts divers et accessoires	Plaque ondulé	Fibres ciments	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5849 n °26 - 1	P26	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse






ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 19							
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte	Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 3 (Séjour)	44,56 m		37,93 m²	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 3 (Séjour)	44,56 m		37,93 m²	
P7	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable	Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 3 (Séjour)	47,82 m		38,92 m²	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche beige en faible quantité non séparable	Vol 6 (Autre local privatif) - Vol 2 (Dégagement)	10,22 m		3,61 m²	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 5 (WC)	6,28 m		2,46 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 19							
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 5 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	17,75 m		10,69 m²	
P11	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Vol 5 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	17,73 m		10,52 m²	
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 4 (Cuisine)	11,49 m		8,15 m²	
P26	Plaque ondulé	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	6,01 m		,46 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	 RDC - logement 19	RDC - logement 19 - Plan de repérage - Actions menées
	 RDC - logement 19	RDC - logement 19 - MPCA Toutes catégories confondues
	 RDC - logement 19	RDC - logement 19 - MPCA Revêtement de sol
	 RDC - logement 19	RDC - logement 19 - MPCA Equipements divers et accessoires
	 R+1 - logement 19	R+1 - logement 19 - Plan de repérage - Actions menées

RDC - LOGEMENT 19 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685849

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

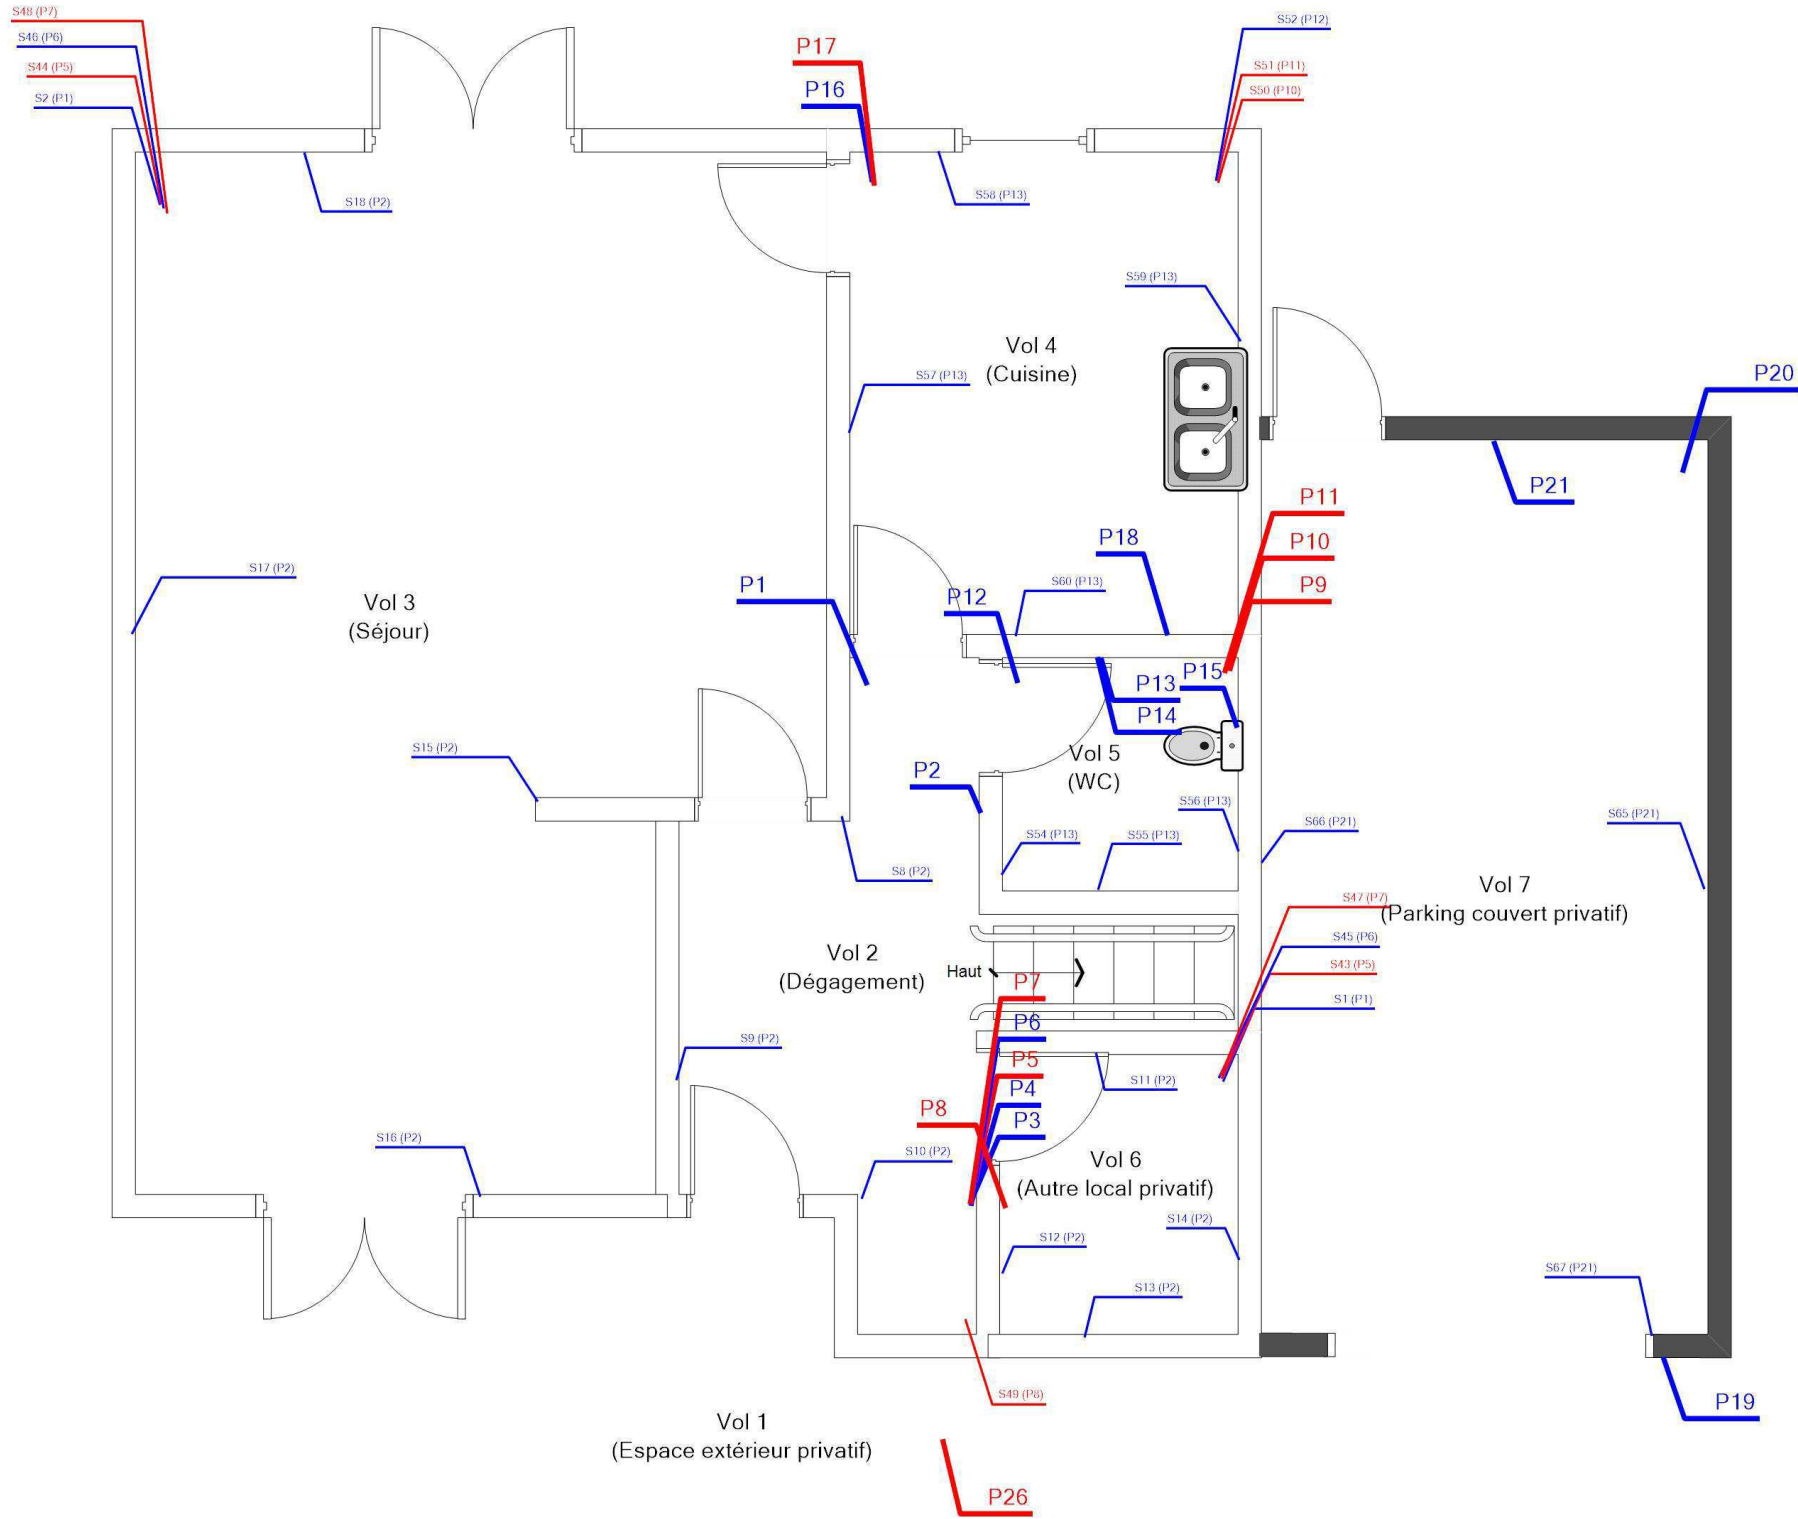

Adresse du bien
19 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
Autres Privatif

Date intervention
05/12/2023

Technicien intervenant
AUPETIT MATHIS

Légende



P26 : Fibres ciments



P5 : Dalle dure cassante verte,
Colle bitumineuse noire non
séparable + ragréage gris + couche
blanche non séparable



P8 : Colle bitumineuse noire non
séparable + colle polymère jaune
non séparable + ragréage gris non
séparable + couche beige en faible
quantité non séparable



P11 : Ragréage



P10 : Colle polymère jaune non
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + ragréage gris




P7 : Ragréage



P9 : Colle polymère jaune non
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + ragréage gris




P17 : Colle polymère jaune non
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + ragréage gris

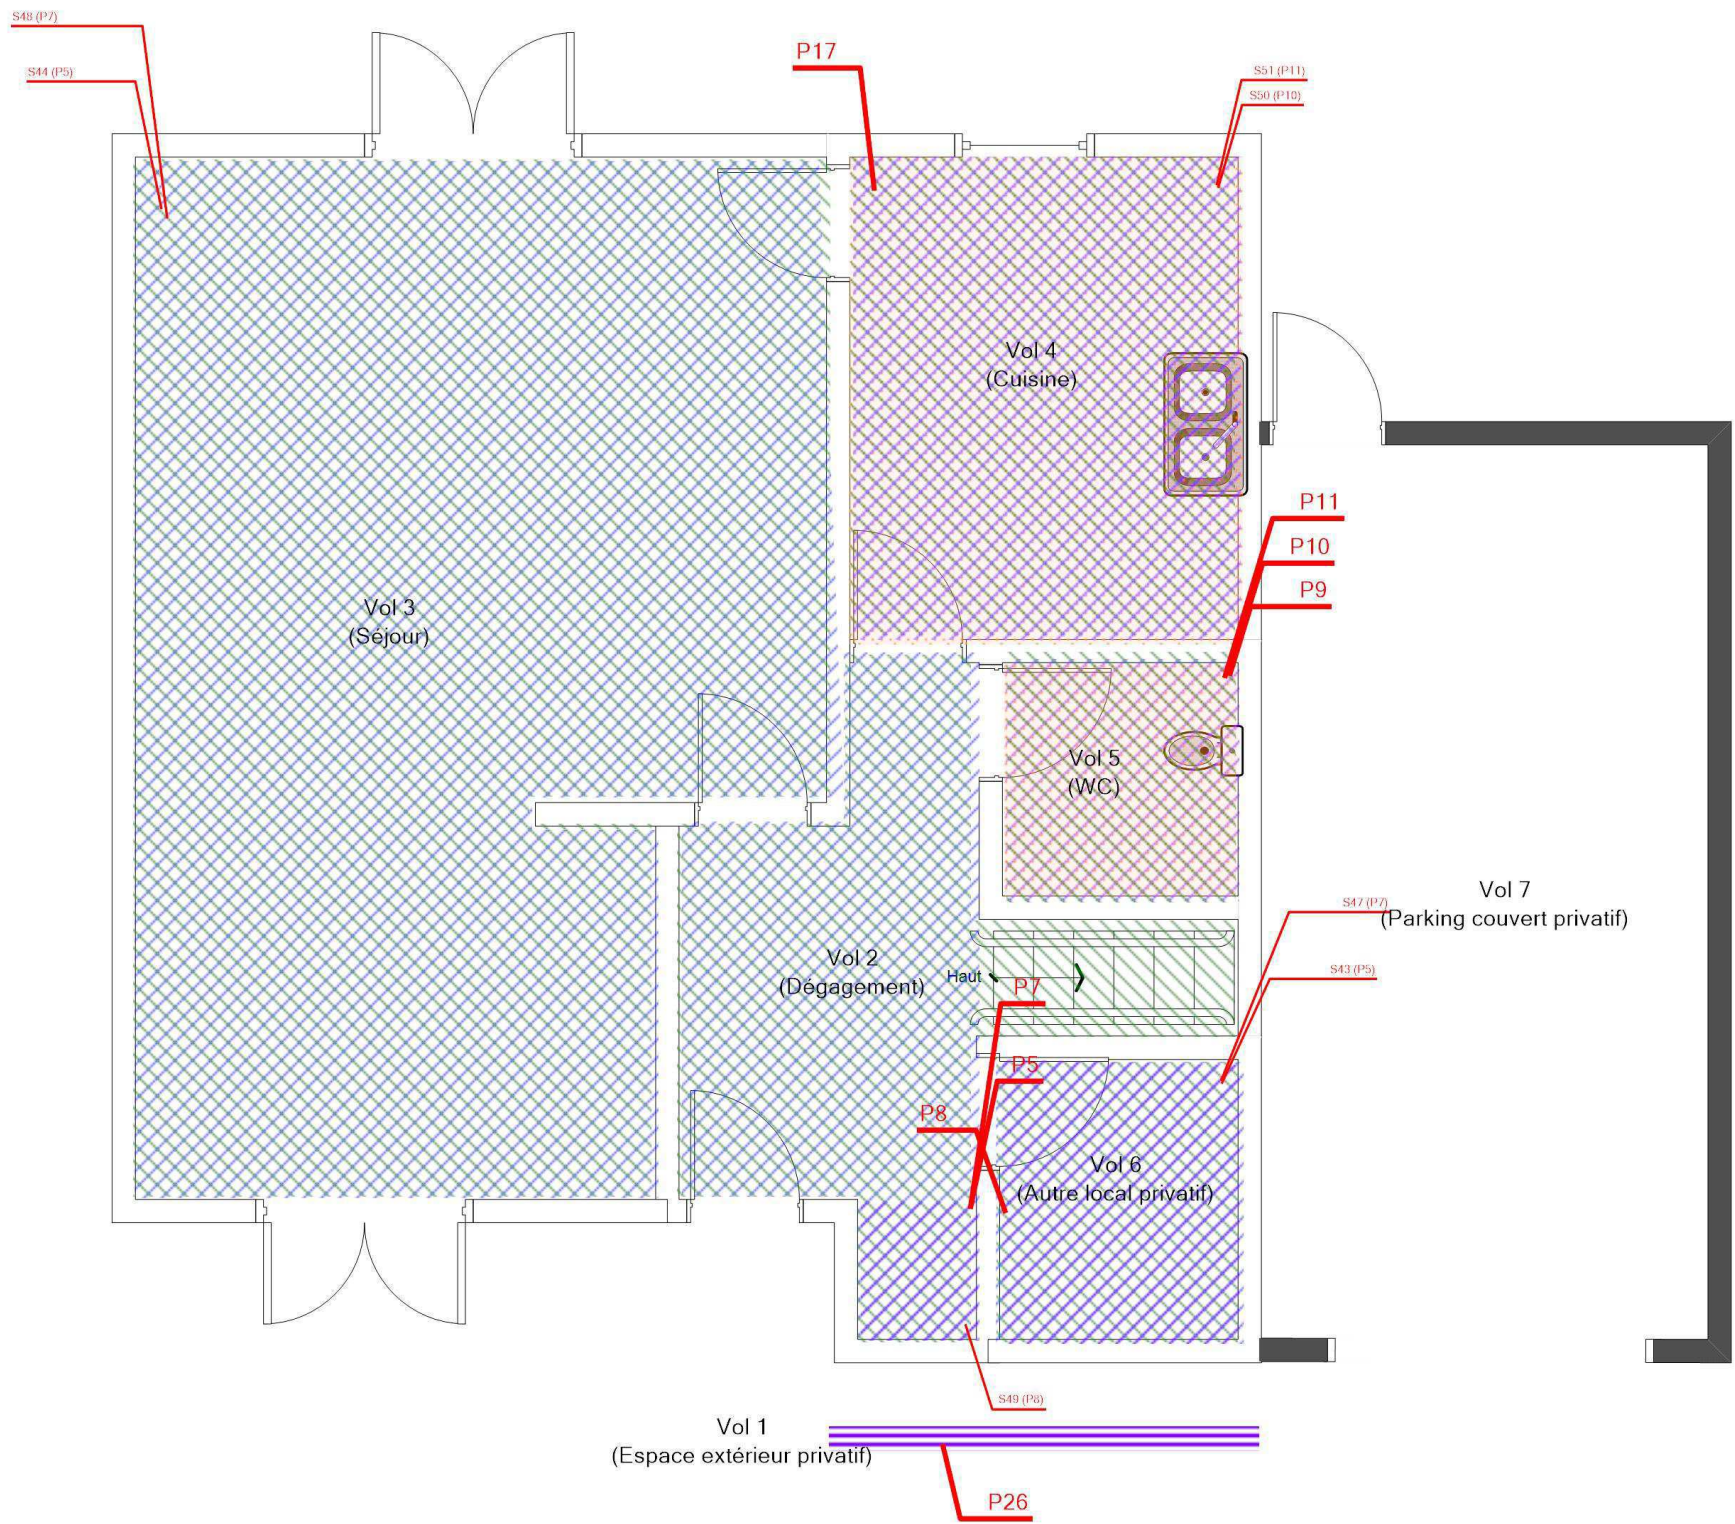

RDC - LOGEMENT 19 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685849

Légende

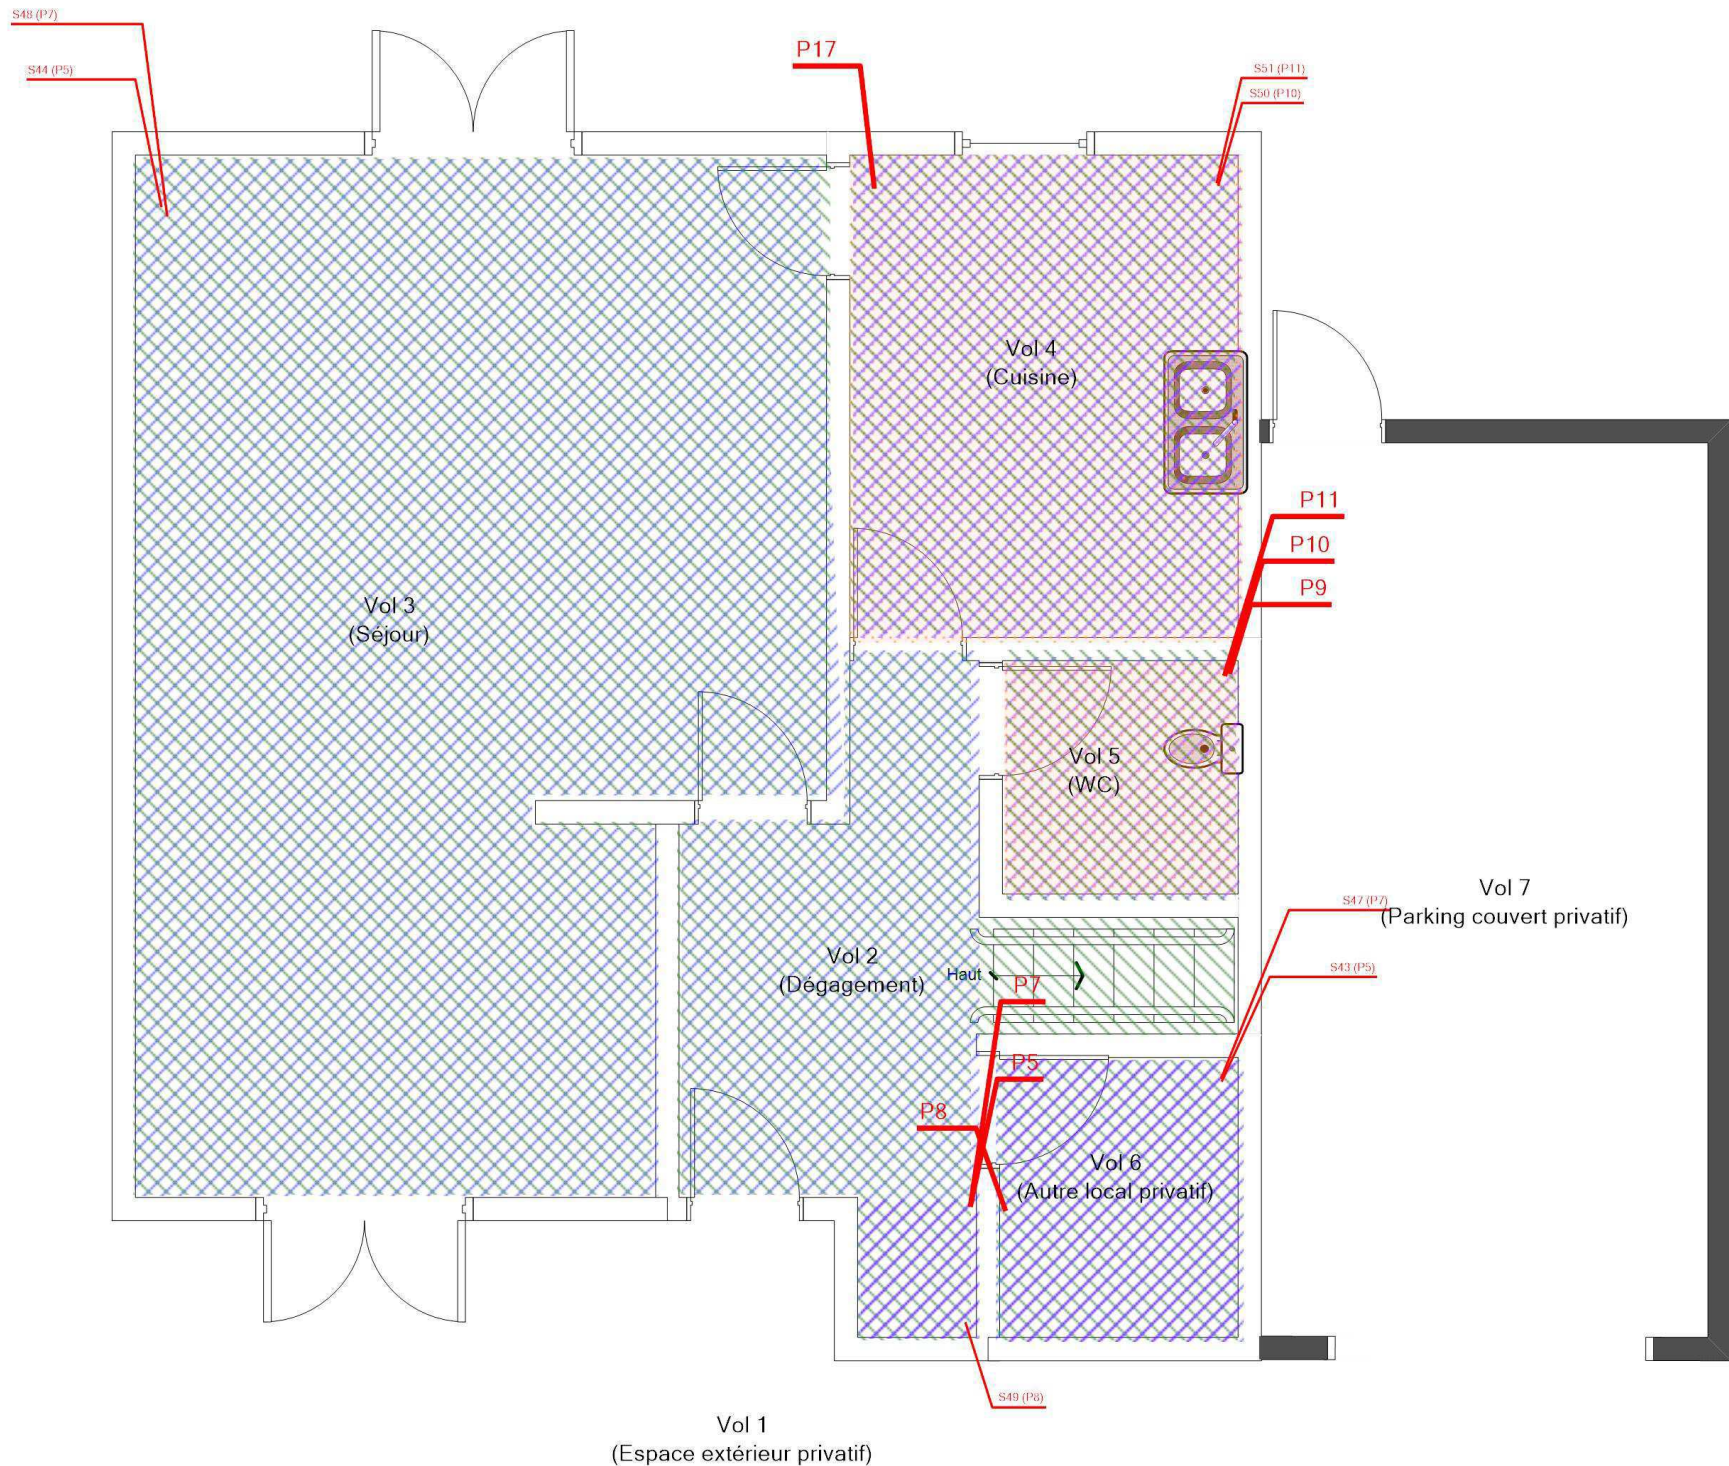[illegible]

Adresse du bien

19 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation




Autres Privati

Date interventio

05/12/202

Techniciens intervenant

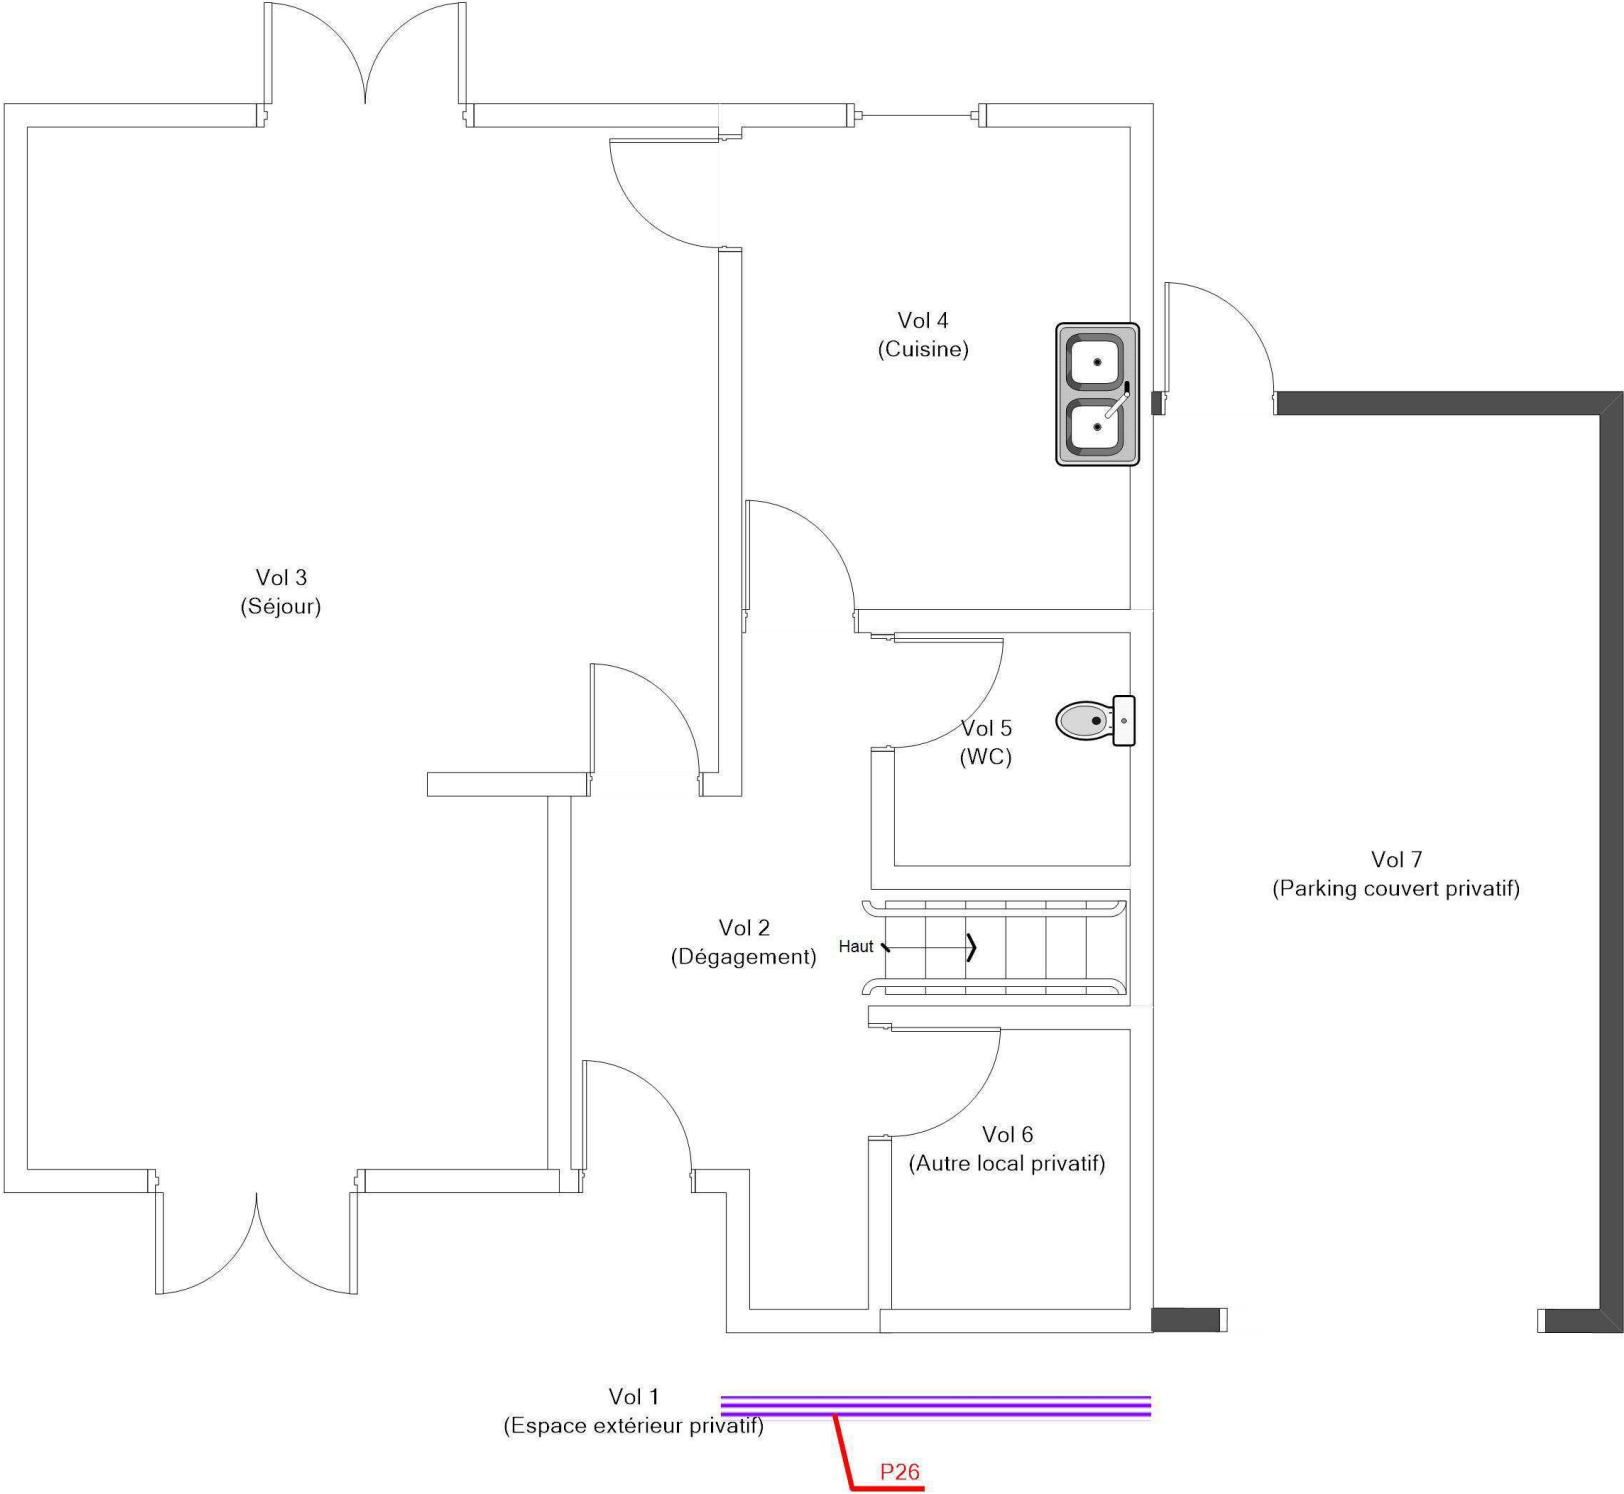AUPETIT MATHIS

RDC - LOGEMENT 19 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES				Référence: 002ER685849
				Légende
				 P26 : Fibres ciments
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	19 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Autres Privatif	05/12/2023	AUPETIT MATHIS

R+1 - LOGEMENT 19 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685849


Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

5

Localisation d'un sondage négatif

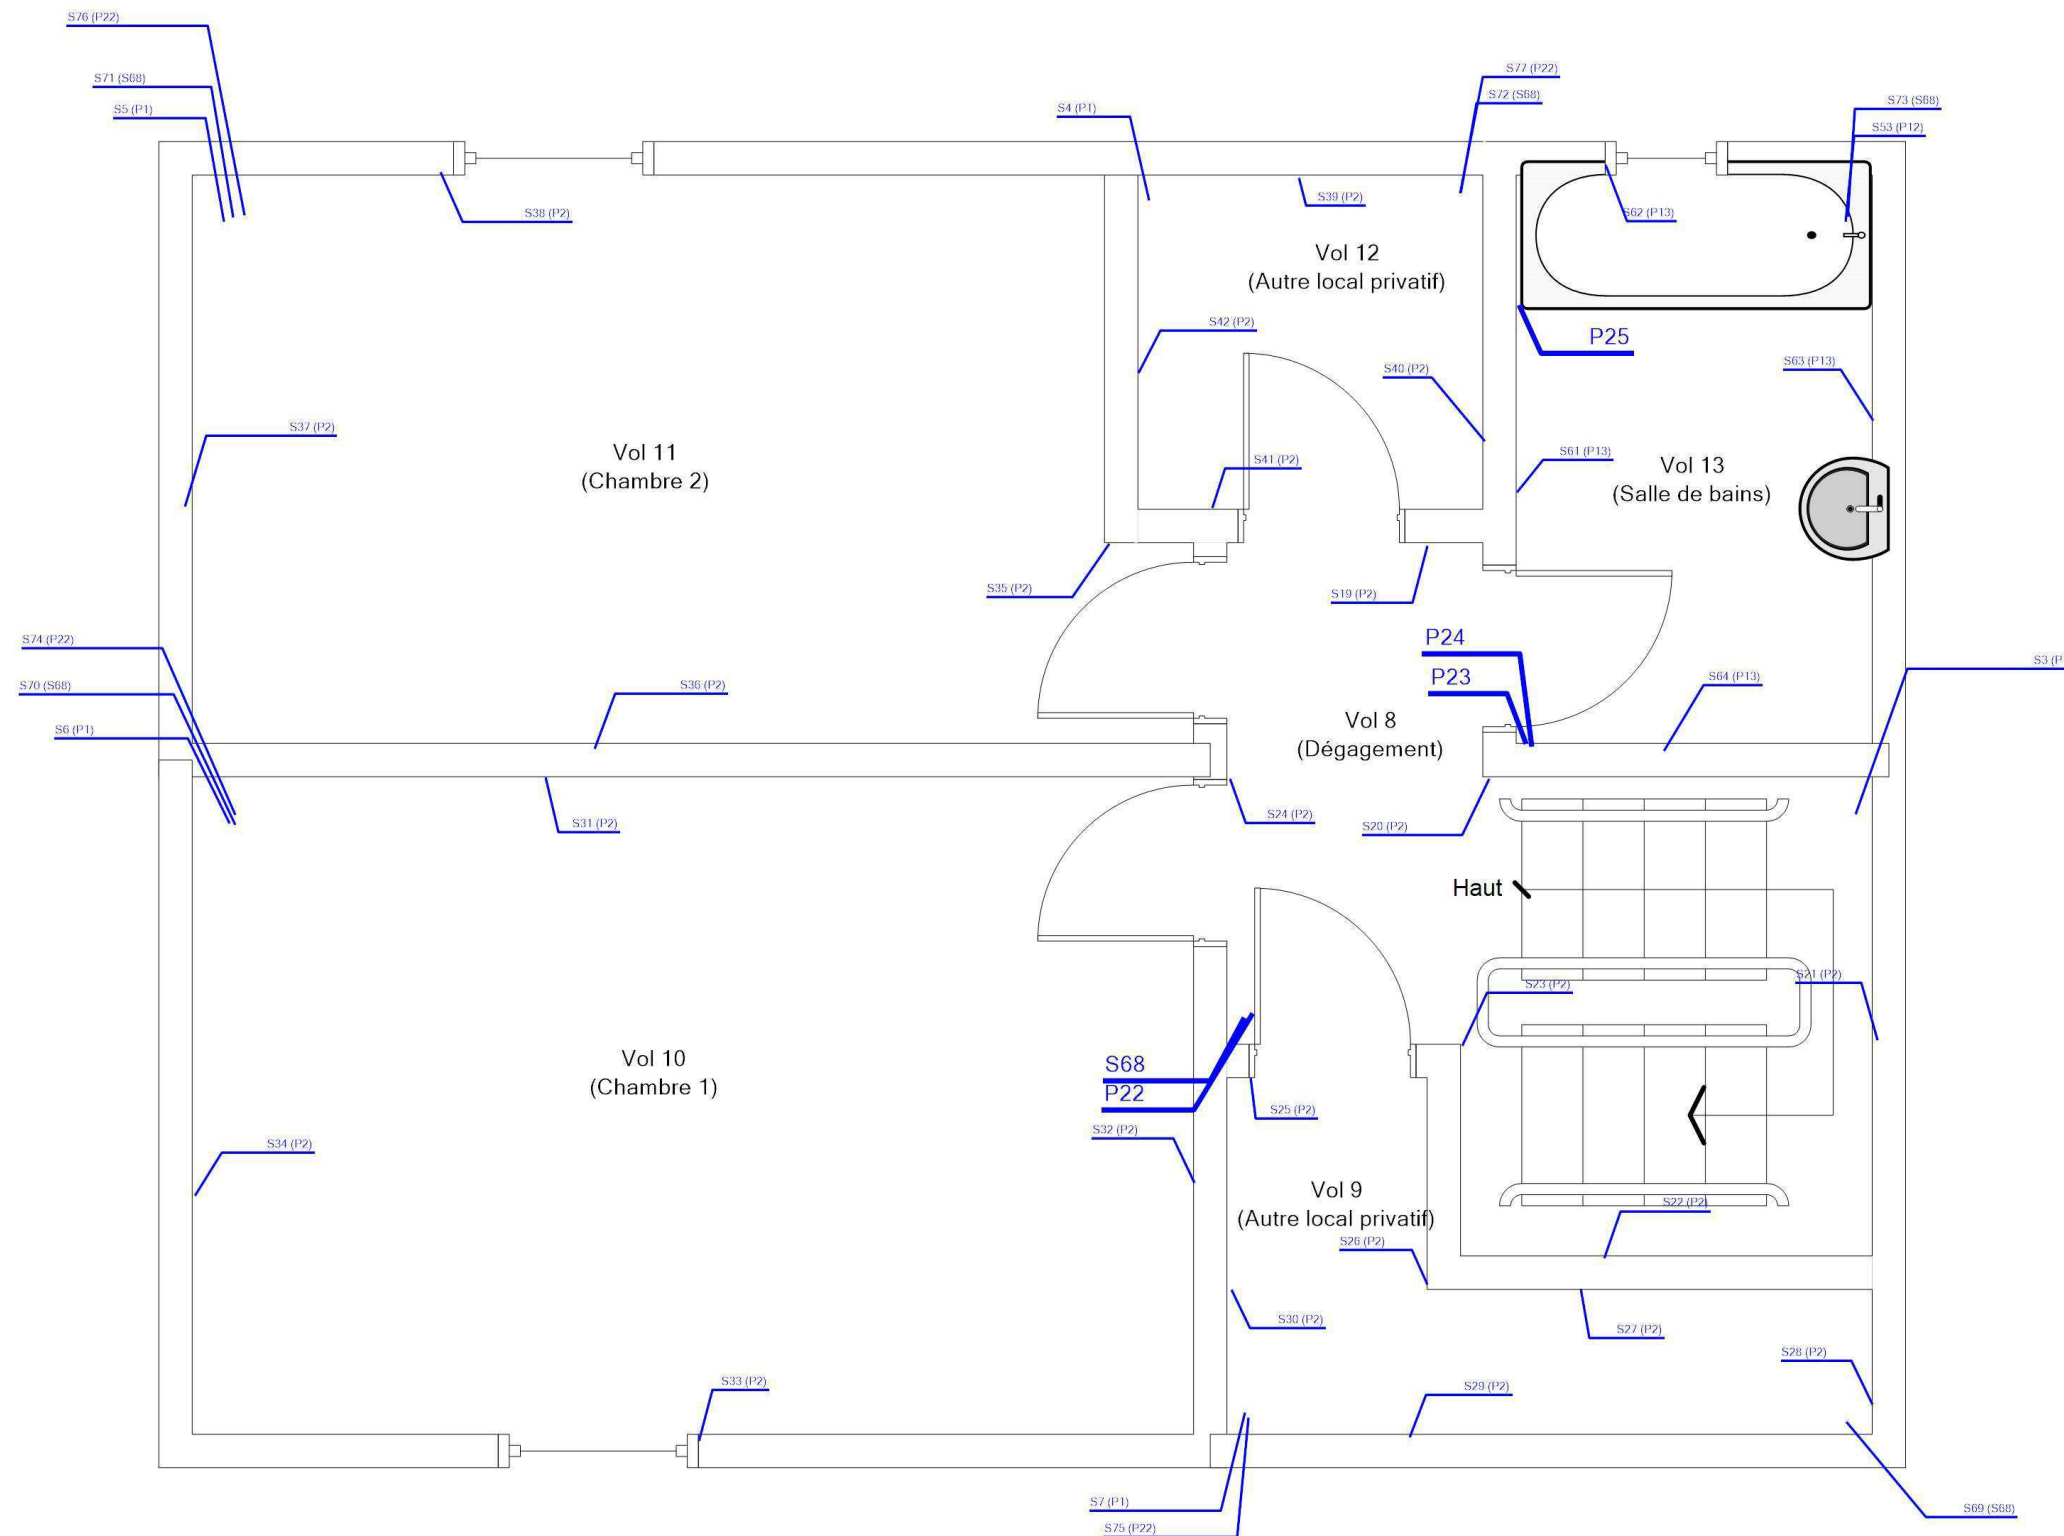

Adresse du bien

19 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Autres Privatif

Date intervention

05/12/2023

Techniciens intervenant

	AUPETIT MATHIS
--	----------------

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685849 n°22 - 1 (P22)	R+1 - logement 19 - Vol 8 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°23 - 1 (P23)	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°24 - 1 (P24)	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°25 - 1 (P25)	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
S68 - 1 (S68)	R+1 - logement 19 - Vol 8 (Dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685849 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement positif
002ER685849 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	Prélèvement positif
002ER685849 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 19 - Vol 6 (Autre local privatif)	Prélèvement positif
002ER685849 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement positif
002ER685849 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement positif
002ER685849 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement positif
002ER685849 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°16 - 1 (P16)	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°17 - 1 (P17)	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement positif
002ER685849 n°18 - 1 (P18)	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°19 - 1 (P19)	RDC - logement 19 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°20 - 1 (P20)	RDC - logement 19 - Vol 7 (Parking couvert privatif)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°21 - 1 (P21)	RDC - logement 19 - Vol 7 (Parking couvert privatif)	Prélèvement négatif
002ER685849 n°26 - 1 (P26)	RDC - logement 19 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélèvement positif



002ER685849 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 19 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685849 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 19 - Vol 6
(Autre local privatif)



002ER685849 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 19 - Vol 5
(WC)



002ER685849 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)



002ER685849 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 19 - Vol 5
(WC)



002ER685849 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)



002ER685849 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)



002ER685849 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)



002ER685849 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)



002ER685849 n°16 - 1 (P16) - RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)



002ER685849 n°17 - 1 (P17) - RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)



002ER685849 n°18 - 1 (P18) - RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)



002ER685849 n°19 - 1 (P19) - RDC - logement 19 - Vol 1
(Espace extérieur privatif)



002ER685849 n°20 - 1 (P20) - RDC - logement 19 - Vol 7
(Parking couvert privatif)



002ER685849 n°21 - 1 (P21) - RDC - logement 19 - Vol 7
(Parking couvert privatif)



002ER685849 n°22 - 1 (P22) - R+1 - logement 19 - Vol 8
(Dégagement)



002ER685849 n°23 - 1 (P23) - R+1 - logement 19 - Vol 13
(Salle de bains)



002ER685849 n°24 - 1 (P24) - R+1 - logement 19 - Vol 13
(Salle de bains)



002ER685849 n°25 - 1 (P25) - R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)



002ER685849 n°26 - 1 (P26) - RDC - logement 19 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)



S68 - 1 (S68) - R+1 - logement 19 - Vol 8 (Dégagement)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P3 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P4 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère incolore - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte - Vert -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable - Vert -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Noire -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)	

P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable - Gris -	RDC - logement 19 - Vol 2 (Dégagement)
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Gris -	RDC - logement 19 - Vol 6 (Autre local privatif)
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche beige en faible quantité non séparable - Gris -	RDC - logement 19 - Vol 6 (Autre local privatif)
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Noire -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Noire -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable - Gris -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)

P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - Blanc -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P15	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Peintures multiples en vrac - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 5 (WC)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable - Beige -	RDC - logement 19 - Vol 4 (Cuisine)
P19	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	RDC - logement 19 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - Gris -	RDC - logement 19 - Vol 7 (Parking couvert privatif)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	RDC - logement 19 - Vol 7 (Parking couvert privatif)
P22 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Gris -	R+1 - logement 19 - Vol 8 (Dégagement)
P22 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable - Gris -	R+1 - logement 19 - Vol 8 (Dégagement)
P23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)
P23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Beige -	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)
P23 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange - Beige -	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)
P24 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange - Rouge -	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)

P24 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère incolore avec couche en mousse - Rouge -	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée - Beige -	R+1 - logement 19 - Vol 13 (Salle de bains)
P26	Equipements divers et accessoires	Plaque ondulé	Fibrociment gris avec fibres visibles -	RDC - logement 19 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-24482 Réf. Commande Client : 002ER685849
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8349	
Réf échantillon client : 002ER685849001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8350	
		Description ITGA :	Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
<p>▸ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</p>	<p>META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (4)</p>
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8351	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières
<p>▸ Revêtement souple beige</p>	<p>META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Analyste : LHB</p>
<p>▸ Colle polymère jaune</p>	<p>META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Analyste : YYC</p>
<p>▸ Revêtement cassant beige + Colle polymère incolore avec poussières non séparable</p>	<p>META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Analyste : LHB (4)</p>
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8352	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore
<p>▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse</p>	<p>META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Analyste : YYC</p>
<p>▸ Revêtement cassant beige</p>	<p>META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Analyste : GBH</p>
<p>▸ Colle polymère incolore</p>	<p>META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	Amiante non détecté (1) / -	<p>Analyste : YYC</p>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8353	
		Description ITGA :	Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Couche blanche
▸ Dalle dure cassante verte	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SIS
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SIS (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8354	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Revêtement cassant beige non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris	META (B) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8355	
		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Couche beige
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris + Couche beige non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXP (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8356	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige en faible quantité
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche beige en faible quantité non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8357	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8358	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXP (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8359	
		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Peinture
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris + Peinture non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8360	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8361	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Peinture de plinthe / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8362	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Bois
Peintures multiples	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849015 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Peinture anti-condensation / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8363	
		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8364	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8365	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8366	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée
Peintures multiples non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849019 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8367	
		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 7 (Garage)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8368	
		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène / Peinture
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 7 (Garage)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8369	
		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples
▶ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8370	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres en faible quantité
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▶ Colle polymère jaune + Bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	META (B) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 13 (Salle de bains)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8371	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple orange
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
▶ Revêtement souple orange	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24482 EN DATE DU 18/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 13 (Salle de bains)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8372	
		Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère incolore avec couche en mousse	
▸ Revêtement souple orange	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▸ Colle polymère incolore avec couche en mousse	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849025 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 13 (Salle de bains)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8373	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-19A_007519 19 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685849026 / Equipements divers et accessoires / Plaque ondulé / Fibres ciments / Vol 1 (Façade)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8374	
		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BEE

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
- (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe