

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 20 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI\_BVIL-MI-20A\_007521

Désignation : Autres Privatif

Date de construction : Avant 2020

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 06/12/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 15/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 15/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 20 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)
RDC - logement 20 - Vol 3 (Autre local privatif)	RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
RDC - logement 20 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 20 - Vol 6 (Cuisine)
RDC - logement 20 - Vol 7 (Séjour)	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)
R+1 - logement 20 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 20 - Vol 10 (Autre local privatif)
R+1 - logement 20 - Vol 11 (Chambre 1)	R+1 - logement 20 - Vol 12 (Chambre 2)
R+1 - logement 20 - Vol 13 (Autre local privatif)	

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

#### TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

#### TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

#### TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

#### TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoussage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

## D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

## D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC - logement 20	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 20	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 20	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de sol	RDC - logement 20	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 20	Vol 6 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 20	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 20	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 20	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 20	Vol 9 (Salle de bains)	

## D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES  
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 2
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 2
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 2
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 2
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5 Phase 1
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5 Phase 1
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5 Phase 1
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5 Phase 1
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5 Phase 1

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 2 (Dégagement)	Colles de carrelage	Impossibilité sans sondage trop destructif	L'ensemble des revêtements sous les carrelages non pas pu être sondé.	
Vol 3 (Autre local privatif)	Colles de carrelage	Impossibilité sans sondage trop destructif	L'ensemble des revêtements sous les carrelages non pas pu être sondé.	
Vol 7 (Séjour)	Colles de carrelage	Impossibilité sans sondage trop destructif	L'ensemble des revêtements sous les carrelages non pas pu être sondé.	



Vol 6 (Cuisine)	Colles de carrelage	Impossibilité sans sondage trop destructif	L'ensemble des revêtements sous les carrelages non pas pu être sondé.
Vol 5 (WC)	Colles de carrelage	Impossibilité sans sondage trop destructif	L'ensemble des revêtements sous les carrelages non pas pu être sondé.

## F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

### R+1 - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





### R+1 - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois	Cloisons légères	Jonction entre	S43	Sondage et		002ER68	P2	Peinture non	Négatif	Négatif sur
	verticales intérieures et enduits	ou préfabriquées	panneaux préfabriqués		extension de la ZPSO du prélèvement P2		5851 n°2 - 1		séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable		analyse
Vol 8 (Dégagement) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
				S20 -							
				S21 -							
				S22 -							
				S23 -							
				S24 -							
				S25 -							
				S26 -							
				S27 -							
				S28 -							
				S29 -							
				S30 -							
				S31 -							
				S32 -							
				S33 -							
				S34 -							
				S35 -							
				S36 -							
				S37 -							
				S38 -							
				S39 -							
				S40 -							
				S41 -							
				S42 -							
				S43							



Amiante

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER68 5851 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74 - S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S81	Réalisation d'un sondage		S81 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81		S81 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81		S81 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81		S81 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81		S81 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81		S81 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685851 n°12 - 1	P12	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Gris	002ER685851 n°12 - 1	P12	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + bois aggloméré non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + bois aggloméré non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + bois aggloméré non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

**R+1 - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER68 5851 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + bois aggloméré non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5851 n °14 - 1	P14	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5851 n °15 - 1	P15 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Blanc	002ER68 5851 n °15 - 1	P15 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5851 n °15 - 1	P15 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Blanc	002ER68 5851 n °15 - 1	P15 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5851 n °16 - 1	P16 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5851 n °16 - 1	P16 Phase 2	Colle polymère jaune + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5851 n °17 - 1	P17	Colle beige non séparable + carton non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685851 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER685851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5851 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Réalisation d'un sondage		S44 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageCarrel age posé en 2011
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageCarrel age posé en 2011



Amiante

### RDC - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Carrelage posé en 2011
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Carrelage posé en 2011
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Carrelage posé en 2011
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité sans sondage trop destructif
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité sans sondage trop destructif
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité sans sondage trop destructif
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité sans sondage trop destructif
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité sans sondage trop destructif





Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685851 n°3 - 1	P3	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER685851 n°3 - 1	P3	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER685851 n°3 - 1	P3	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER685851 n°3 - 1	P3	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER68 5851 n°3 - 1	P3	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER68 5851 n°3 - 1	P3	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S57 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S58 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse



Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S59 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S60 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S57 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S58 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S59 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S60 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5851 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S61 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



### RDC - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S62 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S63 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S64 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S61 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S62 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S63 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S64 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5851 n°5 - 1	P5 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER685851 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER685851 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER685851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 20

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


**RDC - logement 20**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5851 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5851 n°8 - 1	P8	Colle beige + peintures multiples non séparable + carton non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carton en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



**RDC - logement 20**





Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5851 n°9 - 1	P9	Peintures multiples + enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5851 n°9 - 1	P9	Peintures multiples + enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5851 n°10 - 1	P10	Matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5851 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER68 5851 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER68 5851 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER68 5851 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER68 5851 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 20							
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 3 (Autre local privatif)	59,76 m		44,89 m²	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 3 (Autre local privatif)	59,76 m		44,89 m²	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC)	63,46 m		46,52 m²	


## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 RDC - logement 20	RDC - logement 20 - Plan de repérage - Actions menées
	 RDC - logement 20	RDC - logement 20 - MPCA Toutes catégories confondues
	 RDC - logement 20	RDC - logement 20 - MPCA Revêtement de sol
	 R+1 - logement 20	R+1 - logement 20 - Plan de repérage - Actions menées

## RDC - LOGEMENT 20 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685851

## Légende

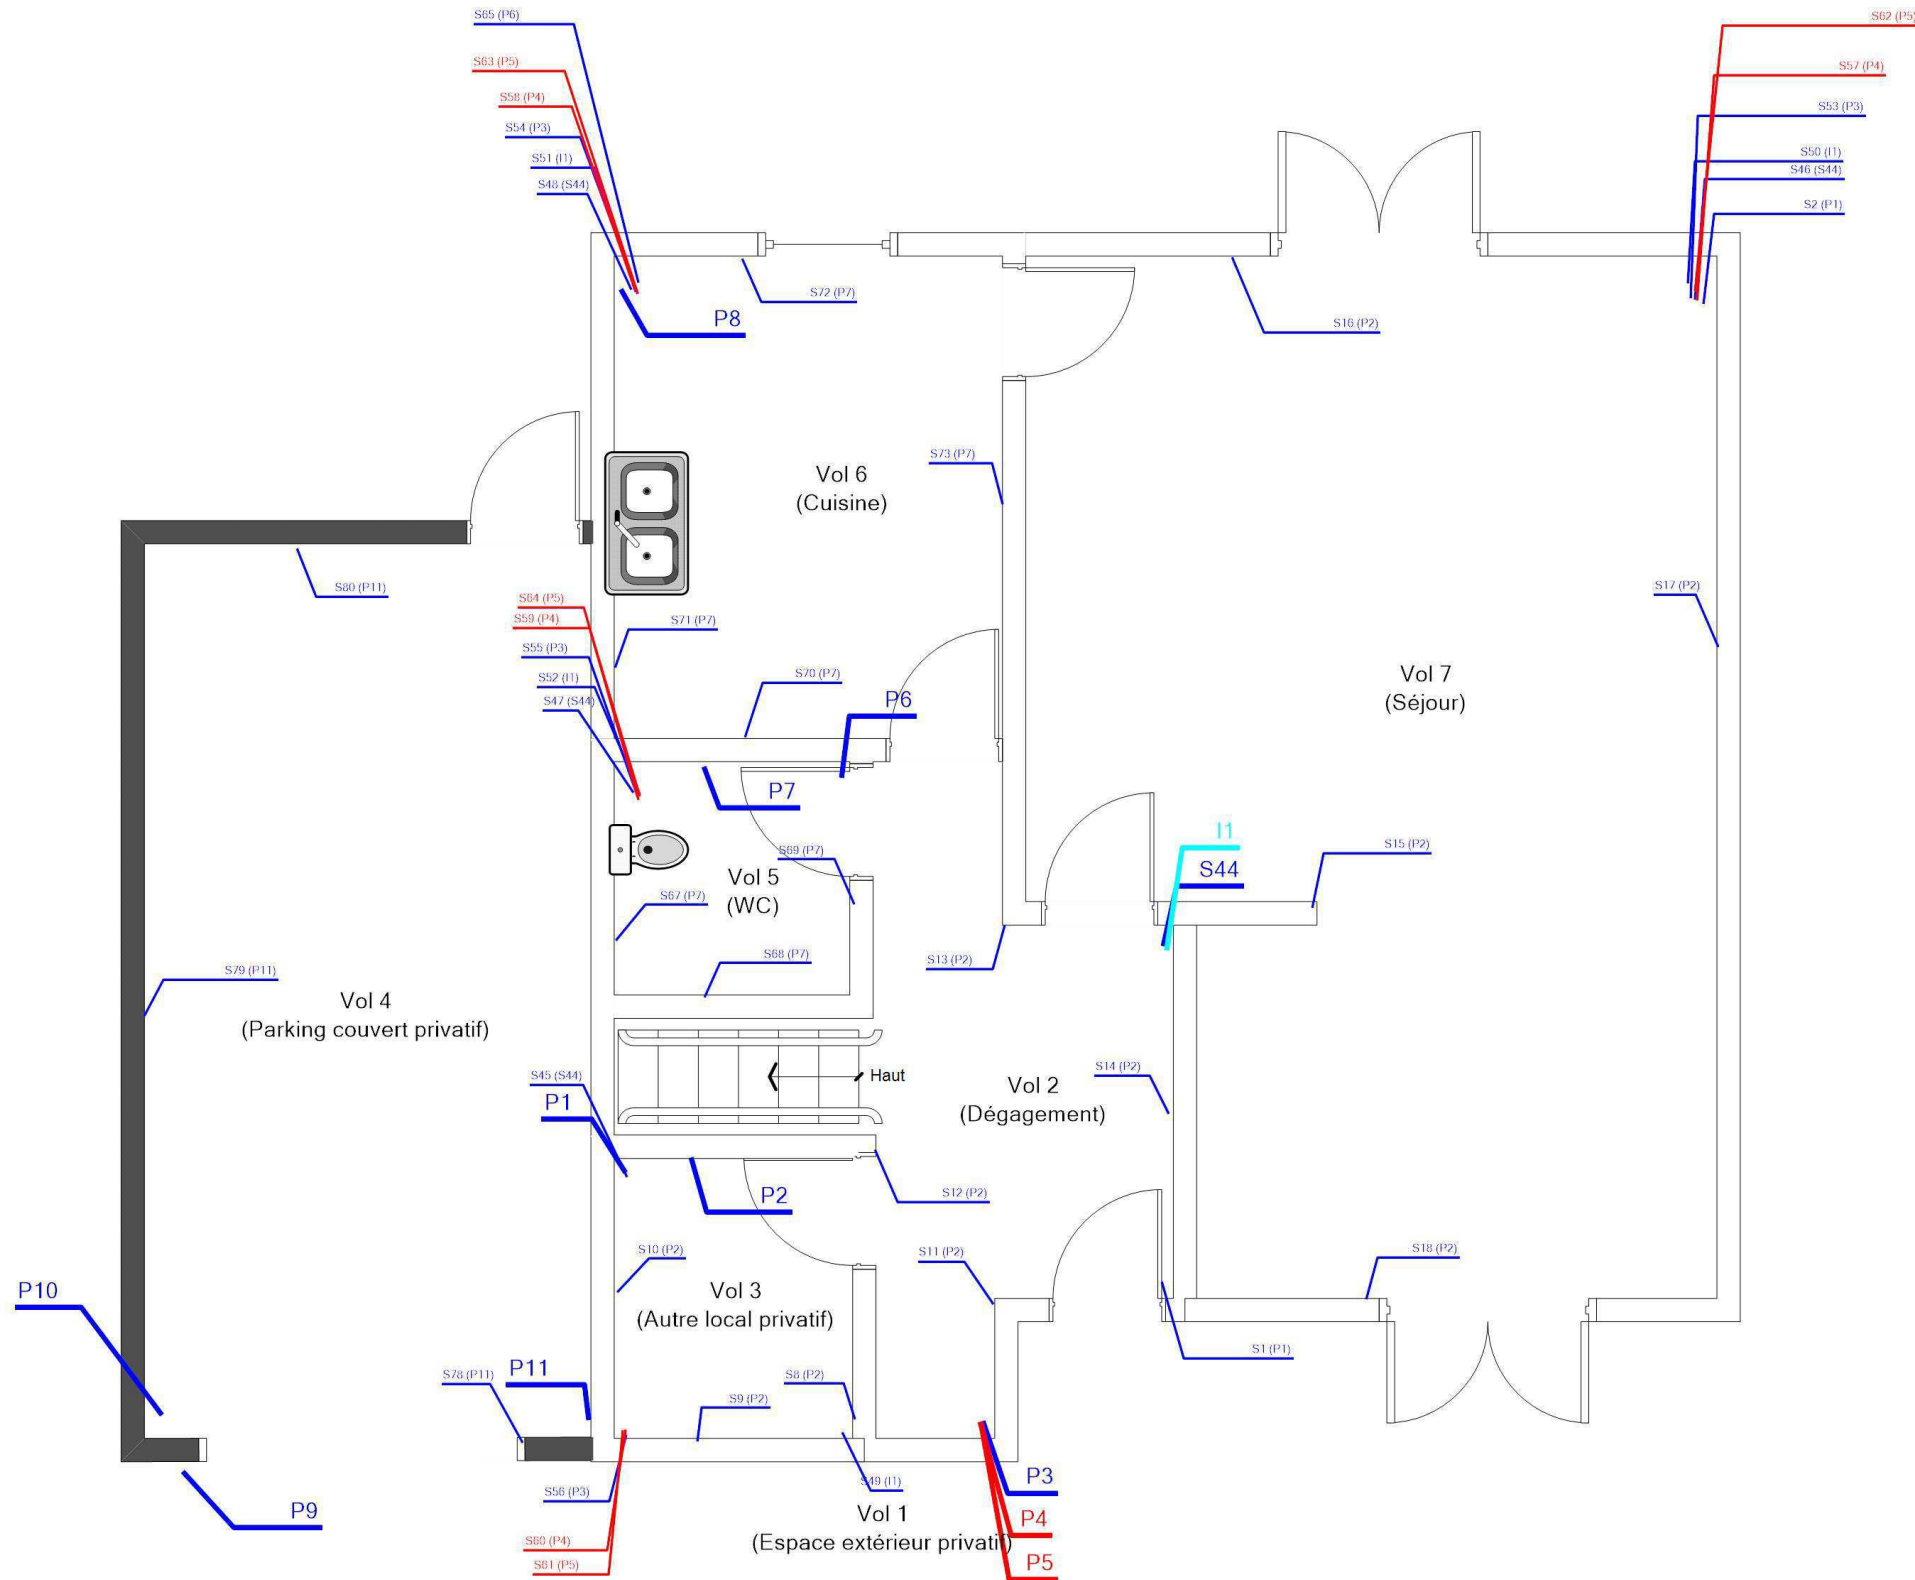

### Localisation du prélèvement positif

### Localisation d'un prélèvement négatif

## Localisation d'une impossibilité technique

### localisation dun sondage négatif

### Localisation dun sondage positif

### Adresse du bien

20 RUE ARAGON  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Autres Privatif

Date intervention

06/12/2023

### Techniciens intervenant

AUPETIT MATHIS




Légende







P5 : Colle bitumineuse noire

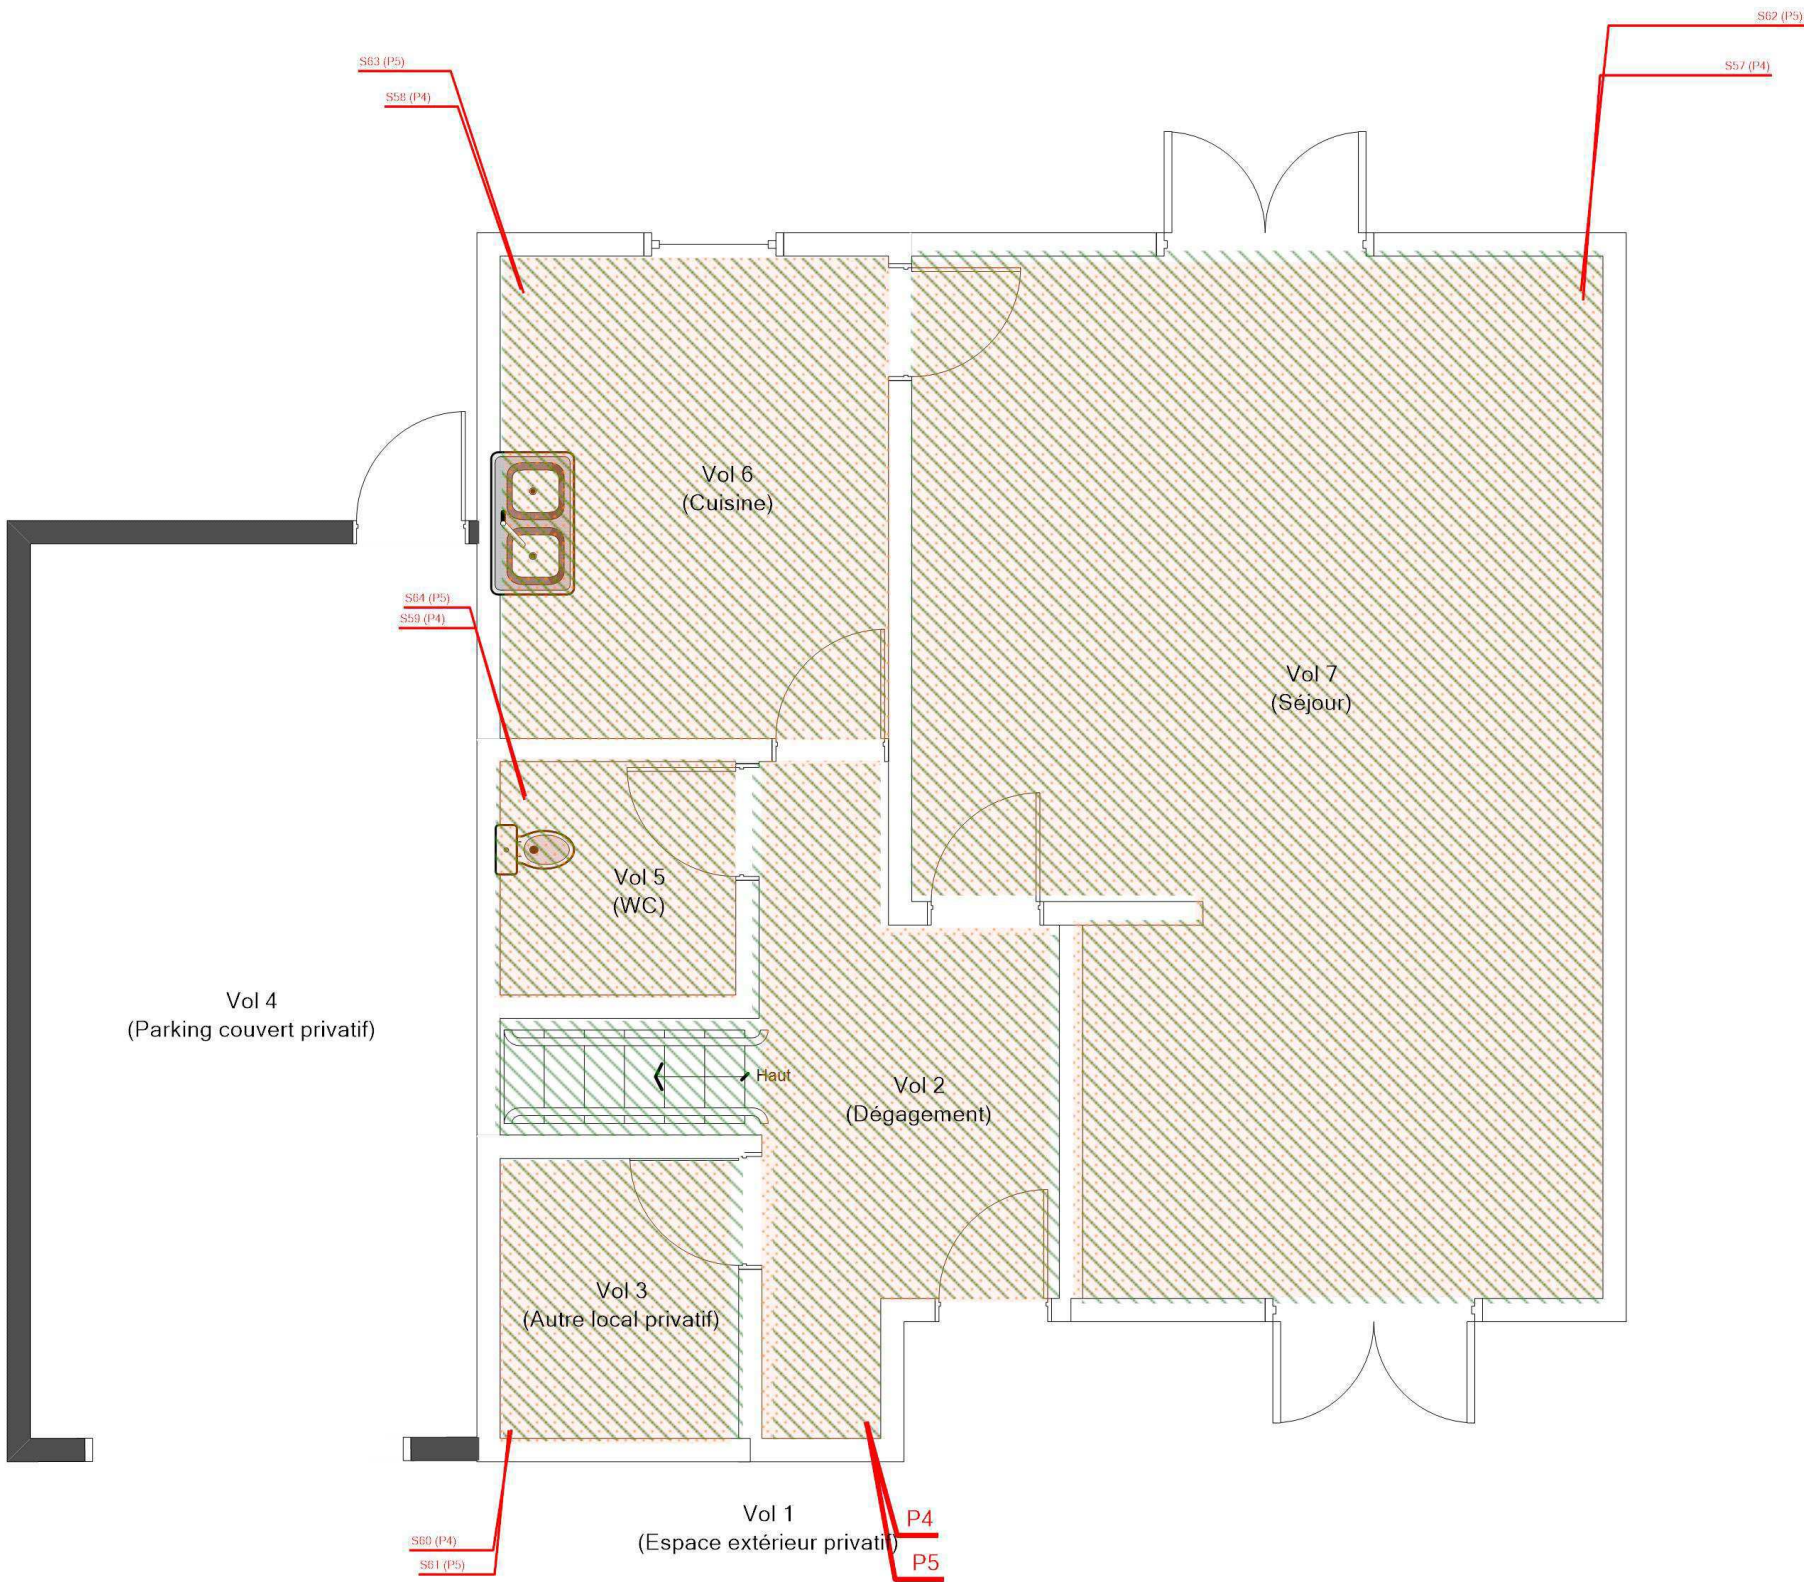

P4 : Colle polymère jaune avec  
poussières non séparable + dalle  
dure cassante beige, Colle  
bitumineuse noire




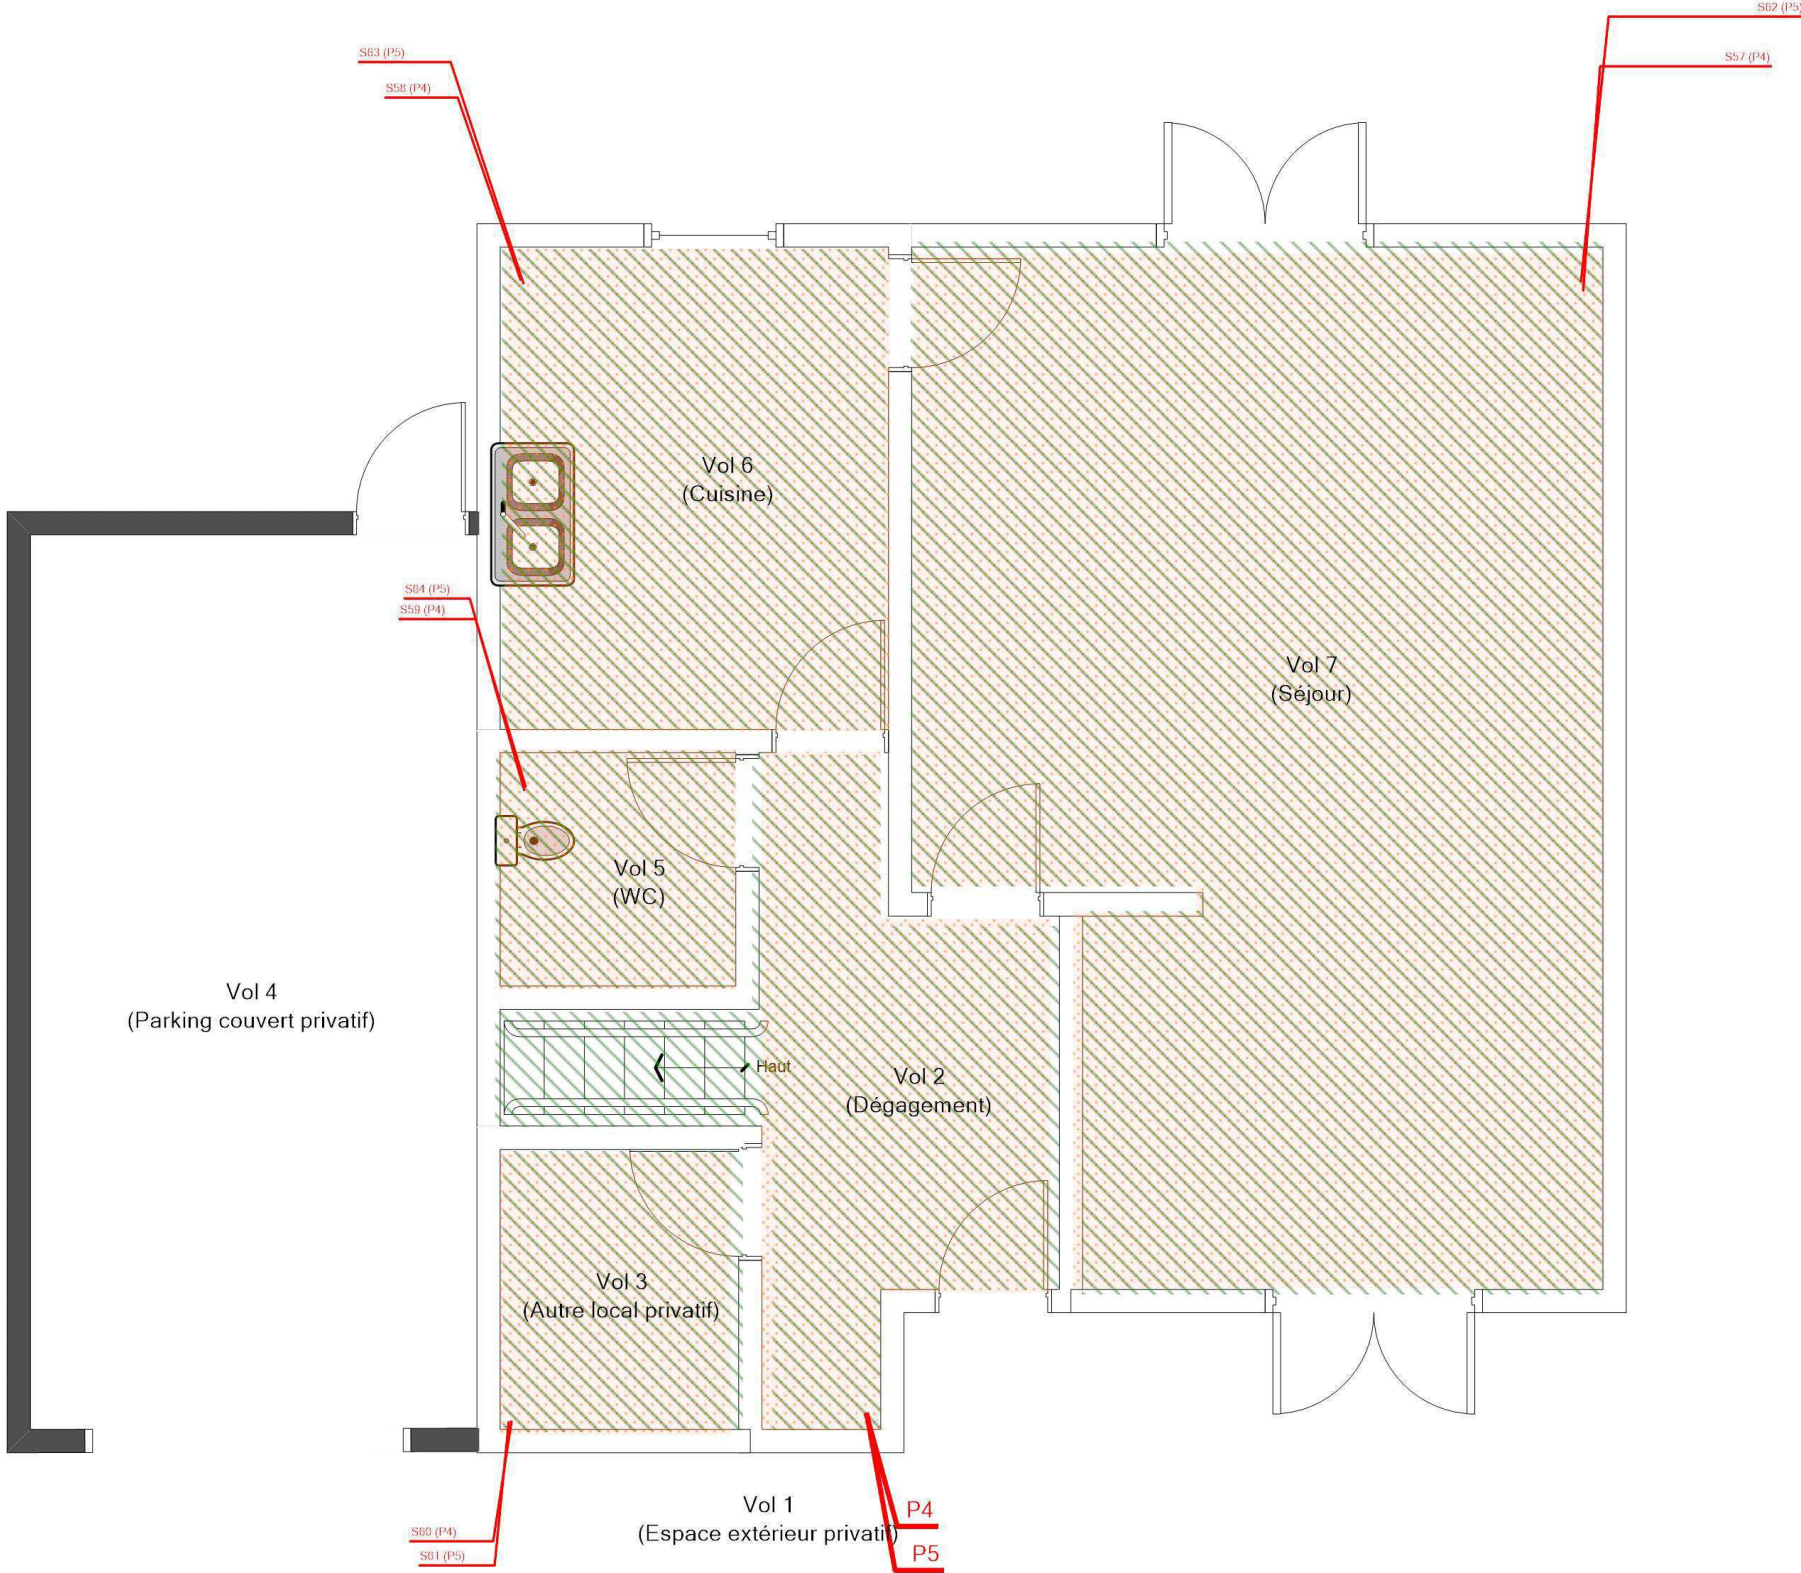

RDC - LOGEMENT 20 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685851
				Légende
				 P5 : Colle bitumineuse noire
				 P4 : Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	20 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Autres Privatif	06/12/2023	AUPETIT MATHIS

## R+1 - LOGEMENT 20 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685851

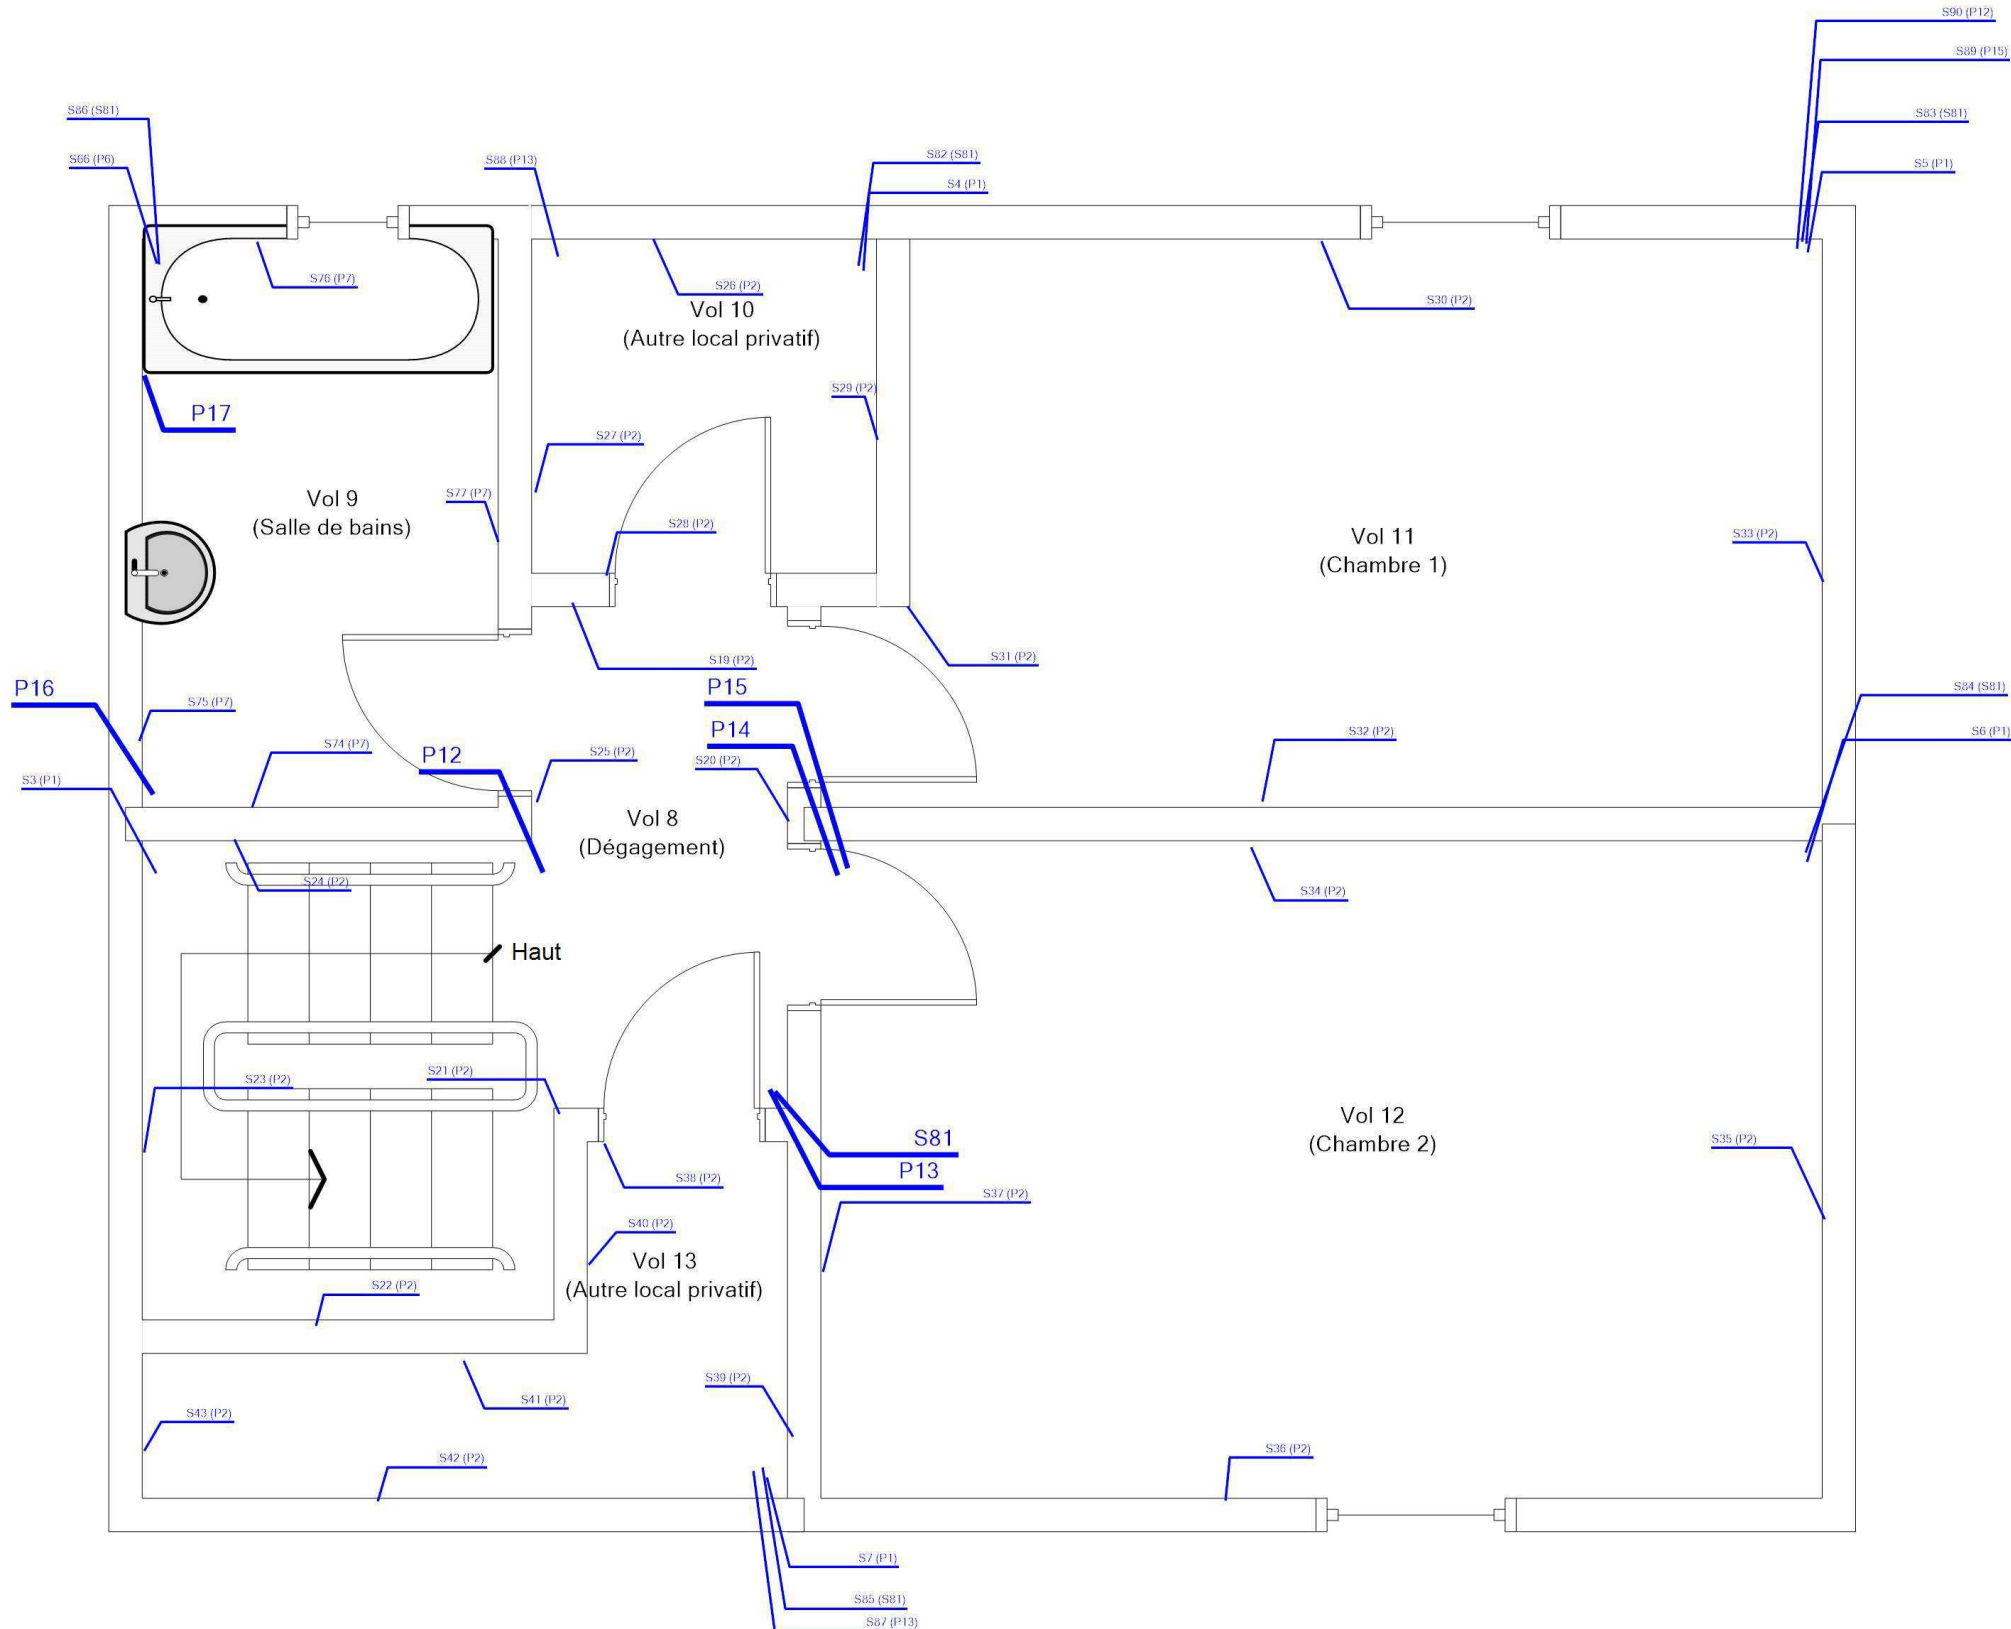

## Légende

P

### Localisation d'un prélèvement négatif

5

### Localisation d'un sondage négatif

[illegible]**Adresse du bien**

20 RUE ARAGON  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Autres Privat

Date intervention

06/12/202

### Techniciens intervenant

AUPETIT MATHIS

## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685851 n°12 - 1 (P12)	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685851 n°13 - 1 (P13)	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685851 n°14 - 1 (P14)	R+1 - logement 20 - Vol 12 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002ER685851 n°15 - 1 (P15)	R+1 - logement 20 - Vol 12 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002ER685851 n°16 - 1 (P16)	R+1 - logement 20 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685851 n°17 - 1 (P17)	R+1 - logement 20 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
S81 - 1 (S81)	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685851 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 20 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685851 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 20 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685851 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685851 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685851 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685851 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 20 - Vol 5 (WC)	Prélevement négatif
002ER685851 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 20 - Vol 5 (WC)	Prélevement négatif
002ER685851 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 20 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685851 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 20 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685851 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685851 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	I1
S44 - 1 (S44)	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	





002ER685851 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 20 - Vol 3  
(Autre local privatif)



002ER685851 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 20 - Vol 3  
(Autre local privatif)



002ER685851 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 20 - Vol 2  
(Dégagement)

002ER685851 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 20 - Vol 2  
(Dégagement)



002ER685851 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 20 - Vol 2  
(Dégagement)

002ER685851 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 20 - Vol 5  
(WC)



002ER685851 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 20 - Vol 5 (WC)



002ER685851 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 20 - Vol 6 (Cuisine)



002ER685851 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 20 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)



002ER685851 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)



002ER685851 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)



002ER685851 n°12 - 1 (P12) - R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)





002ER685851 n°13 - 1 (P13) - R+1 - logement 20 - Vol 8  
(Dégagement)



002ER685851 n°14 - 1 (P14) - R+1 - logement 20 - Vol  
12 (Chambre 2)



002ER685851 n°15 - 1 (P15) - R+1 - logement 20 - Vol  
12 (Chambre 2)



002ER685851 n°16 - 1 (P16) - R+1 - logement 20 - Vol  
9 (Salle de bains)



002ER685851 n°17 - 1 (P17) - R+1 - logement 20 - Vol 9  
(Salle de bains)



I1 - 1 - RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)



S44 - 1 (S44) - RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)



S81 - 1 (S81) - R+1 - logement 20 - Vol 8  
(Dégagement)

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - -	RDC - logement 20 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	RDC - logement 20 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable - Beige -	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante beige - Noire -	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Noire -	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Gris -	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - Gris -	RDC - logement 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	RDC - logement 20 - Vol 5 (WC)	

P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	RDC - logement 20 - Vol 5 (WC)
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + carton non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carton en faible quantité non séparable - Blanc -	RDC - logement 20 - Vol 6 (Cuisine)
P9	Façades	Murs	Peintures multiples + enduit gris hétérogène - -	RDC - logement 20 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris hétérogène - Gris -	RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène - -	RDC - logement 20 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - Gris -	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)
P13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + bois aggloméré non séparable - Beige -	R+1 - logement 20 - Vol 8 (Dégagement)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - Marron -	R+1 - logement 20 - Vol 12 (Chambre 2)
P15 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir - Blanc -	R+1 - logement 20 - Vol 12 (Chambre 2)
P15 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable - Blanc -	R+1 - logement 20 - Vol 12 (Chambre 2)
P16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Gris -	R+1 - logement 20 - Vol 9 (Salle de bains)

P16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + matériau blanc en faible quantité non séparable - Gris -	R+1 - logement 20 - Vol 9 (Salle de bains)
-------------	-------------------	-------------------	---	--

P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + carton non séparable + joint cassant blanc - Blanc -	R+1 - logement 20 - Vol 9 (Salle de bains)
-----	-------------------	-------------------	--	--





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24484 EN DATE DU 15/12/2023

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-24484 Réf. Commande Client : 002ER685851
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8132	
Réf échantillon client : 002ER685851001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Autre local privatif)		Description ITGA : <b>Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc</b>	
Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NBI (5)



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24484 EN DATE DU 15/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Autre local privatif)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8133  <b>Description ITGA :</b>	<b>Peinture / Papier / Matériau plâtreux  blanc / Carton / Matériau plâtreux  blanc en vrac</b>	
<b>Peinture non séparable +  Papier non séparable +  Matériau plâtreux blanc non  séparable + Carton non  séparable + Matériau plâtreux  blanc en vrac non séparable</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : NBI  (4)</b>
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8134  <b>Description ITGA :</b>	<b>Peinture en faible quantité / Dalle  dure cassante beige / Colle polymère  jaune avec poussières</b>	
<b>Peinture en faible quantité  non séparable (3) + Dalle  dure cassante beige + Colle  polymère jaune avec  poussières non séparable</b>	<b>META (B) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : NBI  (5)</b>
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 2 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8135  <b>Description ITGA :</b>	<b>Colle polymère jaune avec  poussières / Dalle dure cassante  beige / Colle bitumineuse noire</b>	
<b>Colle polymère jaune avec  poussières non séparable +  Dalle dure cassante beige</b>	<b>META (B) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Présence de fibres d'amiante /  Chrysotile</b>	<b>Analyste : NBI  (5)</b>
<b>Colle bitumineuse noire</b>	<b>MOLP le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Présence de fibres d'amiante /  Chrysotile</b>	<b>Analyste : MKP</b>
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8136  <b>Description ITGA :</b>	<b>Colle bitumineuse noire / Ragréage  gris</b>	
<b>Colle bitumineuse noire</b>	<b>MOLP le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Présence de fibres d'amiante /  Chrysotile</b>	<b>Analyste : MKP</b>
<b>Ragréage gris</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : NBI</b>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24484 EN DATE DU 15/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC) <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac</b>			
<b>Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : CTP (4)</b>
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC) <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac</b>			
<b>Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) <b>Analyste : CTP (4)</b>
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine) <b>Description ITGA :</b> <b>Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Carton / Couche plâtreuse blanche / Carton en faible quantité</b>			
Carrelage	---	Non analysé	
<b>Colle beige + Peintures multiples non séparable + Carton non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Carton en faible quantité non séparable</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : NBI (5)</b>
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851009 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade) <b>Description ITGA :</b> <b>Peintures multiples / Enduit gris hétérogène</b>			
<b>Peintures multiples + Enduit gris hétérogène</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : NBI</b>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24484 EN DATE DU 15/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Garage)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8142  <b>Description ITGA :</b> Matériau gris hétérogène		
▶ Matériau gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 4 (Garage)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8143  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8144  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité		
▶ Revêtement souple marron + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NBI (5)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685851013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-8145  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Bois aggloméré		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : CTP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24484 EN DATE DU 15/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685851014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Chambre 2)			
Réf échantillon ITGA : IT112312-8146 Description ITGA : Revêtement souple marron			
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NBI
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685851015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Chambre 2)			
Réf échantillon ITGA : IT112312-8147 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / <b>Peinture en faible quantité / Bois aggloméré en faible quantité</b>			
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NBI
▸ Colle polymère jaune + Peinture en faible quantité non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (5)
Bois aggloméré en faible quantité non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685851016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Salle de bains)			
Réf échantillon ITGA : IT112312-8148 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / <b>Matériau blanc en faible quantité / Bois aggloméré en faible quantité</b>			
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (5)
Bois aggloméré en faible quantité non séparable	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24484 EN DATE DU 15/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-20A_007521 20 RUE ARAGON - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8149	
Réf échantillon client : 002ER685851017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Salle de bains)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / <b>Carton</b> / <b>Joint cassant blanc</b>	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Carton non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NBI (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).  
(3) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.  
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste