

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : N°34 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549

Désignation : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA
D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Date de construction : En 2020

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 06/12/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 15/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 15/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 34 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 34 - Vol 2 (dégagement)
RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	RDC - logement 34 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
RDC - logement 34 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
RDC - logement 34 - Vol 7 (séjour)	R+1 - logement 34 - Vol 8 (dégagement)
R+1 - logement 34 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 34 - Vol 10 (chambre 1)
R+1 - logement 34 - Vol 11 (chambre 2)	R+1 - logement 34 - Vol 12 (chambre 3)
R+1 - logement 34 - Vol 13 (autre local privatif)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoissage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC - logement 34	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 34	Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine) - Vol 7 (séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 34	Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine) - Vol 7 (séjour)	
Revêtement de sol	RDC - logement 34	Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine) - Vol 7 (séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 34	Vol 6 (cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 34	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (chambre 1) - Vol 11 (chambre 2) - Vol 12 (chambre 3) - Vol 13 (autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 34	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (chambre 1) - Vol 11 (chambre 2) - Vol 12 (chambre 3) - Vol 13 (autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 34	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (chambre 1) - Vol 11 (chambre 2) - Vol 12 (chambre 3) - Vol 13 (autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 34	Vol 9 (Salle de bains)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3 Phase 2
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 2
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 2
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 2
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7 Phase 2
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P11 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P11 Phase 2
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12 Phase 2
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12 Phase 2
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement) - Vol 10 (chambre 1) - Vol 11 (chambre 2) - Vol 12 (chambre 3) - Vol 13 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement) - Vol 10 (chambre 1) - Vol 11 (chambre 2) - Vol 12 (chambre 3) - Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60 - S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5875 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S72	Réalisation d'un sondage		S72 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72		S72 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72		S72 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72		S72 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72		S72 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72		S72 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER685875 n°18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Marron	002ER685875 n°18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Marron	002ER685875 n°18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Marron	002ER685875 n°18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Marron	002ER685875 n°18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 1) - Vol 11 (chambre 2) - Vol 12 (chambre 3) - Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78 - S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Marron	002ER685875 n°18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER685875 n°19 - 1	P19	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685875 n°20 - 1	P20	Colle grise + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageLino datant de 2022
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageLino datant de 2022
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageLino datant de 2022



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (dégagement) - Vol 7 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5875 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif) - Vol 2 (dégagement) - Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5875 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5875 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5875 n°3 - 1	P3 Phase 2	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68 5875 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante orange + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5875 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S49 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Noire	002ER68 5875 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S50 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Noire	002ER68 5875 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5875 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S49 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Noire	002ER68 5875 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S50 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Noire	002ER68 5875 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5875 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5875 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5875 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement) - Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5875 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002ER68 5875 n°7 - 1	P7 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002ER68 5875 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5875 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5875 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER68 5875 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5875 n°10 - 1	P10 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Beige	002ER68 5875 n°10 - 1	P10 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5875 n°10 - 1	P10 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Beige	002ER68 5875 n°10 - 1	P10 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P11	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5875 n °11 - 1	P11 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S67 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Noire	002ER68 5875 n °11 - 1	P11 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P11	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5875 n °11 - 1	P11 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S67 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Noire	002ER68 5875 n °11 - 1	P11 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5875 n °12 - 1	P12 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 34

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S68 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Gris	002ER685875 n°12 - 1	P12 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685875 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S68 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Gris	002ER685875 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685875 n°13 - 1	P13	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685875 n°14 - 1	P14	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER685875 n°15 - 1	P15	Peinture non séparable + enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER685875 n°15 - 1	P15	Peinture non séparable + enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685875 n°16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER685875 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER685875 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 34





Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5875 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5875 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69 - S70 - S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5875 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 34							
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune non séparable	Vol 3 (autre local privatif)	7,06 m		3,1 m²	
P4	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante orange + ragréage gris en faible quantité non séparable	Vol 3 (autre local privatif)	7,11 m		3,13 m²	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 3 (autre local privatif) - Vol 2 (dégagement) - Vol 7 (séjour)	49,18 m		41,53 m²	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Vol 2 (dégagement)	13,19 m		6,7 m²	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 6 (cuisine) - Vol 5 (WC)	18,18 m		11,1 m²	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 6 (cuisine) - Vol 5 (WC)	18,05 m		10,95 m²	
P14	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	Vol 7 (séjour)	25,24 m		30,36 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 RDC - logement 34	RDC - logement 34 - Plan de repérage - Actions menées
	 RDC - logement 34	RDC - logement 34 - MPCA Toutes catégories confondues
	 RDC - logement 34	RDC - logement 34 - MPCA Revêtement de sol
	 R+1 - logement 34	R+1 - logement 34 - Plan de repérage - Actions menées

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

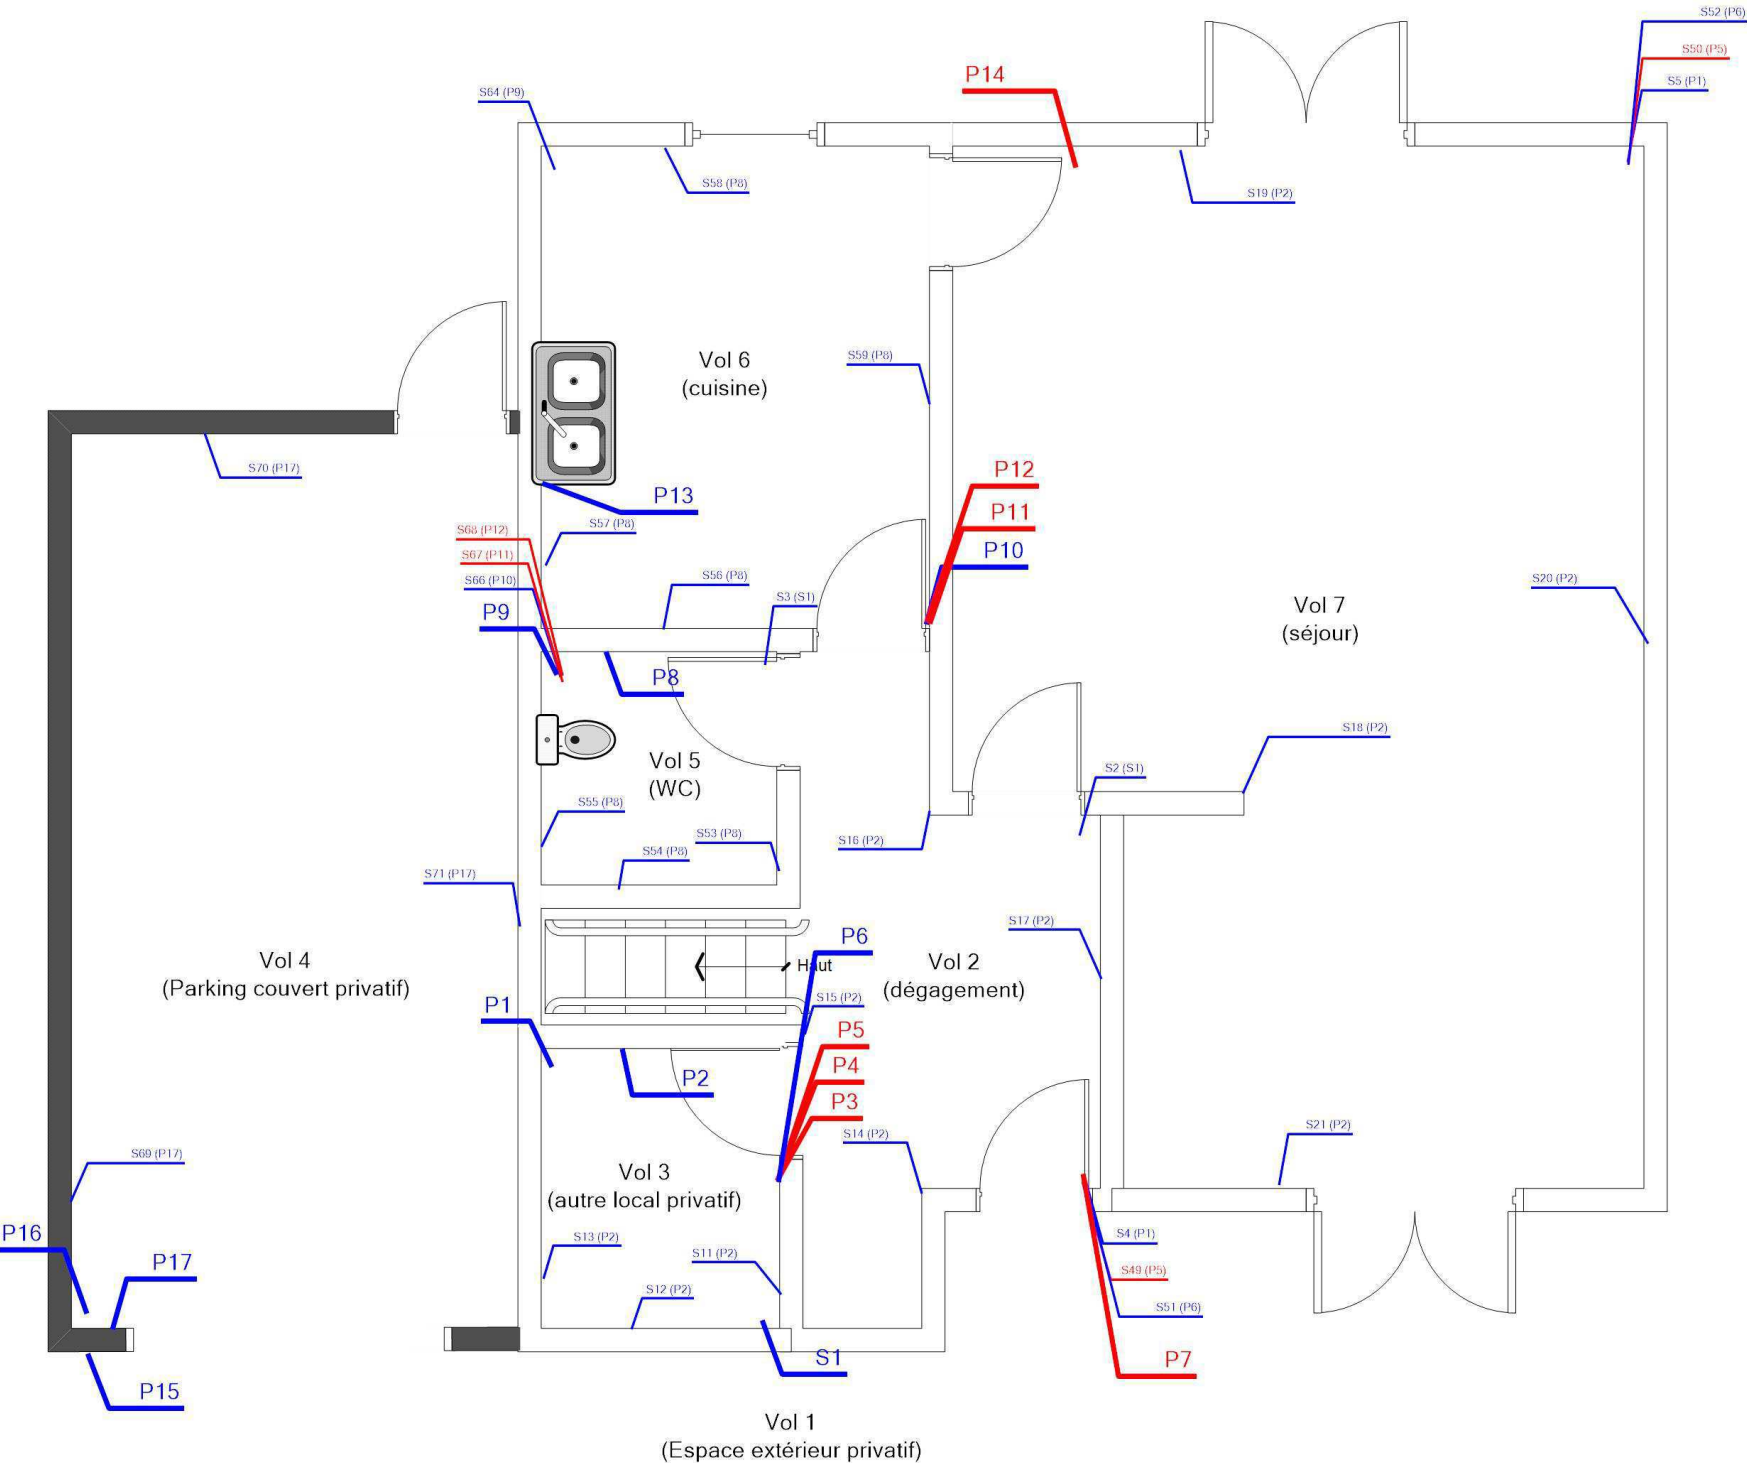

Légende



P7 : Colle bitumineuse noire en faible quantité



P12 : Colle bitumineuse noire



P3 : Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune non séparable



P14 : Dalles plastiques




P5 : Colle bitumineuse noire








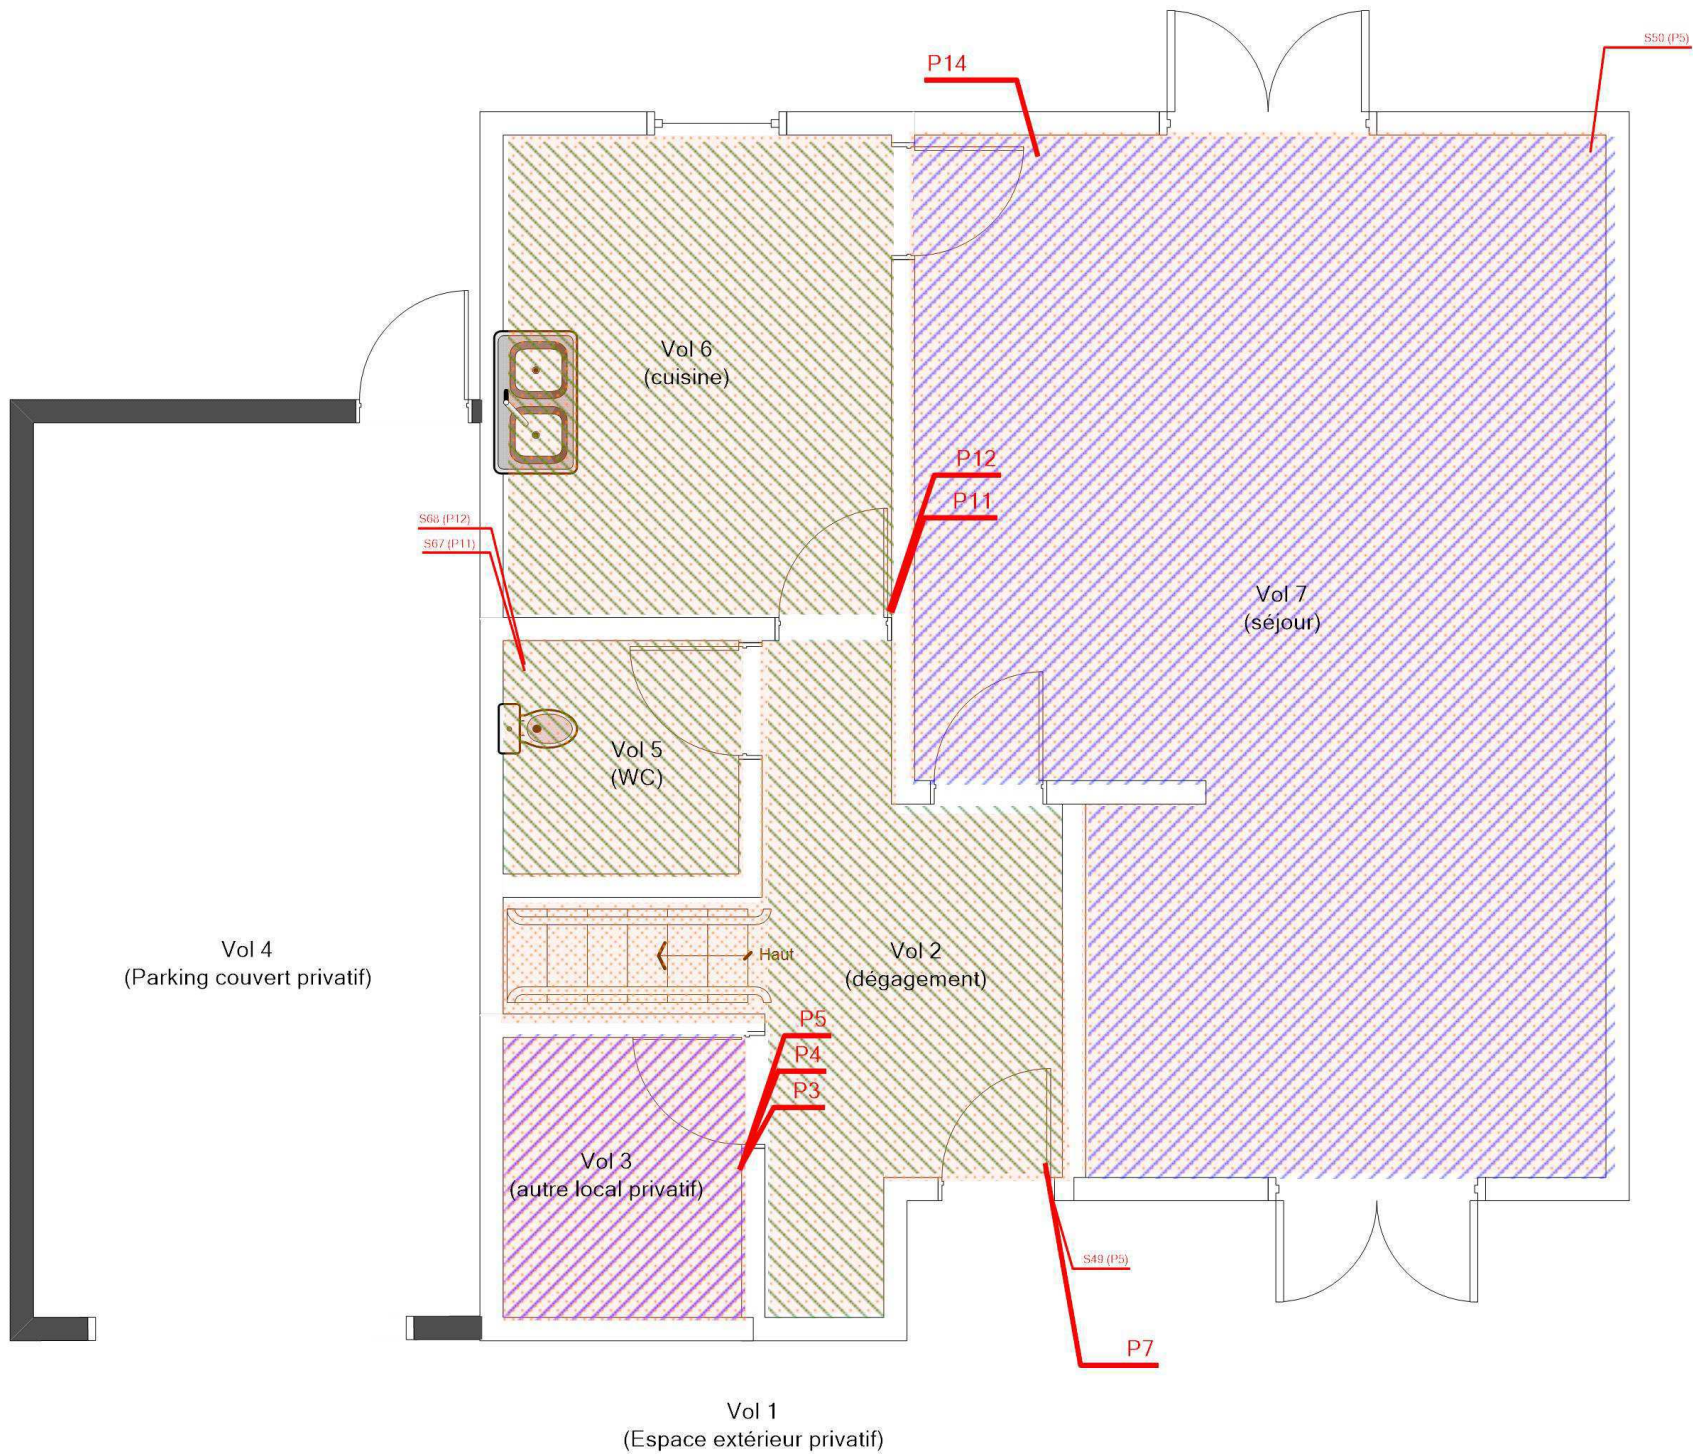


P4 : Dalles plastiques

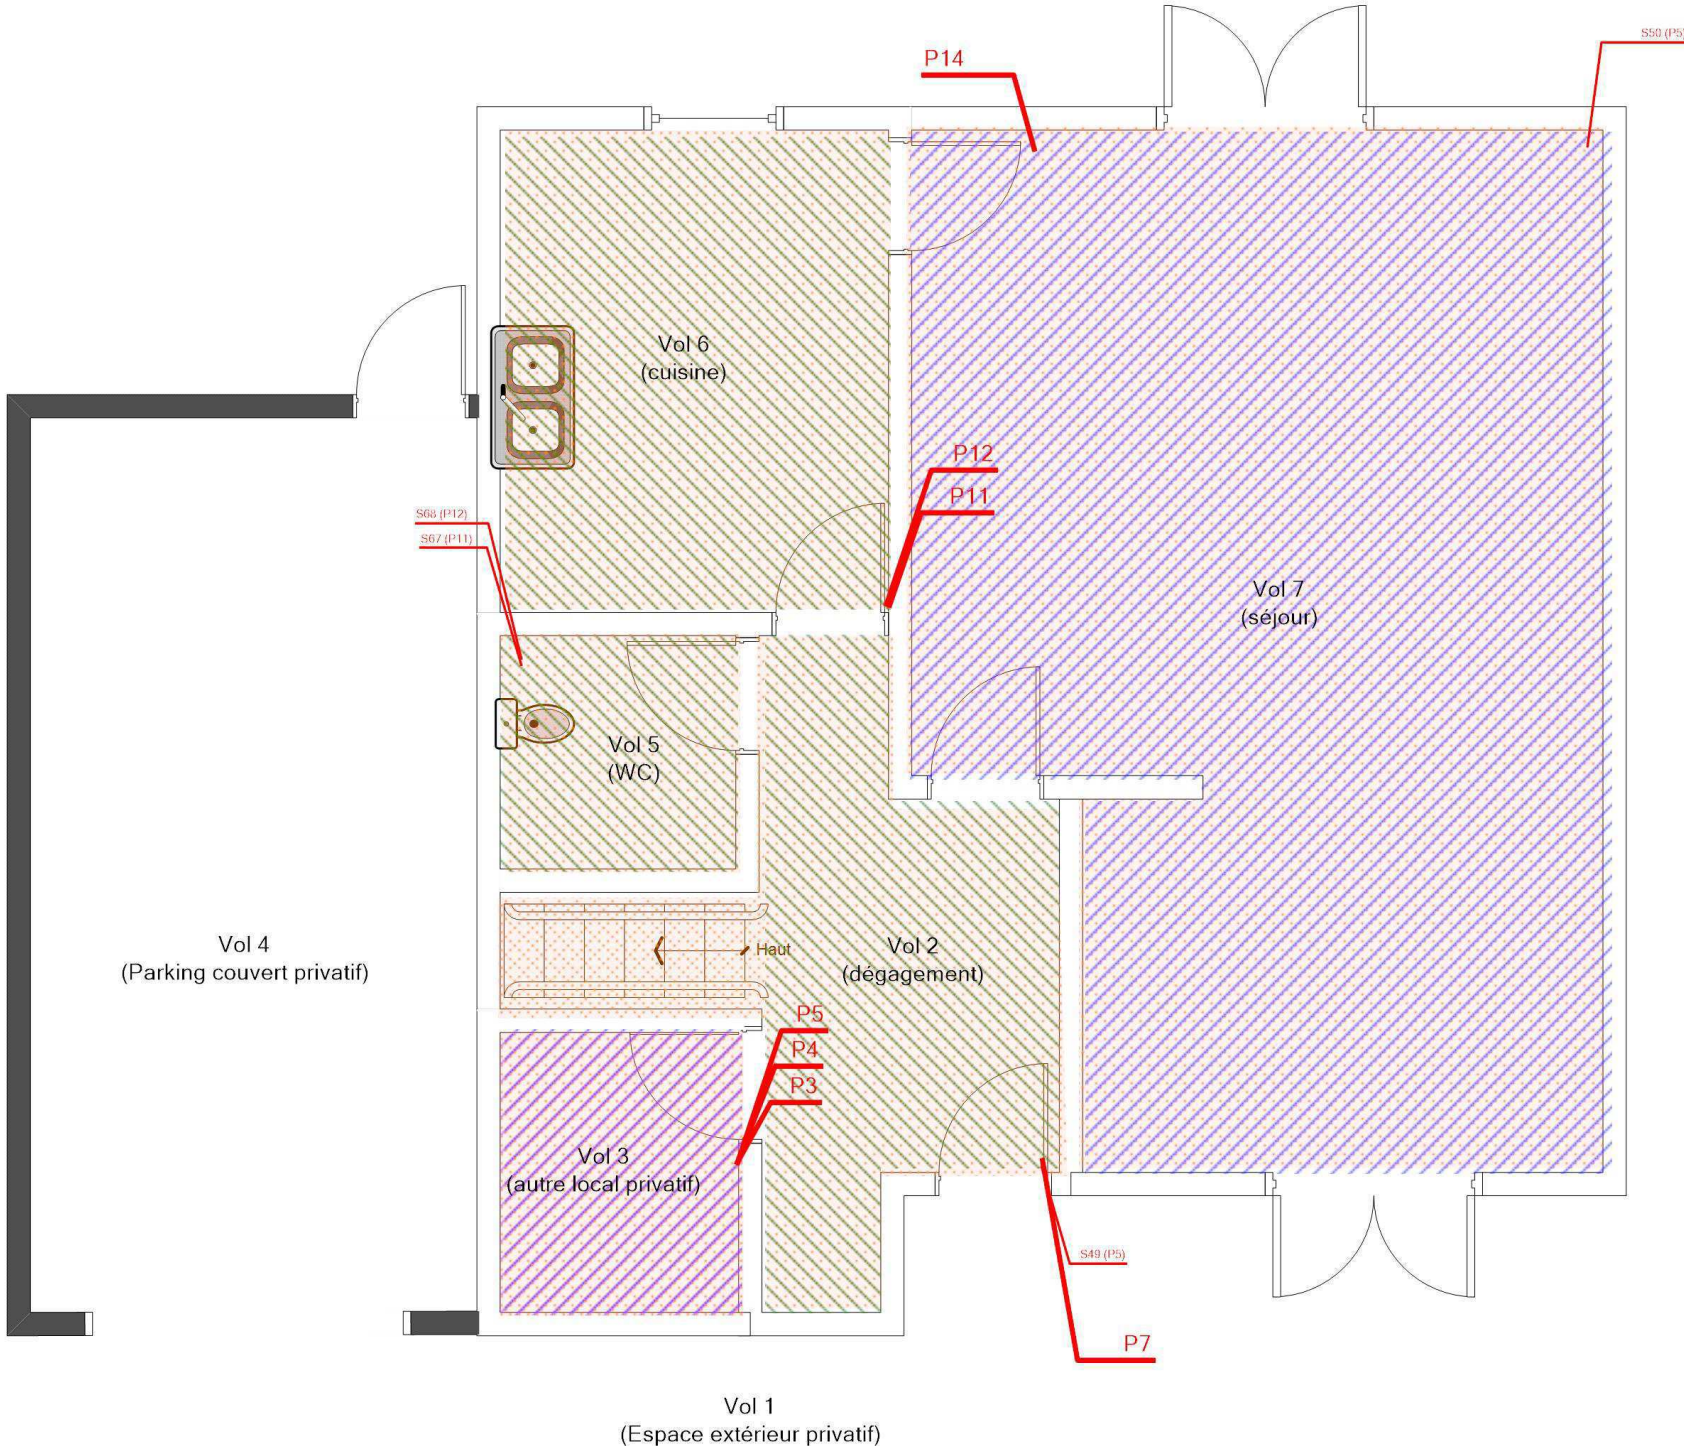

P11 : Colle bitumineuse noire



RDC - LOGEMENT 34 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685875	
	Légende				
		P7 : Colle bitumineuse noire en faible quantité			
		P12 : Colle bitumineuse noire			
		P3 : Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune non séparable			
		P14 : Dalles plastiques			
		P5 : Colle bitumineuse noire			
		P4 : Dalles plastiques			
		P11 : Colle bitumineuse noire			
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		N°34 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	06/12/2023	AUPETIT MATHIS

R+1 - LOGEMENT 34 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685875


Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

5

Localisation d'un sondage négatif

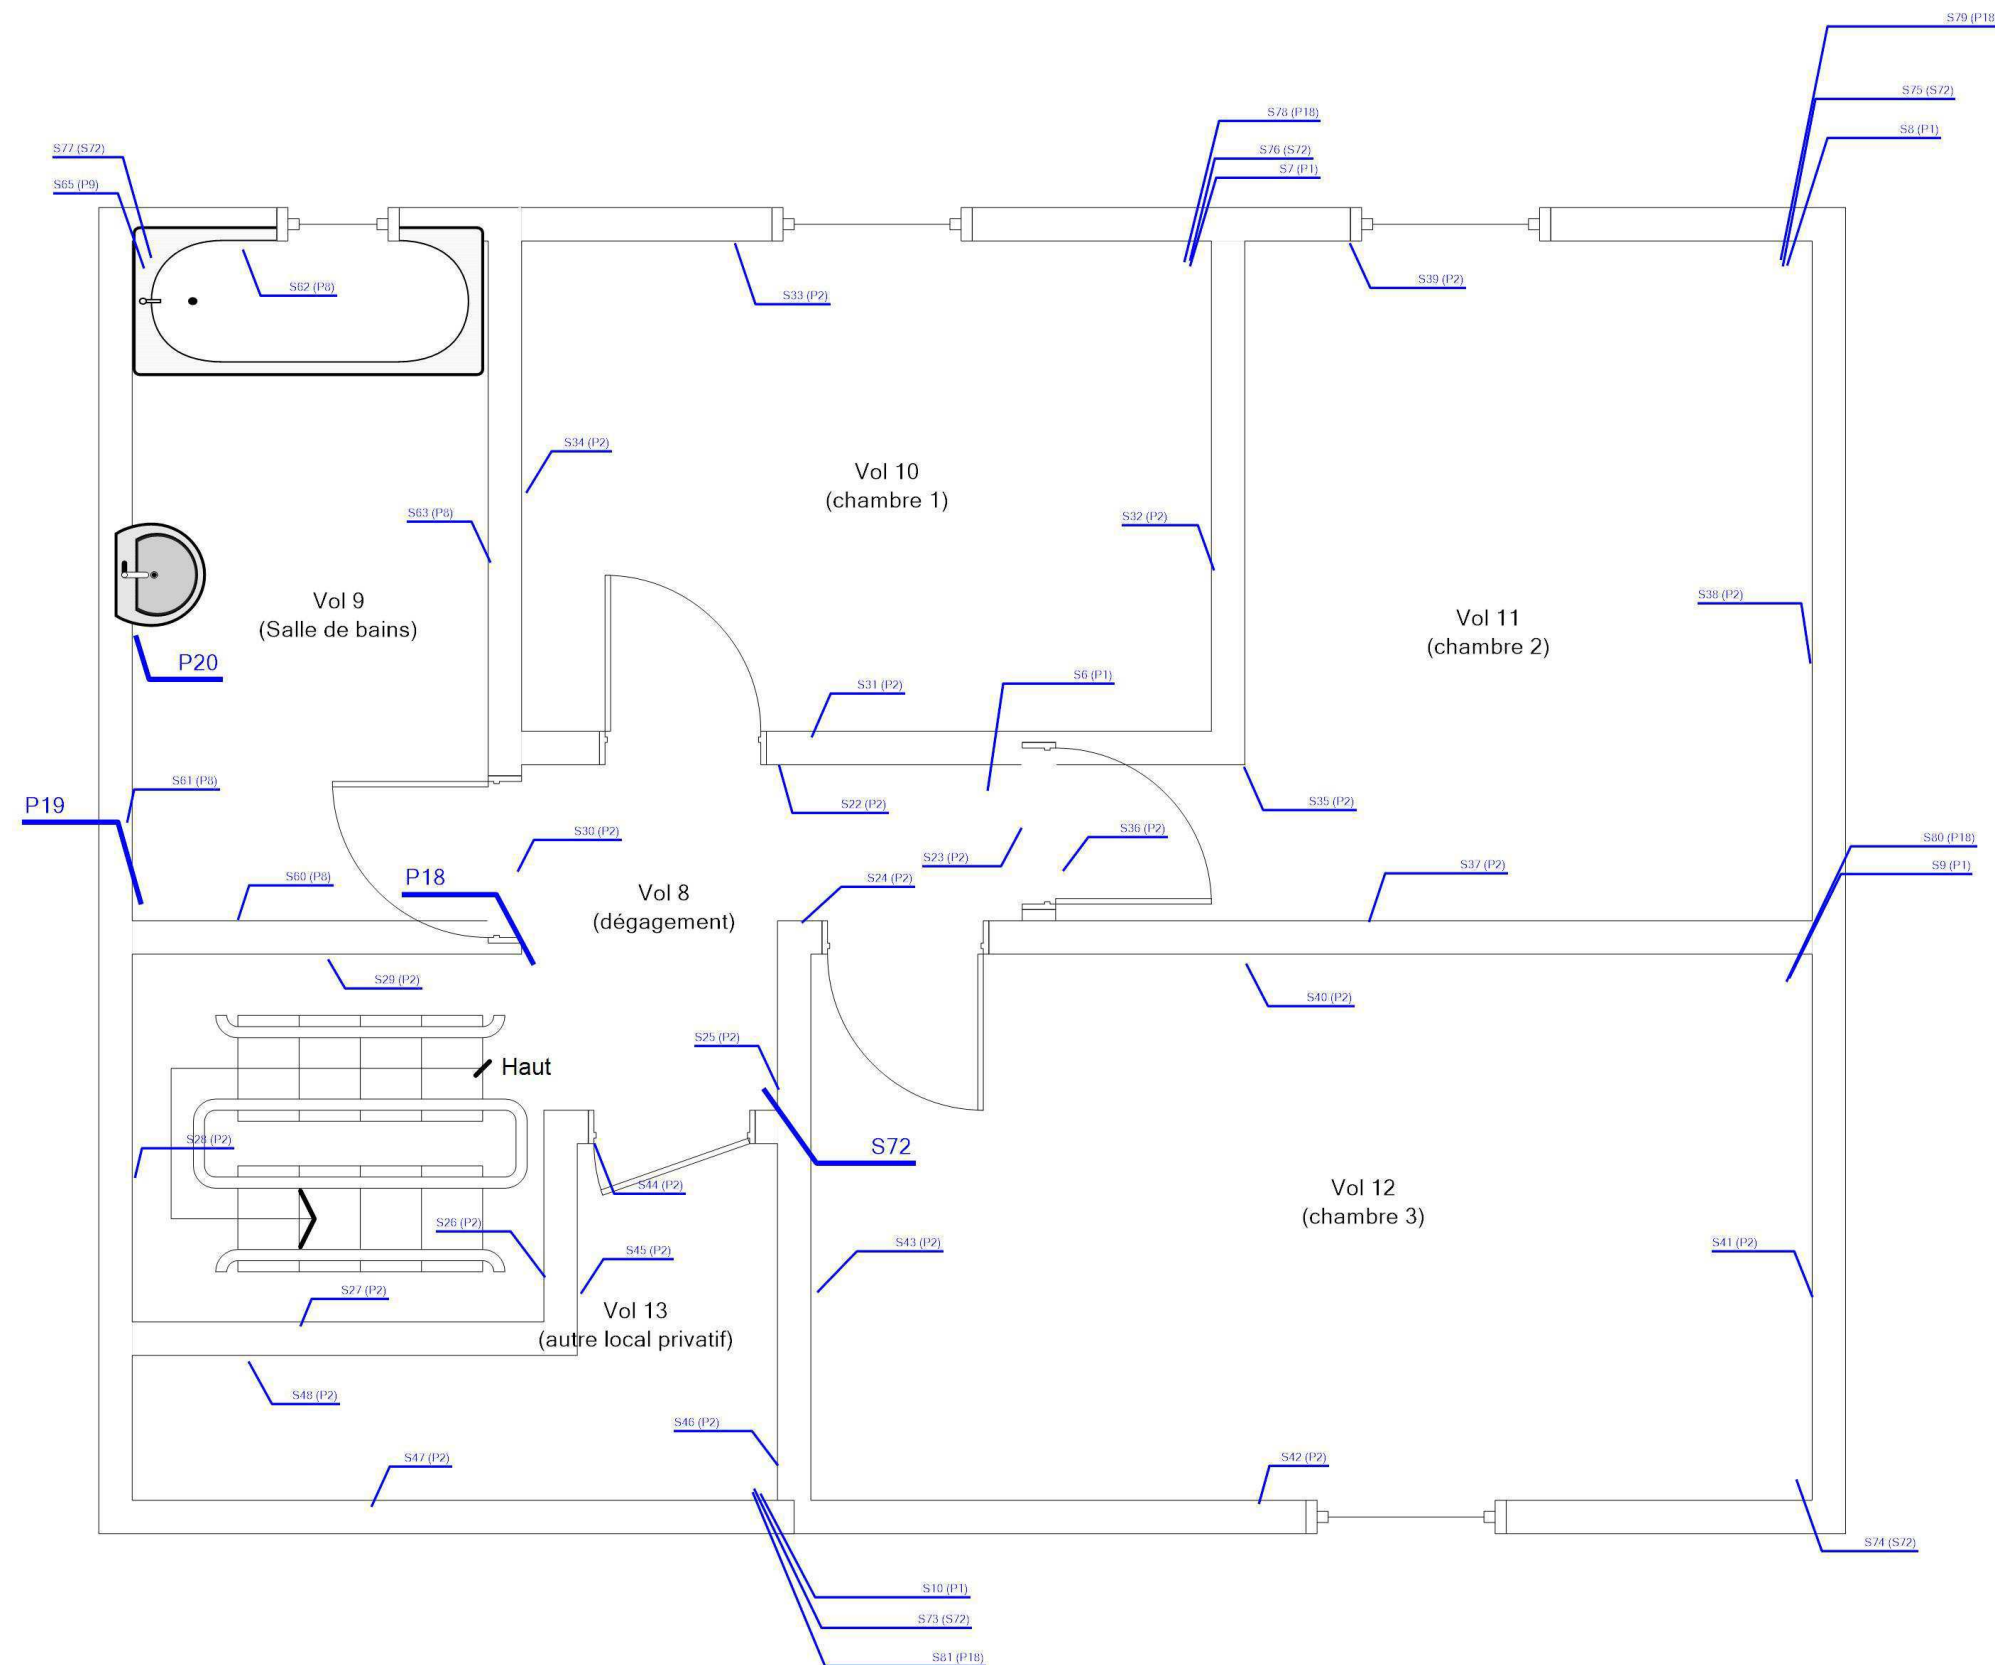**Adresse du bien**

N°34 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIR

Désignatio

BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date interventio

06/12/202

Techniciens intervenant

AUPETIT MATHIS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685875 n°18 - 1 (P18)	R+1 - logement 34 - Vol 8 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°19 - 1 (P19)	R+1 - logement 34 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°20 - 1 (P20)	R+1 - logement 34 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
S72 - 1 (S72)	R+1 - logement 34 - Vol 8 (dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685875 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement positif
002ER685875 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement positif
002ER685875 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement positif
002ER685875 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 34 - Vol 2 (dégagement)	Prélèvement positif
002ER685875 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 34 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 34 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement positif
002ER685875 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement positif
002ER685875 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 34 - Vol 7 (séjour)	Prélèvement positif
002ER685875 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 34 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°16 - 1 (P16)	RDC - logement 34 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélèvement négatif
002ER685875 n°17 - 1 (P17)	RDC - logement 34 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélèvement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	



002ER685875 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 34 - Vol 3
(autre local privatif)



002ER685875 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 34 - Vol 3
(autre local privatif)



002ER685875 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 34 - Vol 3
(autre local privatif)



002ER685875 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 34 - Vol 3
(autre local privatif)



002ER685875 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 34 - Vol 3
(autre local privatif)



002ER685875 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 34 - Vol 3
(autre local privatif)



002ER685875 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 34 - Vol 2
(dégagement)



002ER685875 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 34 - Vol 5
(WC)



002ER685875 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 34 - Vol 5
(WC)



002ER685875 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 34 - Vol
6 (cuisine)



002ER685875 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 34 - Vol 6
(cuisine)



002ER685875 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 34 - Vol
6 (cuisine)



002ER685875 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 34 - Vol 6
(cuisine)



002ER685875 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 34 - Vol
7 (séjour)



002ER685875 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 34 - Vol 1
(Espace extérieur privatif)



002ER685875 n°16 - 1 (P16) - RDC - logement 34 - Vol
4 (Parking couvert privatif)




002ER685875 n°17 - 1 (P17) - RDC - logement 34 - Vol 4
(Parking couvert privatif)



002ER685875 n°18 - 1 (P18) - R+1 - logement 34 - Vol
8 (dégagement)



002ER685875 n°19 - 1 (P19) - R+1 - logement 34 - Vol 9
(Salle de bains)

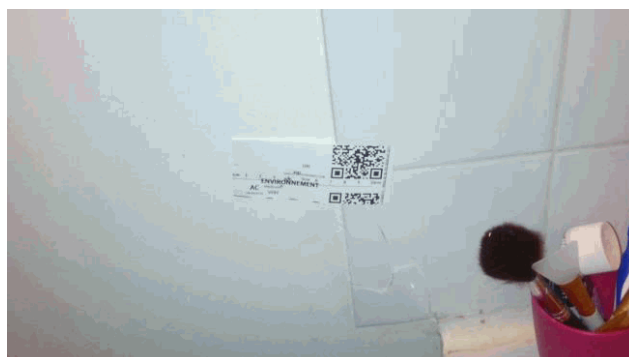

002ER685875 n°20 - 1 (P20) - R+1 - logement 34 - Vol 9
(Salle de bains)



S1 - 1 (S1) - RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local
privatif)



S72 - 1 (S72) - R+1 - logement 34 - Vol 8
(dégagement)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - Beige -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune non séparable - Beige -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante orange + ragréage gris en faible quantité non séparable - Rouge -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose - Noire -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Noire -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène - Gris -	RDC - logement 34 - Vol 3 (autre local privatif)	

P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose - Rose -	RDC - logement 34 - Vol 2 (dégagement)
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité - Rose -	RDC - logement 34 - Vol 2 (dégagement)
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 34 - Vol 5 (WC)
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 34 - Vol 5 (WC)
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Beige -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable - Noire -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Noire -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose - Gris -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Gris -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)

P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier - Blanc -	RDC - logement 34 - Vol 6 (cuisine)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - Beige -	RDC - logement 34 - Vol 7 (séjour)
P15	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit gris hétérogène - -	RDC - logement 34 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Gris -	RDC - logement 34 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	RDC - logement 34 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - Marron -	R+1 - logement 34 - Vol 8 (dégagement)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable - Rouge -	R+1 - logement 34 - Vol 9 (Salle de bains)
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples non séparable - Blanc -	R+1 - logement 34 - Vol 9 (Salle de bains)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-24433 Réf. Commande Client : 002ER685875
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE		Réf échantillon ITGA : IT112312-7536	
Réf échantillon client : 002ER685875001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (autre local privatif)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7537		
Réf échantillon client : 002ER685875002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (autre local privatif)	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7538		
Réf échantillon client : 002ER685875003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (autre local privatif)	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante rouge / Colle polymère jaune		
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Dalle dure cassante rouge + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7539		
Réf échantillon client : 002ER685875004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (autre local privatif)	Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Dalle dure cassante orange / Ragréage gris en faible quantité		
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Dalle dure cassante orange + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TJC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 3 (autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7540	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragrée rose / Colle bitumineuse noire
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + Ragrée rose	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 3 (autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7541	
		Description ITGA :	Peinture / Ragrée gris en vrac hétérogène
▸ Peinture non séparable + Ragrée gris en vrac hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 2 (dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7542	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragrée rose / Colle bitumineuse noire en faible quantité
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragrée rose	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
▸ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7543		
Réf échantillon client : 002ER685875008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC)	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : END (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7544		
Réf échantillon client : 002ER685875009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC)	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7545		
Réf échantillon client : 002ER685875010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (cuisine)	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 6 (cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7546	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage rose + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Peintures multiples non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7547	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage rose	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (cuisine)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7548	
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Matériau souple blanc
Peinture + Carrelage + Matériau souple blanc	---	Non analysé	
▶ Colle beige avec couche en papier	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7549		
Réf échantillon client : 002ER685875014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 7 (séjour)	Description ITGA : Dalle dure cassante beige		
Dalle dure cassante beige	META (B) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DMC
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7550		
Réf échantillon client : 002ER685875015 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade)	Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7551		
Réf échantillon client : 002ER685875016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Garage)	Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE	Réf échantillon ITGA : IT112312-7552		
Réf échantillon client : 002ER685875017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 4 (Garage)	Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24433 EN DATE DU 15/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7553	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois aggloméré
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Bois aggloméré	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (SDB)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7554	
		Description ITGA :	Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Bois aggloméré
▸ Revêtement souple rouge + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (4)
Bois aggloméré	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549 N°34 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE BVIL-MI_BVIL-MI-34V_007549_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE Réf échantillon client : 002ER685875020 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (SDB)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7555	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Peintures multiples
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peintures multiples non séparable	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
- (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Mylène MATTEI** Analyste