

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : N°36 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553

Désignation : Autres Privatif

Date de construction : Avant 2020

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 06/12/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 15/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 15/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 36 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 36 - Vol 2 (Dégagement)
RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	RDC - logement 36 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 36 - Vol 6 (Cuisine)
RDC - logement 36 - Vol 7 (Séjour)	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)
R+1 - logement 36 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 36 - Vol 10 (Chambre 1)
R+1 - logement 36 - Vol 11 (Chambre 2)	R+1 - logement 36 - Vol 12 (Chambre 3)
R+1 - logement 36 - Vol 13 (Autre local privatif)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoissage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC - logement 36	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 36	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 36	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de sol	RDC - logement 36	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 36	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 36	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 36	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 36	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 36	Vol 9 (Salle de bains)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3 Phase 2
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3 Phase 2
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3 Phase 2
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4 Phase 1
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6 Phase 3
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10 Phase 1
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10 Phase 1
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10 Phase 2
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10 Phase 2
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13 Phase 2
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20 Phase 1

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement) - Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement) - Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5833 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74 - S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S13	Réalisation d'un sondage		S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685833 n°18 - 1	P18 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685833 n°18 - 1	P18 Phase 2	Matériau blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P19	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685833 n°19 - 1	P19	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER685833 n°20 - 1	P20 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER685833 n°20 - 1	P20 Phase 2	Colle polymère jaune + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER685833 n°21 - 1	P21	Colle polymère jaune + bois aggloméré non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER685833 n°22 - 1	P22	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1 - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER685833 n°23 - 1	P23 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER685833 n°23 - 1	P23 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P24	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685833 n°24 - 1	P24	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Blanc	002ER685833 n°24 - 1	P24	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685833 n°25 - 1	P25	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685833 n°26 - 1	P26	Colle grise avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
--------------	-----------	-----------	---------------------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5833 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse


RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5833 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5833 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER68 5833 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER68 5833 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5833 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER68 5833 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Beige	002ER68 5833 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5833 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S3 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5833 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S4 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5833 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5833 n°4 - 1	P4 Phase 2	Ragréage gris non séparable + matériau compact blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S3 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5833 n°4 - 1	P4 Phase 2	Ragréage gris non séparable + matériau compact blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S4 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Noire	002ER68 5833 n°4 - 1	P4 Phase 2	Ragréage gris non séparable + matériau compact blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5833 n°5 - 1	P5	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau marron en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S5 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5833 n°5 - 1	P5	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau marron en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S6 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002ER68 5833 n°5 - 1	P5	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau marron en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5833 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5833 n°6 - 1	P6 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5833 n°6 - 1	P6 Phase 4	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5833 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5833 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5833 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5833 n°9 - 1	P9	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Beige	002ER68 5833 n°9 - 1	P9	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685833 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Noire	002ER685833 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685833 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Noire	002ER685833 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685833 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Gris	002ER685833 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685833 n°12 - 1	P12	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685833 n°13 - 1	P13 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5833 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5833 n °14 - 1	P14	Colle grise + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5833 n °15 - 1	P15	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER68 5833 n °15 - 1	P15	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5833 n °16 - 1	P16	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5833 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5833 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5833 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5833 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC - logement 36

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10 -	Sondage et		002ER68	P17	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
	verticales			S11 -	extension de la		5833 n				
	intérieures et enduits			S12	ZPSO du prélèvement P17		°17 - 1				

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1 - logement 36							
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	Vol 13 (Autre local privatif)	8,74 m		2,66 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 36							
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	43,28 m		36,39 m²	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	43,41 m		36,01 m²	
P5	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau marron en vrac non séparable	Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour)	43,65 m		37,09 m²	
P6 Phase 3	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Vol 2 (Dégagement)	12,79 m		6,4 m²	
P9	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	17,49 m		10,34 m²	


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 36							
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	17,67 m		10,58 m²	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine)	17,67 m		10,58 m²	
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Vol 6 (Cuisine)	11,28 m		7,87 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA





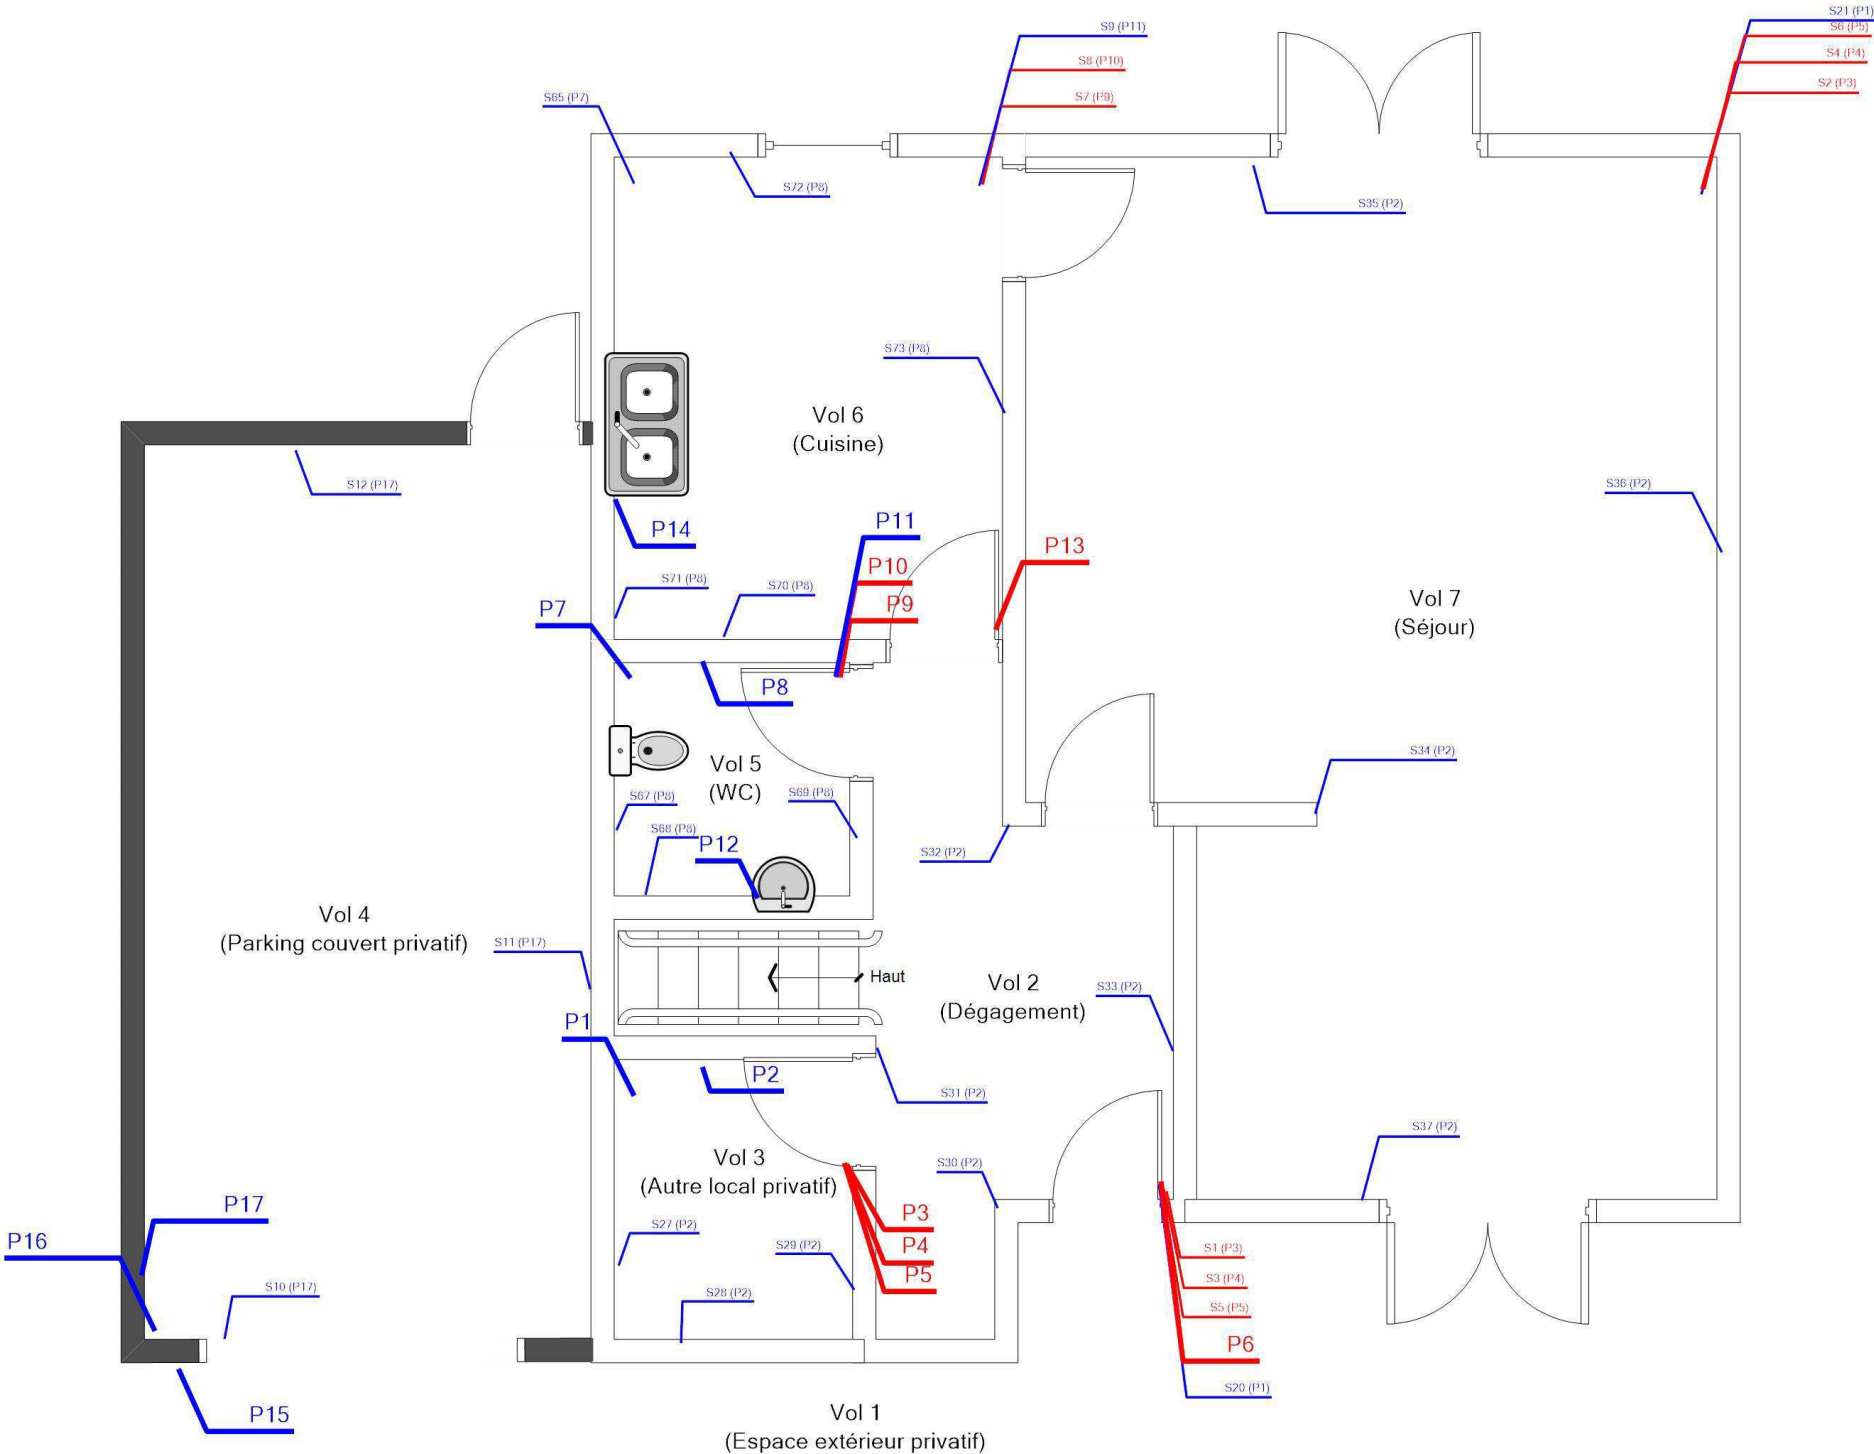


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC - logement 36	RDC - logement 36 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - logement 36	RDC - logement 36 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - logement 36	RDC - logement 36 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 - logement 36	R+1 - logement 36 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 - logement 36	R+1 - logement 36 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 - logement 36	R+1 - logement 36 - MPCA Revêtement de sol


Légende










	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

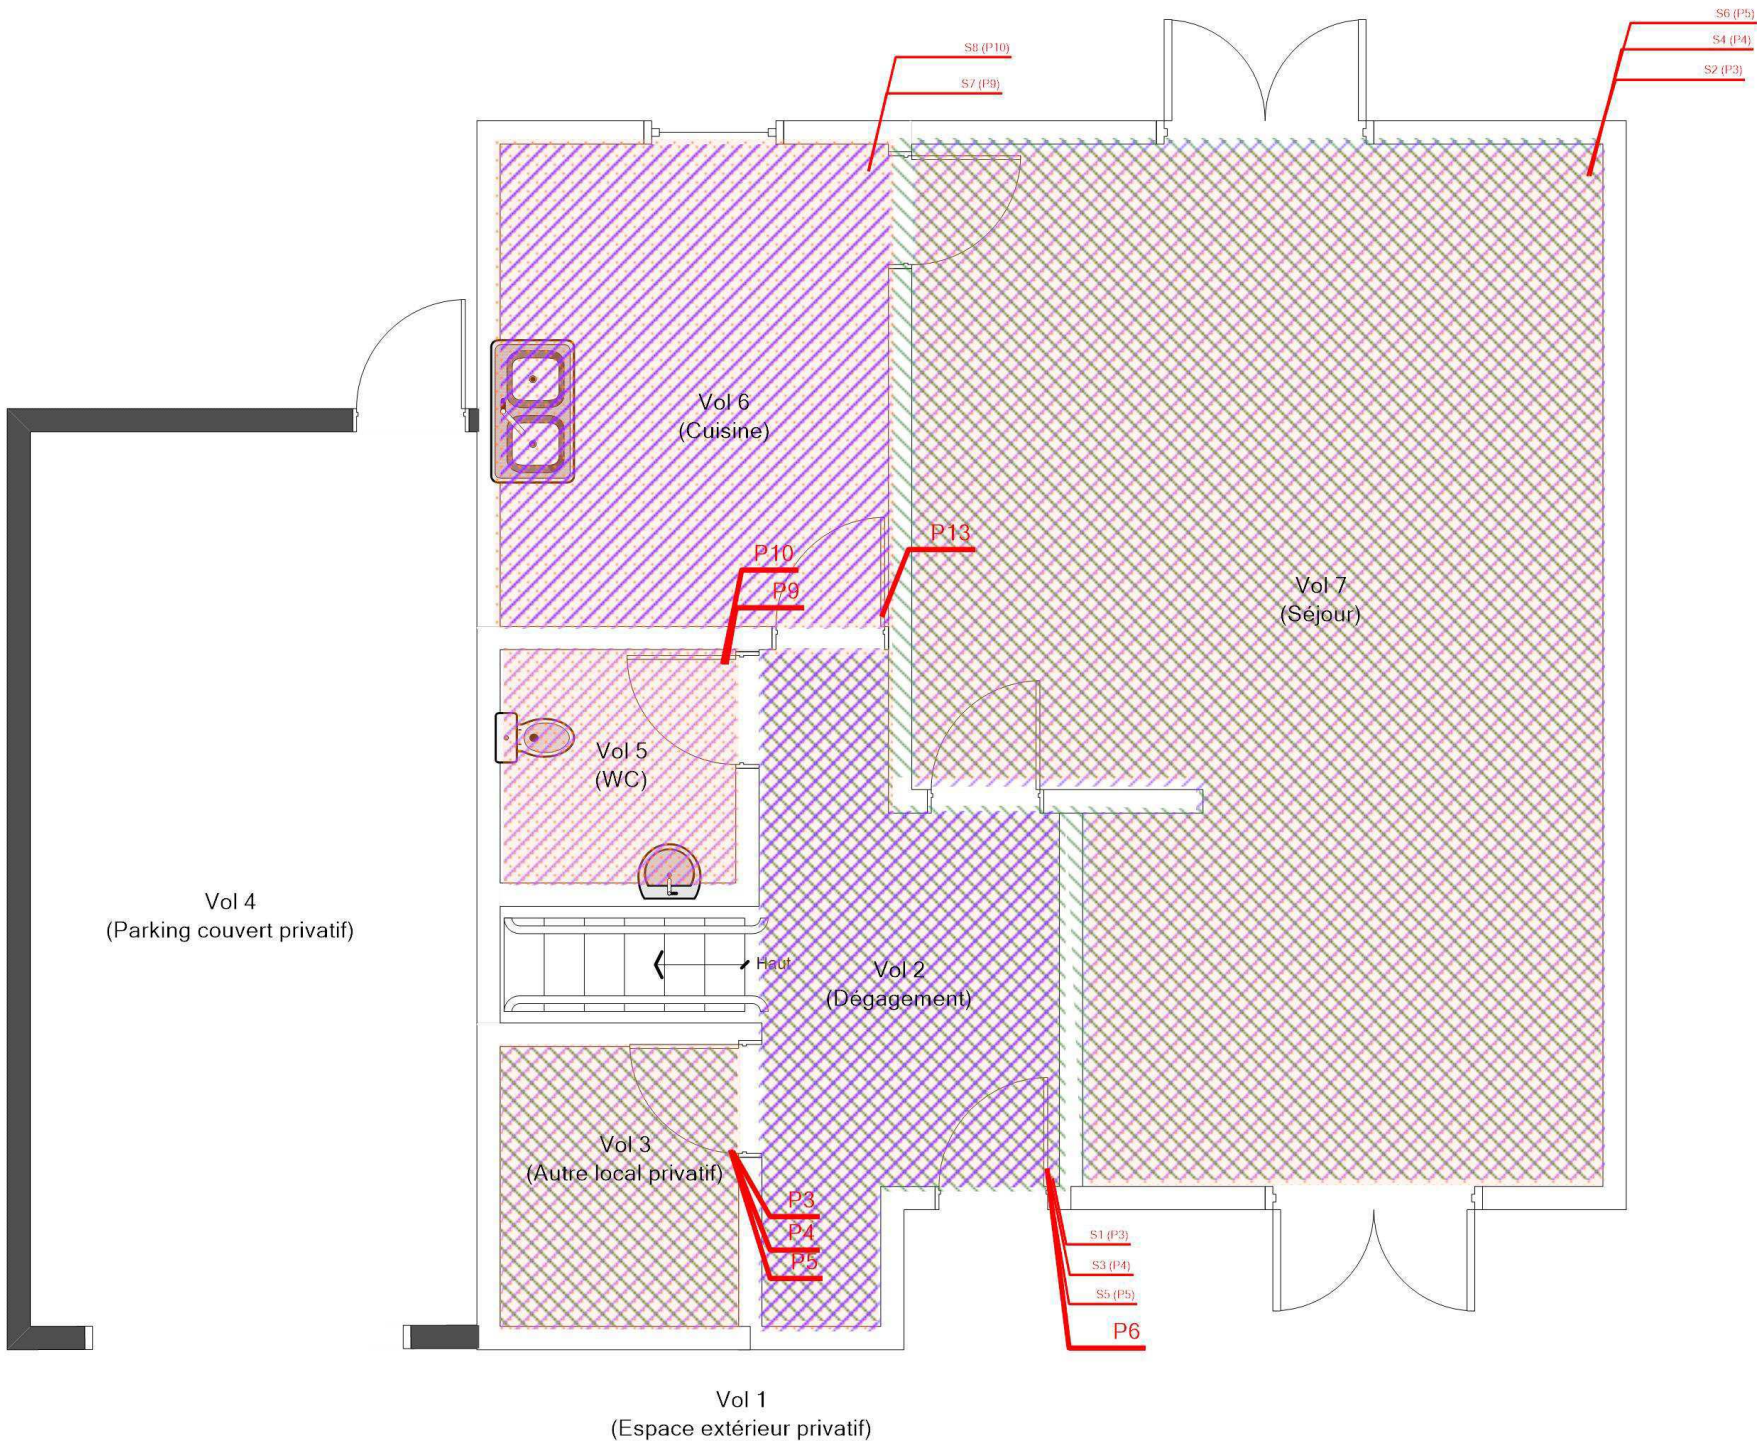

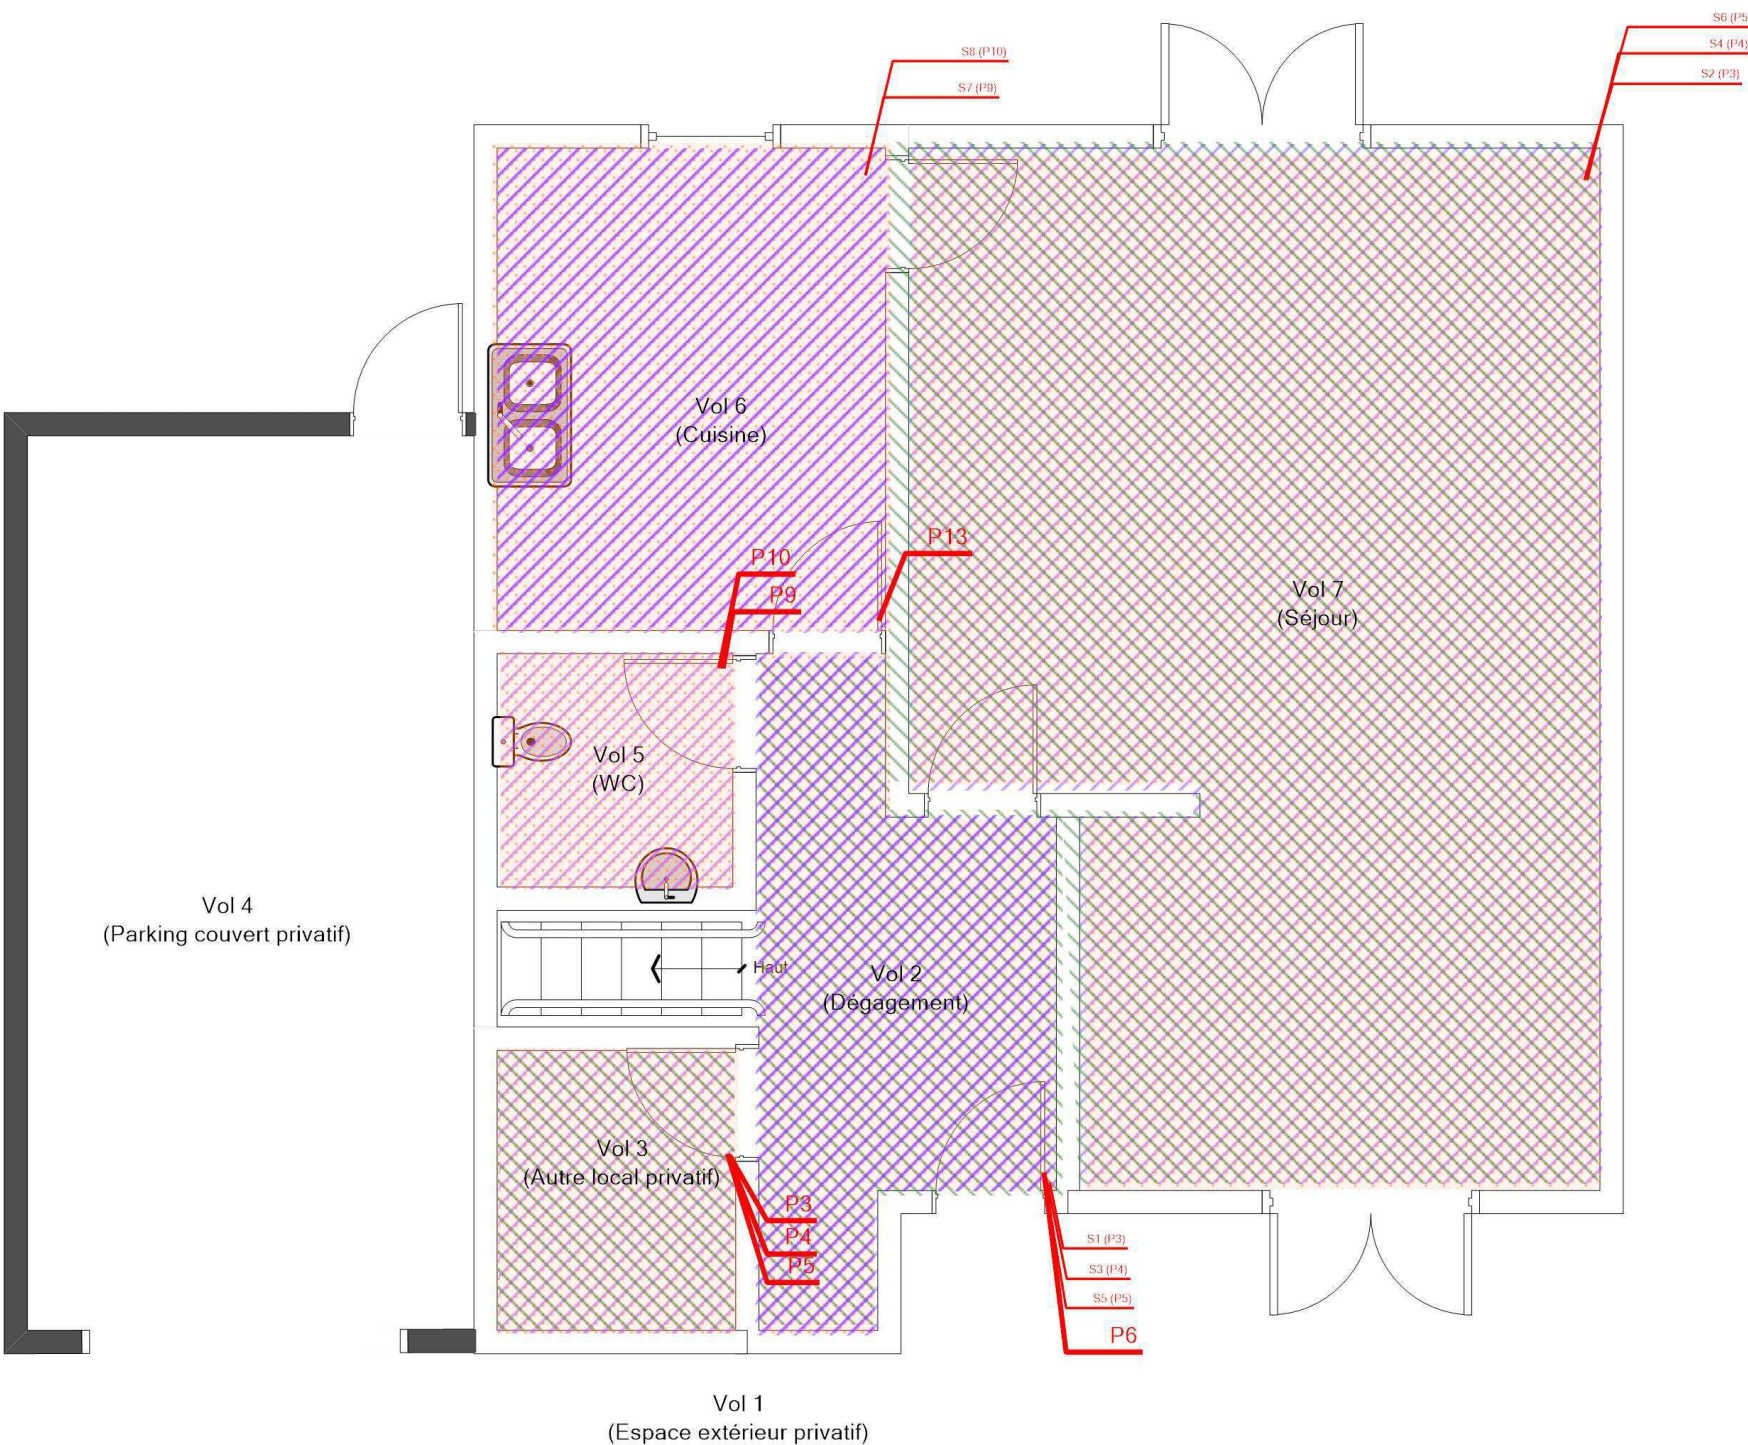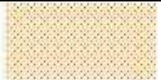Légende


	P4 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
	P6 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
	P10 : Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée, Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
	P5 : Ragréage
	P13 : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable
	P3 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
	P9 : Lés plastiques avec sous-couche




RDC - LOGEMENT 36 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685833	
				Légende	
					P4 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
					P6 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
					P10 : Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée, Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
					P5 : Ragréage
					P13 : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable
					P3 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire
					P9 : Lés plastiques avec sous-couche
	Adresse du bien N°36 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		Désignation Autres Privatif	Date intervention 06/12/2023	Technicien intervenant AUPETIT MATHIS

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

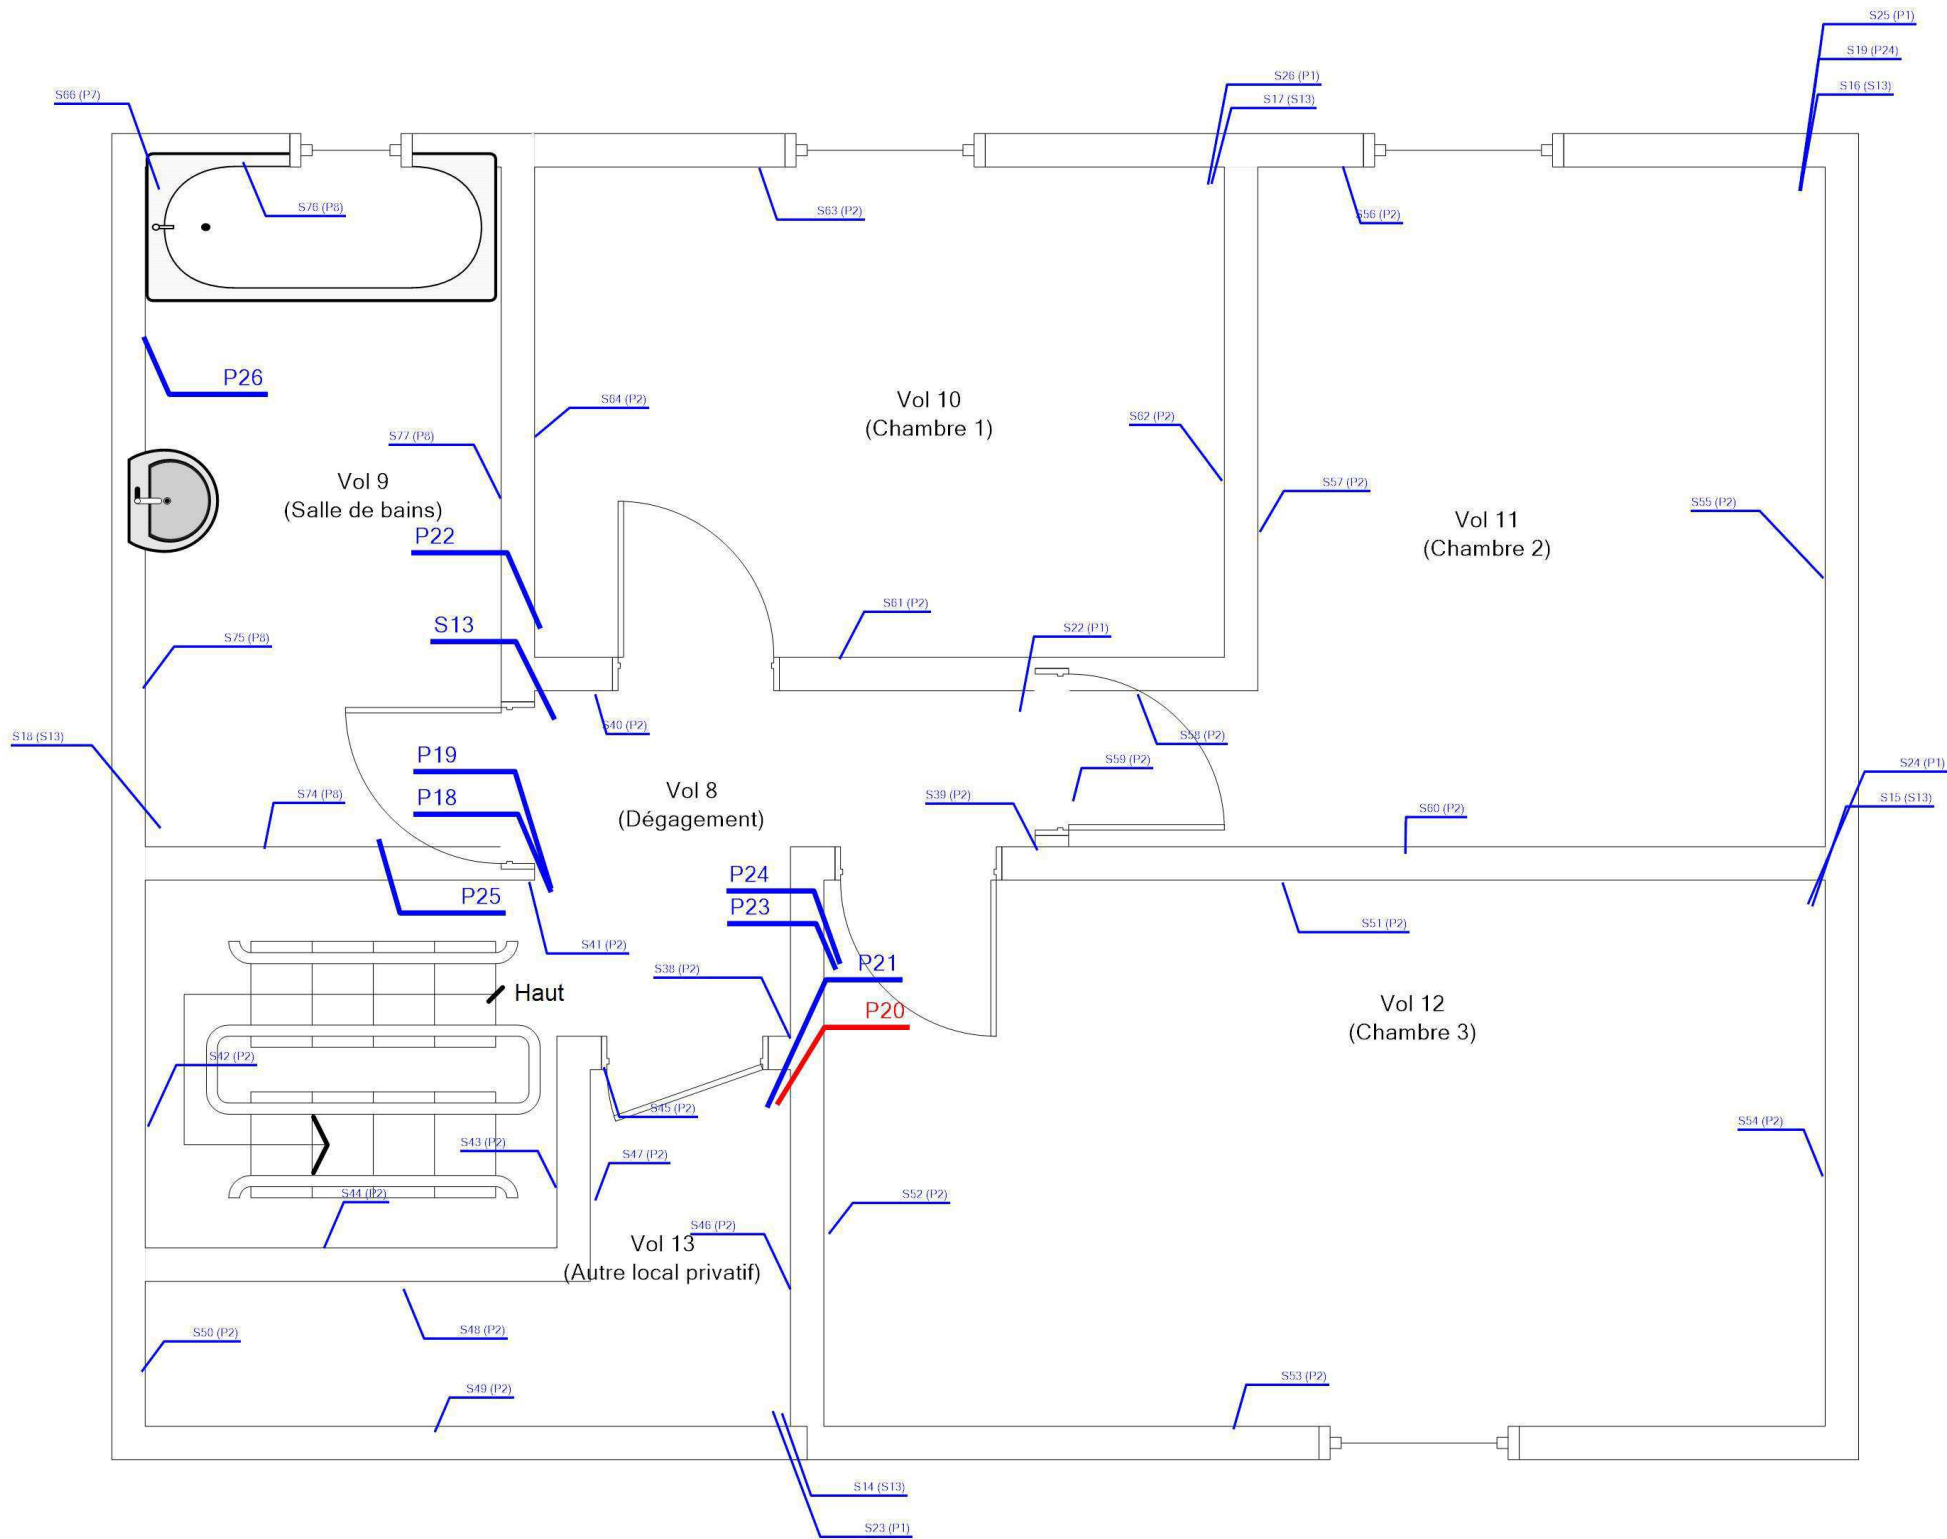


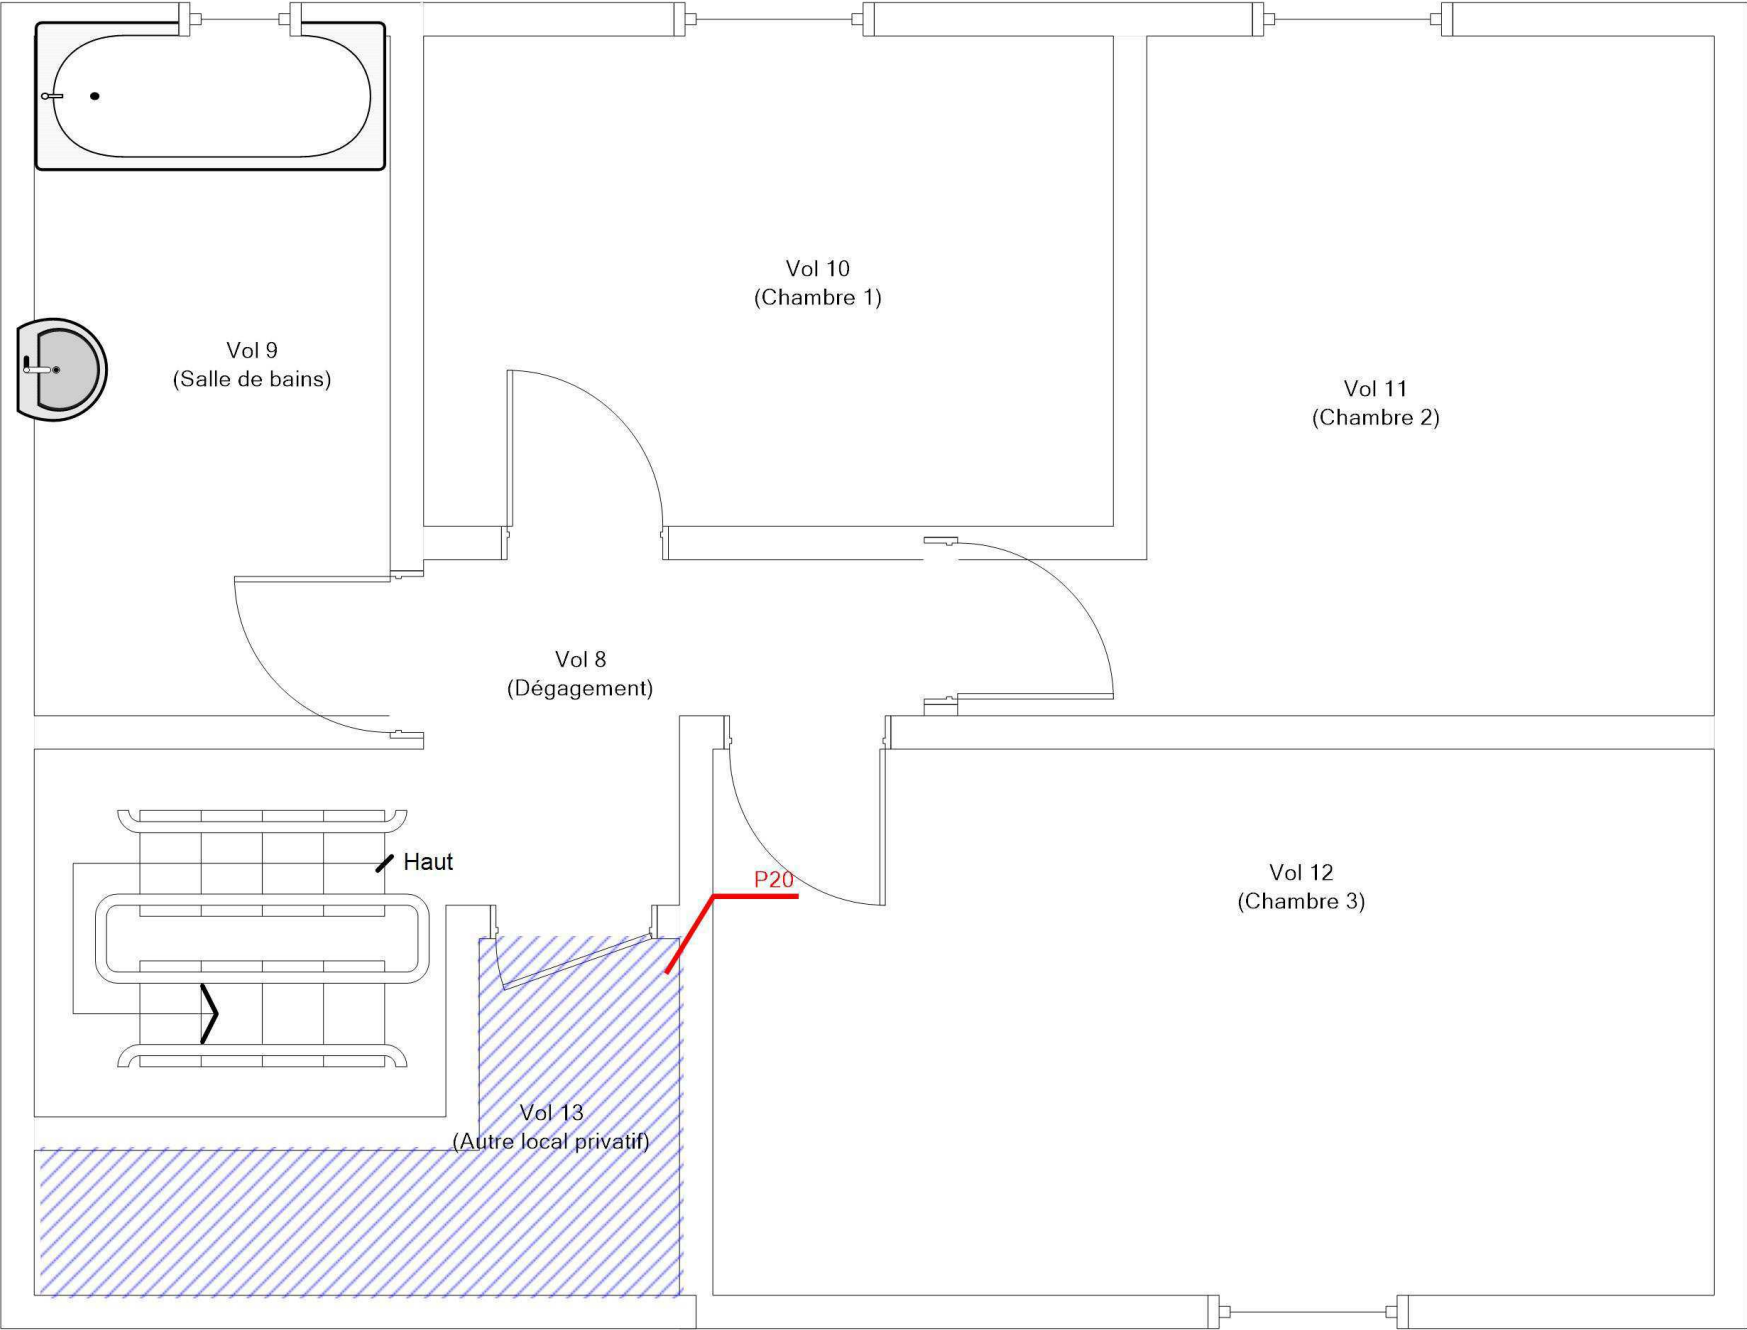


Légende	
	P20 : Dalle dure cassante beige

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°36 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Autres Privatif	06/12/2023	AUPETIT MATHIS

Légende

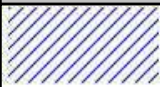

P20 : Dalle dure cassante beige

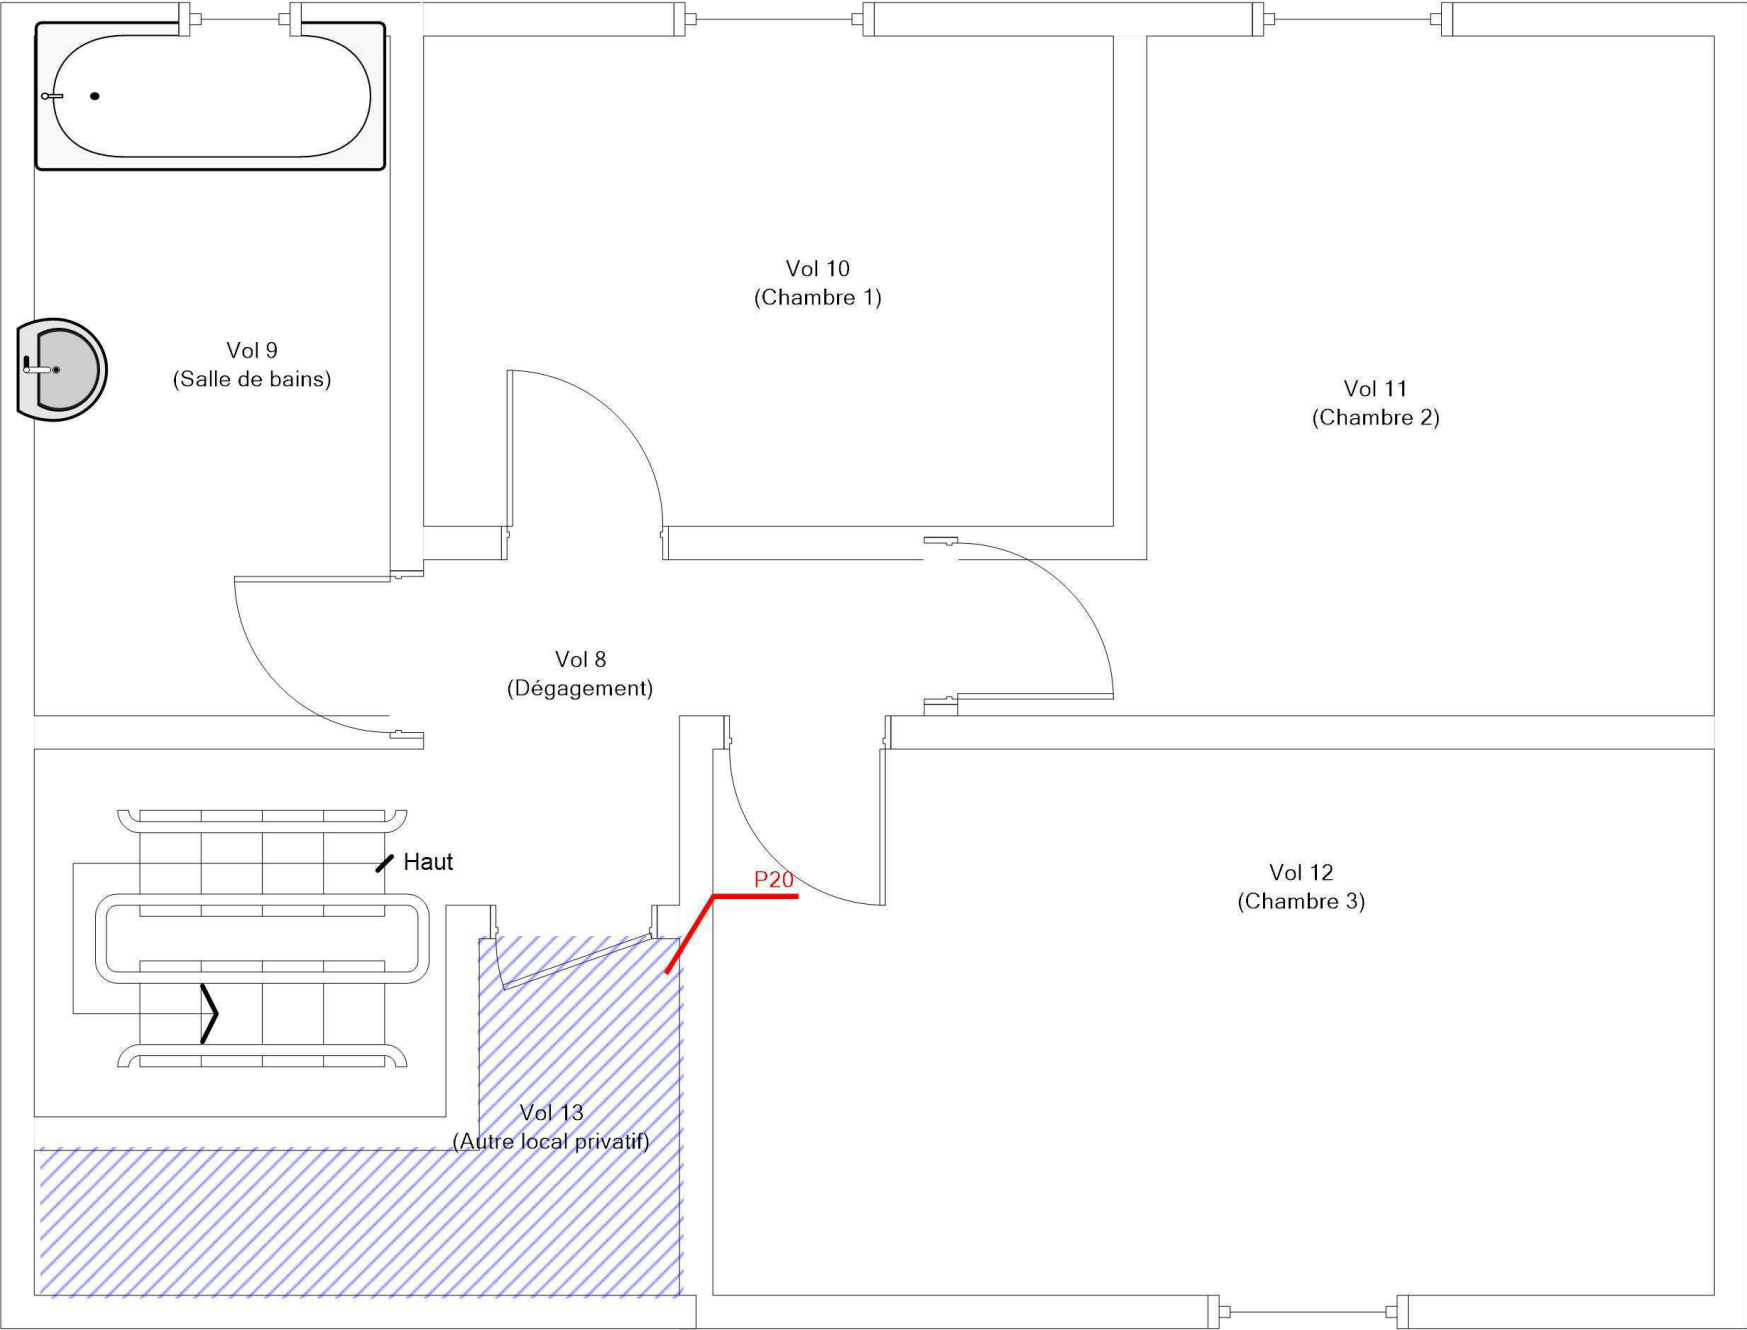

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685833 n°18 - 1 (P18)	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685833 n°19 - 1 (P19)	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685833 n°20 - 1 (P20)	R+1 - logement 36 - Vol 13 (Autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685833 n°21 - 1 (P21)	R+1 - logement 36 - Vol 13 (Autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685833 n°22 - 1 (P22)	R+1 - logement 36 - Vol 10 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER685833 n°23 - 1 (P23)	R+1 - logement 36 - Vol 12 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002ER685833 n°24 - 1 (P24)	R+1 - logement 36 - Vol 12 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002ER685833 n°25 - 1 (P25)	R+1 - logement 36 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685833 n°26 - 1 (P26)	R+1 - logement 36 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
S13 - 1 (S13)	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685833 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685833 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685833 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685833 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685833 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685833 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 36 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002ER685833 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	Prélevement négatif
002ER685833 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	Prélevement négatif
002ER685833 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	Prélevement positif
002ER685833 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	Prélevement positif
002ER685833 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	Prélevement négatif
002ER685833 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)	Prélevement négatif
002ER685833 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 36 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002ER685833 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 36 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685833 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 36 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685833 n°16 - 1 (P16)	RDC - logement 36 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685833 n°17 - 1 (P17)	RDC - logement 36 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif



002ER685833 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 36 - Vol 3
(Autre local privatif)



002ER685833 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 36 - Vol 3
(Autre local privatif)



002ER685833 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 36 - Vol 3
(Autre local privatif)



002ER685833 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 36 - Vol 3
(Autre local privatif)



002ER685833 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 36 - Vol 3
(Autre local privatif)



002ER685833 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 36 - Vol 2
(Dégagement)



002ER685833 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)



002ER685833 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)




002ER685833 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)



002ER685833 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)



002ER685833 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)

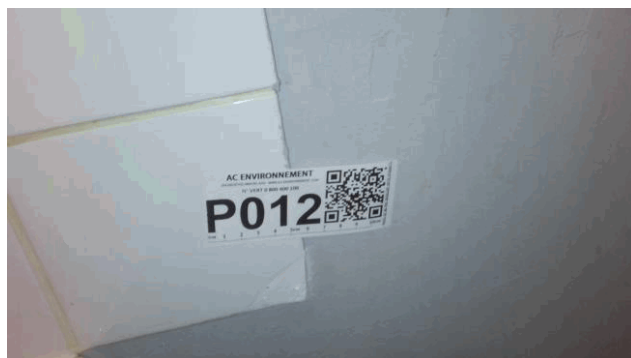

002ER685833 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)



002ER685833 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 36 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685833 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 36 - Vol 6
(Cuisine)



002ER685833 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 36 - Vol 1
(Espace extérieur privatif)



002ER685833 n°16 - 1 (P16) - RDC - logement 36 - Vol 4
(Parking couvert privatif)



002ER685833 n°17 - 1 (P17) - RDC - logement 36 - Vol 4
(Parking couvert privatif)



002ER685833 n°18 - 1 (P18) - R+1 - logement 36 - Vol 8
(Dégagement)



002ER685833 n°19 - 1 (P19) - R+1 - logement 36 - Vol 8
(Dégagement)



002ER685833 n°20 - 1 (P20) - R+1 - logement 36 - Vol
13 (Autre local privatif)



002ER685833 n°21 - 1 (P21) - R+1 - logement 36 - Vol
13 (Autre local privatif)



002ER685833 n°22 - 1 (P22) - R+1 - logement 36 - Vol
10 (Chambre 1)



002ER685833 n°23 - 1 (P23) - R+1 - logement 36 - Vol
12 (Chambre 3)



002ER685833 n°24 - 1 (P24) - R+1 - logement 36 - Vol
12 (Chambre 3)



002ER685833 n°25 - 1 (P25) - R+1 - logement 36 - Vol 9
(Salle de bains)



002ER685833 n°26 - 1 (P26) - R+1 - logement 36 - Vol 9
(Salle de bains)



S13 - 1 (S13) - R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir - Beige -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire - Beige -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire - Noire -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact blanc hétérogène - Noire -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau marron en vrac non séparable - Gris -	RDC - logement 36 - Vol 3 (Autre local privatif)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple blanc - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 2 (Dégagement)	
P6 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 2 (Dégagement)	
P6 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 2 (Dégagement)	

P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable - Beige -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée - Noire -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire - Noire -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable - Gris -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 5 (WC)
P13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 6 (Cuisine)
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 6 (Cuisine)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples non séparable - Blanc -	RDC - logement 36 - Vol 6 (Cuisine)
P15	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène - -	RDC - logement 36 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - Gris -	RDC - logement 36 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - -	RDC - logement 36 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - Beige -	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)
P18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau blanc - Beige -	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc - Blanc -	R+1 - logement 36 - Vol 8 (Dégagement)
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	R+1 - logement 36 - Vol 13 (Autre local privatif)
P20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + couche blanche non séparable - -	R+1 - logement 36 - Vol 13 (Autre local privatif)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + bois aggloméré non séparable - Jaune -	R+1 - logement 36 - Vol 13 (Autre local privatif)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - Marron -	R+1 - logement 36 - Vol 10 (Chambre 1)
P23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Marron -	R+1 - logement 36 - Vol 12 (Chambre 3)
P23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Marron -	R+1 - logement 36 - Vol 12 (Chambre 3)
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris - Blanc -	R+1 - logement 36 - Vol 12 (Chambre 3)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable - Beige -	R+1 - logement 36 - Vol 9 (Salle de bains)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche cartonnée et poussières - Blanc -	R+1 - logement 36 - Vol 9 (Salle de bains)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-24472 Réf. Commande Client : 002ER685833
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-8166	
Réf échantillon client : 002ER685833001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Autre local privatif)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8167	
		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8168	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Peinture
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (4)
Peinture	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 3 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8169	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact blanc hétérogène
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (4)
▸ Ragréage gris non séparable + Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8170	
		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac hétérogène / Matériau marron en vrac
▶ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau marron en vrac non séparable	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Dégagement)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8171	
		Description ITGA :	Peinture / Colle polymère jaune / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
Peinture non séparable	---	Non analysé	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Revêtement souple blanc	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (4)
▶ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (4)
▶ Ragréage gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8172	
		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : CNB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (WC)	Réf échantillon ITGA : IT112312-8173 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : CNB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (WC)	Réf échantillon ITGA : IT112312-8174 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune avec couche cartonnée		
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 5 (WC)	Réf échantillon ITGA : IT112312-8175 Description ITGA : Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire		
▶ Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
▶ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (WC)	Réf échantillon ITGA : IT112312-8176 Description ITGA : Peinture / Ragréage gris / Matériau blanc		
▶ Peinture non séparable + Ragréage gris + Matériau blanc non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8177		
Réf échantillon client : 002ER685833012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (WC)	Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture		
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8178		
Réf échantillon client : 002ER685833013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Cuisine)	Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
Colle polymère jaune non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (4)
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8179		
Réf échantillon client : 002ER685833014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine)	Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peintures multiples non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8180		
Réf échantillon client : 002ER685833015 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade)	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8181		
Réf échantillon client : 002ER685833016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Garage)	Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8182		
Réf échantillon client : 002ER685833017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 4 (Garage)	Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8183		
Réf échantillon client : 002ER685833018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc		
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Matériau blanc	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif	Réf échantillon ITGA : IT112312-8184		
Réf échantillon client : 002ER685833019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (Dégagement)	Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau blanc		
Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 13 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8185	
		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Couche blanche	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNI
▸ Colle polymère jaune + Couche blanche non séparable	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 13 (Autre local privatif)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8186	
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
▸ Colle polymère jaune + (Bois aggloméré non séparable)	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 10 (Chambre 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8187	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Bois aggloméré	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685833023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Chambre 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-8188	
		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24472 EN DATE DU 15/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif			
Réf échantillon client : 002ER685833024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 12 (Chambre 3)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau gris	
Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (4)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif			
Réf échantillon client : 002ER685833025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Salle de bains)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Couche blanche / Bois aggloméré	
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Bois aggloméré	---	Non analysé	
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-36V_007553 N°36 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif			
Réf échantillon client : 002ER685833026 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Salle de bains)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée et poussières	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise avec couche cartonnée et poussières	META (A) le 14/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : **Mylène MATTEI** Analyste