

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : N°63 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607

Désignation : Maison de type T3 Bis

Date de construction : Avant 1980

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BECQUET VALENTIN


Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 02/11/2023

Numéro attestation : CPDI4965

Délivré le : 03/03/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

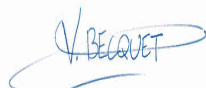

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557
45000 ORLEANS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 12/01/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 12/01/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rez de Chaussée - Vol 1 (Entrée)	Rez de Chaussée - Vol 2 (Cellier)
Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	Rez de Chaussée - Vol 4 (Cuisine)
Rez de Chaussée - Vol 5 (Séjour)	1er Étage - Vol 6 (Dégagement)
1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)	1er Étage - Vol 8 (Placard)
1er Étage - Vol 9 (Chambre 1)	1er Étage - Vol 10 (Chambre 2)
1er Étage - Vol 11 (Placard)	Parties extérieures - Vol 12 (Espace extérieur privatif)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoissage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de Chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de Chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour)	
Revêtement de sol	Rez de Chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Rez de Chaussée	Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Rez de Chaussée	Vol 4 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	1er Étage	Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Salle de bains) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	1er Étage	Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Salle de bains) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Placard)	
Revêtement de sol	1er Étage	Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Salle de bains) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Placard)	
Equipements divers et accessoires	1er Étage	Vol 7 (Salle de bains)	
Revêtement de mur	1er Étage	Vol 7 (Salle de bains)	
Façades	Parties extérieures	Vol 12 (Espace extérieur privatif)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 3 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 1
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 1
Vol 3 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 2
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5 Phase 2
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6 Phase 1
Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6 Phase 1
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6 Phase 1
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6 Phase 2
Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6 Phase 2
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6 Phase 2
Vol 11 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10
Vol 8 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10
Vol 11 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11
Vol 8 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 4 (Cuisine)	Colle de carrelage (plinthe)	Sondage destructif en milieu occupé.		
Vol 7 (Salle de bains)	Tampon bitumineux	Tablier non démontable le jour de l'intervention		
Vol 7 (Salle de bains)	Colle de carrelage (faïence)	Faïences en bon état. Sondage destructif en milieu occupé. Des prélèvements complémentaires devront être réalisés en cas de dépose de la faïence.		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de moquette	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5919 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de moquette	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5919 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de moquette	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5919 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de moquette	S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5919 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Placard)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond du 1er étage	002ER68 5919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plafond du 1er étage	002ER685919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plafond du 1er étage	002ER685919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Placard)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plafond du 1er étage	002ER685919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plafond du 1er étage	002ER68 5919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plafond du 1er étage	002ER68 5919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Salle de bains) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plafond du 1er étage	002ER68 5919 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

1er Étage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement	Dalle dure cassante vert	002ER685919 n°10 - 1	P10	Dalle dure cassante verte + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S71 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalle dure cassante vert	002ER685919 n°10 - 1	P10	Dalle dure cassante verte + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 11 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER685919 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S72 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER685919 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER685919 n°12 - 1	P12	Revêtement souple orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de bains)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Tablier non démontable le jour de l'intervention
Vol 7 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I3			I3 - 1				Faïences en bon état. Sondage destructif en milieu occupé. Des prélèvements complémentaires devront être réalisés en cas de dépose de la faïence.



Amiante

Parties extérieures

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5919 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond du Rez de Chaussée	002ER68 5919 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plafond du Rez de Chaussée	002ER68 5919 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Cellier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plafond du Rez de Chaussée	002ER68 5919 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plafond du Rez de Chaussée	002ER68 5919 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plafond du Rez de Chaussée	002ER68 5919 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plafond du Rez de Chaussée	002ER68 5919 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides)	002ER68 5919 n°3 - 1	P3	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Dalle dure cassante orange	002ER685919 n°4 - 1	P4	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalle dure cassante orange	002ER685919 n°4 - 1	P4	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5	Réalisation d'un prélèvement	Colle bitumeuse noire	002ER685919 n°5 - 1	P5 Phase 1	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S17 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Colle bitumeuse noire	002ER685919 n°5 - 1	P5 Phase 1	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5	Réalisation d'un prélèvement	Colle bitumeuse noire	002ER685919 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S17 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Colle bitumeuse noire	002ER685919 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement	Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables	002ER685919 n°6 - 1	P6 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables	002ER685919 n°6 - 1	P6 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables	002ER68 5919 n°6 - 1	P6 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement	Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables	002ER68 5919 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables	002ER68 5919 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables	002ER68 5919 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches)	002ER68 5919 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	I1			I1 - 1				Sondage destructif en milieu occupé.
Vol 4 (Cuisine)	Equipemen ts divers et accessoire s	Evier	Tampon bitumineux	S73	Réalisation d'un sondage		S73 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

Rez de Chaussée

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73		S73 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
1er Étage							
P10	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle polymère jaune non séparable	Vol 11 (Placard) - Vol 8 (Placard)	18,88 m		6,58 m²	
P11	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	Vol 11 (Placard) - Vol 8 (Placard)	18,83 m		6,54 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Rez de Chaussée							
P4	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	18,95 m		11,77 m²	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge	Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	18,88 m		11,69 m²	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 3 (WC) - Vol 4 (Cuisine)	18,88 m		11,69 m²	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 5 (Séjour)	44,63 m		39,46 m²	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cellier) - Vol 5 (Séjour)	44,63 m		39,46 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rez de Chaussée	Rez de Chaussée - Plan de repérage - Actions menées
	Rez de Chaussée	Rez de Chaussée - MPCA Toutes catégories confondues
	Rez de Chaussée	Rez de Chaussée - MPCA Revêtement de sol
	1er Étage	1er Étage - Plan de repérage - Actions menées
	1er Étage	1er Étage - MPCA Toutes catégories confondues
	1er Étage	1er Étage - MPCA Revêtement de sol
	Parties extérieures	Parties extérieures - Plan de repérage - Actions menées

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

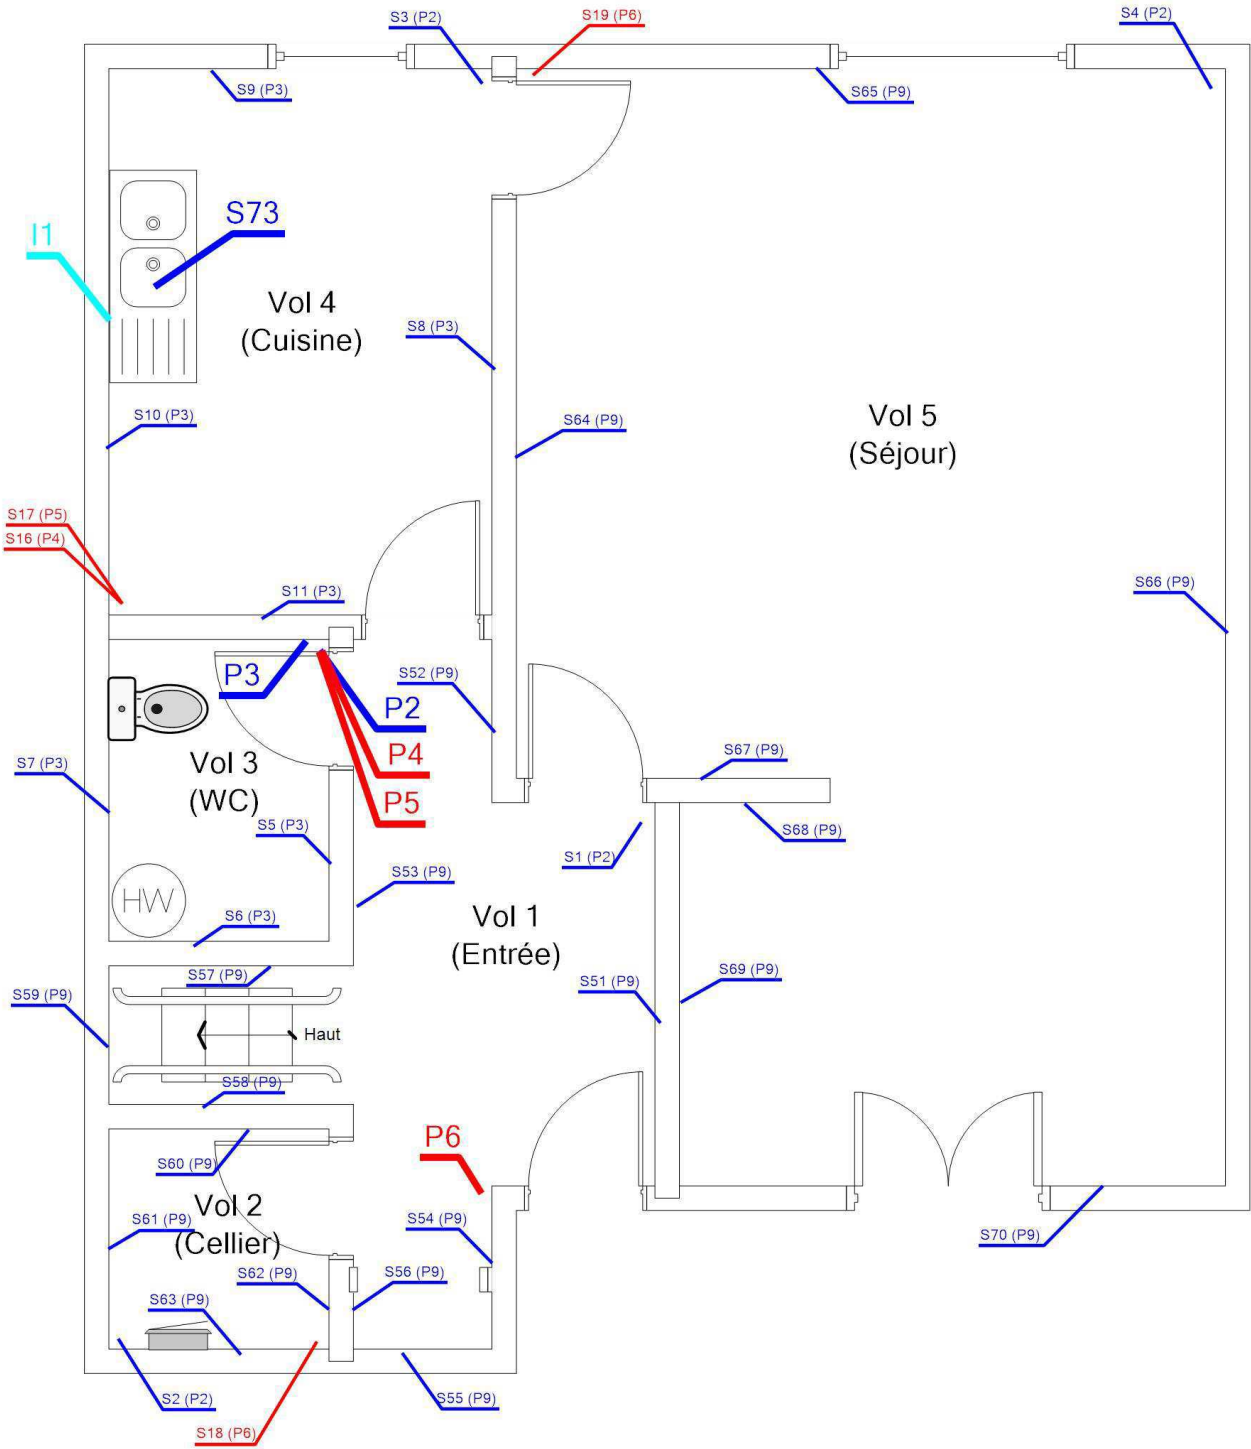

Légende




P5 : Dalle dure cassante rouge,
Colle bitumineuse noire



P4 : Dalles plastiques



P6 : Dalle dure cassante verte,
Colle bitumineuse noire

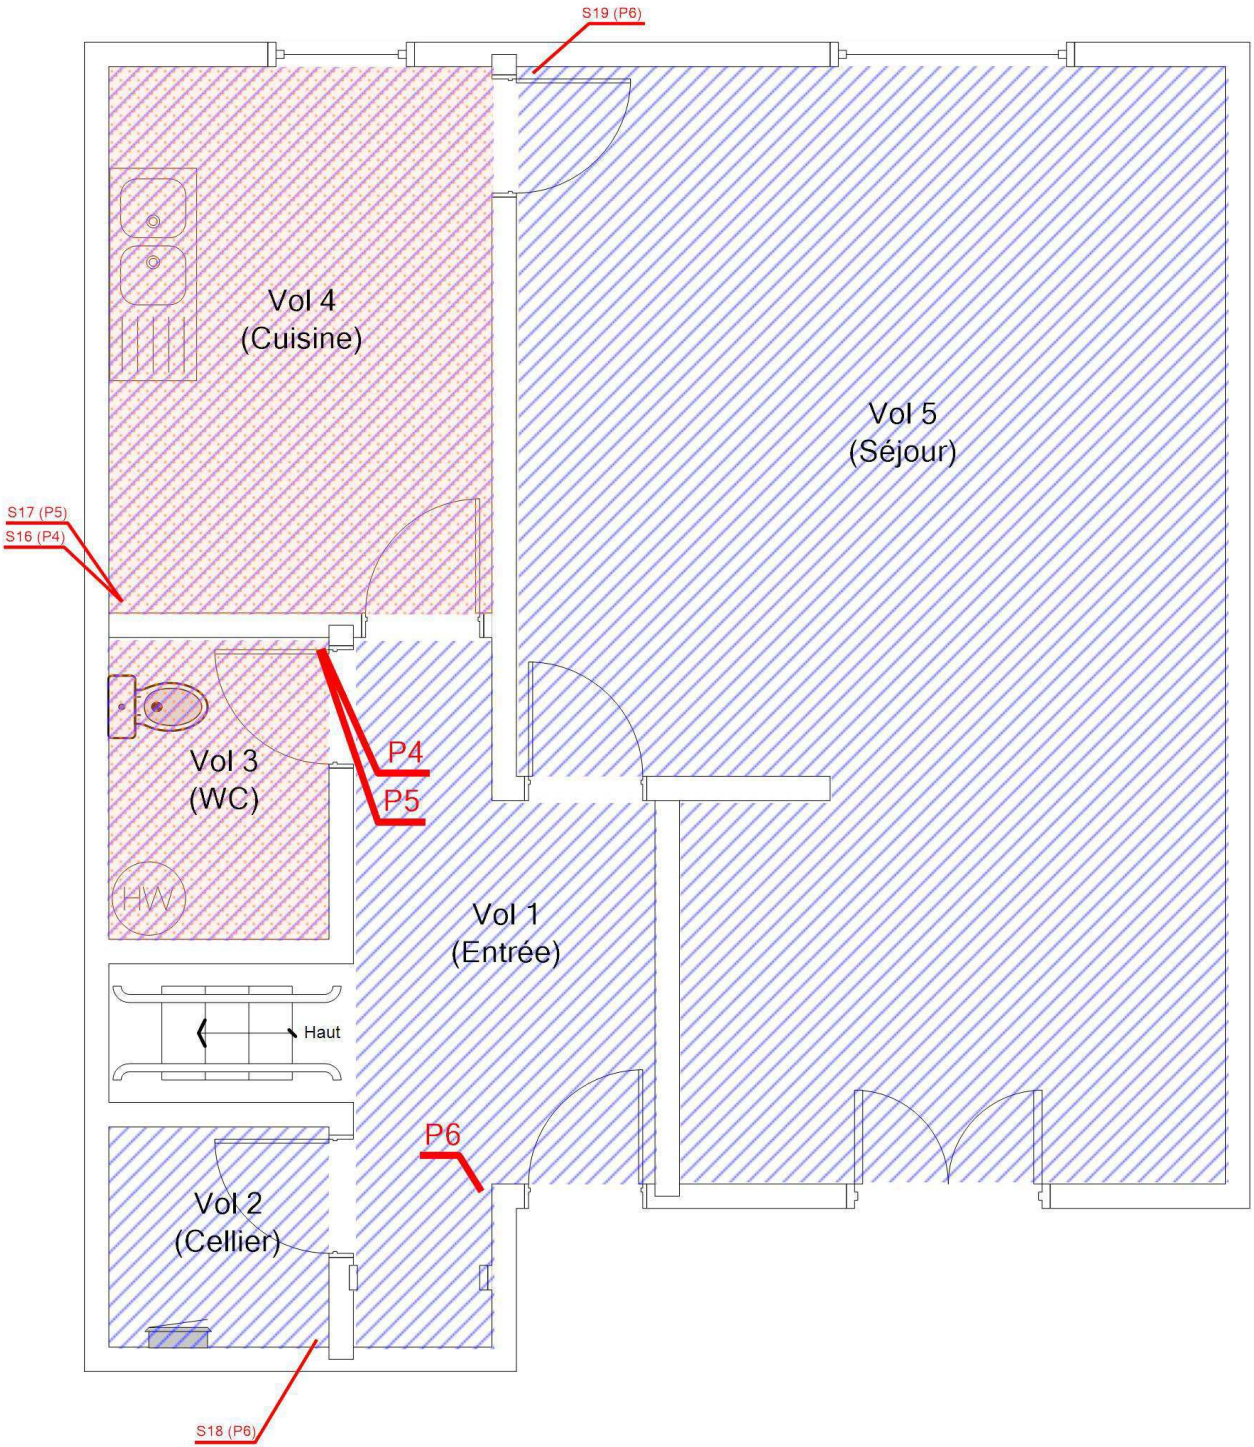

REZ DE CHAUSSEE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685919

Légende




P5 : Dalle dure cassante rouge,
Colle bitumineuse noire



P4 : Dalles plastiques



P6 : Dalle dure cassante verte,
Colle bitumineuse noire

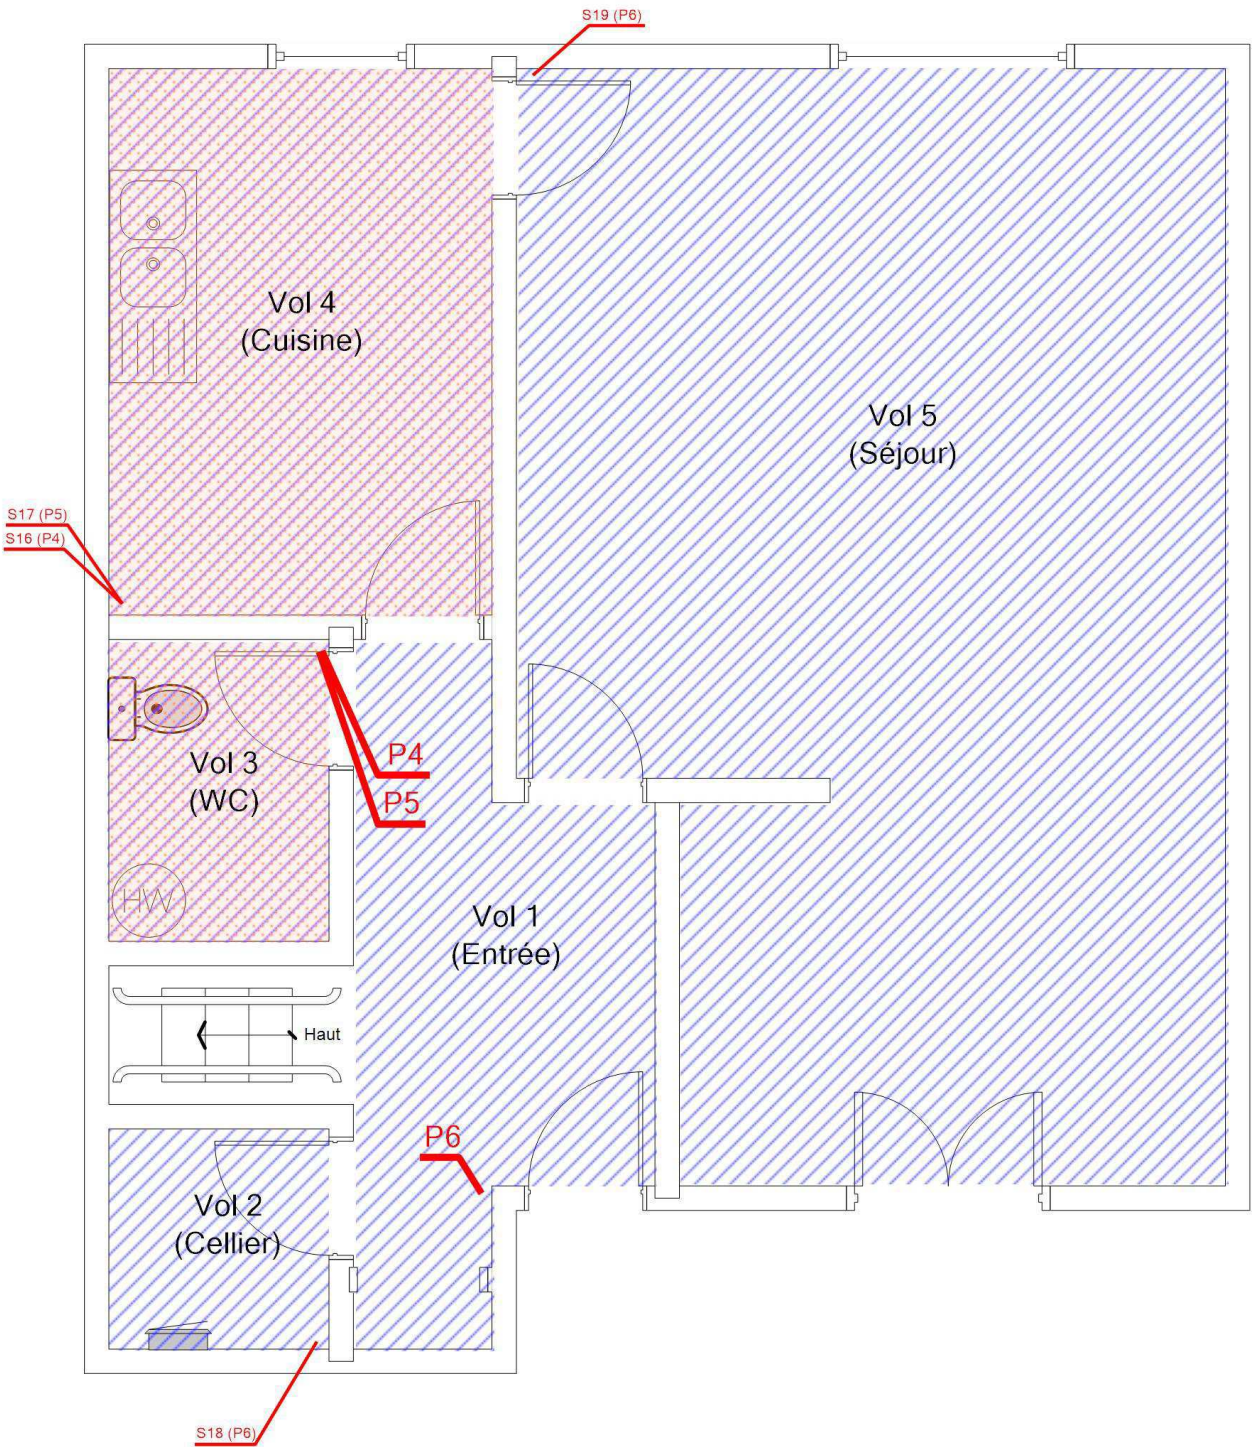


1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER685919	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
<div><div></div><div><div>Adresse du bien</div><div>N°63 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE</div></div><div><div>Désignation</div><div>Maison de type T3 Bis</div></div><div><div>Date intervention</div><div>02/11/2023</div></div><div><div>Technicien intervenant</div><div>BECQUET VALENTIN</div></div></div>					


1ER ÉTAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685919


Légende



P10 : Dalles plastiques




P11 : Colles de revêtement de sol

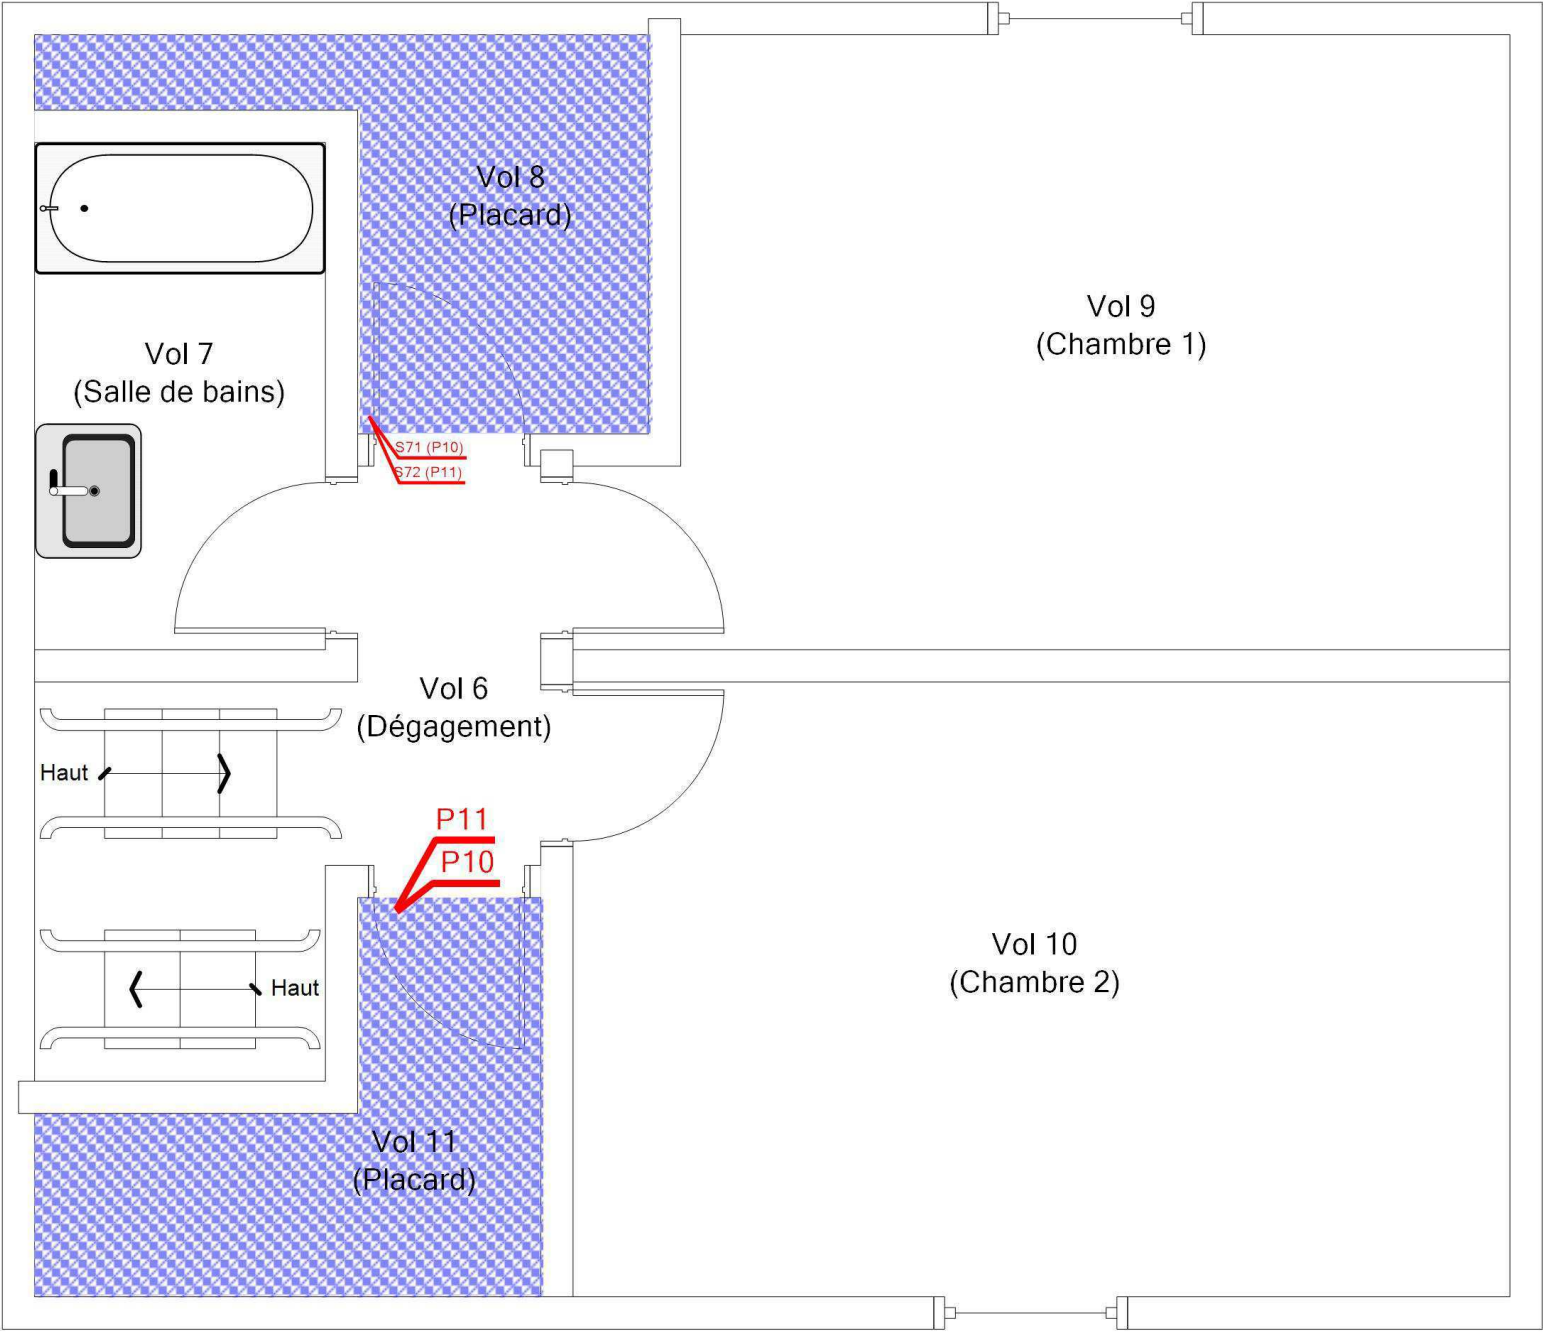


1ER ÉTAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685919


Légende

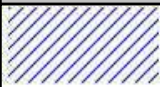

P10 : Dalles plastiques

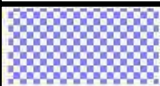

P11 : Colles de revêtement de sol

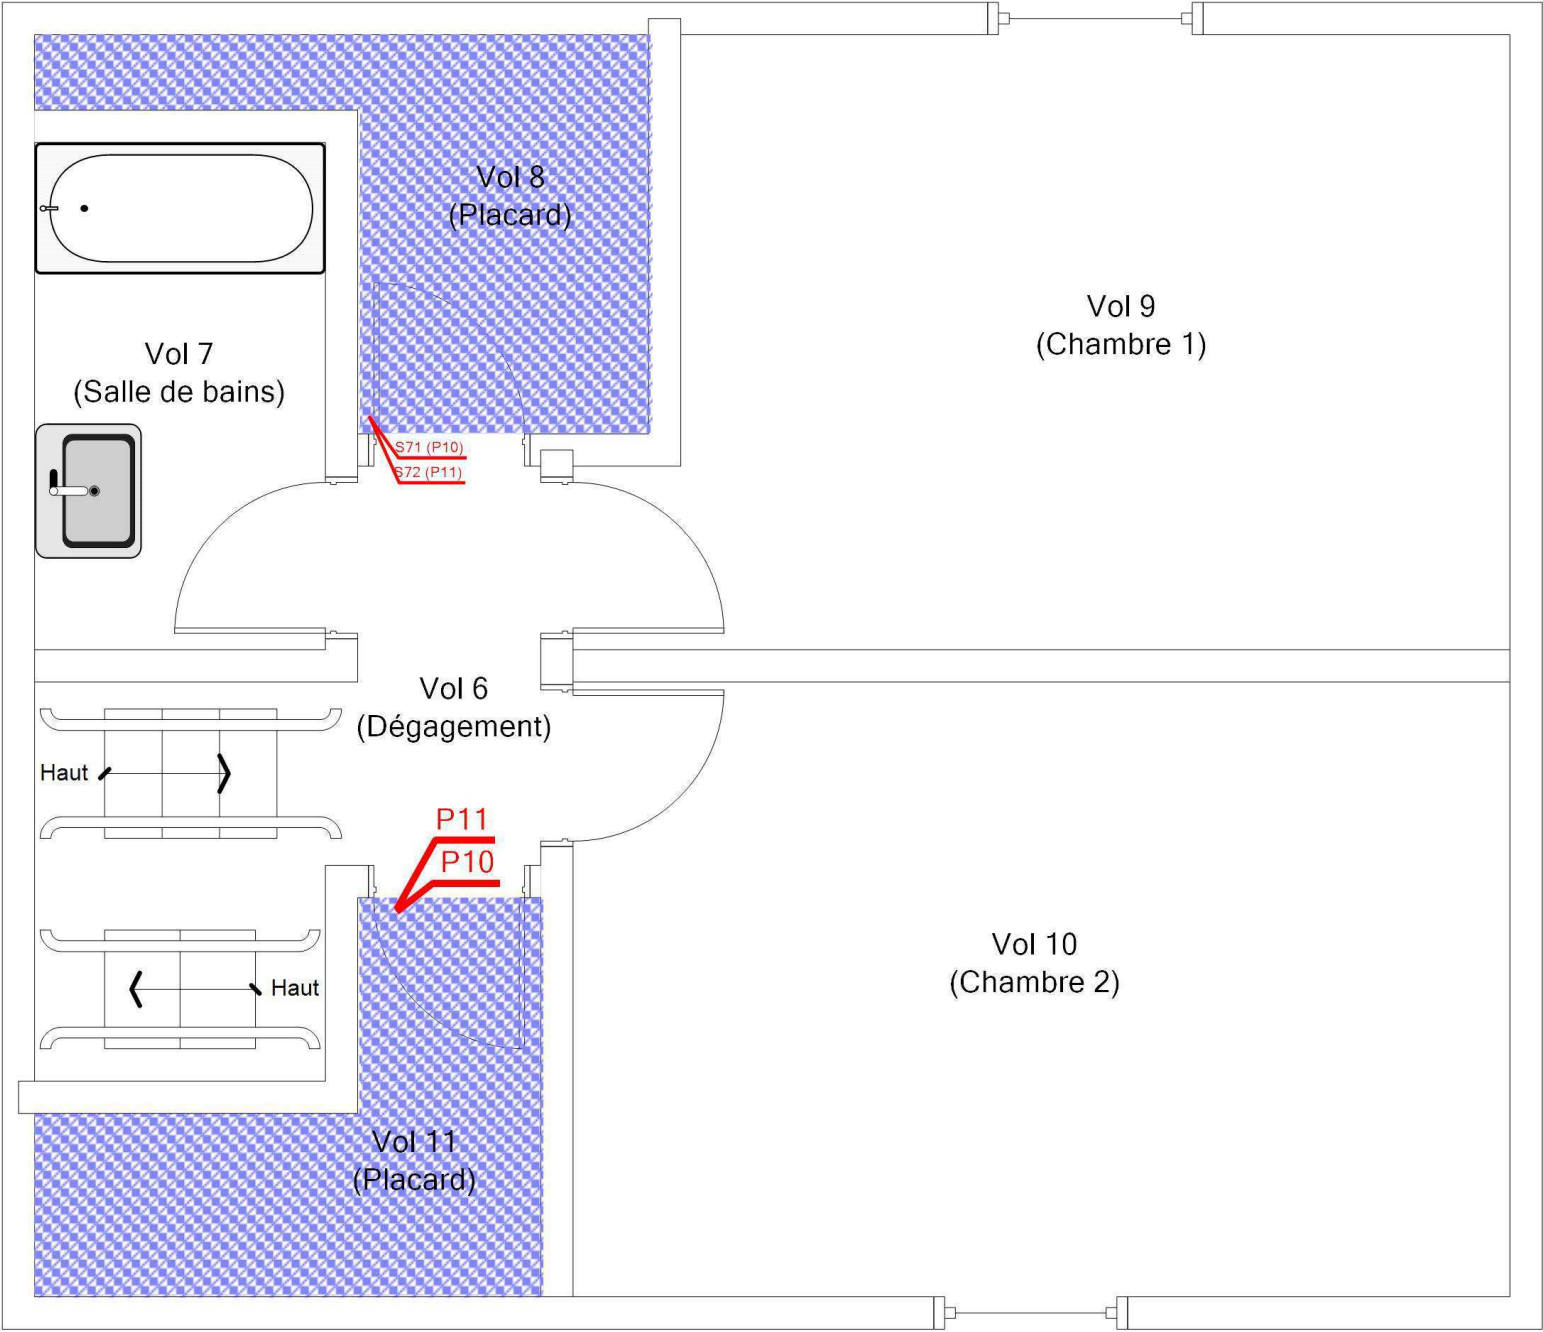

Adresse du bien

N°63 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Maison de type T3 Bis


Date intervention

02/11/2023

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN


Légende

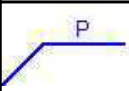	Localisation d'un prélèvement négatif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°63 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Maison de type T3 Bis	02/11/2023	BECQUET VALENTIN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685919 n°7 - 1 (P7)	1er Étage - Vol 6 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685919 n°8 - 1 (P8)	1er Étage - Vol 11 (Placard)	Prélèvement négatif
002ER685919 n°9 - 1 (P9)	1er Étage - Vol 11 (Placard)	Prélèvement négatif
002ER685919 n°10 - 1 (P10)	1er Étage - Vol 11 (Placard)	Prélèvement positif
002ER685919 n°11 - 1 (P11)	1er Étage - Vol 11 (Placard)	Prélèvement positif
002ER685919 n°12 - 1 (P12)	1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
	1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)	I2
	1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)	I3
	1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)	I2
002ER685919 n°1 - 1 (P1)	Parties extérieures - Vol 12 (Espace extérieur privatif)	Prélèvement négatif
	Rez de Chaussée - Vol 4 (Cuisine)	I1
S73 - 1 (S73)	Rez de Chaussée - Vol 4 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685919 n°2 - 1 (P2)	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685919 n°3 - 1 (P3)	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685919 n°4 - 1 (P4)	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	Prélèvement positif
002ER685919 n°5 - 1 (P5)	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	Prélèvement positif
002ER685919 n°6 - 1 (P6)	Rez de Chaussée - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement positif



I1 - 1 - Rez de Chaussée - Vol 4 (Cuisine)



S73 - 1 (S73) - Rez de Chaussée - Vol 4 (Cuisine)



002ER685919 n°1 - 1 (P1) - Parties extérieures - Vol 12
(Espace extérieur privatif)



002ER685919 n°2 - 1 (P2) - Rez de Chaussée - Vol 3
(WC)



002ER685919 n°3 - 1 (P3) - Rez de Chaussée - Vol 3
(WC)



002ER685919 n°4 - 1 (P4) - Rez de Chaussée - Vol 3
(WC)



002ER685919 n°5 - 1 (P5) - Rez de Chaussée - Vol 3
(WC)



002ER685919 n°6 - 1 (P6) - Rez de Chaussée - Vol 1
(Entrée)



002ER685919 n°7 - 1 (P7) - 1er Étage - Vol 6
(Dégagement)



002ER685919 n°8 - 1 (P8) - 1er Étage - Vol 11
(Placard)



002ER685919 n°9 - 1 (P9) - 1er Étage - Vol 11 (Placard)



002ER685919 n°10 - 1 (P10) - 1er Étage - Vol 11
(Placard)




002ER685919 n°11 - 1 (P11) - 1er Étage - Vol 11
(Placard)



002ER685919 n°12 - 1 (P12) - 1er Étage - Vol 7 (Salle
de bains)



I2 - 1 - 1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)

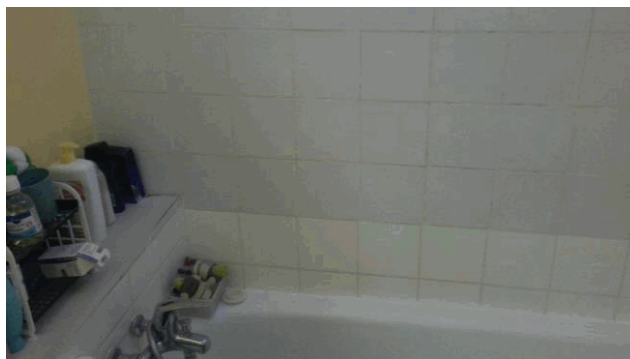

I3 - 1 - 1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)



I2 - 2 - 1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit compact gris - -	Parties extérieures - Vol 12 (Espace extérieur privatif)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - Plafond du Rez de Chaussée -	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Cloisons séparatives + doublages murs (pièces humides) -	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable - Dalle dure cassante orange -	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge - Colle bitumeuse noire -	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Colle bitumeuse noire -	Rez de Chaussée - Vol 3 (WC)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte - Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables -	Rez de Chaussée - Vol 1 (Entrée)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Dalle dure cassante vert + colle bitumineuse noire non dissociables -	Rez de Chaussée - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + bois en lamelles -	1er Étage - Vol 6 (Dégagement)	

P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Plafond du 1er étage -	1er Étage - Vol 11 (Placard)
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - Cloisons séparatives + doublages murs (pièces sèches) -	1er Étage - Vol 11 (Placard)
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle polymère jaune non séparable - Dalle dure cassante vert -	1er Étage - Vol 11 (Placard)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	1er Étage - Vol 11 (Placard)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange - -	1er Étage - Vol 7 (Salle de bains)



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-551 EN DATE DU 12/01/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1124-551 Réf. Commande Client : 002ER685919
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/01/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919001 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 12 (Espace extérieur privatif)		Réf échantillon ITGA : IT112401-5029 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (2)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (WC)		Réf échantillon ITGA : IT112401-5030 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier non séparable	META (A) le 11/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-551 EN DATE DU 12/01/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (WC)		Réf échantillon ITGA : IT112401-5031 Description ITGA : Peintures multiples / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (2)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (WC)		Réf échantillon ITGA : IT112401-5032 Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
▶ Dalle dure cassante rouge + Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 3 (WC)		Réf échantillon ITGA : IT112401-5033 Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire	
▶ Dalle dure cassante rouge	META (B) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 11/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MOE
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT112401-5034 Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire	
▶ Dalle dure cassante verte	META (B) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 11/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MOE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-551 EN DATE DU 12/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de moquette / Vol 6 (Dégagement)	Réf échantillon ITGA : IT112401-5035 Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois en lamelles		
▶ Colle polymère jaune non séparable + Bois en lamelles	META (A) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 11 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT112401-5036 Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux beige en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (2)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 11 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT112401-5037 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (2)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 11 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT112401-5038 Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune		
▶ Dalle dure cassante verte + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-551 EN DATE DU 12/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 11 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT112401-5039 Description ITGA : Colle polymère jaune		
 Colle polymère jaune	META (B) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-63V_007607 N°63 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Maison de type T3 Bis Réf échantillon client : 002ER685919012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (Salle de bains)	Réf échantillon ITGA : IT112401-5040 Description ITGA : Revêtement souple orange		
 Revêtement souple orange	META (A) le 12/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : François CHAIX Analyste