

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : N°65 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI\_BVIL-MI-65V\_007611

Désignation : BVIL-MI\_BVIL-MI-65V\_007611\_SA  
D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Date de construction : En 2020

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 26/10/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 16/11/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 16/11/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 65 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)
RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	RDC - logement 65 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)
RDC - logement 65 - Vol 7 (séjour)	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)
R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 65 - Vol 10 (autre local privatif)
R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)	R+1 - logement 65 - Vol 12 (chambre 2)
R+1 - logement 65 - Vol 13 (autre local privatif)	

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 9 (SDB) - R+1 - logement 65	Inaccessible sans sondage destructif	Tablier de la baignoire Inaccessible sans sondage destructif



## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

#### TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

#### TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

#### TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

#### TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoissage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

## D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

## D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC - logement 65	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 65	Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine) - Vol 7 (séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 65	Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine) - Vol 7 (séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 65	Vol 2 (dégagement) - Vol 6 (cuisine)	
Revêtement de sol	RDC - logement 65	Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 4 (Parking couvert privatif) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine) - Vol 7 (séjour)	
Equipements divers et accessoires	RDC - logement 65	Vol 6 (cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 65	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 65	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 65	Vol 8 (dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (autre local privatif) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 65	Vol 9 (Salle de bains)	

**D-6** MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

### E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 10 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P16
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P16

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 9 (SDB) - R+1 - logement 65		Inaccessible sans sondage destructif	Tablier de la baignoire Inaccessible sans sondage destructif	

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 13 (autre local privatif) - Vol 10 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement) - Vol 13 (autre local privatif) - Vol 12 (chambre 2) - Vol 11 (chambre 1) - Vol 10 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S71 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Vert	002ER68 5923 n°7 - 1	P7	Ragréage / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Gris / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Vert	002ER68 5923 n°7 - 1	P7	Ragréage / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Gris / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER685923 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Orange / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER685923 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER685923 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57 - S58 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse


**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5923 n °19 - 1	P19 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5923 n °19 - 1	P19 Phase 2	Colle / Matériau / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Jaune / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P20	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5923 n °20 - 1	P20	Matériau / Ragréage / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S65	Réalisation d'un sondage		S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 10 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER685923 n°21 - 1	P21	Matériau / Colle / Bois aggloméré - Effritable / Souple / Fibreux Dur - Blanc / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Jaune	002ER685923 n°21 - 1	P21	Matériau / Colle / Bois aggloméré - Effritable / Souple / Fibreux Dur - Blanc / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685923 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Beige	002ER685923 n°22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER685923 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Beige	002ER685923 n°22 - 1	P22 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

**R+1 - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685923 n°23 - 1	P23	Matériau / Colle / Moquette / Colle / Matériau - Effritable / Souple / Fibreux Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Noir / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Noire	002ER685923 n°23 - 1	P23	Matériau / Colle / Moquette / Colle / Matériau - Effritable / Souple / Fibreux Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Noir / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°24 - 1	P24 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°24 - 1	P24 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P25	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°25 - 1	P25	Matériau / Ragréage - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685923 n°26 - 1	P26 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Blanc	002ER685923 n°26 - 1	P26 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685923 n°26 - 1	P26 Phase 2	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige Blanc / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Blanc	002ER685923 n°26 - 1	P26 Phase 2	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige Blanc / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

### RDC - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER685923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif) - Vol 7 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5923 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse


**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement) - Vol 3 (autre local privatif) - Vol 7 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5923 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P3	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5923 n°3 - 1	P3	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5923 n°4 - 1	P4 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5923 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5923 n°5 - 1	P5 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5923 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5923 n°6 - 1	P6	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5923 n°6 - 1	P6	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5923 n°6 - 1	P6	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (dégagement) - Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S45 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5923 n°6 - 1	P6	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5923 n°7 - 1	P7	Ragréage / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Gris / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse



### RDC - logement 65

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Vert	002ER685923 n°7 - 1	P7	Ragréage / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Gris / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685923 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER685923 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Orange / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER685923 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Orange / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC) - Vol 6 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER68 5923 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°11 - 1	P11 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Gris	002ER685923 n°11 - 1	P11 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effrifiable - Jaune / Gris / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Gris	002ER685923 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effrifiable - Jaune / Gris / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°12 - 1	P12	Ragréage / Matériau - Dur / Effrifiable - Gris / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Gris	002ER685923 n°12 - 1	P12	Ragréage / Matériau - Dur / Effrifiable - Gris / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER685923 n°13 - 1	P13	Revêtement - Dur - Rouge Marron	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER685923 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Souple / Effrifiable / Dur - Marron / Rouge / Jaune / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°15 - 1	P15	Ragréage / Béton - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse


**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Gris	002ER68 5923 n °15 - 1	P15	Ragréage / Béton - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P16	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5923 n °16 - 1	P16	Ragréage / Matériau / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Effratable / Bitumineux / Dur / Dur - Gris / Blanc / Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S64 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Noire	002ER68 5923 n °16 - 1	P16	Ragréage / Matériau / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Effratable / Bitumineux / Dur / Dur - Gris / Blanc / Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5923 n °17 - 1	P17	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effratable / Souple Fibreux - Beige / Orange / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P18	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5923 n °18 - 1	P18	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5923 n °27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Béton - Effratable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER68 5923 n °27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Béton - Effratable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse


**RDC - logement 65**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P28	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685923 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER685923 n°29 - 1	P29	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER685923 n°29 - 1	P29	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER685923 n°29 - 1	P29	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER685923 n°29 - 1	P29	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER685923 n°29 - 1	P29	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 65							
P7	Revêtement de sol	Ragréage / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Gris / Gris / Jaune	Vol 3 (autre local privatif) - Vol 7 (séjour) - Vol 13 (autre local privatif) - Vol 10 (autre local privatif)	45,75 m		38,49 m²	
P8	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 7 (séjour)	23,41 m		29,85 m²	
P13	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rouge Marron	Vol 5 (WC)	6,47 m		2,61 m²	
P14	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Souple / Effritable / Dur - Marron Rouge / Jaune / Gris / Gris	Vol 5 (WC)	6,33 m		2,51 m²	
P16	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Effritable / Bitumineux / Dur / Dur - Gris / Blanc / Noir / Gris / Gris	Vol 6 (cuisine) - Vol 5 (WC)	18,1 m		11,08 m²	

## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC - logement 65	RDC - logement 65 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - logement 65	RDC - logement 65 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - logement 65	RDC - logement 65 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 - logement 65	R+1 - logement 65 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 - logement 65	R+1 - logement 65 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 - logement 65	R+1 - logement 65 - MPCA Revêtement de sol

RDC - LOGEMENT 65 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685923

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

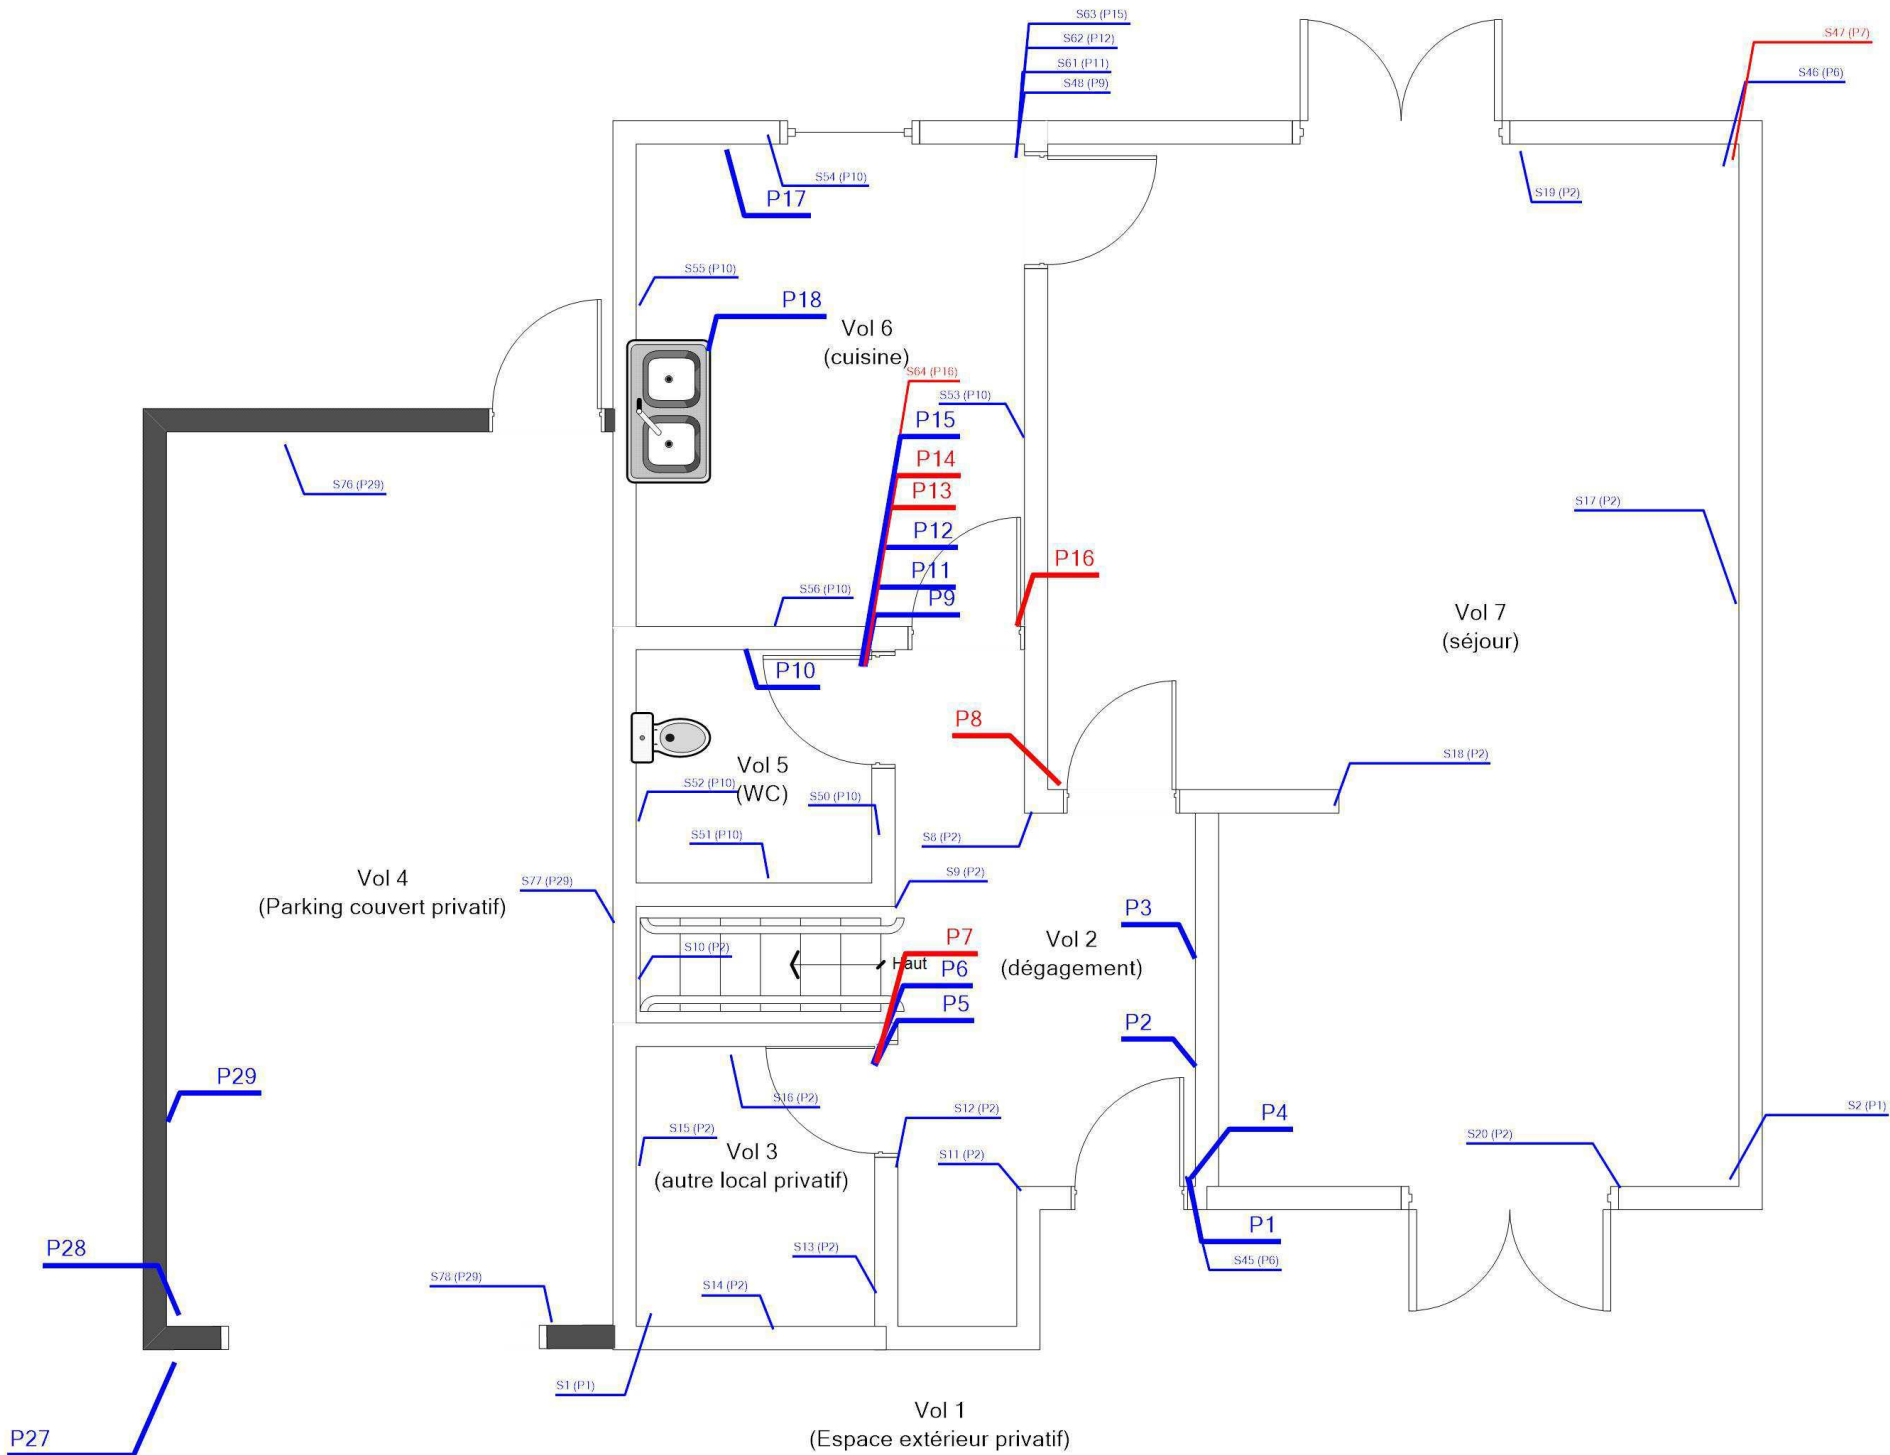


Adresse du bien  
N°65 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-65V\_007611\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE


Date intervention  
26/10/2023

Technicien intervenant  
AUPETIT MATHIS


Légende



P13 : Dalles plastiques



P7 : Dalles plastiques




P14 : Colles de revêtement de sol








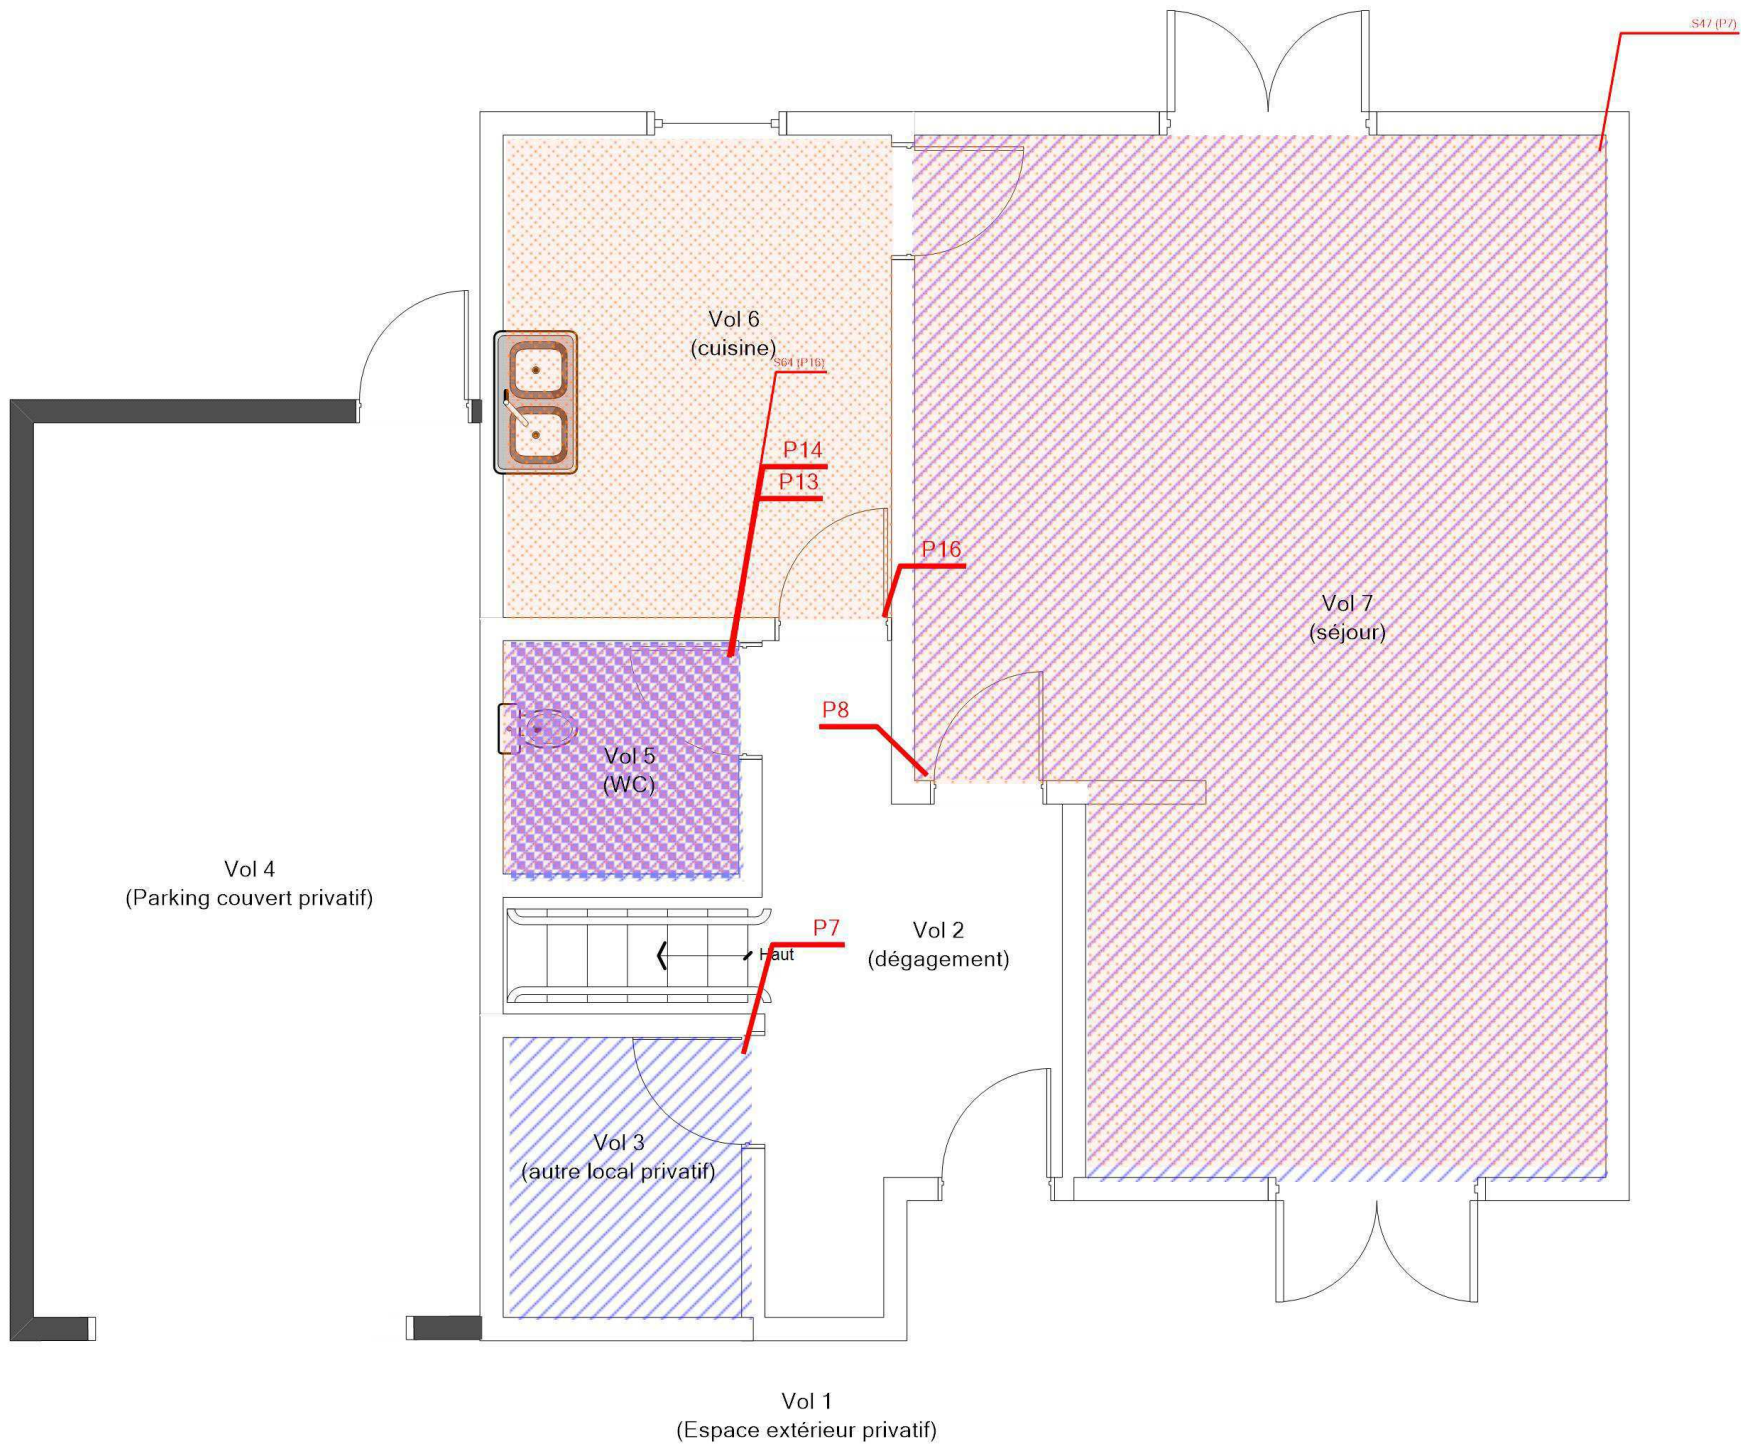

P8 : Colle bitumeuse

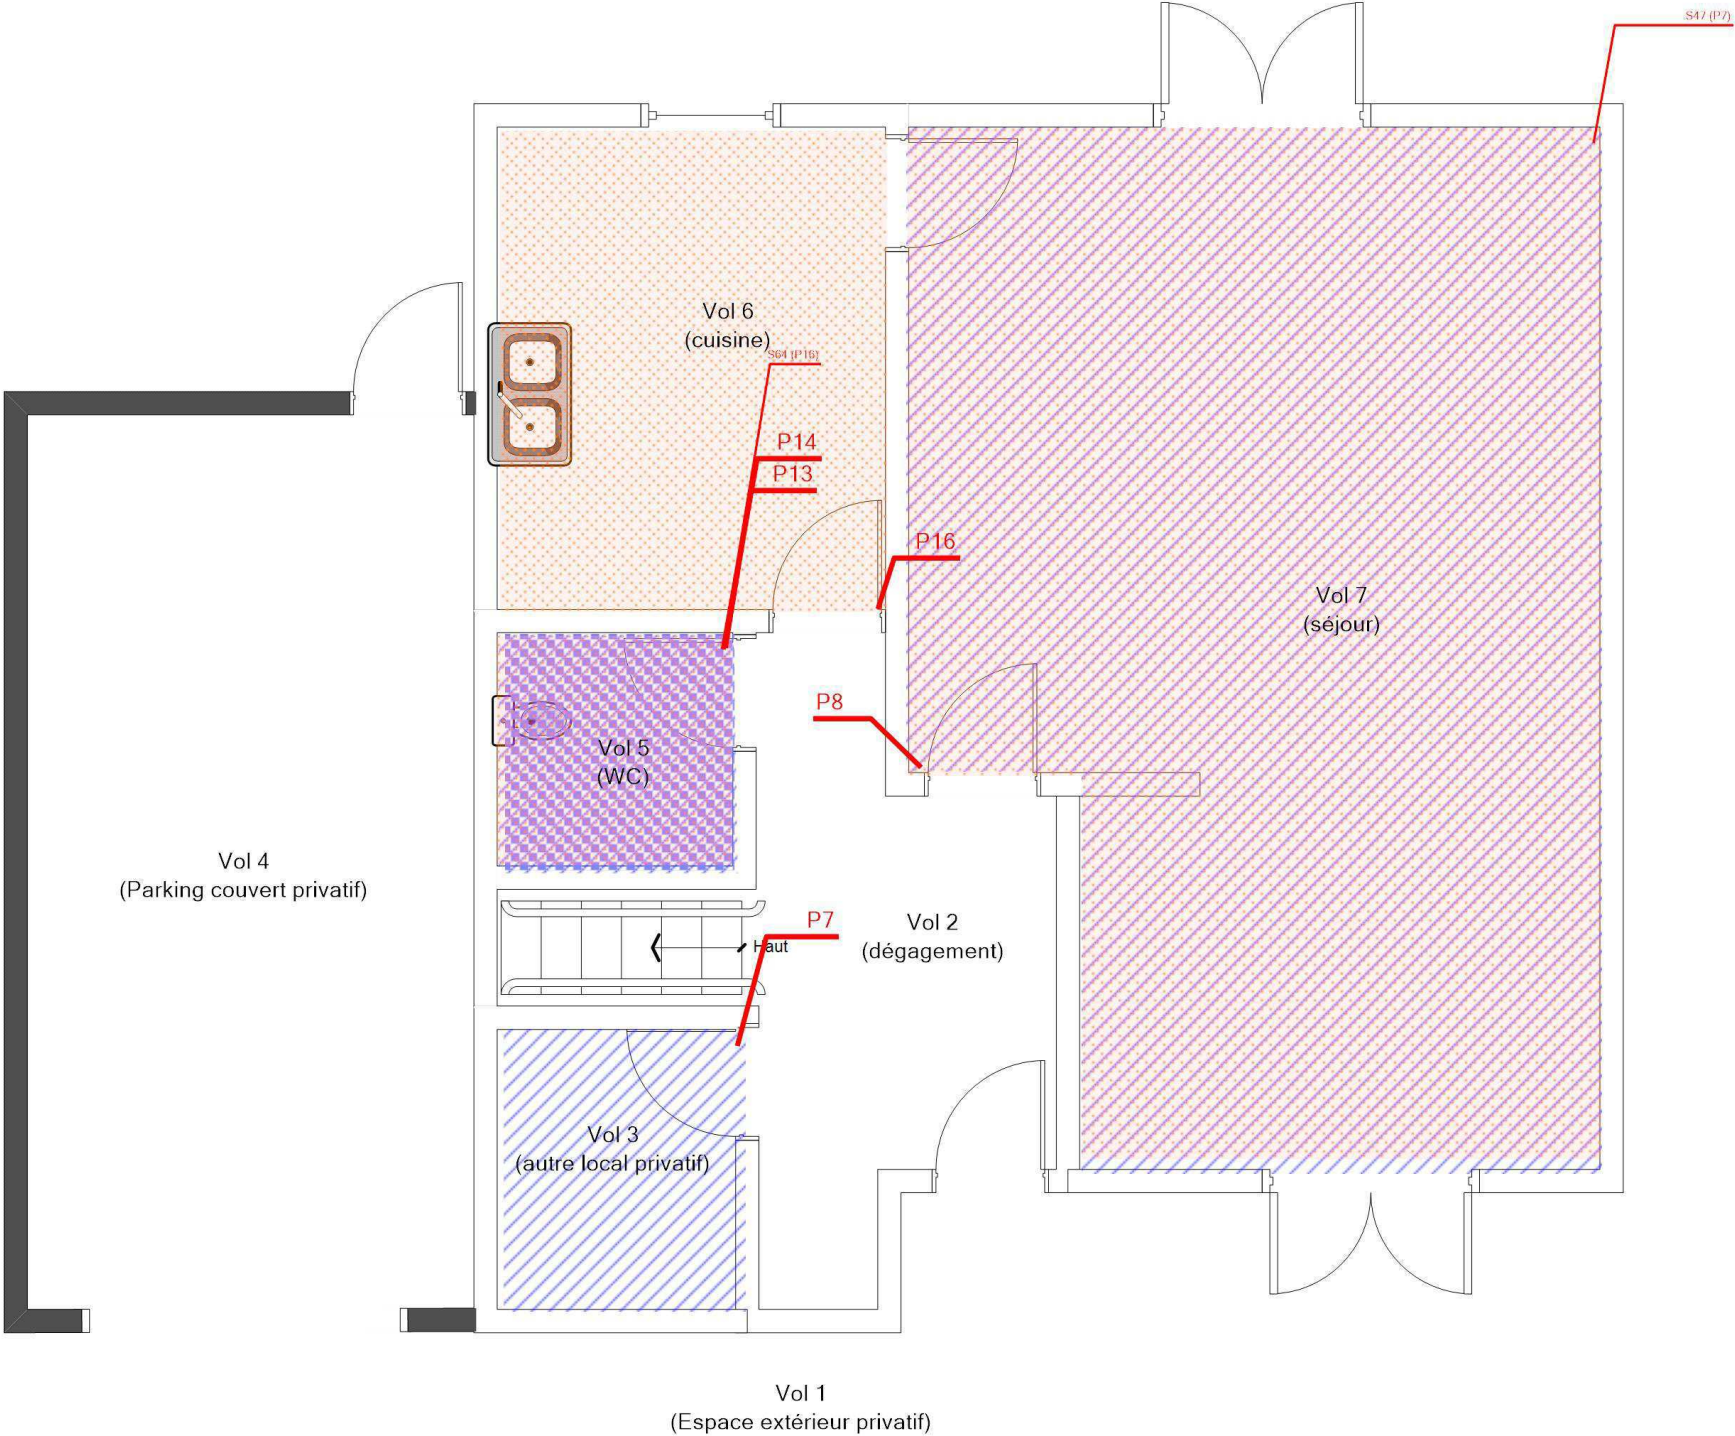

P16 : Colle bitumeuse





RDC - LOGEMENT 65 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685923
				Légende
				 P13 : Dalles plastiques
				 P7 : Dalles plastiques
				 P14 : Colles de revêtement de sol
				 P8 : Colle bitumeuse
				 P16 : Colle bitumeuse
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°65 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	26/10/2023	AUPETIT MATHIS

## R+1 - LOGEMENT 65 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685923

### Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif


3

Localisation dun sondage négatif

§

Localisation dun sondage positif

Tablier de la baignoire

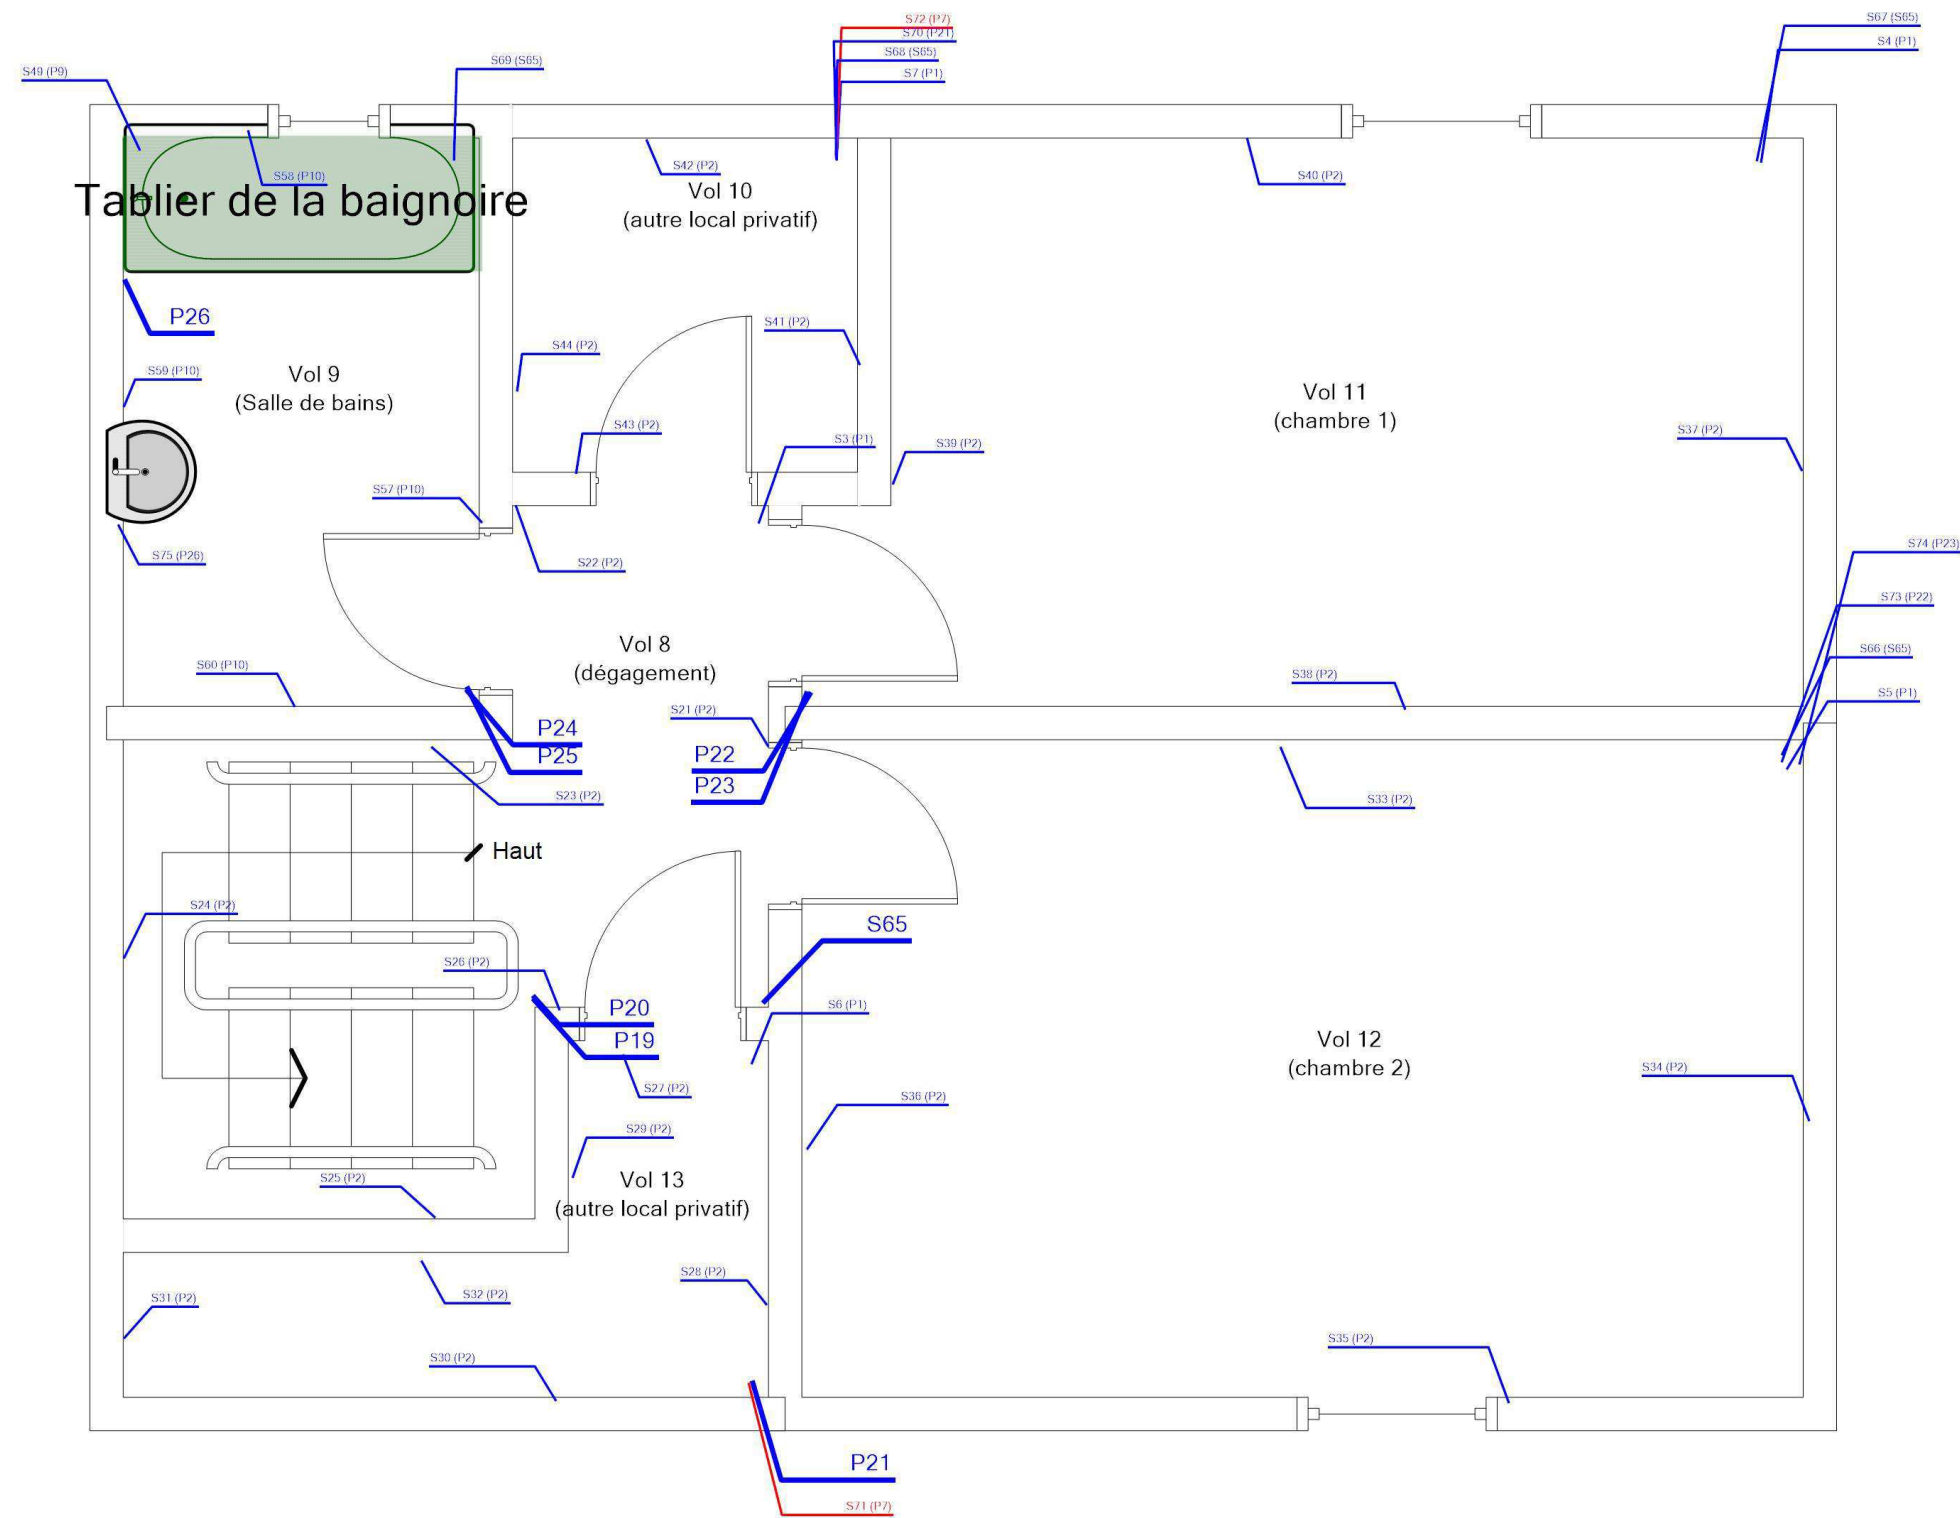

## Adresse du bien

N°65 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE
--


Date intervention

26/10/2023


### Techniciens intervenant

AUPETIT MATHIS

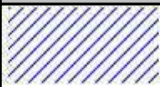


Légende

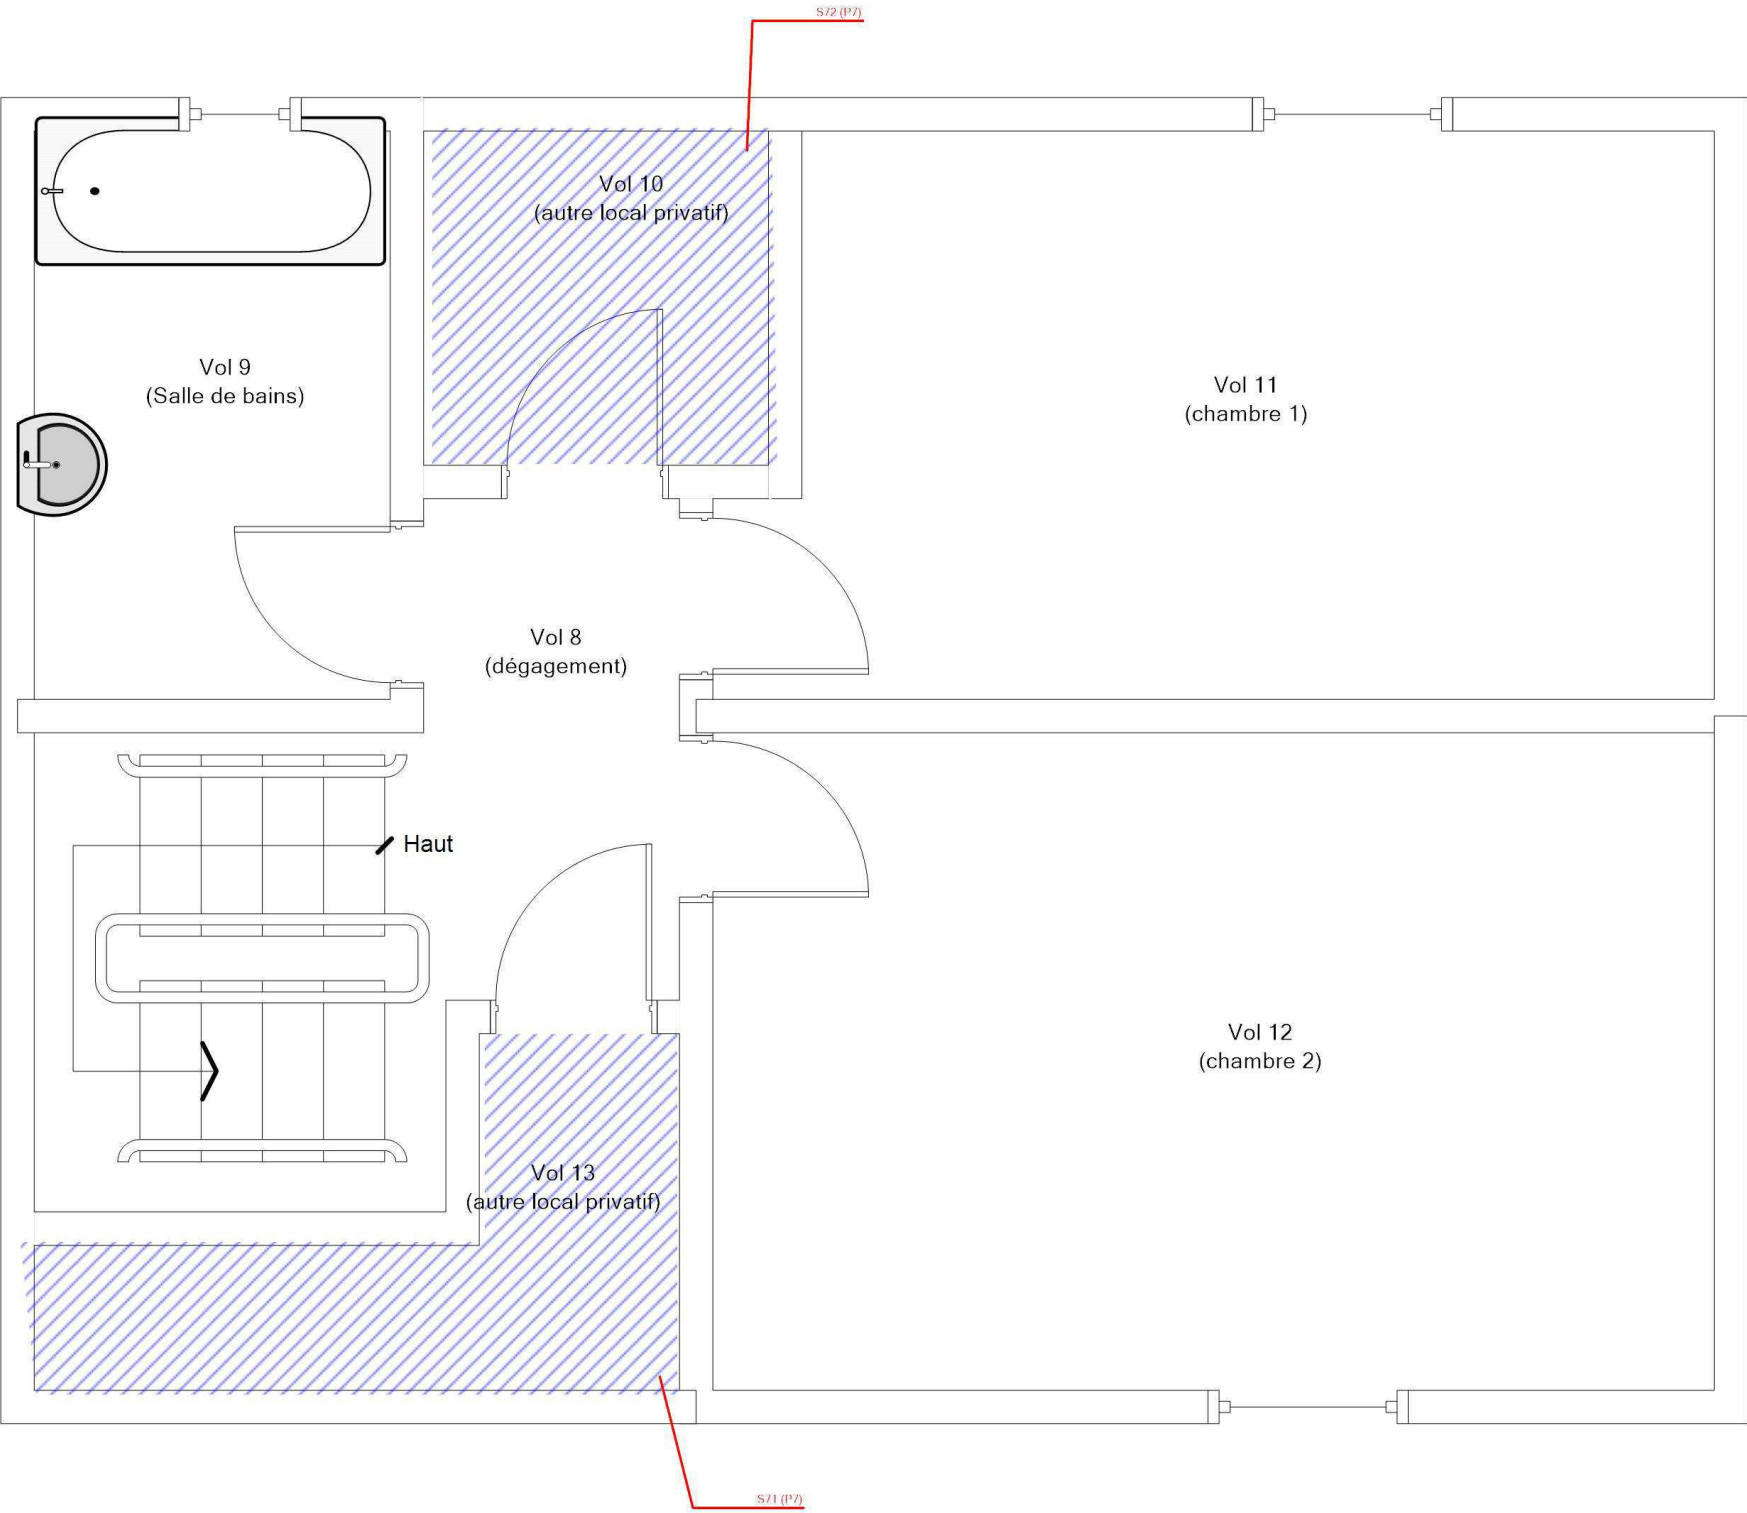

P7 : Dalles plastiques



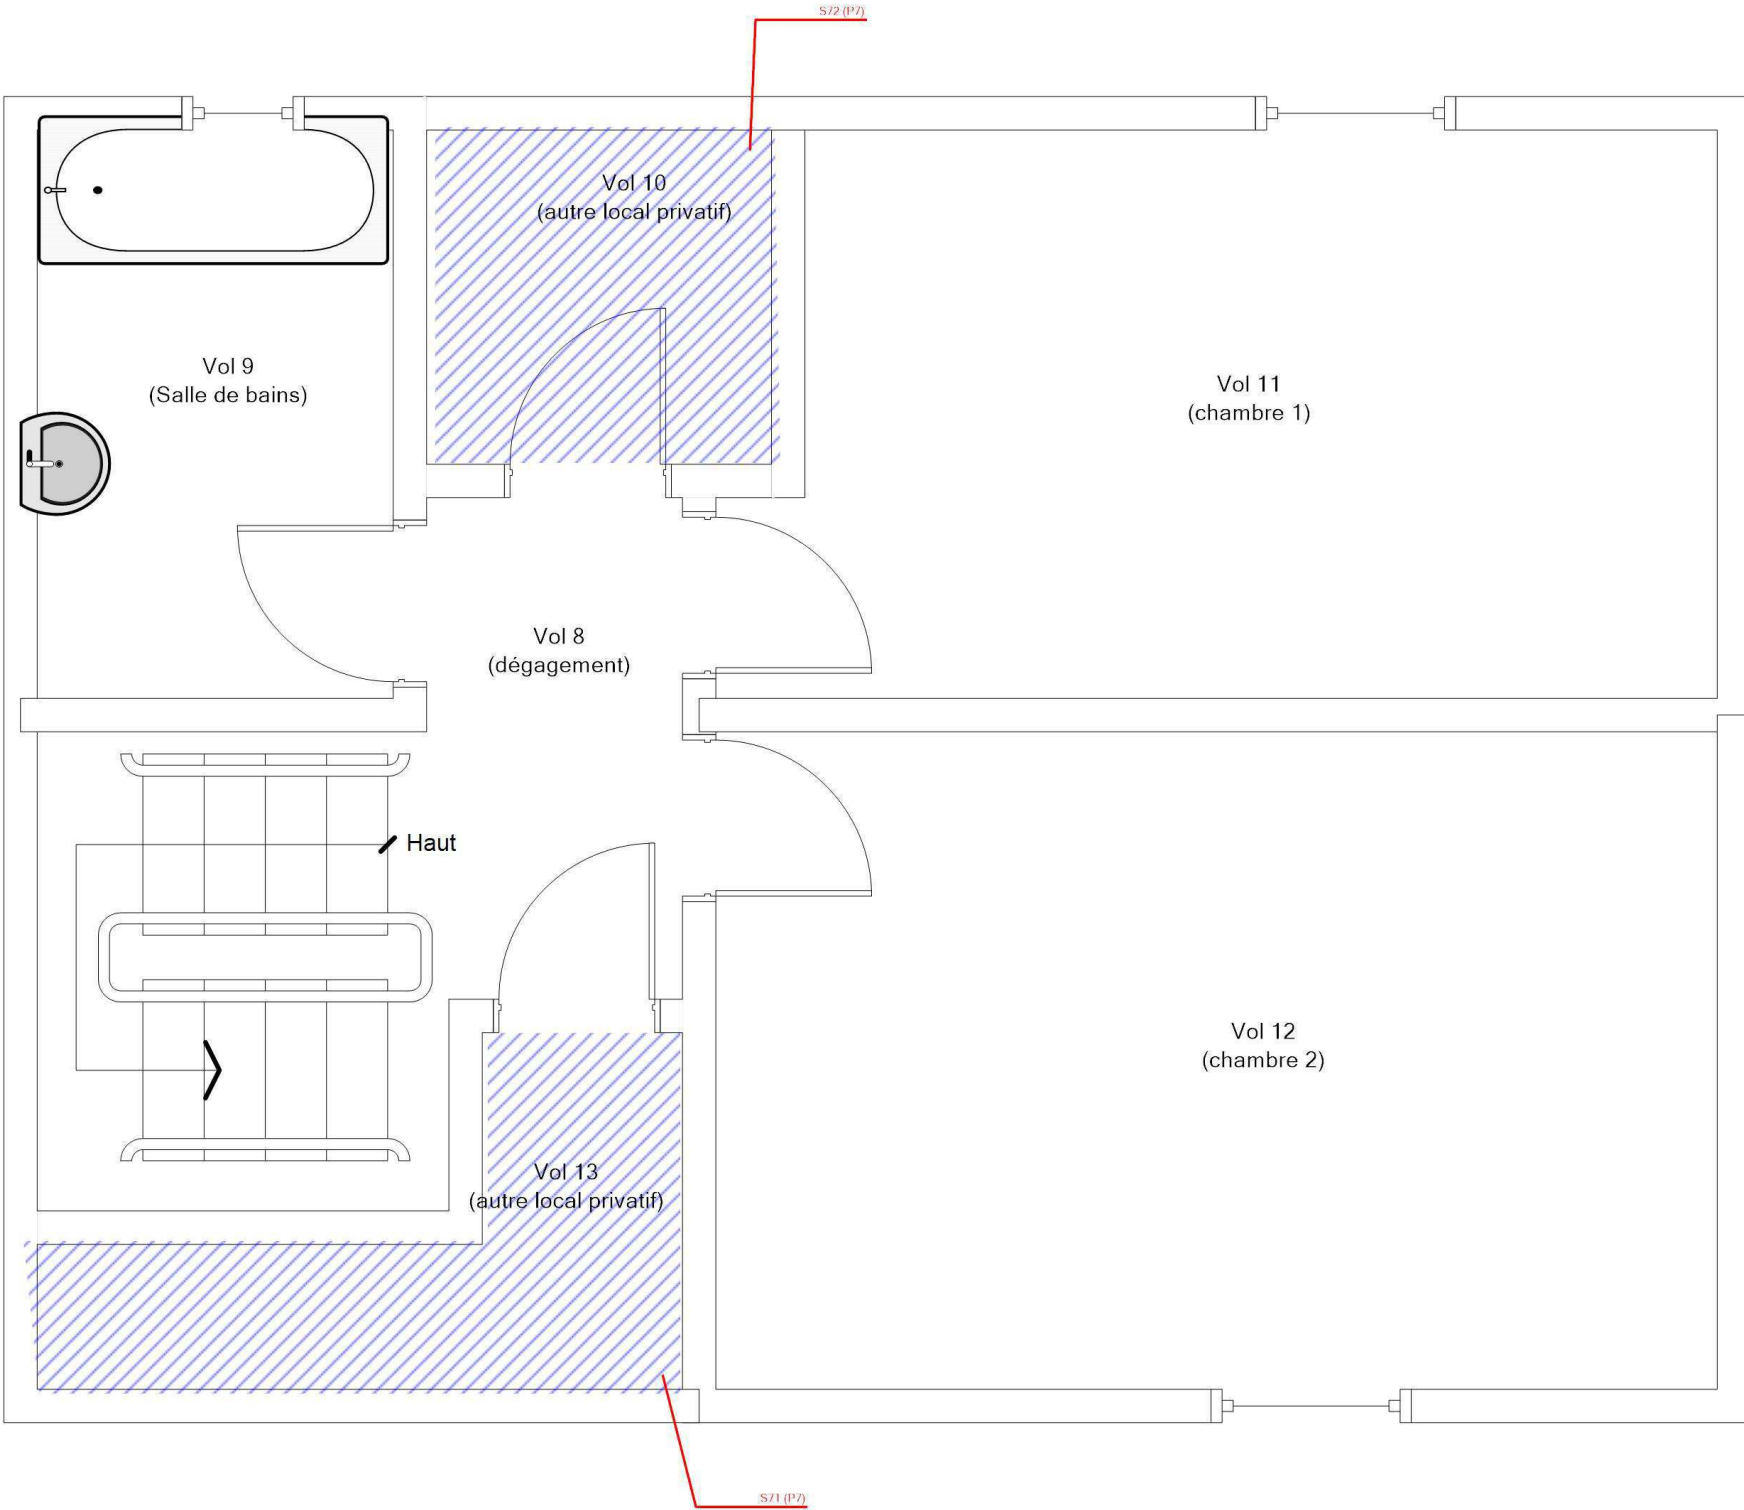

R+1 - LOGEMENT 65 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685923	
	Légende				
		P7 : Dalles plastiques			
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		N°65 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	26/10/2023	AUPETIT MATHIS



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685923 n°19 - 1 (P19)	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°20 - 1 (P20)	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°21 - 1 (P21)	R+1 - logement 65 - Vol 13 (autre local privatif)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°22 - 1 (P22)	R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°23 - 1 (P23)	R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°24 - 1 (P24)	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°25 - 1 (P25)	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°26 - 1 (P26)	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélèvement négatif
S65 - 1 (S65)	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685923 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	Prélèvement positif
002ER685923 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 65 - Vol 7 (séjour)	Prélèvement positif
002ER685923 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement positif
002ER685923 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement positif
002ER685923 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°16 - 1 (P16)	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement positif
002ER685923 n°17 - 1 (P17)	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement négatif
002ER685923 n°18 - 1 (P18)	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)	Prélèvement négatif

002ER685923 n°27 - 1 (P27)	RDC - logement 65 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685923 n°28 - 1 (P28)	RDC - logement 65 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685923 n°29 - 1 (P29)	RDC - logement 65 - Vol 4 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif



002ER685923 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 65 - Vol 2  
(dégagement)



002ER685923 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 65 - Vol 2  
(dégagement)



002ER685923 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 65 - Vol 2  
(dégagement)



002ER685923 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 65 - Vol 2  
(dégagement)



002ER685923 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 65 - Vol 3  
(autre local privatif)



002ER685923 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 65 - Vol 3  
(autre local privatif)



002ER685923 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 65 - Vol 3  
(autre local privatif)



002ER685923 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 65 - Vol 7  
(séjour)



002ER685923 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 65 - Vol 5  
(WC)



002ER685923 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)



002ER685923 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 65 - Vol 5  
(WC)



002ER685923 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)





002ER685923 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)




002ER685923 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)



002ER685923 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)



002ER685923 n°16 - 1 (P16) - RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)

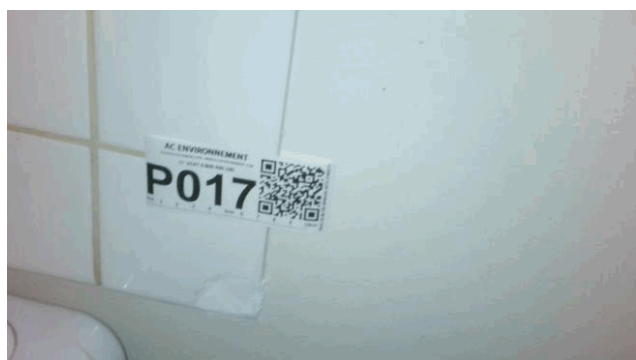

002ER685923 n°17 - 1 (P17) - RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)



002ER685923 n°18 - 1 (P18) - RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)



002ER685923 n°19 - 1 (P19) - R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)



002ER685923 n°20 - 1 (P20) - R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)



002ER685923 n°21 - 1 (P21) - R+1 - logement 65 - Vol 13 (autre local privatif)



002ER685923 n°22 - 1 (P22) - R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)



002ER685923 n°23 - 1 (P23) - R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)



002ER685923 n°24 - 1 (P24) - R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)





002ER685923 n°25 - 1 (P25) - R+1 - logement 65 - Vol 9  
(Salle de bains)



002ER685923 n°26 - 1 (P26) - R+1 - logement 65 - Vol 9  
(Salle de bains)



002ER685923 n°27 - 1 (P27) - RDC - logement 65 - Vol 1  
(Espace extérieur privatif)



002ER685923 n°28 - 1 (P28) - RDC - logement 65 - Vol 4  
(Parking couvert privatif)



002ER685923 n°29 - 1 (P29) - RDC - logement 65 - Vol 4  
(Parking couvert privatif)



S65 - 1 (S65) - R+1 - logement 65 - Vol 8  
(dégagement)

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc - -	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Beige / Marron / Blanc - -	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Blanc -	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Marron - Marron -	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Marron -	RDC - logement 65 - Vol 2 (dégagement)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Gris / Gris / Jaune - Vert -	RDC - logement 65 - Vol 3 (autre local privatif)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Noire -	RDC - logement 65 - Vol 7 (séjour)	



P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Orange / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige Orange / Blanc / Beige / B - -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Vert - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Vert - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rouge Marron - Rouge -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Souple / Effritable / Dur - Marron Rouge / Jaune / Gris / Gris - Jaune -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Béton - Dur / Dur - Gris / Gris - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 5 (WC)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau / Colle / Ragréage / Béton - Dur / Effritable / Bitumineux / Dur / Dur - Gris / Blanc / Noir / Gris / Gris - Noire -	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Orange / Marron - Blanc -	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)

P18	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir - Noire -	RDC - logement 65 - Vol 6 (cuisine)
P19 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Marron - Marron -	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)
P19 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragraage / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Jaune / Blanc / Gris / Blanc - Marron -	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragraage / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc - Gris -	R+1 - logement 65 - Vol 8 (dégagement)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Bois aggloméré - Effritable / Souple / Fibreux Dur - Blanc / Jaune / Marron - Jaune -	R+1 - logement 65 - Vol 13 (autre local privatif)
P22 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Beige - Beige -	R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)
P22 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Beige -	R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Moquette / Colle / Matériau - Effritable / Souple / Fibreux Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Noir / Jaune / Blanc - Noire -	R+1 - logement 65 - Vol 11 (chambre 1)
P24 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris - Gris -	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)
P24 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragraage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Gris -	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragraage - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Gris -	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)
P26 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Blanc -	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)
P26 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige Blanc / Marron / Marron - Blanc -	R+1 - logement 65 - Vol 9 (Salle de bains)

P27	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris - -	RDC - logement 65 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris - Gris -	RDC - logement 65 - Vol 4 (Parking couvert privatif)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Gris - -	RDC - logement 65 - Vol 4 (Parking couvert privatif)

## CHANTIER

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

**Référence** C012023674328  
**Adresse** Commande : 002ER685923  
Affaire : BVIL-MI\_BVIL-MI-65V\_007611  
N°65 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

**AC Environnement**  
**64, rue Clément Ader**  
**42153 RIORGES**

Arcueil, le 16/11/2023

### RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023674328 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

<b>Laboratoire d'analyse</b>	AC Environnement
<b>Normes et techniques analytiques</b>	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) <sup>(1)</sup> : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> <u>Parties utiles de la norme NF X 43-050</u> : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) <sup>(2)</sup> : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
<b>Texte réglementaire</b>	<u>Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié)</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
<b>Méthodes internes</b>	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
<b>Préparation des échantillons</b>	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 002ER685923\_001

<b>Référence labo</b>	PM05852597	<b>Échantillon conforme aux critères d'acceptation</b>	Oui
<b>Date du prélèvement</b>	28/10/2023	<b>Analyse réglementaire</b>	Non
<b>Auteur du prélèvement</b>	MATHIS AUPETIT	<b>Date d'analyse</b>	16/11/2023
<b>Type de prélèvement</b>	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
<b>Zone de prélèvement</b>	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (dégagement)		
<b>Remarque concernant le prélèvement</b>	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

		Description	MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

**Remarque concernant l'analyse** Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.  
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.  
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

## Référence échantillon : 002ER685923\_002

Référence labo	PM05852598	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-MLBVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

## Référence échantillon : 002ER685923\_003

Référence labo	PM05852599	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Peinture Effritable Blanc		

Le client a demandé à l'analyser que la couche l'enduit Effritable Blanc										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Bois Dur Fibreux Marron

## Référence échantillon : 002ER685923\_004

Référence labo	PM05852600	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 2 (dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	Marron		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Marron, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
2	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 3 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 2.



## Référence échantillon : 002ER685923\_005

Référence labo	PM05852601	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 3 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 2.

## Référence échantillon : 002ER685923\_006

Référence labo	PM05852602	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 3 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

## Référence échantillon : 002ER685923\_007

Référence labo	PM05852603	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 3 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Vert

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Revêtement Dur Gris	-	-	-				
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.



## Référence échantillon : 002ER685923\_008

Référence labo	PM05852604	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 7 (séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Le présent document a l'analyse, que le second soit Bitumineux Noir.										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	SBA	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

## Référence échantillon : 002ER685923\_009

Référence labo	PM05852605	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

		Description	MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Orange	-	-	-	1	2	RCA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

## Référence échantillon : 002ER685923\_010

Référence labo	PM05852606	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		
1	1	Peinture Effritable Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Présence d'amiante
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	7	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.



Référence échantillon : 002ER685923\_011

Référence labo	PM05852607	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Vert	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Vert est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.		
	Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.		

Référence échantillon : 002ER685923\_012

Référence labo	PM05852608	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Matériau Effritable Vert	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.		
	Couches non-analysées : Sous-couche Souple Blanc, Colle Souple Jaune		

Référence échantillon : 002ER685923\_013

Référence labo	PM05852609	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Rouge		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Rouge		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Dur Rouge Marron	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Souple Jaune		
-------------------------------	--	--	--





## Référence échantillon : 002ER685923\_014

Référence labo	PM05852610
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)
Remarque concernant le prélèvement	Jaune

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/11/2023

Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Dur Marron Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	4	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Revêtement / Dur / Marron Rouge est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685923\_015

Référence labo	PM05852611
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (WC)
Remarque concernant le prélèvement	Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/11/2023

Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

## Référence échantillon : 002ER685923\_016

Référence labo	PM05852612
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 6 (cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	Noire

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/11/2023

Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	SBA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	5	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.



## Référence échantillon : 002ER685923\_017

Référence labo	PM05852613
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 6 (cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/11/2023

Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	exploités(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Coilles	exploités(**)
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	3	4	RKE
	2	Peinture Effritable Orange	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige Bleu, Faïence Dur Blanc

## Référence échantillon : 002ER685923\_018

Référence labo	PM05852614
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 6 (cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	Noire

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/11/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	exploités(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Coilles	exploités(**)
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	2	3	RCA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

## Référence échantillon : 002ER685923\_019

Référence labo	PM05852615
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 8 (dégagement)
Remarque concernant le prélèvement	Marron

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/11/2023

Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Marron, Colle Souple Jaune

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	exploités(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Coilles	exploités(**)
1	1	Revêtement Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
-------------------------------	---



## Référence échantillon : 002ER685923\_020

Référence labo	PM05852616	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 8 (dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Le client demande à analyser que les sections ragréage par chs												
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	CEZ	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-							
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

## Référence échantillon : 002ER685923\_021

Référence labo	PM05852617	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 13 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Le client a demandé d'analyser que la couche colle souple jaune												
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	CEZ	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-							
	3	Bois aggloméré Fibreux Dur Marron	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Couche non-analysée : Revêtement Dur Vert Gris

## Référence échantillon : 002ER685923\_022

Référence labo	PM05852618	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 11 (chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris Beige	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS



Référence échantillon : 002ER685923\_023

Référence labo	PM05852619	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 11 (chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Moquette Fibreux Souple Noir	1	1	HCQ				
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

**Remarque concernant l'analyse** Les couches Matériau / Effritable / Blanc, Matériau / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER685923\_024

Référence labo	PM05852620	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 9 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-		1	2	
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

**Remarque concernant l'analyse** La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER685923\_025

Référence labo	PM05852621	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 9 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

**Remarque concernant l'analyse** Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune



## Référence échantillon : 002ER685923\_026

Référence labo	PM05852622
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 9 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/11/2023

Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
2	2	Colle Dur Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA
	3	Peinture Effritable Marron	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
	Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

## Référence échantillon : 002ER685923\_027

Référence labo	PM05852623
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 1 (Façade)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/11/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-				
	3	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

## Référence échantillon : 002ER685923\_028

Référence labo	PM05852624
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (Garage)
Remarque concernant le prélèvement	Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/11/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

## Référence échantillon : 002ER685923\_029

Référence labo	PM05852625
Date du prélèvement	28/10/2023
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-65V_007611_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (Garage)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/11/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence dossier: RSC012023674328

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 14 MOLP et 34 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 32/36

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(\*\*\*) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste

Marion Gauin Thimon



Accréditation  
N°1-6940  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73  
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20  
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V8  
PAGE 11 / 11