

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 170924001WB  
Date du repérage : 17/09/2024

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... <b>SOMEC</b> <b>23 rue Buchelay</b> Code postal, ville : . <b>78200 MANTES LA JOLIE</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>SOMEC 23 rue Buchelay 78200 Mantes la Jolie, au RDC le local chaufferie : le plancher bas, joint de vitre en façade, les panneaux acoustiques et joint de vitre du mur C. Une partie des Générateurs 2, 3, 4. Dans le local Chaufferie charbon au RDC une partie de la chaudière, une partie du filtre à charbon, du plancher bas. En extérieur de la chaufferie, une partie du filtre à charbon et du conduit de fumée. Les prélèvements ont été désignés par le client (voir photos de périmètre de repérage en annexe du rapport)</b>
Type de Bien :	..... <b>Chaufferie</b>
Fonction principale du bâtiment :	..... <b>Autres</b>
Date de construction :	..... <b>Date du permis de construire non connue</b>

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... <b>Dalkia</b>
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... <b>Dalkia - Monsieur Samaran</b> Adresse : ..... <b>Tour Europe</b> <b>33 Place de Corolles</b> <b>TSA 57653</b> <b>92400 COURBEVOIE</b>

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Monsieur Grillaud Roger	Gérant de GriBat Consultants		
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Monsieur Bouteruche William	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 15/09/2020 Échéance : 14/09/2027 N° de certification : CPDI 4450 version 4
Raison sociale de l'entreprise : <b>GRIBAT CONSULTANTS</b> (Numéro SIRET : <b>51489363500029</b> ) Adresse : <b>199 Rue Gabriel Péri, 94400 VITRY SUR SEINE</b> Désignation de la compagnie d'assurance : <b>AXA France IARD SA</b> Numéro de police et date de validité : <b>10592956604 - 31/12/2024</b>				

**De l'amiante a été repéré (voir conclusions page 3)**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 04/10/2024, remis au donneur d'ordre le 08/10/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 109 pages

**Sommaire**

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillée du repérage**
  - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
  - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**
  - 7.1 Identifications des échantillons prélevés - Rapports d'essais (19 pages)
  - 7.2 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (1 page)
  - 7.3 Conséquences réglementaires et recommandations (1 page)
  - 7.4 Recommandations générales de sécurité (2 pages)
  - 7.5 Assurances – Certifications (5 pages)
  - 7.6 Photos de repérage (61 pages)

## 1. – Les conclusions

### 1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

#### À SOMEC 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie :

##### Le local Chaufferie au RDC, Générateur N°3 :

Les joints de vannes DN 60 (ZPSO 11 et 12) sont amiantés

Les joints tresses des plaques brûleurs (ZPSO 15) sont amiantés

##### Le local Chaufferie charbon au RDC :

L'isolant de la chaudière (ZPSO 36) est amianté.

Le joint tresse de la trappe d'accès de la chaudière (ZPSO 38) est amianté

#### À l'extérieur de la chaufferie, les filtres à charbon :

Les joints des canalisations 20x20 et 20x30 (ZPSO 42 et 43) sont amiantés.

### 1.2 Estimation des quantités des produits et matériaux contenant de l'amiante

#### À SOMEC 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie :

##### Le Local Chaufferie au RDC, Générateur N°3 :

Les joints de vannes DN 60 (ZPSO 11 et 12) : **0.500 Kg.**

Les joints tresses des plaques brûleurs (ZPSO 15) : **4 Kg**

##### Le local Chaufferie charbon au RDC :

L'isolant de la chaudière (ZPSO 36) : **700 Kg.**

Le joint tresse de la trappe d'accès de la chaudière (ZPSO 38) : **1 Kg.**

#### À l'extérieur de la chaufferie, les filtres à charbon :

Les joints des canalisations 20x20 et 20x30 (ZPSO 42 et 43) : **2 Kg.**

Le poids des matériaux et des produits est donné à titre indicatif et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la société GriBat Consultants

### 1.3. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
À Somec 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie : Dans le local chaufferie au RDC : Les Générateurs N°2, N°3, N°4	L'intérieur des générateurs	En fonctionnement
À Somec 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie : Dans le local chaufferie au RDC : Les Générateurs N°2, N°3, N°4	Trappe d'accès et de visite	En fonctionnement
À Somec 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie : Dans le local chaufferie au RDC : Les Générateurs N°2, N°3, N°4	Canalisations, vannes, joint de bride, joints de vannes	En fonctionnement, les points de prélèvements ont été désignés par le client
À Somec 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie : Dans le local chaufferie charbon au RDC	L'intérieur de la chaudière	Inaccessible
À Somec 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie : Dans le local chaufferie charbon au RDC	Trappe d'accès et de visite	Inaccessible
À Somec 23 rue Buchelay 78200 Mantes-la-Jolie : Dans le local chaufferie charbon au RDC	Canalisations, vannes, joint de bride, joints de vannes	Inaccessible

## 2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise** : ... SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing

**Adresse** : ..... 99-101 Avenue Louis Roche 92230 Gennevilliers

**Numéro de l'accréditation Cofrac** : ..... 1-7056

### 3. – La mission de repérage

#### 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

#### 3.2 Le cadre de la mission

##### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

##### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

##### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

##### 3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
8 - Équipements divers et accessoires	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
9 - Fondations et soubassements	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

### 3.2.6 Le périmètre de repérage

SOMEC 23 rue Buchelay 78200 Mantes la Jolie, au RDC le local chaufferie : le plancher bas, joint de vitre en façade, les panneaux acoustiques et joint de vitre du mur C. Une partie des Générateurs 2, 3, 4. Dans le local Chaufferie charbon au RDC une partie de la chaudière, une partie du filtre à charbon, du plancher bas. En extérieur de la chaufferie, une partie du filtre à charbon et du conduit de fumée. Les prélèvements ont été désignés par le client (voir photos de périmètre de repérage en annexe du rapport).

#### Descriptif des travaux :

Réfection de la chaufferie

#### Descriptif des pièces visitées :

**Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie**  
**Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie, façade**

**Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon**  
**Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure**

Localisation	Description
Néant	-

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :

**Néant**

### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 17/09/2024

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage ne s'est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

## 5. – Conclusion détaillée du repérage

## 5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.


## 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

## 2 - Parois verticales extérieures et Façades


**ZPSO 22 : Partie à inspecter : Joint de vitrage | Description : Joint de vitre (mastic blanc).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie, façade (mur A)	1	Identifiant : ZPSO 22 Description : Joint de vitre (mastic blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie, façade (mur A)	PR39	Aperçu non disponible 

**ZPSO 23 : Partie à inspecter : Joint de vitrage | Description : Joint de vitre (souple blanc).**

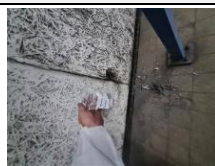
**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (mur C)	1	Identifiant : ZPSO 23 Description : Joint de vitre (souple blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (mur C)	PR40	

## 3 - Parois verticales intérieures

**ZPSO 24 : Partie à inspecter : Panneaux | Description : Panneaux acoustiques (fibres marron).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (mur C)	1	Identifiant : ZPSO 24 Description : Panneaux acoustiques (fibres marron) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (mur C)	PR41	

## 4 - Plafonds et faux plafonds



**Sans objet**

## 5 - Planchers et planchers techniques

**ZPSO 01 : Partie à inspecter : Joint de carrelage | Description : Joint de carrelage gris moucheté (dur gris)., Partie à inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint de carrelage gris moucheté (dur gris), Colle de carrelage gris moucheté (effritable gris)., Partie à inspecter : Enduit ciment | Description : Joint de carrelage gris moucheté (dur gris), Colle de carrelage gris moucheté (effritable gris), Enduit ciment (effritable gris).**




**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (plancher bas)	1	Identifiant : ZPSO 01 Description : Joint de carrelage gris moucheté (dur gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	PR01	

	2	Identifiant : ZPSO 01 Description : Colle de carrelage gris moucheté (effritable gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	PR02	
	3	Identifiant : ZPSO 01 Description : Enduit ciment (effritable gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	PR03	

**ZPSO 02 : Partie à inspecter : Joint de carrelage | Description : Joint de carrelage noir (dur gris), Partie à inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint de carrelage noir (dur gris), Colle de carrelage noir (effritable gris), Partie à inspecter : Enduit ciment | Description : Joint de carrelage noir (dur gris), Colle de carrelage noir (effritable gris), Enduit ciment (effritable gris).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (plancher bas)	1	Identifiant : ZPSO 02 Description : Joint de carrelage noir (dur gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	PR04	
	2	Identifiant : ZPSO 02 Description : Colle de carrelage noir (effritable gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	PR05	
	3	Identifiant : ZPSO 02 Description : Enduit ciment (effritable gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	PR06	

**ZPSO 40 : Partie à inspecter : Enduit | Description : Enduit ciment (effritable gris).**


**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (plancher bas)	1	Identifiant : ZPSO 40 Description : Enduit ciment (effritable gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (plancher bas)	PR59	





## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

**ZPSO 04 : Partie à inspecter : Enveloppe | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle), Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle), Calorifugeage DN 200 gaz (fibres gris), Partie à inspecter : Enveloppe | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle), Calorifugeage DN 200 gaz (fibres gris), Partie à inspecter : Conduit | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle), Calorifugeage DN 200 gaz (fibres gris), DN 200 gaz (revêtement jaune).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°4)	1	Identifiant : ZPSO 04 Description : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	PR08	



	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO 04 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 200 gaz (fibres gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	PR09	
	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO 04 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	PR10	
	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO 04 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 200 gaz (fibres gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	PR11	
	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO 04 <u>Description</u> : DN 200 gaz (revêtement jaune) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	PR12	



## ZPSO 05 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibres jaunes).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 05 <u>Description</u> : Isolant (fibres jaunes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR13	


## ZPSO 07 : Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Calorifugeage DN 60 (fibres jaunes), Partie à inspecter : Conduit | Description : Calorifugeage DN 60 (fibres jaunes), DN 60 (revêtement noir fin et rouille).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 07 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 60 (fibres jaunes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR16	
	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO 07 <u>Description</u> : DN 60 (revêtement noir fin et rouille) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR17	

## ZPSO 08 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de filtre DN 60 (fibres blanc).




Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 08 <u>Description</u> : Joint de filtre DN 60 (fibres blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR18	





**ZPSO 09 : Partie à inspecter : Enveloppe | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 300 (aluminium et colle), Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 300 (aluminium et colle), Calorifugeage DN 300 (fibres gris), Partie à inspecter : Conduit | Description : Enveloppe de calorifugeage DN 300 (aluminium et colle), Calorifugeage DN 300 (fibres gris), DN 300 (revêtement gris).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 09 Description : Enveloppe de calorifugeage DN 300 (aluminium et colle) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR19	
	2	Identifiant : ZPSO 09 Description : Calorifugeage DN 300 (fibres gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR20	
	3	Identifiant : ZPSO 09 Description : DN 300 (revêtement gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR21	


**ZPSO 10 : Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Calorifugeage DN 300 (fibres jaune), Partie à inspecter : Conduit | Description : Calorifugeage DN 300 (fibres jaune), DN 300 (revêtement gris).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 10 Description : Calorifugeage DN 300 (fibres jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR22	
	2	Identifiant : ZPSO 10 Description : DN 300 (revêtement gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR23	


**ZPSO 11 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de vanne DN 60 (fibres blanc).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 11 Description : Joint de vanne DN 60 (fibres blanc) Résultat : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR24	


**ZPSO 12 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de vanne DN 60 (fibres rouge).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 12 Description : Joint de vanne DN 60 (fibres rouge) Résultat : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR25	


## ZPSO 13 : Partie à inspecter : Plaque bruleur | Description : Plaque bruleur (revêtement gris et orange).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 13 <u>Description</u> : Plaque bruleur (revêtement gris et orange) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR26	Aperçu non disponible 


## ZPSO 14 : Partie à inspecter : Bruleur | Description : Bruleur (revêtement noir et orange).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 14 <u>Description</u> : Bruleur (revêtement noir et orange) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR27	



## ZPSO 15 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint tresse plaque bruleur (fibrex blanc).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 15 <u>Description</u> : Joint tresse plaque bruleur (fibrex blanc) <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR28	Aperçu non disponible 


## ZPSO 16 : Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Calorifugeage DN 30 (fibrex jaune), Partie à inspecter : Conduit | Description : Calorifugeage DN 30 (fibrex jaune), DN 30 (aluminium et colle).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 16 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 30 (fibrex jaune) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR29	
	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO 16 <u>Description</u> : DN 30 (aluminium et colle) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR30	


## ZPSO 17 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de vanne DN 30 (fibrex blanc).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO 17 <u>Description</u> : Joint de vanne DN 30 (fibrex blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR31	



ZPSO 18 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de vanne DN 10 (fibreuse vert).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 18 Description : Joint de vanne DN 10 (fibreuse vert) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR32	


ZPSO 19 : Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Calorifugeage DN 300 (fibreuse blanc), Partie à inspecter : Conduit | Description : Calorifugeage DN 300 (fibreuse blanc), DN 300 (revêtement blanc et rouille).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 19 Description : Calorifugeage DN 300 (fibreuse blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR33	
	2	Identifiant : ZPSO 19 Description : DN 300 (revêtement blanc et rouille) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR34	



ZPSO 26 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant évacuation fumée (fibreuse jaune).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 26 Description : Isolant évacuation fumée (fibreuse jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR43	



ZPSO 27 : Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Calorifugeage DN 300 (fibreuse jaune), Partie à inspecter : Conduit | Description : Calorifugeage DN 300 (fibreuse jaune), DN 300 (rouille).

Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 27 Description : Calorifugeage DN 300 (fibreuse jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR44	
	2	Identifiant : ZPSO 27 Description : DN 300 (rouille) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR45	


**ZPSO 28 : Partie à inspecter : Calorifuge | Description : Calorifugeage DN 60 (fibreux jaune), Partie à inspecter : Conduit | Description : Calorifugeage DN 60 (fibreux jaune), DN 60 (rouille).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 28 Description : Calorifugeage DN 60 (fibreux jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR46	
	2	Identifiant : ZPSO 28 Description : DN 60 (rouille) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR47	


**ZPSO 29 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint tresse trappe de visite (fibreux blanc).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 29 Description : Joint tresse trappe de visite (fibreux blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR48	

**ZPSO 45 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreux jaune).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie extérieure (conduit de fumée)	1	Identifiant : ZPSO 45 Description : Isolant (fibreux jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (conduit de fumée)	PR64	


## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires



**ZPSO 03 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreux jaune).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°4)	1	Identifiant : ZPSO 03 Description : Isolant (fibreux jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	PR07	



**ZPSO 06 : Partie à inspecter : Peinture | Description : Peinture (revêtement bleu et orange), Partie à inspecter : Peinture | Description : Peinture (revêtement bleu et orange), Peinture (revêtement noir).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 06 Description : Peinture (revêtement bleu et orange) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR14	
	2	Identifiant : ZPSO 06 Description : Peinture (revêtement noir) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR15	



**ZPSO 20 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de brique réfractaire (dur gris), Partie à inspecter : Brique réfractaire | Description : Joint de brique réfractaire (dur gris), Brique réfractaire (dur orangé).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 20 Description : Joint de brique réfractaire (dur gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR35	
	2	Identifiant : ZPSO 20 Description : Brique réfractaire (dur orangé) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR36	


**ZPSO 21 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de brique réfractaire (dur gris), Partie à inspecter : Brique réfractaire | Description : Joint de brique réfractaire (dur gris), Brique réfractaire (dur orangé).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°3)	1	Identifiant : ZPSO 21 Description : Joint de brique réfractaire (dur gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR37	
	2	Identifiant : ZPSO 21 Description : Brique réfractaire (dur orangé) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	PR38	


**ZPSO 25 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreuse jaune).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie (Générateur n°2)	1	Identifiant : ZPSO 25 Description : Isolant (fibreuse jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°2)	PR42	




**ZPSO 30 : Partie à inspecter : Peinture | Description : Peinture (noire).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 30 Description : Peinture (noire) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR49	


**ZPSO 31 : Partie à inspecter : Brique réfractaire | Description : Brique réfractaire (dur orangé).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 31 Description : Brique réfractaire (dur orangé) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR50	


**ZPSO 32 : Partie à inspecter : Brique réfractaire | Description : Brique réfractaire (dur beige).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 32 Description : Brique réfractaire (dur beige) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR51	


**ZPSO 33 : Partie à inspecter : Brique réfractaire | Description : Brique réfractaire (dur beige).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 33 Description : Brique réfractaire (dur beige) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR52	

**ZPSO 34 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint (effritable beige).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 34 Description : Joint (effritable beige) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR53	

**ZPSO 35 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint tresse trappe (fibreuse blanc).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 35 Description : Joint tresse trappe (fibreuse blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR54	




**ZPSO 36 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreux jaune).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 36 Description : Isolant (fibreux jaune) Résultat : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR55	


**ZPSO 37 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint DN 80 (fibreux jaune).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 37 Description : Joint DN 80 (fibreux jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR56	Aperçu non disponible 


**ZPSO 38 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint tresse trappe d'accès (fibreux blanc).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Chaudière)	1	Identifiant : ZPSO 38 Description : Joint tresse trappe d'accès (fibreux blanc) Résultat : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	PR57	

**ZPSO 39 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreux jaune).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay, RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chaufferie charbon (Filtre à charbon)	1	Identifiant : ZPSO 39 Description : Isolant (fibreux jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Filtre à charbon)	PR58	

**ZPSO 41 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreux jaune).****Niveau : Somec 23 rue Buchelay**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie extérieure (Filtre à charbon)	1	Identifiant : ZPSO 41 Description : Isolant (fibreux jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon)	PR60	


**ZPSO 42 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de canalisation 20x20 (fibreuse blanc).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaudière extérieure (Filtre à charbon)	1	Identifiant : ZPSO 42 Description : Joint de canalisation 20x20 (fibreuse blanc) Résultat : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay - Chaudière extérieure (Filtre à charbon)	PR61	


**ZPSO 43 : Partie à inspecter : Joint | Description : Joint de canalisation 20x30 (fibreuse rouge).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaudière extérieure (Filtre à charbon)	1	Identifiant : ZPSO 43 Description : Joint de canalisation 20x30 (fibreuse rouge) Résultat : Présence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay - Chaudière extérieure (Filtre à charbon)	PR62	

**ZPSO 44 : Partie à inspecter : Isolant | Description : Isolant (fibreuse jaune).**

**Niveau : Somec 23 rue Buchelay**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaudière extérieure (Filtre à charbon)	1	Identifiant : ZPSO 44 Description : Isolant (fibreuse jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui Somec 23 rue Buchelay - Chaudière extérieure (Filtre à charbon)	PR63	

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017**

**Sans objet**

## 5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO 01	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas) <u>Echantillons</u> : PR01; PR02; PR03 <u>Description</u> : Joint de carrelage gris moucheté (dur gris); Colle de carrelage gris moucheté (effritable gris); Enduit ciment (effritable gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 02	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas) <u>Echantillons</u> : PR04; PR05; PR06 <u>Description</u> : Joint de carrelage noir (dur gris); Colle de carrelage noir (effritable gris); Enduit ciment (effritable gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 03	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4) <u>Echantillons</u> : PR07 <u>Description</u> : Isolant (fibres jaunes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 04	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4) <u>Echantillons</u> : PR08; PR09; PR10; PR11; PR12 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle); Calorifugeage DN 200 gaz (fibres grises); DN 200 gaz (revêtement jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 05	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR13 <u>Description</u> : Isolant (fibres jaunes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 06	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR14; PR15 <u>Description</u> : Peinture (revêtement bleu et orange); Peinture (revêtement noir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 07	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR16; PR17 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 60 (fibres jaunes); DN 60 (revêtement noir fin et rouille)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 08	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR18 <u>Description</u> : Joint de filtre DN 60 (fibres blanches)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 09	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR19; PR20; PR21 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifugeage DN 300 (aluminium et colle); Calorifugeage DN 300 (fibres grises); DN 300 (revêtement gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 10	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR22; PR23 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 300 (fibres jaunes); DN 300 (revêtement gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 11	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR24 <u>Description</u> : Joint de vanne DN 60 (fibres blanches)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 12	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR25 <u>Description</u> : Joint de vanne DN 60 (fibres rouges)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 13	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR26 <u>Description</u> : Plaque brûleur (revêtement gris et orange)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 14	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR27 <u>Description</u> : Brûleur (revêtement noir et orange)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 15	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR28 <u>Description</u> : Joint tresse plaque brûleur (fibres blanches)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 16	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR29; PR30 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 30 (fibres jaunes); DN 30 (aluminium et colle)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO 17	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR31 <u>Description</u> : Joint de vanne DN 30 (fibreuse blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 18	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR32 <u>Description</u> : Joint de vanne DN 10 (fibreuse vert)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 19	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR33; PR34 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 300 (fibreuse blanc); DN 300 (revêtement blanc et rouille)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 20	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR35; PR36 <u>Description</u> : Joint de brique réfractaire (dur gris); Brique réfractaire (dur orangé)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 21	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR37; PR38 <u>Description</u> : Joint de brique réfractaire (dur gris); Brique réfractaire (dur orangé)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 22	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie, façade (mur A) <u>Echantillons</u> : PR39 <u>Description</u> : Joint de vitre (mastic blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 23	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (mur C) <u>Echantillons</u> : PR40 <u>Description</u> : Joint de vitre (souple blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 24	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (mur C) <u>Echantillons</u> : PR41 <u>Description</u> : Panneaux acoustiques (fibreuse marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 25	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°2) <u>Echantillons</u> : PR42 <u>Description</u> : Isolant (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 26	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3) <u>Echantillons</u> : PR43 <u>Description</u> : Isolant évacuation fumée (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 27	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR44; PR45 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 300 (fibreuse jaune); DN 300 (rouille)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 28	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR46; PR47 <u>Description</u> : Calorifugeage DN 60 (fibreuse jaune); DN 60 (rouille)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 29	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR48 <u>Description</u> : Joint tresse trappe de visite (fibreuse blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 30	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR49 <u>Description</u> : Peinture (noire)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 31	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR50 <u>Description</u> : Brique réfractaire (dur orangé)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 32	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR51 <u>Description</u> : Brique réfractaire (dur beige)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 33	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR52 <u>Description</u> : Brique réfractaire (dur beige)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 34	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR53 <u>Description</u> : Joint (effrifiable beige)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO 35	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR54 <u>Description</u> : Joint tresse trappe (fibreuse blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 36	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR55 <u>Description</u> : Isolant (fibreuse jaune)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 37	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR56 <u>Description</u> : Joint DN 80 (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 38	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière) <u>Echantillons</u> : PR57 <u>Description</u> : Joint tresse trappe d'accès (fibreuse blanc)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 39	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Filtre à charbon) <u>Echantillons</u> : PR58 <u>Description</u> : Isolant (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 40	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (plancher bas) <u>Echantillons</u> : PR59 <u>Description</u> : Enduit ciment (effritable gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 41	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon) <u>Echantillons</u> : PR60 <u>Description</u> : Isolant (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 42	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon) <u>Echantillons</u> : PR61 <u>Description</u> : Joint de canalisation 20x20 (fibreuse blanc)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 43	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon) <u>Echantillons</u> : PR62 <u>Description</u> : Joint de canalisation 20x30 (fibreuse rouge)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 44	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon) <u>Echantillons</u> : PR63 <u>Description</u> : Isolant (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO 45	<u>Localisation</u> : Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (conduit de fumée) <u>Echantillons</u> : PR64 <u>Description</u> : Isolant (fibreuse jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

**6. – Signatures**

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Fait à **VITRY SUR SEINE**, le **04/10/2024**

**Par : Monsieur Grillaud Roger**



**Par : Bouteruche William**

Certification de compétence n°CPDI 4450  
Version 002, délivrée par I.Cert Certification  
valable jusqu'en 09/2027





**ANNEXES**

Au rapport de mission de repérage n° 170924001WB

**Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).





**Sommaire des annexes****7 Annexes**

- 7.1 Identifications des échantillons prélevés - Rapports d'essais (19 pages)**
- 7.2 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (1 page)**
- 7.3 Conséquences réglementaires et recommandations (1 page)**
- 7.4 Recommandations générales de sécurité (2 pages)**
- 7.5 Assurances – Certifications (5 pages)**
- 7.6 Photos de repérage (61 pages)**

## 7.1 - Annexe - Rapports d'essais

## Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 01-PR01	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de carrelage	Joint de carrelage gris moucheté (dur gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 01-PR02	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage gris moucheté (effritable gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 01-PR03	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Enduit ciment	Enduit ciment (effritable gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 02-PR04	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de carrelage	Joint de carrelage noir (dur gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 02-PR05	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage noir (effritable gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 02-PR06	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Enduit ciment	Enduit ciment (effritable gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 03-PR07	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	8 - Équipements divers et accessoires	Isolant	Isolant (fibres jaunes)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 04-PR08	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe	Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 04-PR09	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 200 gaz (fibres jaunes)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 04-PR10	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe	Enveloppe de calorifugeage DN 200 gaz (aluminium et colle)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 04-PR11	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 200 gaz (fibreux gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 04-PR12	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°4)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 200 gaz (revêtement jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 05-PR13	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Isolant	Isolant (fibreux jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 06-PR14	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	8 - Équipements divers et accessoires	Peinture	Peinture (revêtement bleu et orange)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 06-PR15	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	8 - Équipements divers et accessoires	Peinture	Peinture (revêtement noir)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 07-PR16	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 60 (fibreux jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 07-PR17	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 60 (revêtement noir fin et rouille)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 08-PR18	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint de filtre DN 60 (fibreux blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 09-PR19	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe	Enveloppe de calorifugeage DN 300 (aluminium et colle)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 09-PR20	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 300 (fibreux gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 09-PR21	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 300 (revêtement gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 10-PR22	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 300 (fibreuse jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 10-PR23	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 300 (revêtement gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 11-PR24	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint de vanne DN 60 (fibreuse blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 12-PR25	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint de vanne DN 60 (fibreuse rouge)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 13-PR26	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plaque bruleur	Plaque bruleur (revêtement gris et orange)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	Aperçu non disponible 
ZPSO 14-PR27	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Bruleur	Bruleur (revêtement noir et orange)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 15-PR28	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint tresse plaque bruleur (fibreuse blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	Aperçu non disponible 
ZPSO 16-PR29	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 30 (fibreuse jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 16-PR30	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 30 (aluminium et colle)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 17-PR31	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint de vanne DN 30 (fibreuse blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 18-PR32	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint de vanne DN 10 (fibreuse vert)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 19-PR33	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 300 (fibreuse blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 19-PR34	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 300 (revêtement blanc et rouille)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 20-PR35	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint de brique réfractaire (dur gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 20-PR36	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Brique réfractaire	Brique réfractaire (dur orangé)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 21-PR37	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint de brique réfractaire (dur gris)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 21-PR38	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Brique réfractaire	Brique réfractaire (dur orangé)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 22-PR39	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie, façade (mur A)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitre (mastic blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	Aperçu non disponible 
ZPSO 23-PR40	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (mur C)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitre (souple blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 24-PR41	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux	Panneaux acoustiques (fibreuse marron)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 25-PR42	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°2)	8 - Équipements divers et accessoires	Isolant	Isolant (fibreuse jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 26-PR43	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie (Générateur n°3)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Isolant	Isolant évacuation fumée (fibreuse jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 27-PR44	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 300 (fibreuse jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 27-PR45	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 300 (rouille)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 28-PR46	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifugeage DN 60 (fibreuse jaune)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 28-PR47	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	DN 60 (rouille)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 29-PR48	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint	Joint tresse trappe de visite (fibreuse blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 30-PR49	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Peinture	Peinture (noire)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 31-PR50	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Brique réfractaire	Brique réfractaire (dur orangé)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 32-PR51	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Brique réfractaire	Brique réfractaire (dur beige)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 33-PR52	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Brique réfractaire	Brique réfractaire (dur beige)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 34-PR53	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint (effritable beige)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 35-PR54	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint tresse trappe (fibreuse blanc)  <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 36-PR55	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Isolant	Isolant (fibreuse jaune) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 37-PR56	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint DN 80 (fibreuse jaune) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	Aperçu non disponible 
ZPSO 38-PR57	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Chaudière)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint tresse trappe d'accès (fibreuse blanc) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 39-PR58	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (Filtre à charbon)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Isolant	Isolant (fibreuse jaune) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 40-PR59	Somec 23 rue Buchelay, RDC - Local chaufferie charbon (plancher bas)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Enduit	Enduit ciment (effritable gris) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 41-PR60	Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Isolant	Isolant (fibreuse jaune) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 42-PR61	Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint de canalisation 20x20 (fibreuse blanc) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 43-PR62	Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint	Joint de canalisation 20x30 (fibreuse rouge) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO 44-PR63	Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (Filtre à charbon)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Isolant	Isolant (fibreuse jaune) <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO 45-PR64	Somec 23 rue Buchelay - Chaufferie extérieure (conduit de fumée)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Isolant	Isolant (fibreux jaune)  Analyse à réaliser: 1 couche	