

Pre - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2406099084
Date d'intervention : 18/06/2024

DONNEUR D'ORDRE

MESOLIA HABITAT - Duval Claire
33082 BORDEAUX CEDEX

EXPERT



LAVE clément
06 30 88 18 34
Certification n° : CPDI5639
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

MESOLIA HABITAT
16 Rue Henri Expert
33300 Bordeaux

LIEU D'INTERVENTION

62 AVENUE AUSTINE COMTE
RENE CASSAGNE (00410001)
33560 CARBON BLANC

Lot numéro 00410001,



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 et à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

Par : LAVE clément



PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

| Révision | Date | Objet |
|------------------|------------|--------------------------|
| Version initiale | 09/07/2024 | Établissement du rapport |
| | | |
| | | |

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE | ADRESSE |
|-----------------|---|--|
| Donneur d'ordre | MESOLIA HABITAT - Duval Claire Duval | MESOLIA HABITAT - Duval Claire 33082 BORDEAUX CEDEX |
| Propriétaire | MESOLIA HABITAT | 16 Rue Henri Expert 33300 Bordeaux |
| Accompagnateur | Aucun accompagnateur | |

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM DE L'EXPERT | ORGANISME DE CERTIFICATION | NUMERO DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| LAVE clément | I.Cert | CPDI5639 | 13/03/2020 | 12/03/2027 |

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|-----------|------------------|------------------|
| Axa | 3912280604 | 01/01/2025 |

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



| LABORATOIRE | N°ACCREDITATION COFRAC | ADRESSE |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| MYEASLAB | 50503704400706 | 4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT |

> SOMMAIRE

| | | |
|----|---|----|
| 1. | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS | 2 |
| 2. | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS | 4 |
| 3. | DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS | 5 |
| 4. | CONCLUSIONS DU REPERAGE | 9 |
| 5. | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 18 |
| 6. | DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 20 |
| 7. | RAPPORTS D'ANALYSES | 75 |
| 8. | ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION | 90 |

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

62 AVENUE AUSTINE COMTE
RENE CASSAGNE (00410001)
33560 CARBON BLANC

Numéro de mission :

MA240609908
4

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de
construire non connue

Numéro de lot : Bat. FOYER, Lot numéro 00410001

Référence client : NC

Visite effectuée le : 18/06/2024

| <u>Documents demandés</u> | <u>Documents remis</u> |
|---|------------------------|
| Plan/Croquis du bâtiment | Non |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier | Non |

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée : SAS, Hall, Vestiaire, WC 1, Local ménage, Bureau 1, Bureau 2, Salon, Salle à manger, SAS 2, Cuisine, SAS 3, Local ménage 2, WC 2, Cuisine 2, SAS 4, WC 3, WC 4, Activité sportive, jeux, Chaufferie, Façades

Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau | Pièce | Zone |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Rez de chaussée | Bureau 1 | Sol |
| | Bureau 2 | Sol |
| | Salon | Sol |
| | Activité sportive | Sol |
| | jeux | Sol |
| | Salle à manger | Sol |
| | SAS | Sol |
| | Hall | Sol |
| | SAS 4 | Sol |
| | Vestiaire | Sol |
| | SAS 2 | Sol |
| | Cuisine | Sol |
| | SAS 3 | Sol |
| | Local ménage 2 | Sol |
| | WC 2 | Sol |
| | Cuisine 2 | Sol |
| | WC 3 | Sol |
| | WC 4 | Sol |
| | WC 1 | Sol |
| | SAS | Mur de refend |
| | Hall | Mur de refend |
| | Vestiaire | Mur de refend |
| | Bureau 2 | Mur de refend |
| | SAS 2 | Mur de refend |
| | Cuisine | Mur de refend |
| | Local ménage 2 | Mur de refend |
| | WC 2 | Mur de refend |
| | Cuisine 2 | Mur de refend |
| | SAS 4 | Mur de refend |
| | WC 3 | Mur de refend |
| | WC 4 | Mur de refend |
| | Salon | Mur de refend |
| | Salle à manger | Mur de refend |
| | Activité sportive | Mur de refend |
| | jeux | Mur de refend |
| | Hall | Mur donnant sur extérieur |
| | Vestiaire | Mur donnant sur extérieur |
| | WC 1 | Mur donnant sur extérieur |
| | Local ménage | Mur donnant sur extérieur |
| | Bureau 1 | Mur donnant sur extérieur |
| | Bureau 2 | Mur donnant sur extérieur |
| | SAS 2 | Mur donnant sur extérieur |
| Cuisine | Mur donnant sur extérieur | |
| SAS 3 | Mur donnant sur extérieur | |
| Local ménage 2 | Mur donnant sur extérieur | |
| WC 2 | Mur donnant sur extérieur | |
| Cuisine 2 | Mur donnant sur extérieur | |
| SAS 4 | Mur donnant sur extérieur | |
| Salon | Mur donnant sur extérieur | |

| Niveau | Pièce | Zone |
|--------|-------------------|----------------------------|
| | Salle à manger | Mur donnant sur extérieur |
| | Activité sportive | Mur donnant sur extérieur |
| | jeux | Mur donnant sur extérieur |
| | Hall | Cloison |
| | Vestiaire | Cloison |
| | WC 1 | Cloison |
| | Local ménage | Cloison |
| | Bureau 1 | Cloison |
| | Bureau 2 | Cloison |
| | SAS 2 | Cloison |
| | Cuisine | Cloison |
| | SAS 3 | Cloison |
| | Local ménage 2 | Cloison |
| | WC 2 | Cloison |
| | Cuisine 2 | Cloison |
| | SAS 4 | Cloison |
| | WC 3 | Cloison |
| | WC 4 | Cloison |
| | Salon | Cloison |
| | Salle à manger | Cloison |
| | jeux | Cloison |
| | SAS | Plinthes |
| | Hall | Plinthes |
| | WC 1 | Plinthes |
| | SAS 4 | Plinthes |
| | Vestiaire | Plinthes |
| | SAS 2 | Plinthes |
| | Cuisine | Plinthes |
| | SAS 3 | Plinthes |
| | Local ménage 2 | Plinthes |
| | WC 2 | Plinthes |
| | Cuisine 2 | Plinthes |
| | WC 3 | Plinthes |
| | WC 4 | Plinthes |
| | SAS | Plafond |
| | Hall | Plafond |
| | Vestiaire | Plafond |
| | WC 1 | Plafond |
| | Local ménage | Plafond |
| | Bureau 1 | Plafond |
| | Bureau 2 | Plafond |
| | Salon | Plafond |
| | Salle à manger | Plafond |
| | SAS 2 | Plafond |
| | Cuisine | Plafond |
| | SAS 3 | Plafond |
| | Local ménage 2 | Plafond |
| | WC 2 | Plafond |
| | Cuisine 2 | Plafond |
| | SAS 4 | Plafond |
| | WC 3 | Plafond |
| | WC 4 | Plafond |
| | Activité sportive | Plafond |
| | jeux | Plafond |
| | Salle à manger | Plafond |
| | Vestiaire | Mur A; Mur F; Mur G |
| | WC 1 | Mur B; Mur C; Mur D |
| | WC 3 | Mur B; Mur C; Mur D |
| | WC 4 | Mur B; Mur C; Mur D |
| | Cuisine | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D |
| | WC 2 | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D |
| | Local ménage | Sol |
| | Façades | Façades |

| Niveau | Pièce | Zone |
|--------|------------|----------------------------|
| | Façades | Façades |
| | Façades | ITE |
| | Façades | ITE |
| | Façades | Conduit |
| | Chaufferie | Mur de refend |
| | Chaufferie | Plafond |
| | Chaufferie | Conduit |
| | Cuisine 2 | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D |

Descriptif des travaux :

ADX GROUPE est mandatée afin de réaliser un RAAD (Repérage Amiante Avant Démolition) sur l'ensemble des pièces du bâtiment précité en tête de rapport.

Décomposition en deux étapes d'une mission de repérage amiante en vue de la démolition du bâtiment cité en tête de rapport :

- Etape 1 : Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment. Les sols sont inclus à ce périmètre de repérage.

Ce rapport concerne une première phase d'intervention, en milieu occupé ne permettant pas de réaliser la majorité des investigations destructives prévues par la réglementation et la norme. Une autre phase de repérage complémentaire devra avoir lieu après libération définitive de toute occupation et mobilier

- Etape 2 : Investigations approfondies de l'infrastructure du bâtiment. Afin de posséder l'intégralité de l'information amiante, cette mission de repérage complémentaire sera nécessaire après démolition des éléments de la superstructure. Cette mission complémentaire portera sur les éléments de l'infrastructures tels que les semelles, soubassement, réseaux enterrés. La mise à jour des divers éléments pourra nécessiter l'intervention d'une pelle mécanique. Le vide-sanitaire fera l'objet d'investigation supplémentaire lors de cette deuxième étape.

Ce rapport porte uniquement sur l'étape 1.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

| | |
|--|---|
| Extérieur - Toiture | Accès fermé à clé (complété le repérage une fois le local accessible) |
| Rez de chaussée - Logement de fonction | Accès fermé à clé (complété le repérage une fois le local accessible) |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--|------------------|---|
| Extérieur - Toiture | Toutes | Accès fermé à clé (complété le repérage une fois le local accessible) |
| Rez de chaussée - Logement de fonction | Toutes | Accès fermé à clé (complété le repérage une fois le local accessible) |
| Tout le bâtiment | Menuiseries | Impossibilité d'investigation approfondie destructive car il y a encore des occupants dans les locaux |

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé | Estimatif des quantités |
|---------|-----------------|---|----------------------------|--|-------------------------|
| ZPSO002 | Rez de chaussée | Salon; Activité sportive; jeux | Sol | <p>Analyse : P003 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Présence d'amiante)</p> <p>Analyse : P004 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)</p> | 48m2 |
| ZPSO013 | Rez de chaussée | SAS; Hall; WC 1; SAS 4 | Plinthes | <p>Analyse : P023 - Matériau dur de type ciment-colle (gris) (Présence d'amiante)</p> <p>Analyse : P024 - Matériau dur de type ciment-colle (gris) (Présence d'amiante)</p> | 65ml |
| ZPSO014 | Rez de chaussée | Vestiaire; SAS 2; Cuisine; SAS 3; Local ménage 2; WC 2; Cuisine 2; WC 3; WC 4 | Plinthes | <p>Analyse : P025 - Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)</p> <p>Analyse : P026 - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Présence d'amiante)</p> | 85ml |
| ZPSO023 | Rez de chaussée | Local ménage | Sol | <p>Analyse : P036 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (Présence d'amiante)</p> | 2m2 |
| ZPSO028 | Rez de chaussée | Façades | Conduit | <p>Analyse : P041 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)</p> | 1U |
| ZPSO032 | Rez de chaussée | Cuisine 2 | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | <p>Analyse : P034 - Matériau dur de type joint ciment (gris) (Présence d'amiante)</p> | 22.5m2 |


| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2406099084 |
| Opération | LAVE clément |
| Site | 62 AVENUE AUSTINE COMTE RENE CASSAGNE (00410001) 33560 |
| | CARBON BLANC |
| Date de réalisation | 09/07/2024 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Elément non visité |

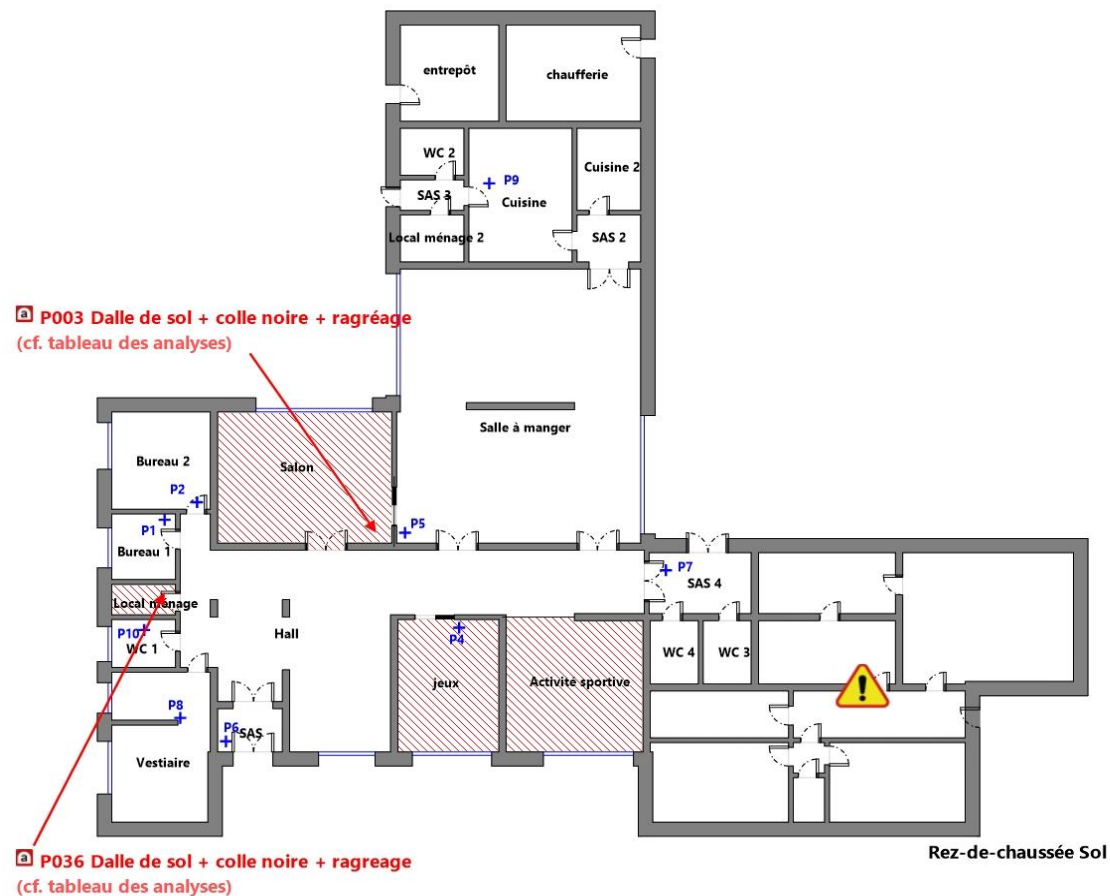

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2406099084 |
| Opération | LAVE clément |
| Site | 62 AVENUE AUSTINE COMTE RENE CASSAGNE (00410001) 33560 |
| | CARBON BLANC |
| Date de réalisation | 09/07/2024 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Elément non visité |



| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2406099084 |
| Opération | LAVE clément |
| Site | 62 AVENUE AUSTINE COMTE RENE CASSAGNE (00410001) 33560 |
| | CARBON BLANC |
| Date de réalisation | 09/07/2024 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Elément non visité |

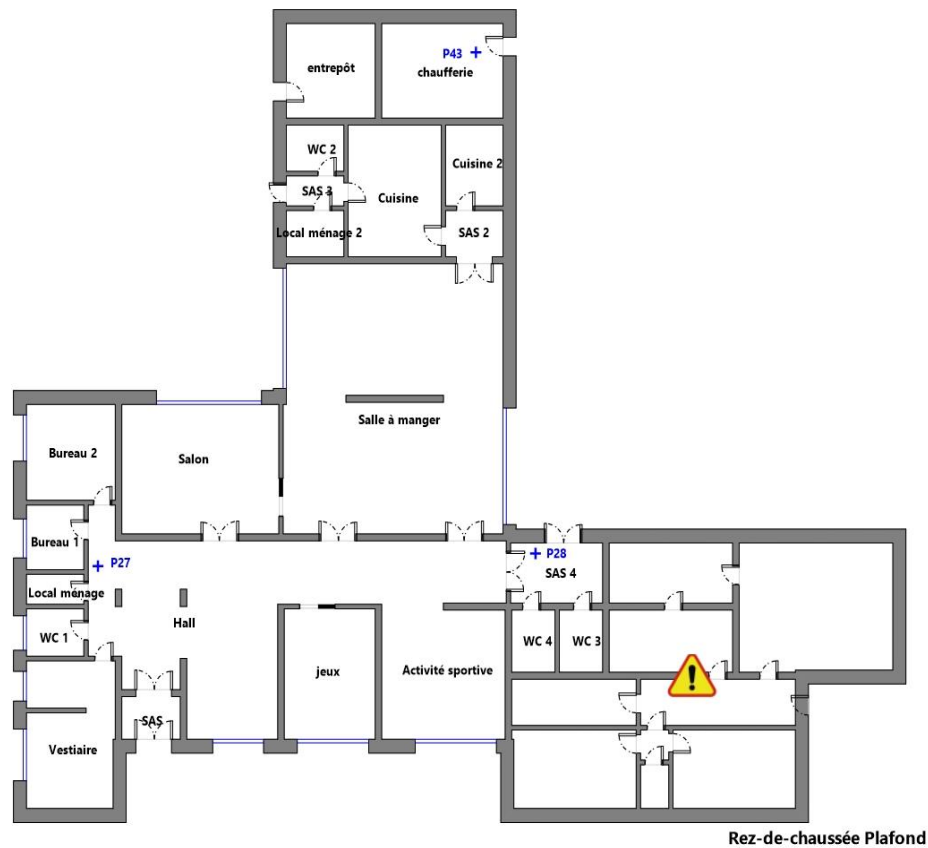















| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2406099084 |
| Opération | LAVE clément |
| Site | 62 AVENUE AUSTINE COMTE RENE CASSAGNE (00410001) 33560 |
| | CARBON BLANC |
| Date de réalisation | 09/07/2024 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Elément non visité |



| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2406099084 |
| Opération | LAVE clément |
| Site | 62 AVENUE AUSTINE COMTE RENE CASSAGNE (00410001) 33560 |
| | CARBON BLANC |
| Date de réalisation | 09/07/2024 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Elément non visité |



| | |
|---|---|
|  | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2406099084 |
| Opération | LAVE clément |
| Site | 62 AVENUE AUSTINE COMTE RENE CASSAGNE (00410001) 33560 |
| | CARBON BLANC |
| Date de réalisation | 09/07/2024 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
|  | Surface amianté |
|  | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
|  | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
|  | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
|  Px | Prélèvement Positif |
|  | Prélèvement négatif |
|  | Sondage destructif |
| Types de murs | |
|  | Mur Porteur |
|  | Mur Cloison (type 1) |
|  | Mur Cloison (type 2) |
|  | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
|  | Local non visité |
|  | Élément non visité |

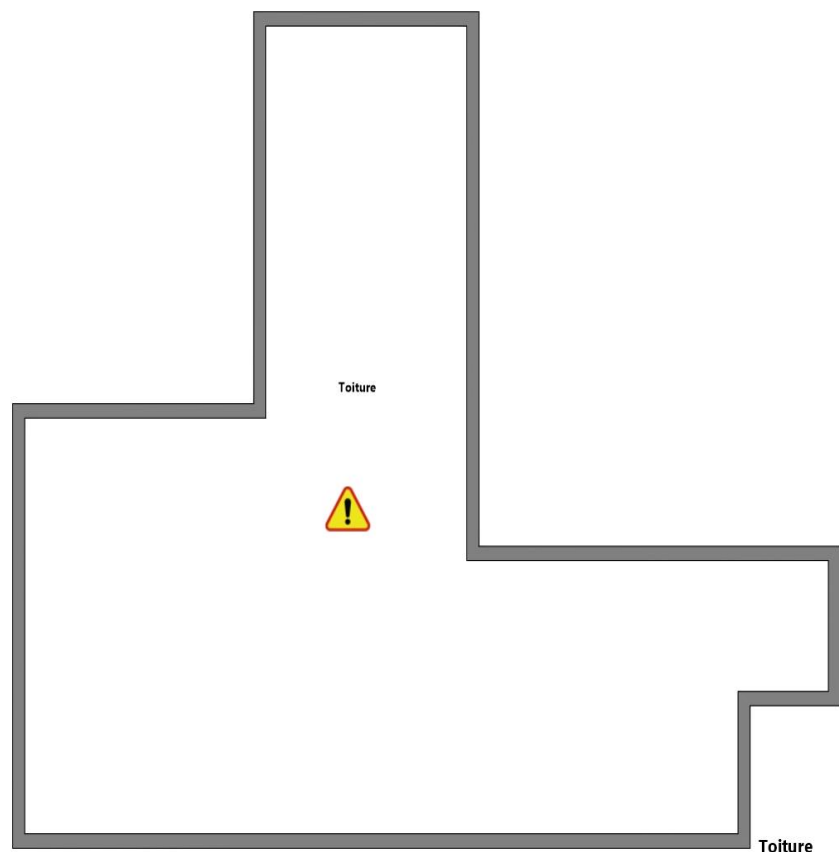


Tableau des analyses effectuées:

| Prélèvement | Description Expert | Description laboratoire | Résultat Laboratoire |
|-------------|--|---|----------------------|
| P001 | Identifiant: ZPSO001 Description: Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P003 | Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P005 | Identifiant: ZPSO003 Description: Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P006 | Identifiant: ZPSO004 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P007 | Identifiant: ZPSO004 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P008 | Identifiant: ZPSO005 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P009 | Identifiant: ZPSO005 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P010 | Identifiant: ZPSO006 Description: Colle de carrelage | - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P011 | Identifiant: ZPSO007 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P012 | Identifiant: ZPSO007 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P013 | Identifiant: ZPSO008 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P014 | Identifiant: ZPSO008 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P015 | Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P016 | Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P017 | Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P018 | Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P019 | Identifiant: ZPSO011 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P020 | Identifiant: ZPSO011 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P021 | Identifiant: ZPSO012 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | - Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P022 | Identifiant: ZPSO012 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P023 | Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P024 | Identifiant: ZPSO013 | - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |

| | Description: Colle de carrelage | | |
|------|--|---|--------------------|
| P025 | Identifiant: ZPSO014 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P026 | Identifiant: ZPSO014 Description: Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P027 | Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P028 | Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P029 | Identifiant: ZPSO017 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P030 | Identifiant: ZPSO018 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P031 | Identifiant: ZPSO019 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P032 | Identifiant: ZPSO020 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P033 | Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P034 | Identifiant: ZPSO032 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type joint ciment (gris) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P035 | Identifiant: ZPSO022 Description: Colle de faïence | - Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rouge) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P036 | Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineuse (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P037 | Identifiant: ZPSO024 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P038 | Identifiant: ZPSO025 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P039 | Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P040 | Identifiant: ZPSO027 Description: Colle | - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P041 | Identifiant: ZPSO028 Description: Conduit en fibres-ciment | - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P042 | Identifiant: ZPSO029 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (rouge) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P043 | Identifiant: ZPSO030 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P044 | Identifiant: ZPSO031 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau de type liège (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et

jointes de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description de l'échantillon réalisé* |
|---------|-----------------|--------------------------------|------|---|
| ZPSO002 | Rez de chaussée | Salon; Activité sportive; jeux | Sol | <p>Analyse : P003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Présence d'amiante) <p>Analyse : P004</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) |

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.


| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | X | - | - |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | X | |

6. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique


1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

| ZPSO024 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| Niveau : Rez de chaussée | | | | | | | | |
| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Rez de chaussée | Façades | Unique | 1 | Façades | Oui Rez de chaussée - Façade : Façades | <u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P037 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-037 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante |  |


ZPSO025 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|--|--|--|---|
| Rez de chaussée | Façades | Unique | 1 | Façades | Oui Rez de chaussée - Façade : Façades | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P038 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-038 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante |  |


ZPSO026 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|
| Rez de chaussée | Façades | Unique | 1 | ITE | Oui Rez de chaussée - Façade : ITE | <u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P039 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-039 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante |  |

ZPSO027 : Colle

Niveau : Rez de chaussée


| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|------|--|--|---|---|
| Rez de chaussée | Façades | Unique | 1 | ITE | Oui Rez de chaussée - Façade : ITE | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P040 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-040 <u>Description:</u> Colle <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Colle <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces : Absence d'amiante |  |

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO007 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : Rez de chaussée


| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| Rez de chaussée | SAS | Discontinue | 1 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------|---|--|---|---|
| Hall | Discontinue | 2 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - Hall : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Vestiaire | Discontinue | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|
| Bureau 2 | Discontinue | 4 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |
| SAS 2 | Discontinue | 5 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|
| Cuisine | Discontinue | 6 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |
| Local ménage 2 | Discontinue | 7 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |



| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|
| WC 2 | Discontinue | 8 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |
| Cuisine 2 | Discontinue | 9 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|---------------|---|--|---|---|
| SAS 4 | Discontinue | 10 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - SAS 4 : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| WC 3 | Discontinue | 11 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|---------------|---|--|--|-------------------------|
| WC 4 | Discontinue | 12 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P011, réf. labo.: 24EK034099-011 MA2406099084/P012, réf. labo.: 24EK034099-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> | Idem photo : P011; P012 |
|------|-------------|----|---------------|---|--|--|-------------------------|

ZPSO008 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| Rez de chaussée Salon | Discontinue | 1 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - Salon : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P013, réf. labo.: 24EK034099-013 MA2406099084/P014, réf. labo.: 24EK034099-014 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante</p> |  |
| Salle à manger | Discontinue | 2 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - Salle à manger : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P013, réf. labo.: 24EK034099-013 MA2406099084/P014, réf. labo.: 24EK034099-014 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante</p> |  |


| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|
| Activité sportive | Discontinue | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P013, réf. labo.: 24EK034099-013 MA2406099084/P014, réf. labo.: 24EK034099-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014</p> | Idem photo : P013; P014 |
| jeux | Discontinue | 4 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P013, réf. labo.: 24EK034099-013 MA2406099084/P014, réf. labo.: 24EK034099-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014</p> | Idem photo : P013; P014 |

ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : Rez de chaussée
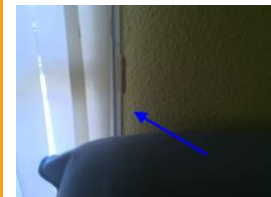
| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Rez de chaussée | Hall | Discontinue | 1 | Mur donnant sur extérieur | Oui Rez de chaussée - Hall : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante</p> |  |
| | Vestiaire | Discontinue | 2 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| WC 1 | Discontinue | 3 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |
| Local ménage | Discontinue | 4 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|---------------------------|---|--|---|---|
| Bureau 1 | Discontinue | 5 | Mur donnant sur extérieur | Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> |  |
| Bureau 2 | Discontinue | 6 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| SAS 2 | Discontinue | 7 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |
| Cuisine | Discontinue | 8 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |



| | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| SAS 3 | Discontinue | 9 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |
| Local ménage 2 | Discontinue | 10 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| WC 2 | Discontinue | 11 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |
| Cuisine 2 | Discontinue | 12 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| SAS 4 | Discontinue | 13 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P015, réf. labo.: 24EK034099-015 MA2406099084/P016, réf. labo.: 24EK034099-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015, P016</p> | Idem photo : P015; P016 |
|-------|-------------|----|---------------------------|---|--|--|-------------------------|

ZPSO010 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Rez de chaussée | Salon | Discontinue | 1 | Mur donnant sur extérieur | Oui Rez de chaussée - Salon : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P017, réf. labo.: 24EK034099-017 MA2406099084/P018, réf. labo.: 24EK034099-018 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante</p> |  |
| | Salle à manger | Discontinue | 2 | Mur donnant sur extérieur | Oui Rez de chaussée - Salle à manger : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P017, réf. labo.: 24EK034099-017 MA2406099084/P018, réf. labo.: 24EK034099-018 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante</p> |  |


| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| Activité sportive | Discontinue | 3 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P017, réf. labo.: 24EK034099-017 MA2406099084/P018, réf. labo.: 24EK034099-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P017, P018</p> | Idem photo : P017; P018 |
| jeux | Discontinue | 4 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P017, réf. labo.: 24EK034099-017 MA2406099084/P018, réf. labo.: 24EK034099-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P017, P018</p> | Idem photo : P017; P018 |

ZPSO011 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------|---|---|--|---|
| Rez de chaussée | Hall | Discontinue | 1 | Cloison | Oui Rez de chaussée - Hall : Cloison | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante |  |
| | Vestiaire | Discontinue | 2 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P019, P020 | Idem photo : P019; P020 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------|---|--|--|-------------------------|
| WC 1 | Discontinue | 3 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |
| Local ménage | Discontinue | 4 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|---------|---|--|---|---|
| Bureau 1 | Discontinue | 5 | Cloison | Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Cloison | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante</p> |  |
| Bureau 2 | Discontinue | 6 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---------|---|--|--|-------------------------|
| SAS 2 | Discontinue | 7 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |
| Cuisine | Discontinue | 8 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|---------|---|--|--|-------------------------|
| SAS 3 | Discontinue | 9 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |
| Local ménage 2 | Discontinue | 10 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |


| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---------|---|--|--|-------------------------|
| WC 2 | Discontinue | 11 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |
| Cuisine 2 | Discontinue | 12 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|---------|---|--|--|-------------------------|
| SAS 4 | Discontinue | 13 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |
| WC 3 | Discontinue | 14 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|---------|---|--|--|-------------------------|
| WC 4 | Discontinue | 15 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P019, réf. labo.: 24EK034099-019 MA2406099084/P020, réf. labo.: 24EK034099-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019, P020</p> | Idem photo : P019; P020 |
|------|-------------|----|---------|---|--|--|-------------------------|

ZPSO012 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés


Niveau : Rez de chaussée


| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------|---|--|---|---|
| Rez de chaussée | Salon | Discontinue | 1 | Cloison | Oui Rez de chaussée - Salon : Cloison | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P021, réf. labo.: 24EK034099-021 MA2406099084/P022, réf. labo.: 24EK034099-022 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante</p> |  |
| | Salle à manger | Discontinue | 2 | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P021, réf. labo.: 24EK034099-021 MA2406099084/P022, réf. labo.: 24EK034099-022 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P021, P022</p> | Idem photo : P021; P022 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---|---------|---|--|--|---|
| jeux | Discontinue | 3 | Cloison | Oui Rez de chaussée - jeux : Cloison | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P021, réf. labo.: 24EK034099-021 MA2406099084/P022, réf. labo.: 24EK034099-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P022</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante</p> |  |
|------|-------------|---|---------|---|--|--|---|

ZPSO013 : Colle de carrelage


Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|----------|---|---|--|---|-------------------------|
| Rez de chaussée | SAS | Discontinue | 1 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P023, réf. labo.: 24EK034099-023 MA2406099084/P024, réf. labo.: 24EK034099-024 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 65 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023, P024</p> | Idem photo : P023; P024 |
| Hall | Discontinue | 2 | Plinthes | Oui Rez de chaussée - Hall : Plinthes | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P023, réf. labo.: 24EK034099-023 MA2406099084/P024, réf. labo.: 24EK034099-024 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Présence d'amiante</p> |  | |
| WC 1 | Discontinue | 3 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P023, réf. labo.: 24EK034099-023 MA2406099084/P024, réf. labo.: 24EK034099-024 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023, P024</p> | Idem photo : P023; P024 | |


| | | | | | | | |
|-------|-------------|---|----------|---|--|---|---|
| SAS 4 | Discontinue | 4 | Plinthes | Oui Rez de chaussée - SAS 4 : Plinthes | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P023, réf. labo.: 24EK034099-023 MA2406099084/P024, réf. labo.: 24EK034099-024 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Présence d'amiante</p> |  |
|-------|-------------|---|----------|---|--|---|---|

ZPSO014 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée


| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------|--|---|--|---|---|
| Rez de chaussée | Vestiaire | Discontinue | 1 | Plinthes | Oui Rez de chaussée - Vestiaire : Plinthes | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 85 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante</p> |  |
| | SAS 2 | Discontinue | 2 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P025, P026</p> | Idem photo : P025; P026 |
| | Cuisine | Discontinue | 3 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P025, P026</p> | Idem photo : P025; P026 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----------|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| SAS 3 | Discontinue | 4 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Local ménage 2 | Discontinue | 5 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| WC 2 | Discontinue | 6 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Cuisine 2 | Discontinue | 7 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---|----------|---|---|--|---|
| WC 3 | Discontinue | 8 | Plinthes | Oui Rez de chaussée - WC 3 : Plinthes | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Présence d'amiante |  |
| WC 4 | Discontinue | 9 | Plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P025, réf. labo.: 24EK034099-025 MA2406099084/P026, réf. labo.: 24EK034099-026 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |


ZPSO017 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|--|---|--|---|
| Rez de chaussée | Vestiaire | Unique | 1 | Mur A; Mur F; Mur G | Oui Rez de chaussée - Vestiaire : Mur A; Mur F; Mur G | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-029 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante |  |


ZPSO018 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|---|---|---|
| Rez de chaussée | WC 1 | Unique | 1 | Mur B; Mur C; Mur D | Oui Rez de chaussée - WC 1 : Mur B; Mur C; Mur D | <u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-030 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante |  |


ZPSO019 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|---|---|---|
| Rez de chaussée | WC 3 | Unique | 1 | Mur B; Mur C; Mur D | Oui Rez de chaussée - WC 3 : Mur B; Mur C; Mur D | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-031 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron) : Absence d'amiante |  |


ZPSO020 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée
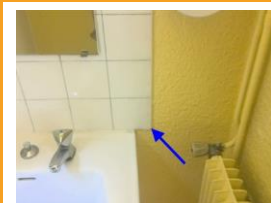
| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|---|---|---|
| Rez de chaussée | WC 4 | Unique | 1 | Mur B; Mur C; Mur D | Oui Rez de chaussée - WC 4 : Mur B; Mur C; Mur D | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-032 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante |  |


ZPSO021 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| Rez de chaussée | Cuisine | Unique | 1 | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | Oui Rez de chaussée - Cuisine : Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | <u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P033, réf. labo.: 24EK034099-033 MA2406099084/P034, réf. labo.: 24EK034099-034 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante |  |


ZPSO022 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| Rez de chaussée | WC 2 | Unique | 1 | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | Oui Rez de chaussée - WC 2 : Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | <u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P035 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-035 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rouge) en traces : Absence d'amiante |  |


ZPSO029 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|---|--|---|
| Rez de chaussée | Chaufferie | Unique | 1 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Mur de refend | <u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-042 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (rouge) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante |  |

ZPSO032 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée


| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--|---|---|--|
| Rez de chaussée | Cuisine 2 | Unique | 1 | Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | Oui Rez de chaussée - Cuisine 2 : Mur A; Mur B; Mur C; Mur D | <u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>échantillon:</u> MA2406099084/P034 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Quantité estimée:</u> 22,5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) : Présence d'amiante |  |

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO015 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|--|-------------------------------|---------------|------|--|-------------|---------|-------|
|--------------|--|-------------------------------|---------------|------|--|-------------|---------|-------|


| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------|---|--|--|---|
| SAS | Discontinue | 1 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p>Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Hall | Discontinue | 2 | Plafond | Oui Rez de chaussée - Hall : Plafond | <p>Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p> |  |
| Vestiaire | Discontinue | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p>Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------|---|---|--|-------------------------|
| WC 1 | Discontinue | 4 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Local ménage | Discontinue | 5 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 1 | Discontinue | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|---------|---|---|--|-------------------------|
| Bureau 2 | Discontinue | 7 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Salon | Discontinue | 8 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Salle à manger | Discontinue | 9 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----|---------|---|---|--|-------------------------|
| SAS 2 | Discontinue | 10 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Cuisine | Discontinue | 11 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| SAS 3 | Discontinue | 12 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|---------|---|---|--|-------------------------|
| Local ménage 2 | Discontinue | 13 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| WC 2 | Discontinue | 14 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| Cuisine 2 | Discontinue | 15 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|---------|---|---|--|---|
| SAS 4 | Discontinue | 16 | Plafond | Oui Rez de chaussée - SAS 4 : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; Absence d'amiante</p> |  |
| WC 3 | Discontinue | 17 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| WC 4 | Discontinue | 18 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Activité sportive | Discontinue | 19 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |
| jeux | Discontinue | 20 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P027, réf. labo.: 24EK034099-027 MA2406099084/P028, réf. labo.: 24EK034099-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P027, P028</p> | Idem photo : P027; P028 |


ZPSO016 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|----------------------------|---------------|---------|---|---|---------|-------|
| Salle à manger | Unique | 1 | Plafond | Aucun prélèvement | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau</p> | | |

ZPSO030 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché


Niveau : Rez de chaussée


| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|----------------------------|---------------|---------|--|--|--|---|
| Chaufferie | Unique | 1 | Plafond | Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-043 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante |  |

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

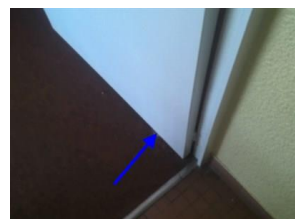

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|----------------------------|---------------|------|---|--|--|--|
| Bureau 1 | Discontinue | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P001, réf. labo.: 24EK034099-001 MA2406099084/P002, réf. labo.: 24EK034099-002 <u>Description:</u> Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante |  |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-----|---|--|---|---|
| Bureau 2 | Discontinue | 2 | Sol | Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2406099084/P001, réf. labo.: 24EK034099-001 MA2406099084/P002, réf. labo.: 24EK034099-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p> |  |
|----------|-------------|---|-----|---|--|---|---|

ZPSO002 : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage


Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------|--|--|---|--|
| Salon | Discontinue | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - Salon : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P003, réf. labo.: 24EK034099-003 MA2406099084/P004, réf. labo.: 24EK034099-004 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> 48 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Présence d'amiante</p> |  |
| Activité sportive | Discontinue | 2 | Sol | Oui Rez de chaussée - Activité sportive : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P003, réf. labo.: 24EK034099-003 MA2406099084/P004, réf. labo.: 24EK034099-004 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| jeux | Discontinue | | | | | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P003, réf. labo.: 24EK034099-003 MA2406099084/P004, réf. labo.: 24EK034099-004 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P003, P004</p> | Idem photo : P003; P004 |
|------|-------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------|



ZPSO003 : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|----------------------------|---------------|------|---|--|---|--|
| Salle à manger | Unique | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - Salle à manger : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-005 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) Absence d'amiante</p> |  |



ZPSO004 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|---------------|------|--|--|--|---|
| SAS | Discontinue | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - SAS : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P006, réf. labo.: 24EK034099-006 MA2406099084/P007, réf. labo.: 24EK034099-007 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> |  |
| Hall | Discontinue | 2 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006, P007 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P006, réf. labo.: 24EK034099-006 MA2406099084/P007, réf. labo.: 24EK034099-007 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006, P007</p> | Idem photo : P006; P007 |
| SAS 4 | Discontinue | 3 | Sol | Oui Rez de chaussée - SAS 4 : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P006, réf. labo.: 24EK034099-006 MA2406099084/P007, réf. labo.: 24EK034099-007 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> |  |

ZPSO005 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

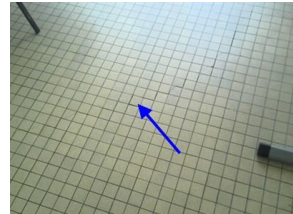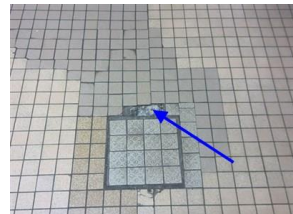
| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|---------------|------|--|---|---|---|
| Vestiaire | Discontinue | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - Vestiaire : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante |  |
| SAS 2 | Discontinue | 2 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P008, P009 | Idem photo : P008; P009 |
| Cuisine | Discontinue | 3 | Sol | Oui Rez de chaussée - Cuisine : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante |  |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-----|---|--|--|-------------------------|
| SAS 3 | Discontinue | 4 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008, P009</p> | Idem photo : P008; P009 |
| Local ménage 2 | Discontinue | 5 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008, P009</p> | Idem photo : P008; P009 |
| WC 2 | Discontinue | 6 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008, P009</p> | Idem photo : P008; P009 |
| Cuisine 2 | Discontinue | 7 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008, P009</p> | Idem photo : P008; P009 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---|-----|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| WC 3 | Discontinue | 8 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P008, P009 | Idem photo : P008; P009 |
| WC 4 | Discontinue | 9 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2406099084/P008, réf. labo.: 24EK034099-008 MA2406099084/P009, réf. labo.: 24EK034099-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P008, P009 | Idem photo : P008; P009 |


ZPSO006 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|----------------------------|---------------|------|---|---|--|---|
| WC 1 | Unique | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - WC 1 : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante |  |

ZPSO023 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage


Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|----------------------------|---------------|------|---|--|--|---|
| Local ménage | Unique | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée - Local ménage : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P036 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-036 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> 2 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Présence d'amiante |  |

6 - Conduits et accessoires


ZPSO028 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|----------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|
| Façades | Unique | 1 | Conduit | Oui Rez de chaussée - Façade : Conduit | <u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-041 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante |  |

ZPSO031 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Rez de chaussée

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------|--|--|--|---|
| Chaufferie | Unique | 1 | Conduit | Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Conduit | <u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2406099084/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK034099-044 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau de type liège (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante |  |

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Éléments structurels

Sans objet

Légende: « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Clement LAVE
 Parc Saint Fiacre
 53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-24-EK-033939-01**
 Date d'émission de rapport : **26/06/2024 21:57**

Référence dossier Client:6672c43f0dddcDossier: MA2406099084
 Référence dossier N° : 24UV049423
 Référence laboratoire N° : 24EK034099

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2024 14:48

Reçu par le laboratoire le : 20/06/2024

Date d'analyse : 25/06/2024

| Indice n° | Référént client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-01 | P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussee - Bureau 1 | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces | MOLP / K3PF | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 001-02 | P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussee - Bureau 1 | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-03 | P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussee - Bureau 1 | Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-01 | P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 2 | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) | MOLP / K8PF | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 002-02 | P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 2 | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-03 | P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 2 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



2/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 003-01 | P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée - Salon | Matériau souple de type revêtement de sol (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-02 | P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée - Salon | Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 003-03 (i) | P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée - Salon | Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i) | MOLP / KSPF | 2 / 2 | - |  Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004-01 | P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée - Activité sportive | Matériau souple de type revêtement de sol (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-02 | P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée - Activité sportive | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005-01 (a) | P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee - Salle a manger | Matériau souple de type dalle de sol (orange)(ii) | MET / E8RS | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-02 | P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee - Salle a manger | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) | MOLP / K3PF | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 005-03 | P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee - Salle a manger | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-01 | P006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - SAS | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-01 | P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - SAS 4 | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008-01 | P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Vestiaire | Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009-01 | P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Cuisine | Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010-01 | P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC 1 | Matériau dur de type ciment- colle (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) | MOLP / K3PF | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 010-02 | P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC 1 | Matériau dur de type ciment- colle (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011-01 | P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Rez de chaussée - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référént client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 012-01 | P012 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - SAS 4 | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-01 | P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Salon | Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MOLP / K8PF | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 013-02 | P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Salon | Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 014-01 (1) | P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Salle a manger | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | MET / KPU7 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-01 | P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Rez de chaussée - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-01 (1) | P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Rez de chaussée - Bureau 1 | Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 017-01 (1) | P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Salon | Matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-01 (1) | P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Salle à manger | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-01 | P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Rez de chaussée - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/16




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 020-01 | P020 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Rez de chaussee - Bureau 1 | Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-01 | P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Sous couche de tissis mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Couche1: Sous couche de tissis mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Rez de chaussee - Salon | Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

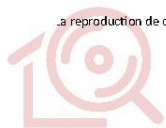

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





10/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 022-01 (1) | P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Rez de chaussee - jeux | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023-01 | P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Hall | Matériau dur de type ciment- colle (gris) | MET / BO2V | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 024-01 | P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - SAS 4 | Matériau dur de type ciment- colle (gris) | MET / BO2V | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 025-01 (2) | P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Vestiaire | Matériau dur de type ciment- colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | MOLP / AR5A | 2 / 2 | - |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 026-01 | P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - WC 3 | Matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces | MET / BO2V | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 027-01 | P027 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - Hall | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028-01 | P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - SAS 4 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029-01 | P029 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussee - Vestiaire | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030-01 | P030 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussee - WC 1 | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031-01 | P031 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussee - WC 3 | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron) | MET / PS4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032-01 | P032 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussee - WC 4 | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL




12/16




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 033-01 (3) | P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Cuisine | Matériau dur de type joint ciment (gris) | MET / E8RS | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034-01 (4) | P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Cuisine 2 | Matériau dur de type joint ciment (gris) | MET / E8RS | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 035-01 | P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - WC 2 | Matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rouge) en traces | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036-01 | P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Local ménage | Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 036-02 (1) | P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Local ménage | Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)(1) | MOLP / K3PF | 2 / 2 | - |  Fibres d'amiante de type chrysotile |

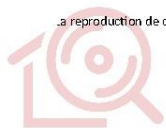

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 037-01 | P037 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Facade | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037-02 | P037 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Facade | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038-01 | P038 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Facade | Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039-01 | P039 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Facade | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-01 | P040 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Colle - Rez de chaussee - Facade | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041-01 | P041 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Rez de chaussee - Facade | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | MOLP / K8PF | 2 / 2 | - |  Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/16



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 042-01 | P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussée - Chaufferie | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (rouge) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043-01 (*) | P043 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussée - Chaufferie | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044-01 | P044 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Chaufferie | Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau de type liège (marron) | MOLP / K3PF | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 044-02 | P044 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Chaufferie | Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau de type liège (marron) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044-03 | P044 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Chaufferie | Matériau semi-dur de type plâtre (beige) | MET / JMSK | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

59 analyses au laboratoire dont 49 par la technique identifiée sous le terme MET et 10 par la technique identifiée sous le terme MOLP.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/16



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033939-01

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Autre(s) observation(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Pedro Silva
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16 / 16

8. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : **0114921220**
☎ **01 40 68 02 02**
📠 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**

Vos références

Contrat
3912280604
Référence client
0626460020

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|--|--|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 30.000 € par sinistre |

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.



Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 01/01/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **22/12/2023**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a horizontal line.



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5639 Version 002

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LAVE Clément

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/03/2020 - Date d'expiration : 12/03/2027 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/03/2020 - Date d'expiration : 12/03/2027 |
| Energie avec mention | Energie avec mention (1) Date d'effet : 19/02/2024 - Date d'expiration : 18/02/2031 |
| Energie sans mention | Energie sans mention (1) Date d'effet : 19/02/2024 - Date d'expiration : 18/02/2031 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 19/02/2024.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

